

СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ  
16Д20, 16Д20П, 16Д20Г,  
16Д25, 16Д25Г

Руководство по эксплуатации  
16Д20.000000.000 РЭ

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Токарно-винторезные станки I6Д20, I6Д20П, I6Д20Г, I6Д25, I6Д25Г (рис. I-3) могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов. Обслуживание станков следует осуществлять с учетом специфики их эксплуатации.

Станки I6Д20П, I6Д20Г, I6Д25, I6Д25Г выполнены на базе основной I6Д20 с максимальной унификацией, имеют одинаковые кинематические схемы и унифицированную конструкцию:

I6Д20 - базовый станок нормальной точности;

I6Д20П - станок повышенной точности;

I6Д20Г - станок нормальной точности с выемкой в станине;

I6Д25 - облегченный станок нормальной точности с увеличенным диаметром обработки;

I6Д25Г - облегченный станок нормальной точности с выемкой в станине.

Различия в технических характеристиках отражены в разделе основных данных станков.

Необходимо строго придерживаться предписаний и рекомендаций, изложенных в руководстве.

Станок I6Д20П не следует использовать для черновой обработки.

Станки должны эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях, климатические условия УХЛ4 для стран с умеренным климатом и О4 для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150-69.

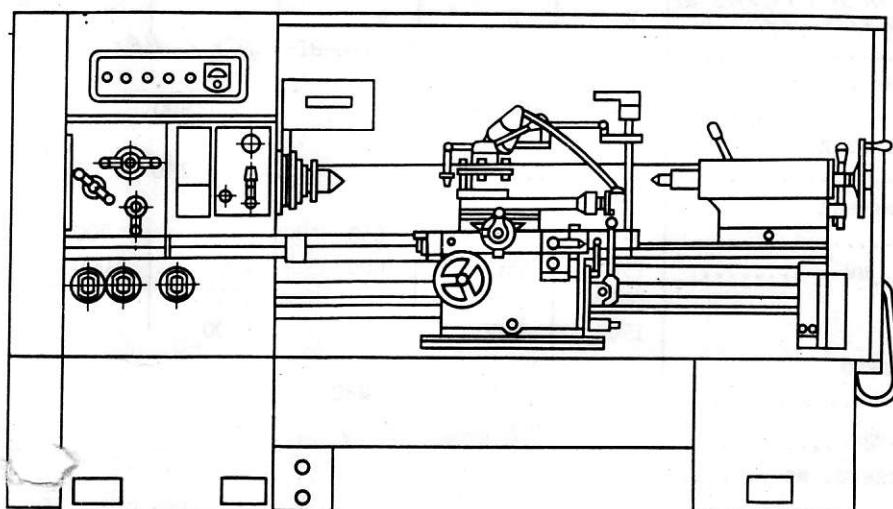


Рис. I. Станки токарно-винторезные I6Д20, I6Д20П, I6Д25

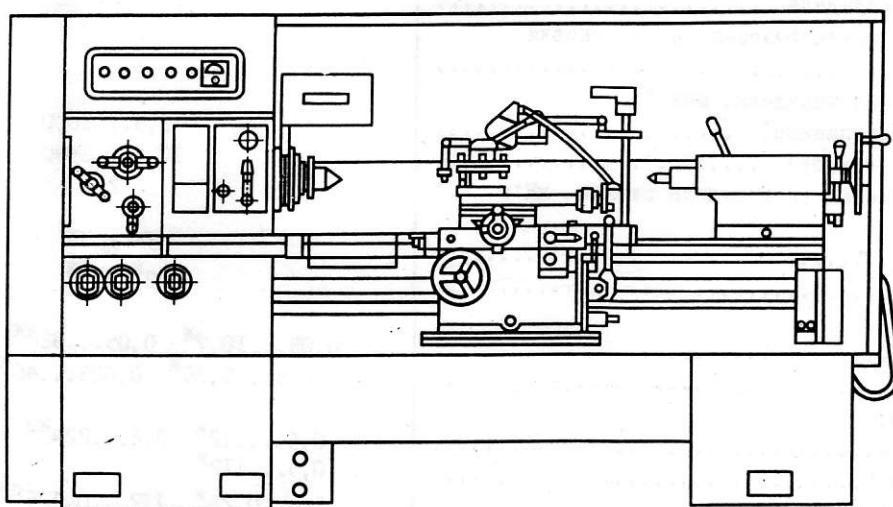


Рис. 2. Станки токарно-винторезные I6Д20Г, I6Д25Г

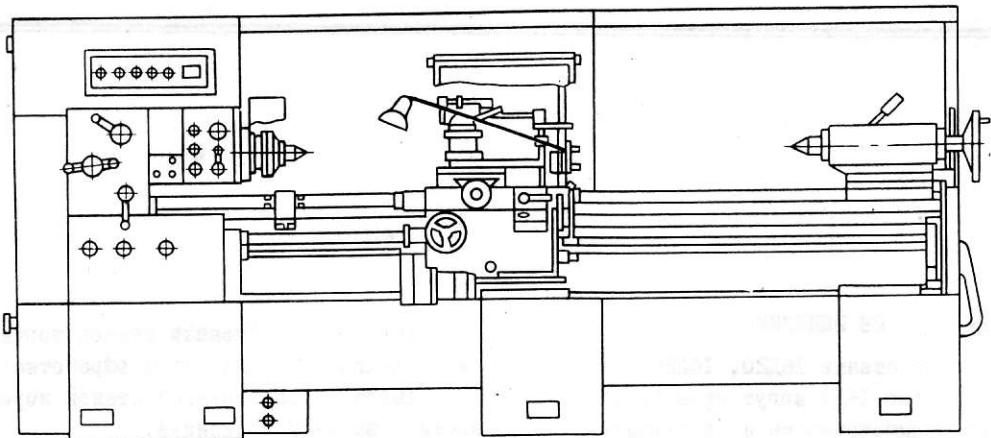


Рис. 3. Станок токарно-винторезный И6Д25 с длиной обработки L = 2000 мм

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики (данные согласно ГОСТ 440-81). 18097-88E

Наименование	I6Д20	I6Д20П	I6Д20Г	I6Д25	I6Д25Г
Класс точности станка по ГОСТ 8-77 ..... 82E/СТС 78 3111-81, 3112-81, 3445-81	Н	П	Н	Н	Н
Основные размеры .....				ГОСТ 440-81	18097-88E
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм .....		400 <sup>+35</sup>		500	
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм .....		220		290	
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над выемкой, мм .....	-		630	-	700
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм .....	750	750	1000	1000	1000
	I000	I000	-	I500	-
	I500	I500	-	2000	-
Величина инструментального конуса в шпинделе по ГОСТ 25557-82 .....			M80		
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ I2593-72 .....			6M		
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм .....			63		
Высота резца, мм .....			25		
Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ I3214-79 .....			Морзе 5		
Количество скоростей шпинделя .....			27		
Количество скоростей, переключаемых без остановки шпинделя .....			9		
Пределы частоты вращения шпинделя, мин <sup>-1</sup> :					
I ряд (основное исполнение) .....			8,5...2000		
II ряд (по особому заказу) .....			10,6...2500		
III ряд .....			2		
Наибольший крутящий момент на шпинделе станка, кН·м .....			32 <sup>*</sup> 64 <sup>**</sup>		
Количество подач:			32 <sup>*</sup> 64 <sup>**</sup>		
продольных .....			0,05...10,7 <sup>*</sup> 0,05...92 <sup>**</sup>		
поперечных .....			0,025...5,35 <sup>*</sup> 0,025...46 <sup>**</sup>		
Пределы подач, мм/об:					
продольных .....			0,5...112 <sup>*</sup> 0,2...224 <sup>**</sup>		
поперечных .....			0,5...112 <sup>*</sup>		
Шаги нарезаемых резьб:			56...0,25 <sup>*</sup> 112...0,125 <sup>**</sup>		
метрических, мм .....			56...0,25 <sup>*</sup> 112...0,125 <sup>**</sup>		
модульных, модуль .....					
дюймовых, число ниток на 1" .....					
пинчевых, питч .....					

Наименование	I6Д20	I6Д20П	I6Д20Г	I6Д25	I6Д25Г
Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин:					
продольных .....			4000		
поперечных .....			2000		
Габаритные размеры станка, мм:					
длина:					
длина обработки 750 мм .....	2630	2630	-	-	-
длина обработки 1000 мм .....	2880	2880	2880	2880	2880
длина обработки 1500 мм .....	3380	3380	-	3380	-
длина обработки 2000 мм .....	-	-	-	3380	-
ширина .....	1270	1270	1270	-1320	1320
высота .....	1605	1605	1605	1605	1605
длина выемки .....	-	-	355	-	355
Масса станка без комплектующих изделий, кг, не более:					
длина обработки 750 мм .....	2700		-		
длина обработки 1000 мм .....	2800	2800	2880	2930	
длина обработки 1500 мм .....	3000	-	3050	-	
длина обработки 2000 мм .....	-	-	3350	-	

\* С основным набором сменных зубчатых колес.

\*\* С использованием всех зубчатых колес, комплектуемых со станком.

#### Характеристика электрооборудования

Род тока питающей сети .....	переменный трехфазный
Частота тока, Гц .....	50
Напряжение, В .....	380
Количество электродвигателей (с электронасосом) .....	3
Электродвигатель главного движения:	
мощность, кВт .....	II (по особыму заказу 7,5)
частота вращения, (асинхронно), мин <sup>-1</sup> .....	1500

Электродвигатель быстрых перемещений:	
мощность, кВт .....	0,75
частота вращения (асинхронно), мин <sup>-1</sup> .....	1500

Электродвигатель насоса охлаждения:	
мощность, кВт .....	0,125
частота вращения, мин <sup>-1</sup> .....	2800
Подача насоса охлаждения, л/мин .....	22
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт .....	II,875 (по особыму заказу 8,375)

2.2. Основные размеры шпинделя, суппорта и присоединительные размеры для крепления навесных приспособлений на суппорте и станине приведены на рис.4-7.


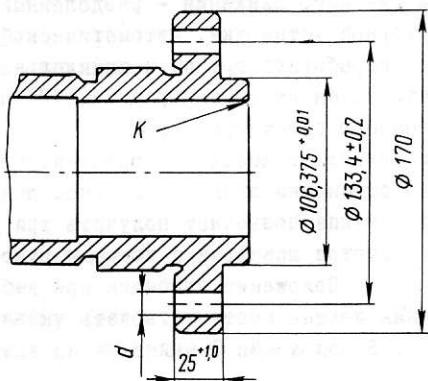


Рис. 4. Шпиндель: d - 4 отв.  $\varnothing$  23, K - метрич. 80АТ6 ГОСТ 25557-82

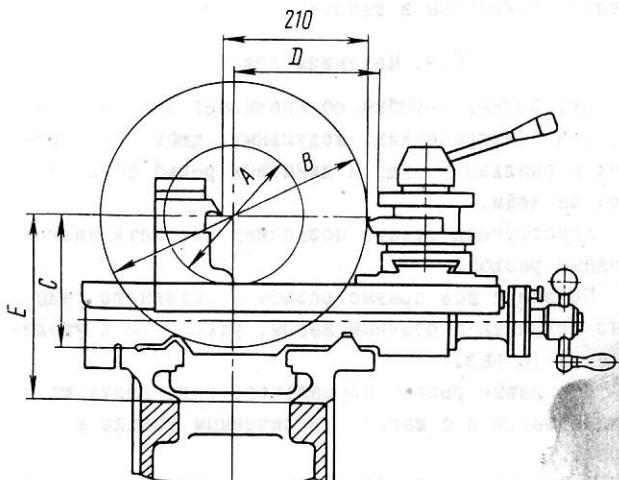

	I6Д20	I6Д20П	I6Д20Г	I6Д25	I6Д25Г
A	220			290	
B	400			500	
C	215			250	
D	225			275	
E		315		350	

Рис. 5. Суппорт

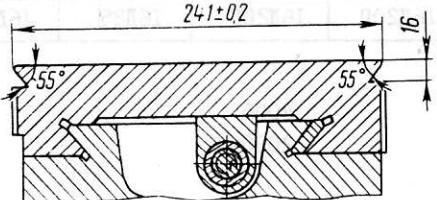


Рис. 6. Салазки поперечные

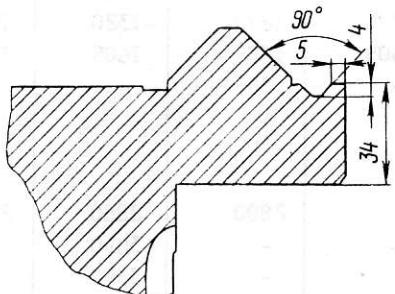


Рис. 7. Направляющие станины

### 2.3. Механизм главного движения и подач

Механизм главного движения – разделенный и состоит из моторной установки, автоматической коробки передач, переборной группы и шпиндельной бабки. Автоматическая коробка передач (АКП) переключается с помощью галетного переключателя II (см.рис.10) и позволяет иметь 9 скоростей, которые включаются без остановки шпинделя в одном диапазоне. Переборная группа позволяет получить три диапазона чисел оборотов шпинделя с помощью рукоятки 4 (Е).

Положение рукояток при выборе частоты вращения должно соответствовать указанному в табл. I, 2. В положении 0 шпиндель не вращается.

Наибольшие крутящие моменты, КПД и наиболее слабое звено в различных диапазонах вращения шпинделя приведены в табл.4.

### 2.4. Механизм подач

Переборная коробка обеспечивает наличие подач, резьб метрических, модульных, дюймовых, питчевых нормального ряда и дюймовых резьб II и 19 ниток на дюйм.

Конструкция станка позволяет нарезать многозаходные резьбы.

Подачи и все правые резьбы нормального ряда можно получить с обычным шагом, удвоенным и увеличенным в 16 раз.

Все левые резьбы нормального ряда получают с обычным шагом и с шагом, увеличенным только в 16 раз.

Дюймовые резьбы II и 19 ниток на 1" получают с шагом, увеличенным в 2 раза, и с шагом, уменьшенным в 2 раза.

Требуемое положение рукояток переборной коробки для настройки станка на любой тип резьбы и подачи, приведено в табл.3 при соответствующих положениях рукояток 3I, 32, 33 (рис.10).

**Внимание!** Во избежание поломок механизма подач категорически запрещается включать рукоятку F в положения 3 и 8, если рукоятка E находится в положениях 2 и 3.

На виды подач и резьб влияет положение рукоятки 6 (G), которая имеет четыре положения: I – для левых метрических, 2 – для левых II ниток на 1", 3 – для левых 19 ниток на 1", 0 – нарезание правых резьб и все подачи.

При включении рукоятки F в положение 0 между I и 8 отключаются подачи и можно производить деление для нарезания многозаходных резьб. Включая ее на 0 между 2 и 3 можно производить деление для нарезания многозаходных резьб шага, увеличенного в 16 раз. В положении 6 рукоятки F – все подачи отключены. В положении 0 рукоятки E и рукоятки F в положении 3 и 8 – включены увеличенные подачи при отключенном шпинделе.

Таблица I

		W		
		Q	Q	Q
1		8,5	118	132
2		11,8	170	190
3		17	235	265
4		22,4	315	355
5		31,5	450	500
6		45	630	710
7		63	900	1000
8		90	1250	1400
9		125	1800	2000

Таблица 2

		W		
		Q	Q	Q
1		10,6	150	170
2		15	212	236
3		21,2	300	335
4		28	400	450
5		40	560	630
6		56	800	900
7		80	1120	1250
8		112	1600	1800
9		160	2240	?

Таблица 3

Подачи и резьбы	Степень увеличения подач и шага резьб	Положение рукояток		
		E	F	G
Подачи и правые резьбы метрические, модульные, дюймовые питчевые нормального ряда	I	I, 2, 3	I	0
	I x 2	I, 2, 3	2	0
	I x 16	I	3	0
Левые резьбы метрические, модульные, дюймовые, питчевые нормального ряда	I	I, 2, 3	7	I
	I x 16	I	8	I
Резьбы дюймовые правые вне нормального ряда	правые	нитки на 1"		
		II	I, 2, 3	4
		I9	I, 2, 3	5
	левые	II	I, 2, 3	7
		I9	I, 2, 3	7

Таблица 4

Включение муфты	Диапазон частот вращения, мин <sup>-1</sup>	Положение рукояток (рис. 10)		Частота вращения шпинделья, мин <sup>-1</sup>	Наибольший крутящий момент, Н.м	КПД стакана	Наиболее слабое звено
		поз. II	поз. 4				
3-6	8,5...125	I		8,5	2000		Ременная передача от АКП до переборной коробки
2-6				11,8	2000		
I-6				17	1300		
3-5				22,4	1300		
2-5				31,5	1280		
I-5			6	45	920	0,77	
3-4			7	63	529		
2-4			8	90	429		
I-4			9	125	313		
4-6				тормоз			
3-6	118...1800	2		118	450		Муфта АКП
2-6				170	450		
I-6				235	334		
3-5				315	234		
2-5			5	450	166	0,77	
I-5			6	630	120		
3-4			7	900	84		
2-4			8	1250	59		
I-4			9	1800	43		
4-6				тормоз			
3-6	132...2000	3		132	304		Муфта АКП
2-6				190	234		
I-6				265	170		
3-5				355	109		
2-5			5	500	80	0,77	
I-5			6	710	58		
3-4			7	1000	37		
2-4			8	1400	27		
I-4			9	2000	20		
4-6				тормоз			

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество					Примечание
		I6Д20	I6Д20П	I6Д20Г	I6Д25	I6Д25Г	
I6Д20	Станок в сборе	I	I	I	I	I	Комплектация по исполнениям производится согласно спецификации изделий
I6Д20П							
I6Д20Г							
I6Д25							
I6Д25Г							

Входят в комплект и стоимость станкаСменные части

I6У20Е.081.406	Колесо зубчатое $z = 40$ , $m = 2 \text{ мм}$	I	I	I	I	I	Установлено на станке
I6У20Е.082.401	Колесо зубчатое $z = 86$ , $m = 2 \text{ мм}$	I	I	I	I	I	То же
I6У20Е.082.402	Колесо зубчатое $z = 72$ , $m = 2 \text{ мм}$	I	I	I	I	I	"
I6У20Е.082.403	Колесо зубчатое $z = 73$ , $m = 2 \text{ мм}$	I	I	I	I	I	"

Обозначение	Наименование	Количество					Примечание
		I6Д20	I6Д20П	I6Д20Г	I6Д25	I6Д25Г	
I6У20Е.08I.40I	Колесо зубчатое z = 80, m = 2 мм	I	I	I	I	I	Приложено отдельным местом в общей упаковке
I6У20Е.08I.403	Колесо зубчатое z = 54, m = 2 мм	I	I	I	I	I	То же
<u>Запасные части</u>							
	Лампа накаливания МО24-40У3	5	5	5	5	5	
<u>Инструмент и принадлежности</u>							
I6Д20.300020.000	Ключ	I	I	I	I	I	Приложен отдельным местом в общей упаковке
95М4850	Ключ	I	I	I	I	I	То же
I6Д20.300000.003	Ключ	I	I	I	I	I	"
I6Д20.300000.004	Ключ	I	I	I	I	I	"
I6Д20.300000.005	Ключ	I	I	I	I	I	"
I6К20.04I00I	Резцедержатель 4-позиционный Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние ГОСТ 2839-80:	I	I	I	I	I	Установлен на станке Приложены отдельным местом в общей упаковке
	78II-0004	I	I	I	I	I	
	78II-0022	I	I	I	I	I	
	78II-0023	I	I	I	I	I	
	78II-0025	I	I	I	I	I	
	78II-004I	I	I	I	I	I	
	78II-0043	I	I	I	I	I	
	Ключи торцевые ГОСТ II737-74						To же
	78I2-0374	I	I	I	I	I	
	78I2-0375	I	I	I	I	I	
	78I2-0378	I	I	I	I	I	
	78I2-038I			I			
	Ключи для круглых шлицевых гаек ГОСТ I6984-79						Допускается замена на ключи шарнирные для круглых шлицевых гаек ГОСТ I6985-79
	78II-04I5	I	I	I	I	I	
	78II-04I6	I	I	I	I	I	78II-0435
	78II-04I8	I	I	I	I	I	
	78II-042I	I	I	I	I	I	78II-0436
	78II-0425	I	I	I	I	I	78II-0437
	Отвертка 78I0-094I ГОСТ I7I99-7I	I	I	I	I	I	Приложена отдельным местом в общей упаковке
I6Д25.I05000.000	Люнет неподвижный			I			Только для станков с РМЦ = 2000
I6Д25.I06000.000	Люнет подвижный Масленка жидкой смазки МЖС	I	I	I	I	I	Приложена отдельным местом в общей упаковке
	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий, ГОСТ 2675-80 7I00-0035	I		I	I	I	Допускается замена на патрон СТ-250П-Ф6 (ПНР)
	Патрон трехкулачковый самоцентрирующий, ГОСТ 2675-80 7I00-0035-П		I				
	Центр вращающийся АI-5-Н, ГОСТ 8742-75	I		I	I	I	

Обозначение	Наименование	Количество					Примечание
		I6Д20	I6Д20П	I6Д20Г	I6Д25	I6Д25Г	
	Центр вращающийся А1-5-НП, ГОСТ 8742-75		I				
	Центр упорный 7032-0035 ПТ, ГОСТ И3214-79		2				
	Центр упорный 7032-0035, ГОСТ И3214-79	2		2	2	2	
	Втулка переходная 6102-0III (M80/K5) ГОСТ 18258-72	I	I	I	I	I	

Техническая документация

I6Д20.000000.000 РЭ Руководство по эксплуатации	I	I	I	I	I
---	---	---	---	---	---

Поставляется по особому заказу

I6Д20П.050000.000	Каретка	I	I				Комплектуются совместно
I6Д20П.040000.000	Суппорт с механической подачей	I	I				
УГ9210.320000.000	Резцедержатель двухпозиционный неповоротный	I	I	I	I	I	Комплектуются совместно
УГ9210.320000.000	Блок инструментальный	4	4	4	4	4	
I6Д20.157000.000	Шкивы и таблици (10,6...2500 мин <sup>-1</sup> )	I	I	I	I	I	

ПРИМЕЧАНИЕ. При поставке указанных исполнений, сборочных единиц и комплектов основные исполнения, сборочные единицы и комплекти не поставляются.

Сменные части

I6Д20.085000.002	Колесо зубчатое z = 36, m = 2 мм	I	I	I	I	I	Комплект сменных зубчатых колес для нарезания резьбы, не указанных в таблице, и для нарезания резьбы напрямую
I6Д20.085000.003	Колесо зубчатое z = 44, m = 2 мм	I	I	I	I	I	
I6Д20.085000.004	Колесо зубчатое z = 69, m = 2 мм	I	I	I	I	I	
I6Д20.085000.005	Колесо зубчатое z = 70, m = 2 мм	I	I	I	I	I	
I6Д20.085000.006	Колесо зубчатое z = 78, m = 2 мм	I	I	I	I	I	
I6Д20.085000.007	Колесо зубчатое z = 81, m = 2 мм	I	I	I	I	I	
I6Д20.085000.008	Колесо зубчатое z = 90, m = 1,5 мм	I	I	I	I	I	
I6Д20.085000.009	Колесо зубчатое z = 127, m = 1,5 мм	I	I	I	I	I	

Принадлежности

I6Д20.100000.000	Люнет неподвижный	I	I	I			
I6Д20.101000.000	Люнет подвижный	I	I	I			
I6Д25.105000.000	Люнет подвижный				I	I	
I6Д25.106000.000	Люнет неподвижный				I	I	
I6Д20.102.000.000	Люнет резьбовой	I	I	I			
I6Д20.103000.000	Люнет роликовый	I	I	I			
I6Д25.107000.000	Люнет резьбовой				I	I	
I6Б20П.090.00I	Петрон поводковый	I	I	I	I	I	
УГ9210.000000.000	Линейка конусная	I	I				Комплектуются совместно
УГ9210.320000.000	Блок инструментальный	I	I				
УГ9214.320000.000	Резцедержатель двухпозиционный неповоротный	I	I				
I6Д20.320000.000	Рецептедержка задняя	I	I	I			

Обозначение	Наименование	Количество					Примечание
		I6Д20	I6Д20П	I6Д20Г	I6Д25	I6Д25Г	
I6Д20.I60000.000	Упор микрометрический продольного хода	I	I	I	I	I	
I6Д20.I61000.000	Упор пятипозиционный продольного хода	I	I	I	I	I	
УГ9210.320000.000	Блок инструментальный	*	*	*	*	*	
УГ9210.322000.000	Блок инструментальный	I*	I*	I*	I*	I*	Количество по заказу
УГ9210.321000.000	Блок инструментальный	I*	I*	I*	I*	I*	
УГ9210.324000.000	Оправка	I*	I*	I*	I*	I*	Комплектуются совместно
УГ9210.325000.000	Оправка резцовая			I		I	
УГ9210.326000.000	Комплект патронов паводковых	I	I	I	I	I	Для обработки заготовок Ø40...60 мм
	Патрон четырехкулачковый						Ø60...80 мм
	7103-0012 ГОСТ 3890-82	I	I	I	I	I	
	Патрон сверлильный I6, ГОСТ 8522-79	I	I	I	I	I	
	Оправка 6039-0009 ГОСТ 2682-72	I	I	I	I	I	
	Втулки переходные короткие ГОСТ I3598-85:						
	6100-0143 (3/2)	I	I	I	I	I	
	6100-0146 (5/3)	I	I	I	I	I	
	6100-0147 (5/4)	I	I	I	I	I	
	Клинья к инструменту с коническим хвостовиком						
	ГОСТ 3025-78:						
	7851-0012 (I-2)	I	I	I	I	I	
	7851-0013 (3)	I	I	I	I	I	
	7851-0014 (4)	I	I	I	I	I	

\* Поставляются при условии исполнения станка с двухпозиционным неповоротным резцедержателем УГ9214.320000.000.

#### 4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность труда на станке обеспечивается его изготовлением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009-80 и ГОСТ 12.2.049-80.

Требования безопасности труда при эксплуатации станка устанавливаются соответствующими разделами руководства, руководством по эксплуатации электрооборудования и настоящим подразделом.

##### 4.1. Требования к обслуживающему персоналу

Персонал, допущенный в установленном на предприятии порядке к работе на станке, а также к его наладке и ремонту обязан:

получить инструктаж по технике безопасности в соответствии с заводскими инструкциями, разработанными на основании руководства по эксплуатации и типовых инструкций по охране труда;

ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта станка и указаниями по безопасности труда, которые содержатся в настоящем руководстве по эксплуатации электрооборудования и в эксплуатационной документации, прилагаемой к устройствам и комплектующим изделиям, входящим в состав станка.

#### 4.2. Транспортирование и установка ста

4.2.1. При монтаже, демонтаже и ремонте надежного зачаливания и безопасного перемещения станка или его сборочных единиц следует использовать специальные рым-болты, отверстия и другие устройства, предусмотренные конструкцией станка. Грузоподъемные устройства следует выбирать с учетом указанных в разделе руководства "Порядок установки" масс станка и его составных частей.

4.2.2. При расконсервации станка следует руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ 9.014-78 "Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические требования".

#### 4.3. Подготовка станка к работе

Необходимо проверить наличие и исправность кожухов и запирающих устройств, ознакомиться с назначением рукояток управления (см.рис.10) и проверить вручную работу всех механизмов станка.

Выполнить указания, изложенные в разделах "Электрооборудование" и "Гидро-, пневмо- и смазочные системы", относящиеся к пуску.

#### 4.4. Работа станка

4.4.1. Конструкцией станка в целях безопасности работы на нем предусмотрены меры для предупреждения возникновения аварийных ситуаций:

обеспечена нулевая защита;

предусмотрено устройство, отключающее вращение рукоятки поперечного перемещения суппорта при включении механической подачи;

исключена возможность включения главного привода при открывании ограждения патрона и двери левого кожуха;

предусмотрено отключение станка при открытии дверей электрошкафа;

предусмотрен прозрачный экран для защиты от стружки;

установлена световая сигнализация наличия напряжения в шкафу;

ходовой винт и валик в зоне обслуживания закрыты щитками;

ременные передачи приводов главного движения, насоса смазки, быстрых ходов, патрон и сменные зубчатые колеса коробки передач снабжены ограждениями, предохраняющими от травмирования при работе указанных устройств;

рукоятки и другие органы управления станка снабжены фиксаторами, не допускающими самопроизвольных перемещений органов управления;

величина сопротивления цепи заземления между винтом заземления и любой металлической частью станка не более 0,1 Ом;

предусмотрена защита от токов короткого замыкания цепей питания электродвигателей и трансформаторов автоматическими выключателями, цепей управления - плавкими предохранителями, электродвигателей от длительных перегрузок - тепловыми реле.

4.4.2. Категорически запрещается снимать какие-либо ограждения, нарушать или каким-либо другим способом деблокировать предусмотренные конструкцией станка блокировки.

#### 5. СОСТАВ СТАНКА

5.1. Расположение и обозначение составных частей станка приведены на внешнем виде станка (рис.8, 9).

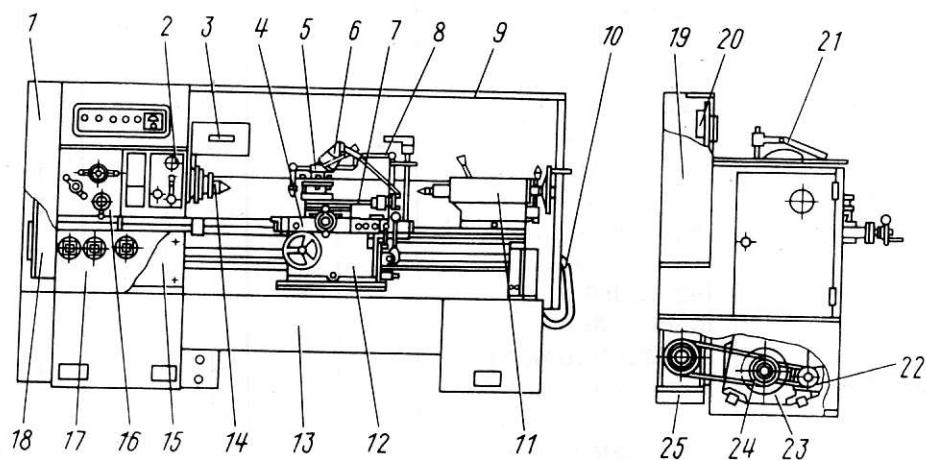


Рис. 8. Расположение составных частей станков I6D20, I6D20G, I6D20P, I6D25, I6D25G


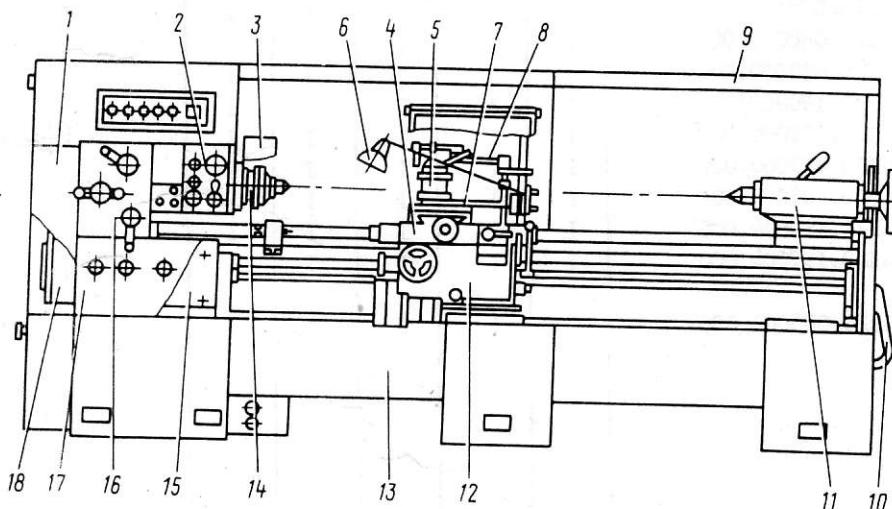


Рис. 9. Расположение составных частей станка I6D25 с длиной обработки L = 2000 мм

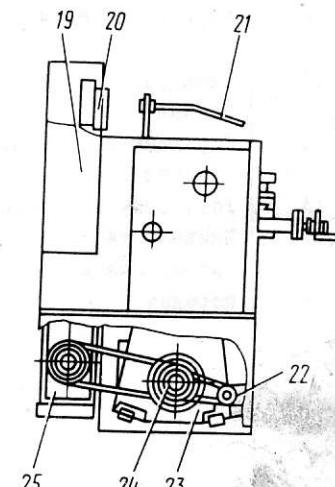

## 5.2. Перечень составных частей станка

Поз. на рис. 8, 9	Наименование	Обозначение	Количество					Примечание
			I6Д20	I6Д20П	I6Д20Г	I6Д25	I6Д25Г	
I	Кожух левый	I6Д20.420000.000 I6Д25.422000.000	I	I	I		I	
2	Пульт управления	I6Д20.181000.000 I6Д20.182000.000	I	I	I		I	
3	Ограждение патрона	I6Д20.421000.000	I	I	I	I	I	
4	Каретка	I6Д20.050000.000 I6Д20П.050000.000	I	I	I	I	I	
5	Резцодержатель четырех-позиционный	I6К20.041.001	I	I	I	I	I	По заказу
6	Электрооборудование	I6Д20.180000.000 I6Д25.185000.000	I	I	I	I	I	
7	Суппорт	I6Д20.040000.000 I6Д25.042000.000 I6Д20П.040000.000	I	I	I	I	I	Для станков с РМЦ=2000
8	Охлаждение	I6Д20.410000.000 I6Д25.412000.000	I	I	I	I	I	По заказу
9	Ограждение заднее	I6Д20.425000.000 I6Д25.426000.000	I	I	I	I	I	Для станков с РМЦ=2000
10	Пневмооборудование задней бабки	I6Д20.120000.000	I	I	I	I	I	
11	Бабка задняя	I6Д20.030000.000 I6Д25.031000.000	I	I	I	I	I	
12	Фартук	I6Б20П.061000 I6Д20.063.000.000	I	I	I	I	I	
13	Основание	I6Д20.016000.000 I6Д25.017000.000 I6Д20Г.018.000.000	I	I		I	I	Для станков с РМЦ=2000
14	Бабка шпиндельная	I6Д20.020000.000 -01 I6Д25.021000.000	I		I		I	Для станков с РМЦ=2000
15	Коробка подач	I6Д20.070000.000	I	I	I	I	I	
16	Коробка передорная	I6Д20.028000.000	I	I	I	I	I	
17	Облицовка коробки подач	I6Д20.071000.000 I6Д25.072000.000	I	I	I	I	I	
18	Коробка передач	I6Д20.080000.000 I6Д25.082000.000	I	I	I	I	I	
19	Шкаф управления	I6Д20.190000.000	I	I	I	I	I	
20	Панель	I6Д20.200000.000	I	I	I	I	I	
21	Ограждение суппорта	I6Д20.423000.000	I	I	I	I	I	
22	Станция смазки	I6Д20.401000.000	I	I	I	I	I	
23	Установка моторная	I6Д20.150000.000	I	I	I	I	I	
24	Шкивы и таблицы	I6Д20.157000.000	I	I	I	I	I	
25	Автоматическая коробка передач	I6Д20.083000.000	I	I	I	I	I	

## 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СТАНКА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

### 6.1. Управление станком

6.1.1. Расположение органов управления на станке (рис.10)

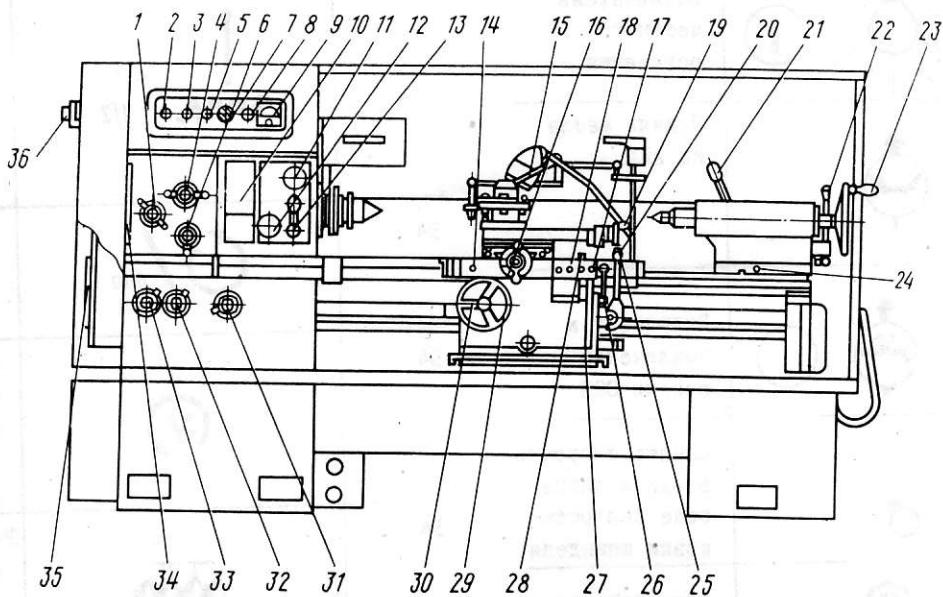


Рис. 10. Расположение органов управления станком

### 6.1.2. Перечень органов управления

Поз. на рис.10	Органы управления и их назначение
I	Рукоятка установки подач и правых резьб (рукоятка F )
	Выключатель освещения
3	Лампа сигнальная смазки АКП
4	Рукоятка установки диапазона частот вращения шпинделя (рукоятка E)
5	Лампа сигнальная (указатель включения электропитания)
6	Рукоятка установки левых резьб (рукоятка G )
7, 8	Кнопки "Пуск" и "Стоп" насоса охлаждения
9	Указатель нагрузки
10	Таблица частоты вращения шпинделя
II	Рукоятка установки частоты вращения шпинделя (галетный переключатель)
I2, I7	Выключатель аварийный
I3	Дублирующая рукоятка управления главным приводом
I4	Кнопка подачи масла для смазки поперечных салазок и прижимных планок
I5	Рукоятка поворота и крепления резцовой головки
I6	Рукоятка ручной поперечной подачи суппорта

Поз. на рис.10	Органы управления и их назначение
18	Блок управления главным приводом
19	Рукоятка ручного перемещения резцовых салазок
20	Кнопка включения быстрых ходов каретки и суппорта
21	Рукоятка фиксации пиноли задней бабки
22	Рукоятка крепления задней бабки к станине
23	Рукоятка перемещения пиноли задней бабки
24	Винт поперечного перемещения задней бабки
25	Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
26	Рукоятка включения гайки ходового винта
27	Табличка с символами включения гайки ходового винта
28	Болт закрепления каретки к станине
29	Рукоятка включения и выключения реечной шестерни
30	Маховик ручного перемещения каретки
31, 33	Рукоятки установки величины подачи или резьбы
32	Рукоятка выбора подач и типа резьбы
34	Таблица резьб и подач
35	Таблица дополнительных и точных резьб
36	Вводный выключатель

6.1.3. Перечень графических символов, расположенных на табличках

Поз. на рис. 10	Символ	Наименование
2		Выключатель местного освещения
3		Подача масла на АКП
7,8		Включение и выключение подачи СОЖ
10		Менять скорость в одном диапазоне без остановки шпинделя
10		Переключение диапазонов скоростей только при остановке шпинделя
12, 17		Общее выключение станка с торможением
13, 18		Правое и левое вращение шпинделя с торможением главного привода в нейтральном положении рукоятки
27		Сцепить гайку с винтом
		Расцепить гайку с винтом

Поз. на рис. 10	Символ	Наименование
34		Подача в мм за оборот шпинделя
		Прямо-линейная продольная
		Частота вращения шпинделя
34		Менять положение рукоятки только при остановке шпинделя
34		Резьбы метрическая
		модульная
		дюймовая
		питчевая
14		Смазка направляющих суппортов при включенном ускоренном движении в течение 1 мин

6.2. Кинематическая схема (рис. II)

6.2.1. Вращение шпинделя осуществляется от реверсивного электродвигателя М1 через АКП и переборную коробку соединенными поликлиновыми ременными передачами. Установленная на станке АКП имеет шесть электромагнитных муфт, включение которых в определенной последовательности позволяет получить девять ступеней скорости и тормозить шпиндель станка. Переборная коробка дает с помощью включений зубчатых колес I6, I9, 20 и 22 - первую ступень, зубчатых колес I8, 25, 26 и 21 - вторую ступень, зубчатых колес I7, 24, 26 и 21 - третью ступень частоты вращения. Таким образом, шпиндель имеет 27 скоростей вращения.

Кинематическая цепь подачи начинается от шпинделя станка. Величина подачи или шаг резьбы определяется на один оборот шпинделя. От шпинделя через передачу 21, 26, 23, 29 и основной набор смennых шестерен К, Л, М, Н вращение передается на входной вал коробки подач.

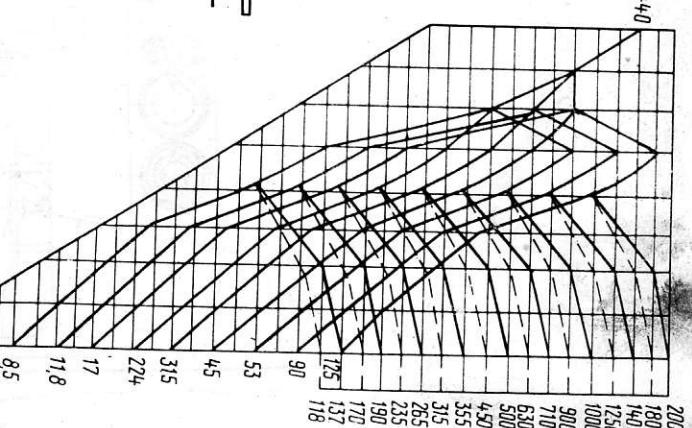
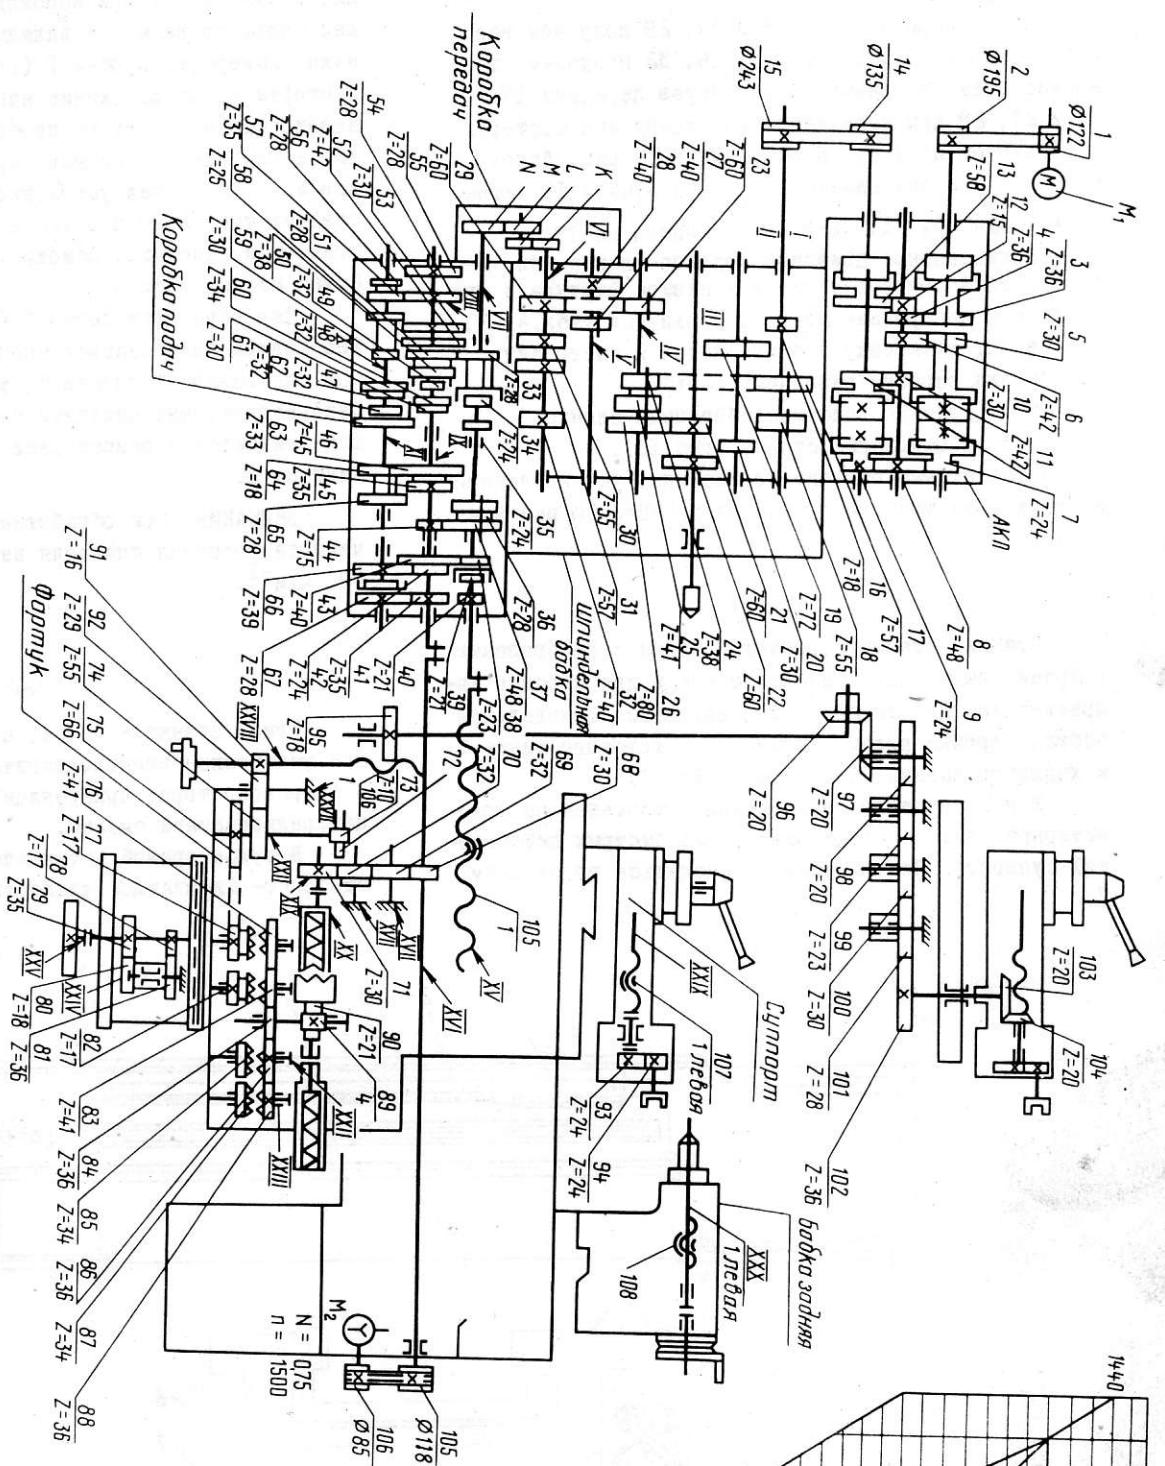


Рис. II. Схема кинематическая

Далее движение подачи проходит через коробку подач и приводит во вращение ходовой винт при нарезании резьбы или ходовой вала при всех остальных видах обработки.

Через передачу 23, 28 и 27, 29 получаем все левые резьбы. Через передачу 26, 32 получаем удвоение подач и правых резьб. Через передачи 17, 24 и 23, 29 при выведенной из зацепления шестерни 26 получаем подачи, увеличенные в 16 раз. Дополнительно при зацеплении 23, 30, получаем II ниток на I"; при 23, 31, получаем I9 ниток на I".

Вращательное движение ходового винта или ходового вала преобразуется механизмом фертука в продольные и поперечные подачи. Пользуясь табл. 4, 5, производят установку величин подач и настройку станка для нарезки различных резьб.

#### 6.3. Краткое описание сборочных единиц

##### 6.3.1. Основание станка (рис. I2).

Основание станка состоит из станины, установленной на двух и на трех (для станков с РМЦ=2000 мм) тумбах.

#### Станина

Станина станка коробчатой формы с П-образными ребрами, имеет две призматические и две плоские направляющие. На станине устанавливаются шпиндельная бабка, коробка подач, кронштейн 5 ходового винта 2 и ходового вала 4, а также рейка 3.

В нише правого торца станины размещен на подмоторной плате 6 электродвигатель быстрых перемещений суппорта. Плата может перемещаться по скользким 7.

У станков И6Д20Г и И6Д25Г станина выполнена с выемкой, позволяющей обработать детали соответственно диаметром 630 и 700 мм. В этом случае станина имеет вкладыш 1. При необходимости обработки деталей большего диаметра вкладыш снимается. Для этого нужно вывернуть пробки 1 (рис. I3), удалить винты 2 и штифты 4. Во избежание нанесения забоин вкладыш 3 необходимо положить на подкладку из мягкого материала и для предотвращения коррозии покрыть тонким слоем масла. Перед установкой вкладыша на станину следует тщательно протереть посадочные поверхности станины и вкладыша, осмотреть и убедиться в отсутствии на них забоин.

Для обработки деталей над выемкой в станине необходимо пользоваться специальным удлиненным резцом или резцовой оправкой, устанавливаемыми в резцодержателе, как показано на рис. I4. Оправка 3 устанавливается в резцодержателе 4, резец 1 крепится винтами 2.

**ВНИМАНИЕ!** При обработке деталей над выемкой частота вращения шпинделя не должна превышать 400 мин<sup>-1</sup>.

#### Тумбы

Тумбы станка - литые, пустотелые. В тумбе левой установлен электродвигатель главного движения, а с правого торца прикреплен масляный бак для централизованной смазки.

В тумбе правой установлен насос и бак для смазочно-охлаждающей жидкости.

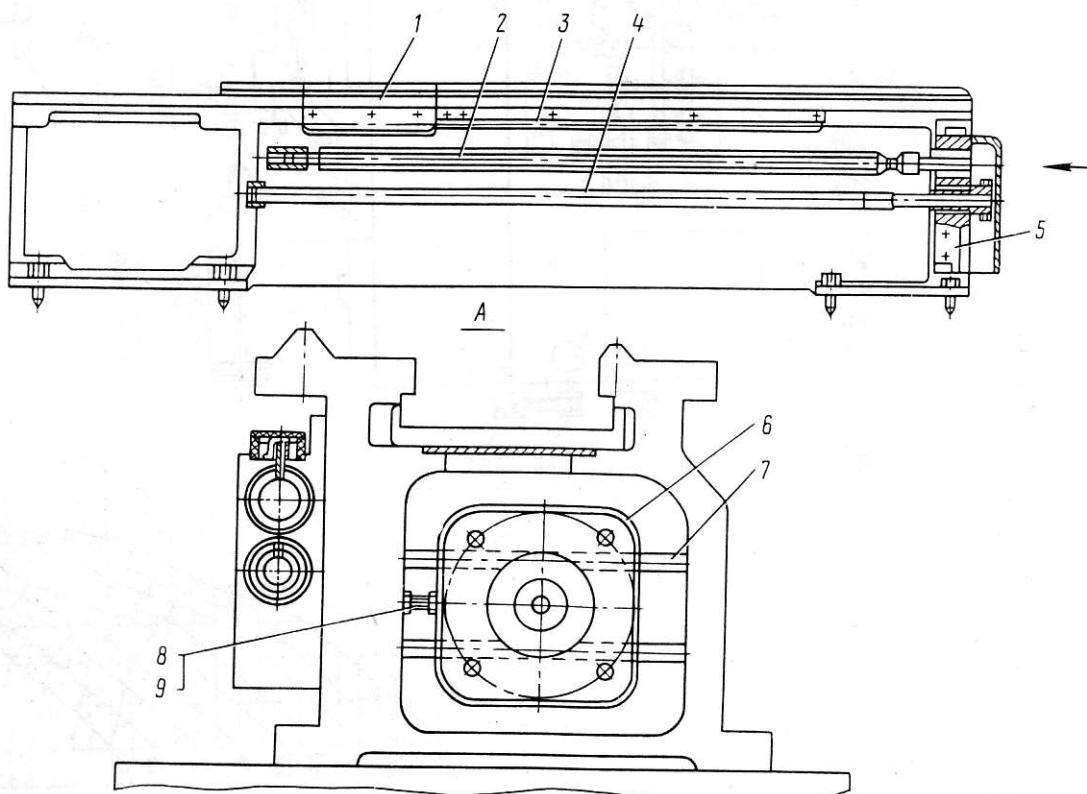


Рис. I2. Основание станка

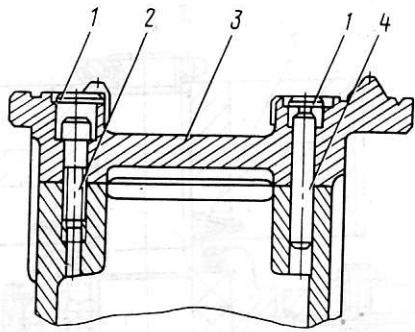


Рис. I3. Чертеж установки вкладыша на станину

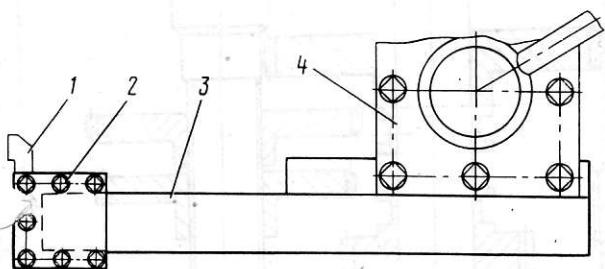


Рис. I4. Резцовая оправка для обработки деталей над выемкой в станине

Между тумбами на роликах установлено выдвижное корыто для сбора стружки и охлаждающей жидкости.

### 6.3.2. Моторная установка (рис. I5)

Моторная установка состоит из электродвигателя главного движения, моторной плиты 9 и направляющей штанги 3.

Моторная плита крепится на левом торце правой тумбы двумя прихватами 7 и винтами 4, 8. Вращение от электродвигателя главного движения передается поликлиновым ремнем на АКП, которая крепится на задней стенке тумбы.

### 6.3.3. Переборная коробка (рис. I6)

Переборная коробка крепится к заднему торцу шпиндельной бабки и представляет собой редуктор, в котором в качестве выходного вала служит шпиндель станка. Шестеренный механизм переборной коробки позволяет получить три диапазона частот вращения шпинделя; увеличивать в 2 и в 16 раз передаточные отношения между цепью подач и шпинделем; нарезать правые и левые резьбы; дополнительно нарезать дюймовые резьбы II и I9 ниток на 1", производить деление при нарезании многозаходных резьб на 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 20, 30, 60 заходов.

Переключение шестерен осуществляется с помощью рукояток через кулачки и рычаги.

Подвижные шестерни перемещаются по шлицевым валам с базированием по внутреннему диаметру.

Смазка переборной коробки централизованная, описана в разделе 8.

### 6.3.4. Шпиндельная бабка (рис. I7)

Шпиндельная бабка крепится на горизонтальной плоскости направляющих станины в ее левой части шестью болтами. Шпиндельная бабка представляет собой жесткую чугунную отливку с одной расточкой, в которой смонтирован шпиндель станка в цилиндрических конусно-ROLиковых подшипниках:

передняя опора 4-697920Л для станков нормальной точности, 2-697920Л для станков повышенной точности по ГОСТ 21512-76, задняя опора 4-17920Л для станков нормальной точности, 2-17920Л для станков повышенной точности по ГОСТ 21512-76.

**ВНИМАНИЕ!** Шпиндельные подшипники отрегулированы на заводе-изготовителе станка и не требуют дополнительного регулирования.

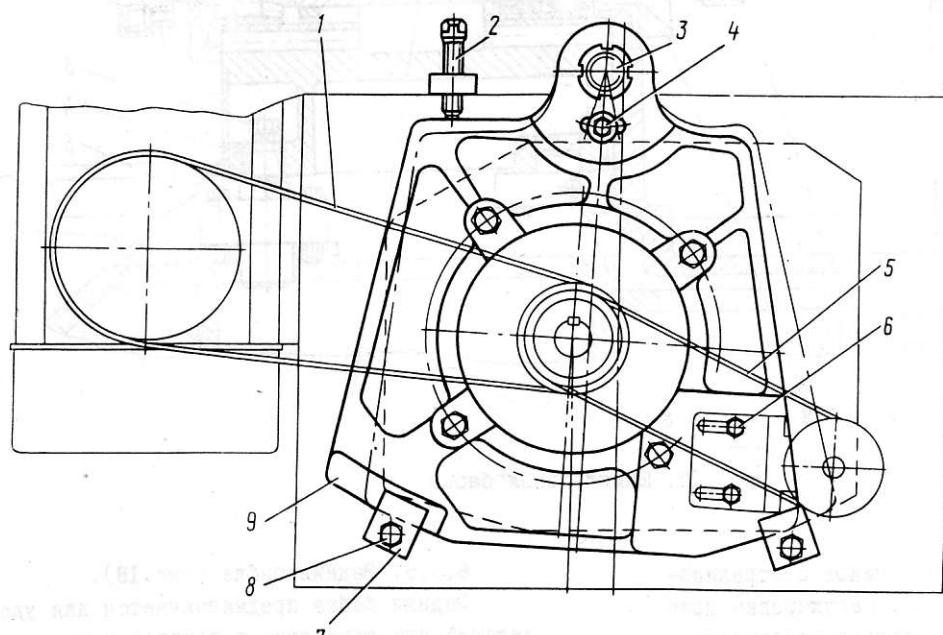


Рис. I5. Моторная установка

(для опоры вала) винтами к концевому  
шайбам и концевым винтам наружной  
обоймы вала с помощью винтов и шайб. Контроль  
направления установки втулки в корпусе  
шпиндельной коробки можно провести с по-  
мощью отверстия под отвертку в втулке, ко-  
торое расположено в радиальном зазоре между  
втулкой и обоймой.

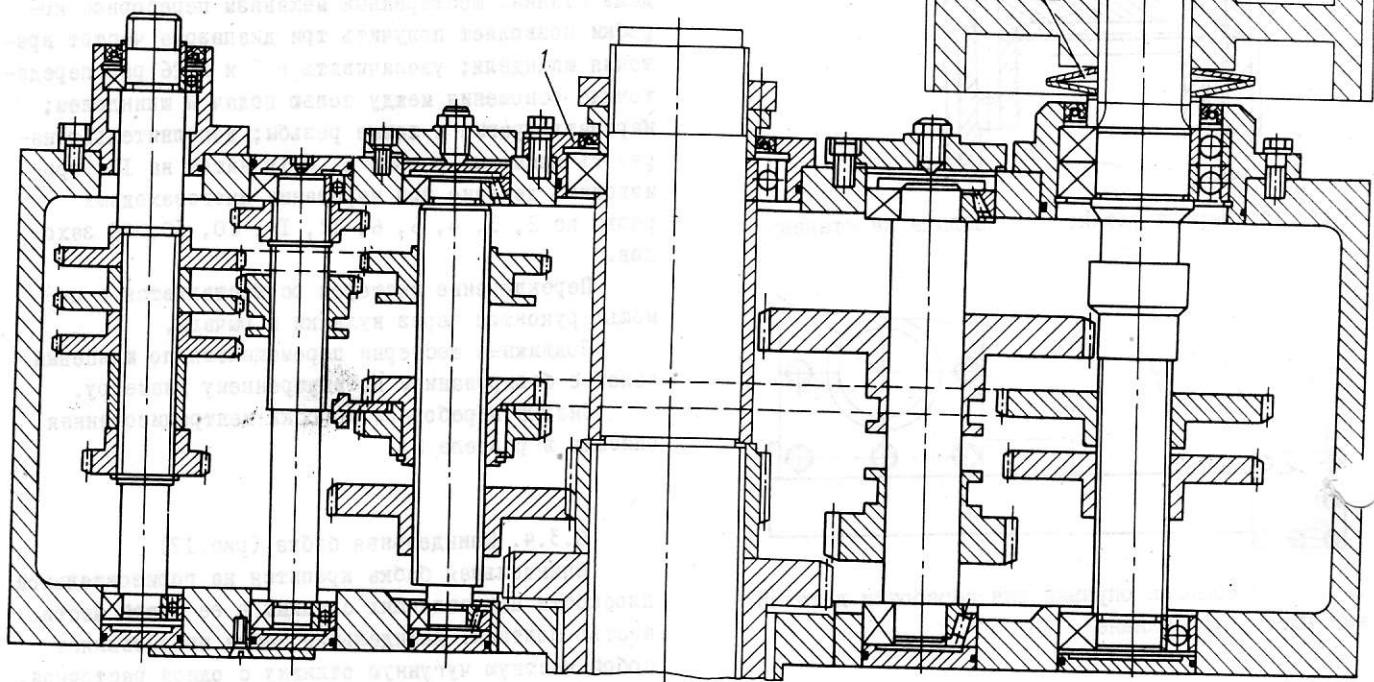


Рис. 16. Развёртка переборной коробки

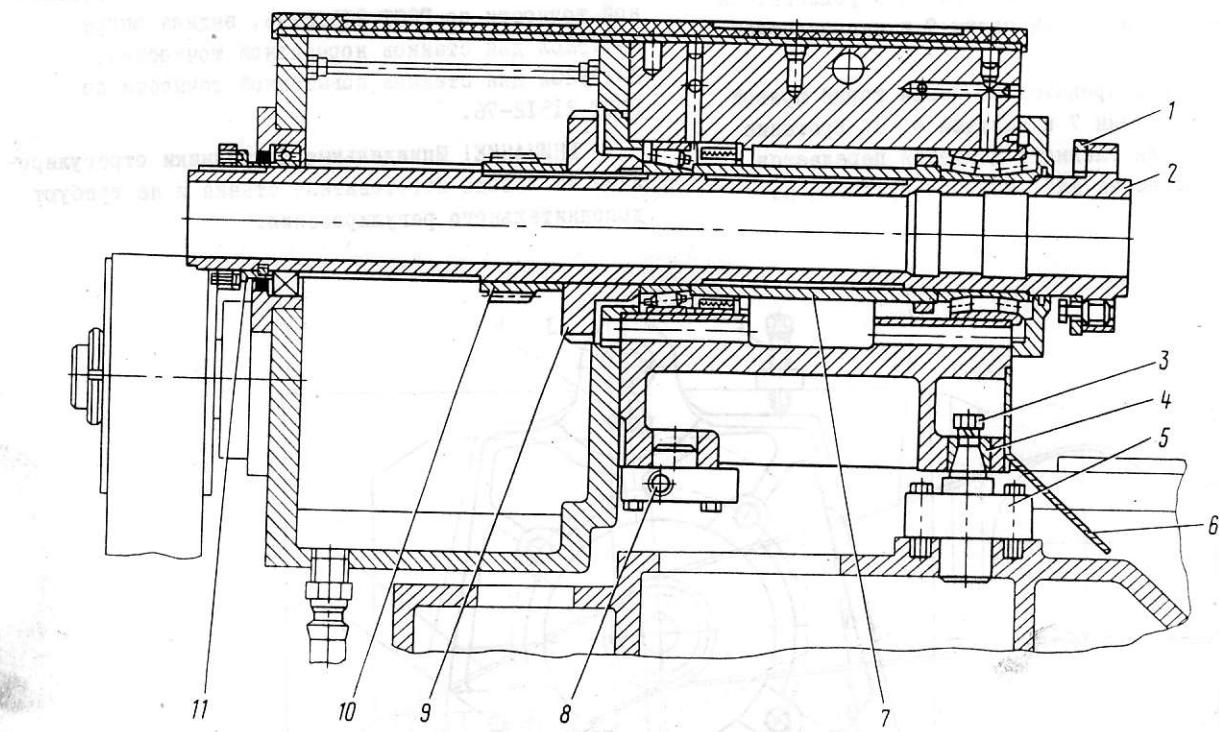


Рис. 17. Шпиндельная бабка

Смазка шпиндельных подшипников централизованная, описана в разделе 8.2. Регулировка положения оси шпинделя в горизонтальной плоскости описана в разделе 10.

#### 6.3.5. Задняя бабка (рис.18).

Задняя бабка предназначается для удержания деталей при обработке в центрах и закрепления концевого инструмента. Она перемещается по на-

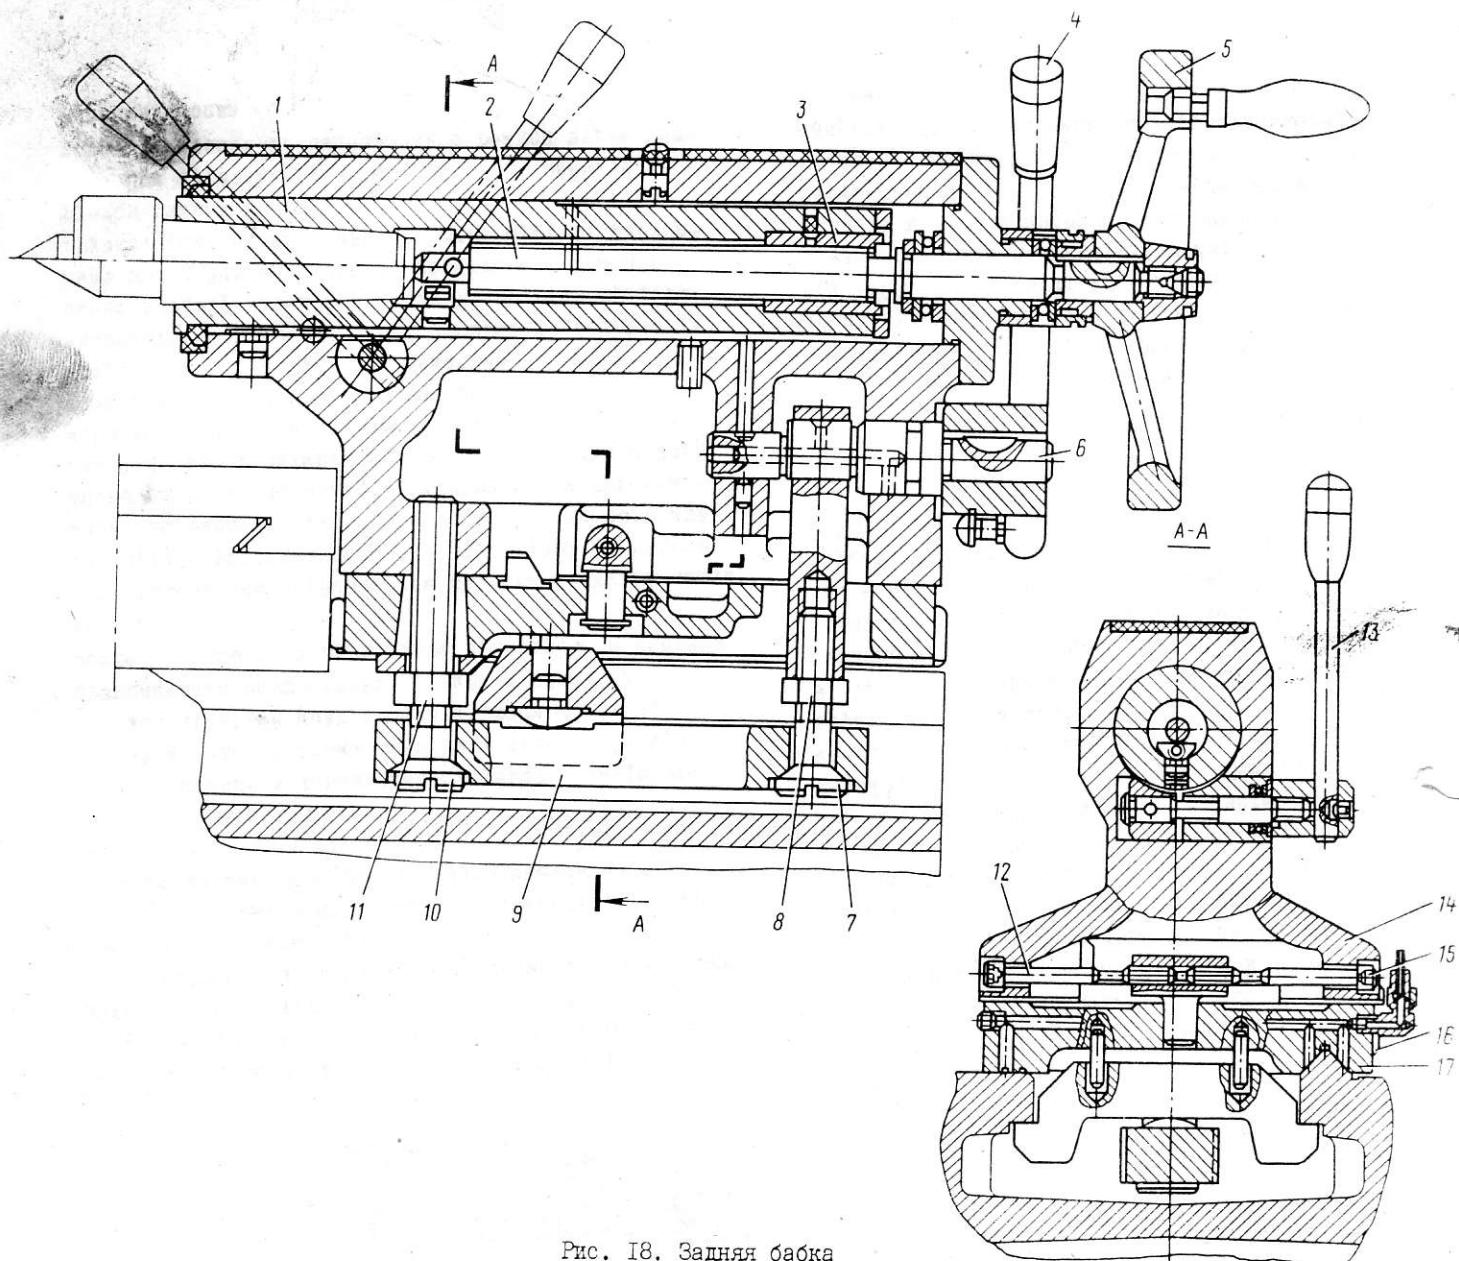


Рис. I8. Задняя бабка

правляющим станины и крепится к ней в нужном положении через систему рычагов и эксцентрик 6 рукояткой 4.

Для облегчения перемещения задней бабки по направляющим станины используется аэростатика.

Перемещение пиноли 1 осуществляется вращением маховика 5 через винтовую пару 2, 3, а крепление - рукояткой 13.

#### 6.3.6. Картетка, суппорт и резцодержатель

Картетка (рис. I9) может перемещаться по направляющим станины, а нижняя часть суппорта поперек по направляющим картетки от механического привода на рабочей подаче, быстро от привода быстрых перемещений, а также от руки. Рукоятка винта поперечной подачи снабжена специальным устройством, которое отключает ее при включении механической подачи. Верхние салазки с резцодержателем имеют независимое ручное перемещение, могут быть повернуты на угол  $\pm 90^\circ$  (рис. 20).

Станки по особому заказу могут комплектоваться суппортом с механическим приводом резцовых салазок (рис. 21). Включение механического перемещения резцовых салазок 2 осуществляется вытягиванием кнопки 3 при зажатой рукоятке. Величина подачи резцовых салазок равна  $1/4$  величины продольной подачи суппорта.

Для удобства определения величины перемещения резцовых и поперечных салазок при обработке деталей суппорт снабжен масштабными линейками.

На резцовых салазках 1 установлена линейка с ценой деления 1 мм. Отсчет производится по визиру, закрепленному на поворотной части суппорта.

Основное исполнение резцодержателя - четырехпозиционный. При повороте рукоятки 1 (рис. 22) против часовой стрелки осуществляется разжим, фиксирование и поворот четырехгранных резцодержателя 2 в нужное положение. Обратным вращением рукоятки резцодержатель фиксируется с последующим креплением в новом положении.

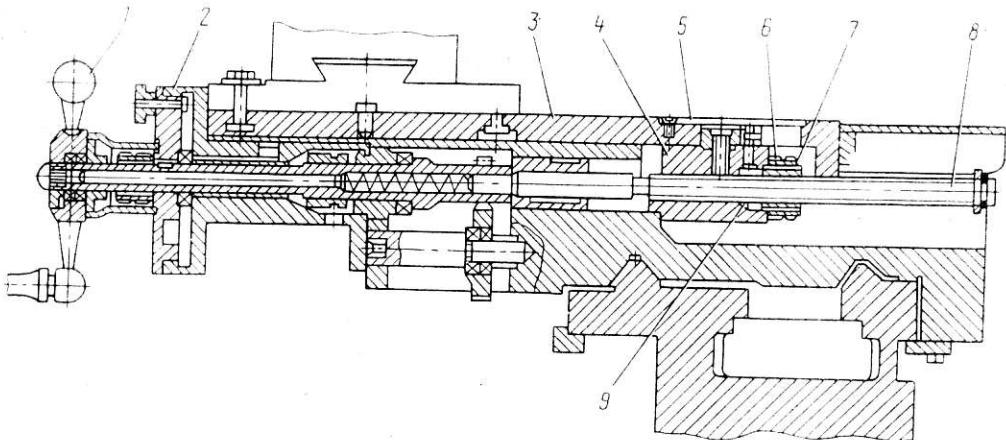


Рис. 19. Каретка

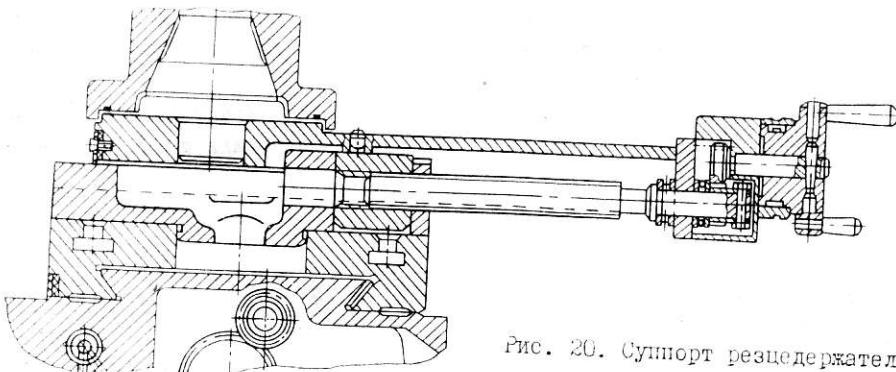


Рис. 20. Суппорт резцодержателя

Вместо четырехпозиционного разцедержателя на станке можно устанавливать двухпозиционный неповоротный разцедержатель (рис.23). На гранях его устанавливаются быстросменные инструментальные блоки (рис.24) и оправка (рис.25).

По особому заказу может поставляться задний разцедержатель, который устанавливается на поперечных салазках, как это показано на рис.26.

#### 6.3.7. Фартук (рис.27).

На станке устанавливается фартук, унифицированный из единой гаммы токарных станков. Фартук снабжен четырьмя мелкозубыми муфтами 2, 3, 4, 5, позволяющими осуществлять прямой и обратный ход каретки и суппорта в продольном и поперечном направлениях.

Управление перемещением каретки и нижней части суппорта осуществляется одной рукояткой 9. Направление перемещения рукоятки при включении того или иного движения совпадает с направлением перемещения суппорта в четырех направлениях. Быстрое перемещение суппорта в указанных четырех направлениях осуществляется дополнительным нажатием кнопки, встроенной в рукоятку 10. Нажатием на эту кнопку включается электродвигатель быстрых ходов. Фартук имеет предохранительную муфту 7, которая срабатывает под действием усилий, возникающих при перегрузке. Усилие, передаваемое этой муфтой, регулируется гайкой 8.

При нарезании резьбы необходимо реечную шестерню I вывести из зацепления с рейкой путем вытягивания кнопки 6.

#### 6.3.8. Коробка подач (рис.28)

Назначение коробки подач состоит в быстром и удобном изменении величин подач в соответствии с табл. 4, 5. На станке устанавливается коробка подач, унифицированная из узлов единой гаммы токарных станков. Узел состоит из основной группы, в которую входят зубчатые колеса I, 2, 3, 4, 5, 16, 15; звена обратимости - зубчатые колеса 6, 14, 13, 12, позволяющего производить нарезку квадратических, так и дюймовых резьб без смены шестерен гитары, а также множительной группы II, IO, 9, 7. Для нарезки модульных резьб применяются сменные шестерни. Коробка подач обеспечивает возможность нарезания резьбы напрямую. Смонтированная в коробке подач обгонная муфта 8 позволяет осуществлять быстрое перемещение при включенной рабочей подаче.

#### 6.3.9. Линейка конусная (рис.29)

Линейка конусная предназначена для обработки конических поверхностей диаметром до 210 мм с углом  $\pm 10^{\circ}$ . Она состоит из салазок I, на которые устанавливают неподвижную линейку 2. На ней установлена на оси 3 поворотная линейка 4, по которой перемещается при обработке конуса обойма 5, кронштейн 6 с верхней частью суппорта 7, на котором закрепляется двухпозиционный разцедержатель с блоками.

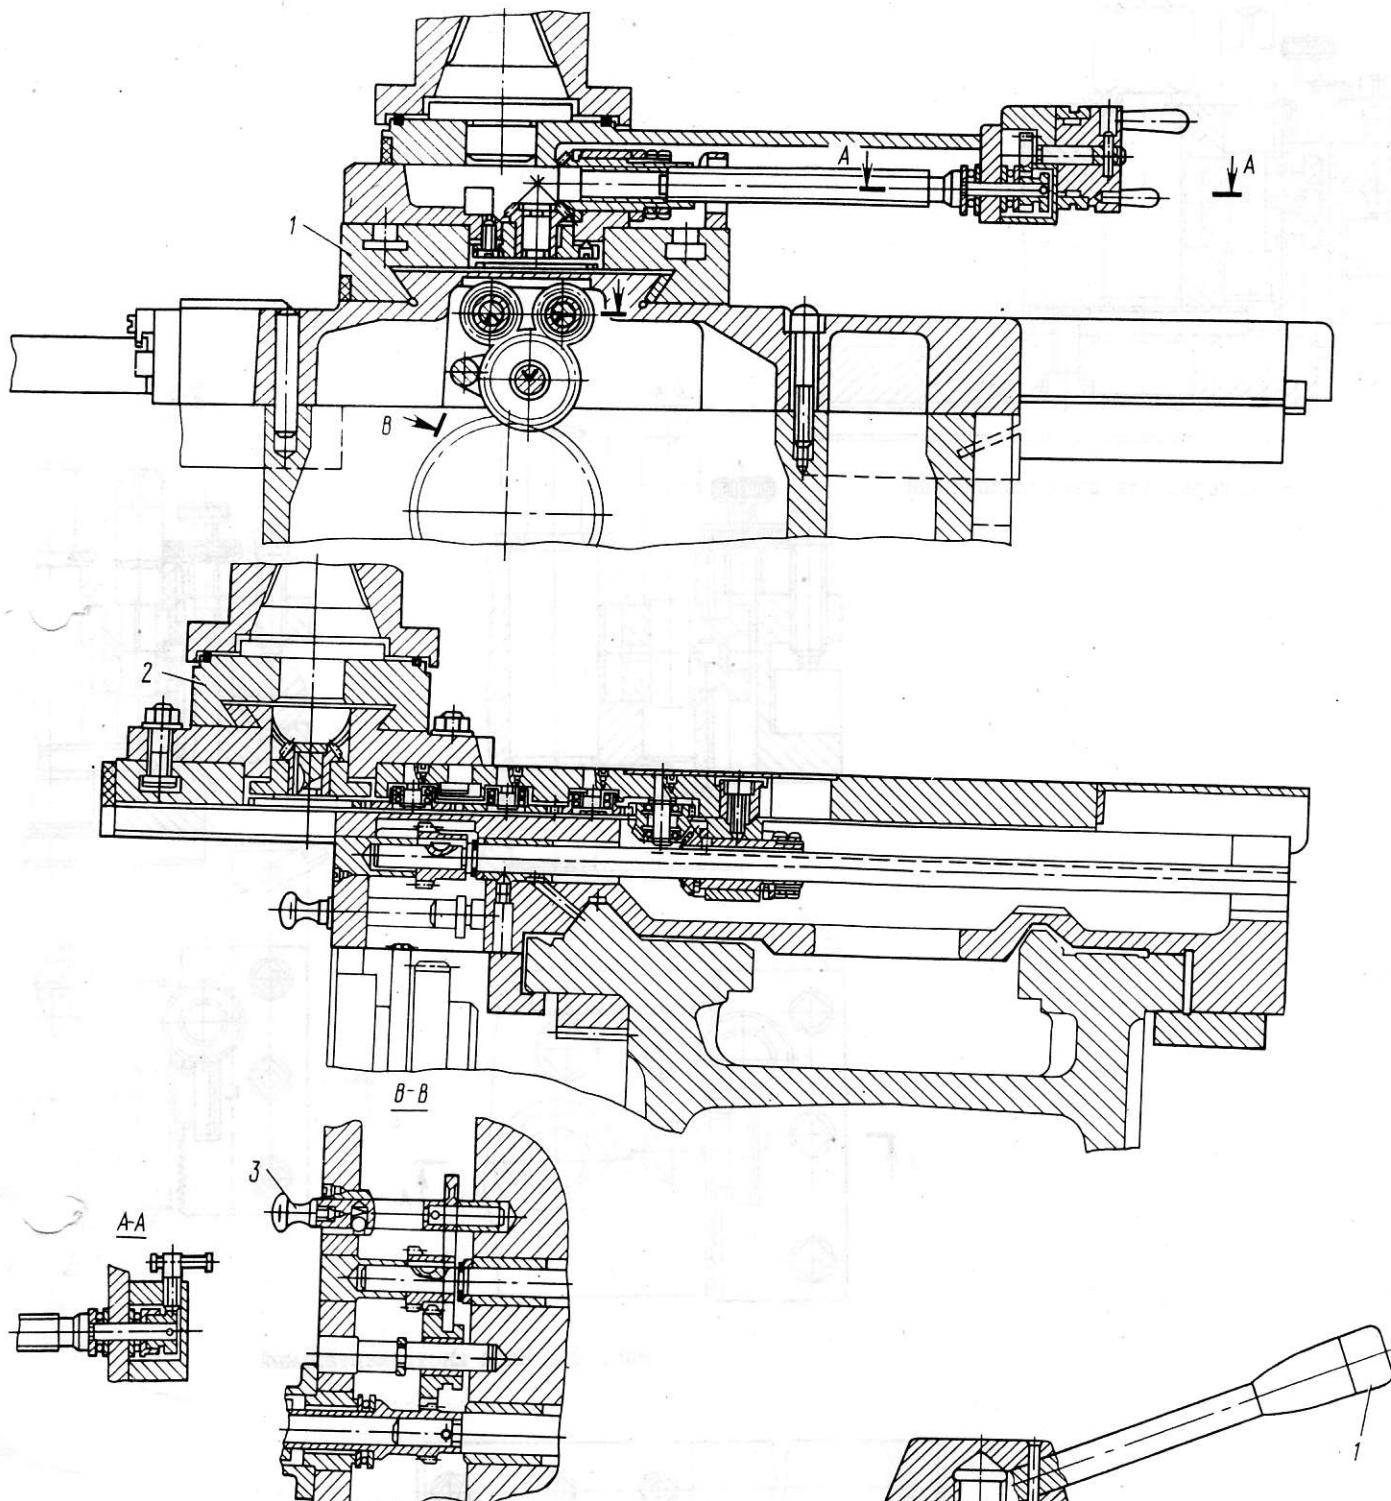


Рис. 21. Суппорт с механическим приводом резцовых салазок

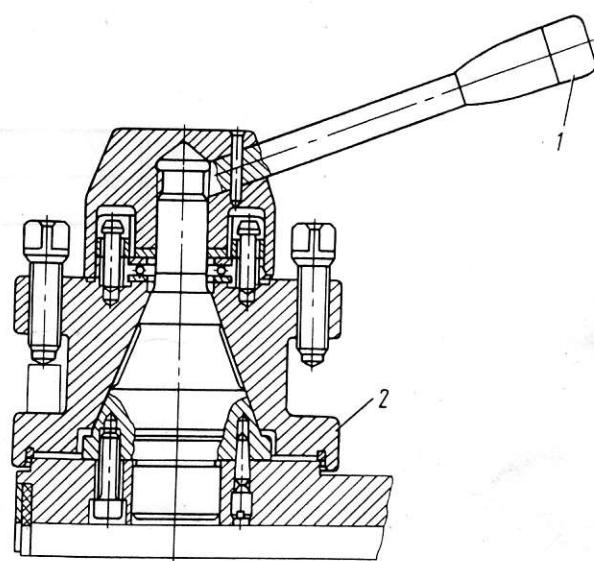


Рис. 22. Резцодержатель четырехпозиционный



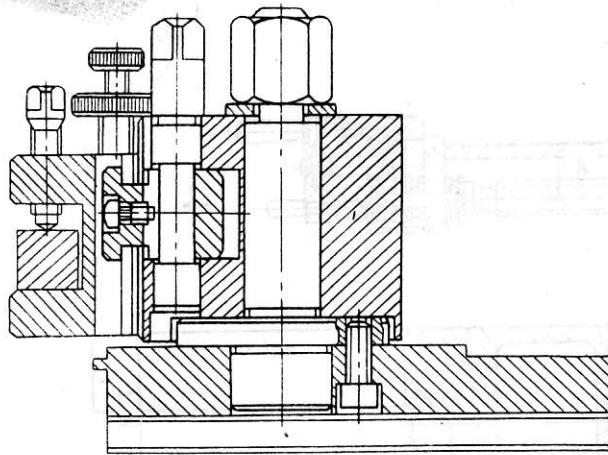


Рис. 23. Резцедержатель двухпозиционный

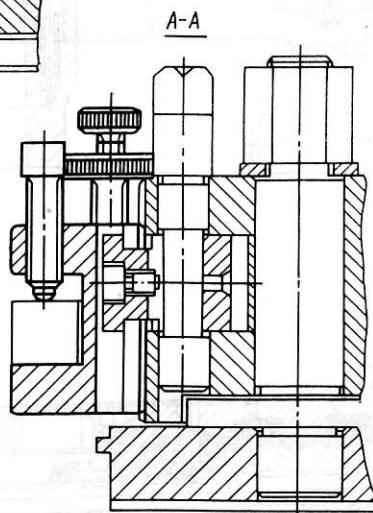

A-A

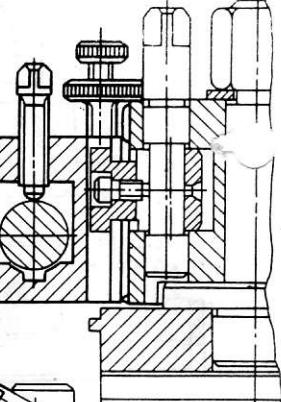

B-B

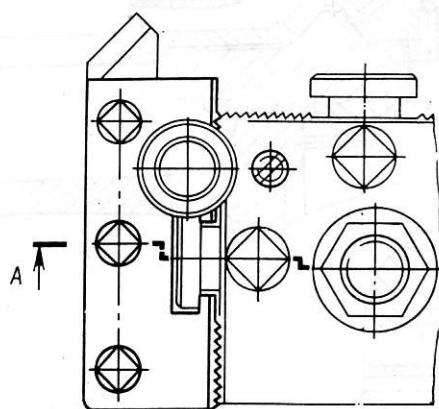


Рис. 24. Блок инструментальный

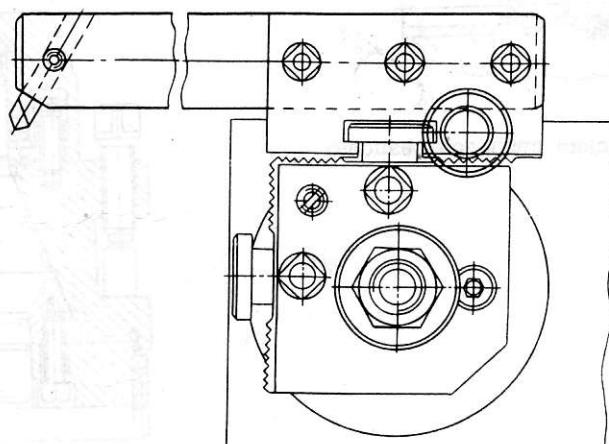


Рис. 25. Оправка

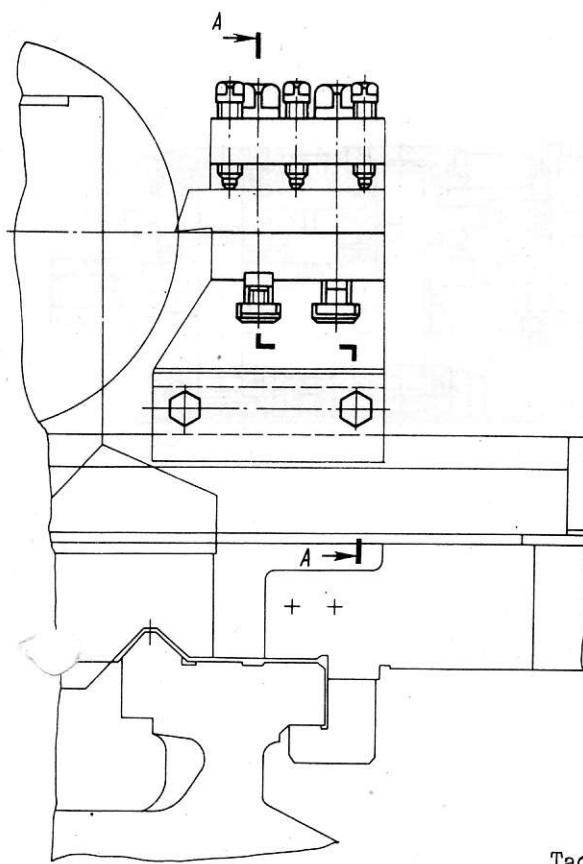


Таблица 5

		K=40 L=73 N=72		1		mm		1"		
		8,5 - 2000	8,5 - 125	8,5 - 2000	8,5 - 125	8,5 - 2000	8,5 - 125	8,5 - 2000	8,5 - 125	
	E	1,2,3	1	1,2,3	1	1,2,3	1	1,2,3		
	F	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	
	G	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	H	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
I	0,05 0,10 0,77 0,5	1 8	32 16	1 8	32 16	1 8	32 16	1 8	32 16	
II	0,06 0,12 0,96 0,625	1,25 10	40 20	2,5	38					
III	0,07 0,15 1,15 0,75	1,5 12	48 24	3						
IV	0,08 0,17 1,34 0,875	1,75 14	56 28	3,5						
	I	0,10 0,20 1,54	1 2 16	16 8	1					
	II	0,12 0,24 1,92 1,25	2,5 20	20 10	1,25	19				
	III	0,15 0,29 2,3 1,5	3 24	24 12	1,5	22				
	IV	0,17 0,34 2,68 1,75	3,5 28	28 14	1,75					
	I	0,19 0,38 3 2	4 32	8 4	0,5					
	II	0,24 0,48 3,8 2,5	5 40	10 5	0,625	9,5				
	III	0,29 0,58 4,6 3	6 48	12 6	0,75	11				
	IV	0,34 0,67 5,4 3,5	7 56	14 7	0,875					
	I	0,38 0,77 6,2 4	8 64	4 2	0,25					
	II	0,48 0,96 7,7 5	10 80	5 25	0,125					
	III	0,58 1,15 9,2 6	12 96	6 3	0,375	5,5				
	IV	0,57 1,34 10,7 7	14 112	7 3,5	0,4375					
		8,5 - 2000	8,5 - 125	8,5 - 2000	8,5 - 125	8,5 - 2000	8,5 - 125			
	F	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -			
	G	- - -	1	- 1	1 1	1				
	H	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3				
	E	1,2,3	1	1,2,3	1	1,2,3	1			
<i>t</i>		K=80 L=73 M=86 N=84								

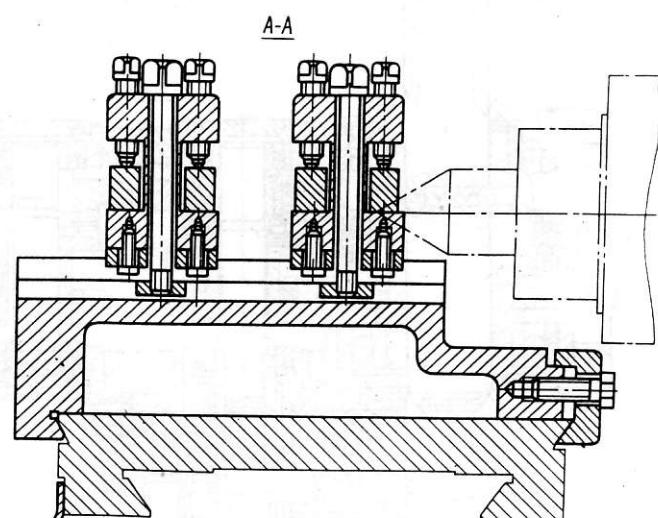


Рис. 26. Резцодержатель задний

Таблица 6

		K=80 L=36 M=86 N=40		1/2		mm				
	E	1; 2; 3	1	1,2,3	1	1,2,3	1			
	F	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3		
	G	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
	H	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
I	0,43 0,86 6,6	0,2	1 2 16							
II	0,52 1,04 8,3	0,25	1,25 2,5 20							
III	0,60 1,20 9,9	0,3	1,5 3 24							
IV	0,70 1,38 11,5	0,35	1,75 3,5 28							
	A	1,72 13,3	0,4	2 4 32						
	B	2,06 2,06 16,5	0,5	2,5 5 40						
	C	2,28 2,58 20,0	0,6	3 6 48						
	D	2,46 2,92 23,0	0,7	3,5 7 56						
	I	3,26 5,54 53,3	0,8	4 8 64						
	II	4,12 4,12 32,7	1,0	5 10 80						
	III	5,00 5,00 40,0	1,2	6 12 96						
	IV	5,84 5,84 46,4	1,4	7 14 112						
	I	6,54 6,54 53,3	1,6	8 16 128						
	II	8,26 8,26 66,2	2	10 20 160						
	III	10,0 10,0 79,2	2,4	12 24 192						
	IV	11,52 11,52 92,0	2,8	14 28 224						

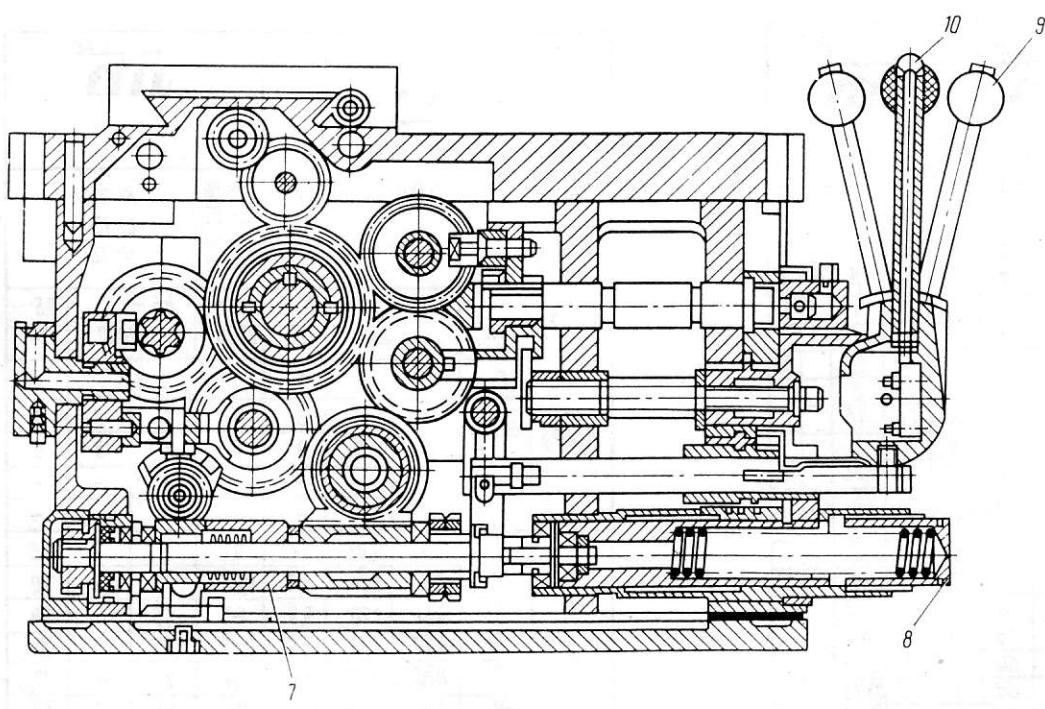
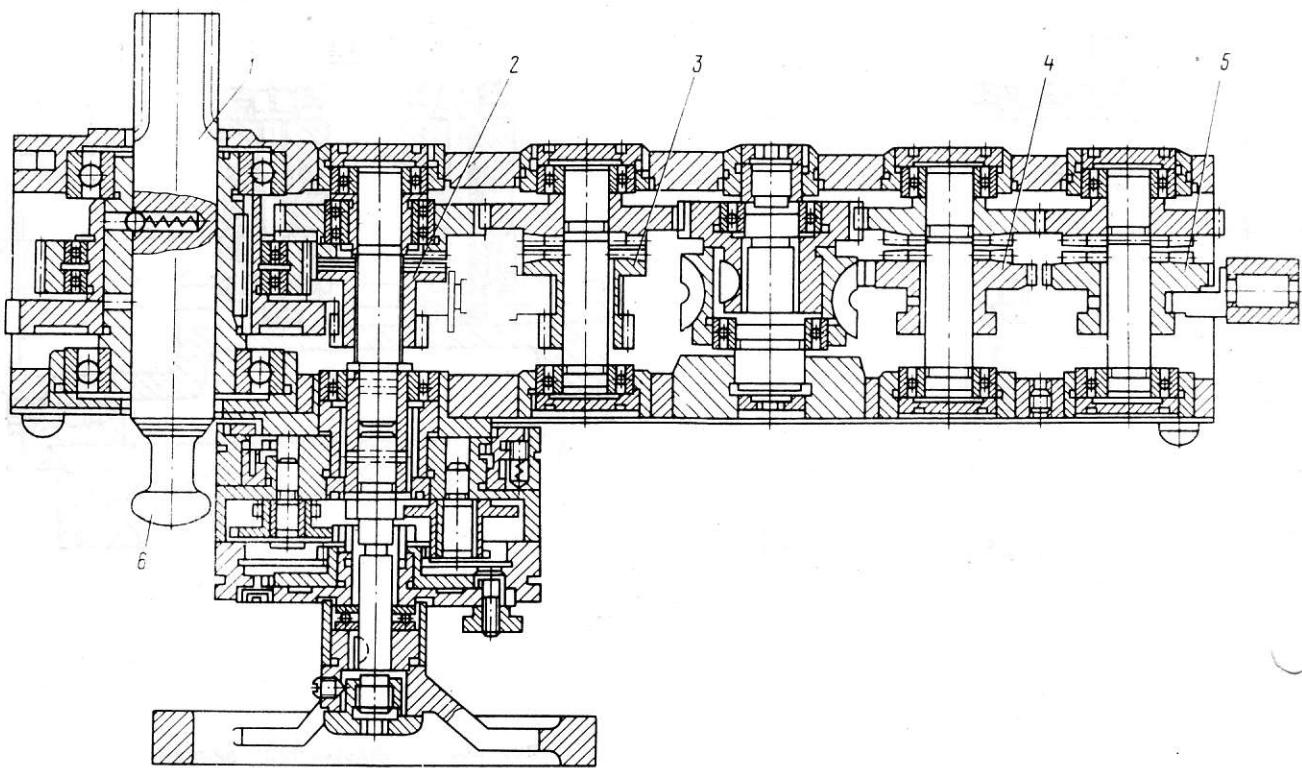


Рис. 27. Фартук. Разрез и развертка

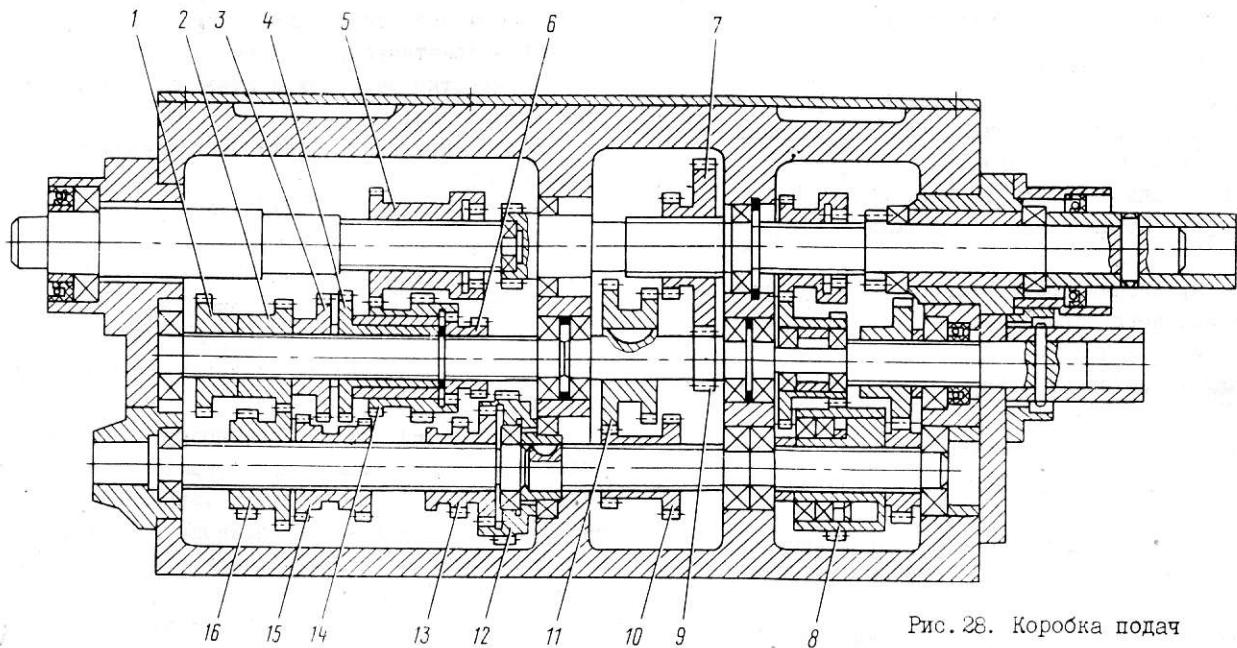


Рис. 28. Коробка подач

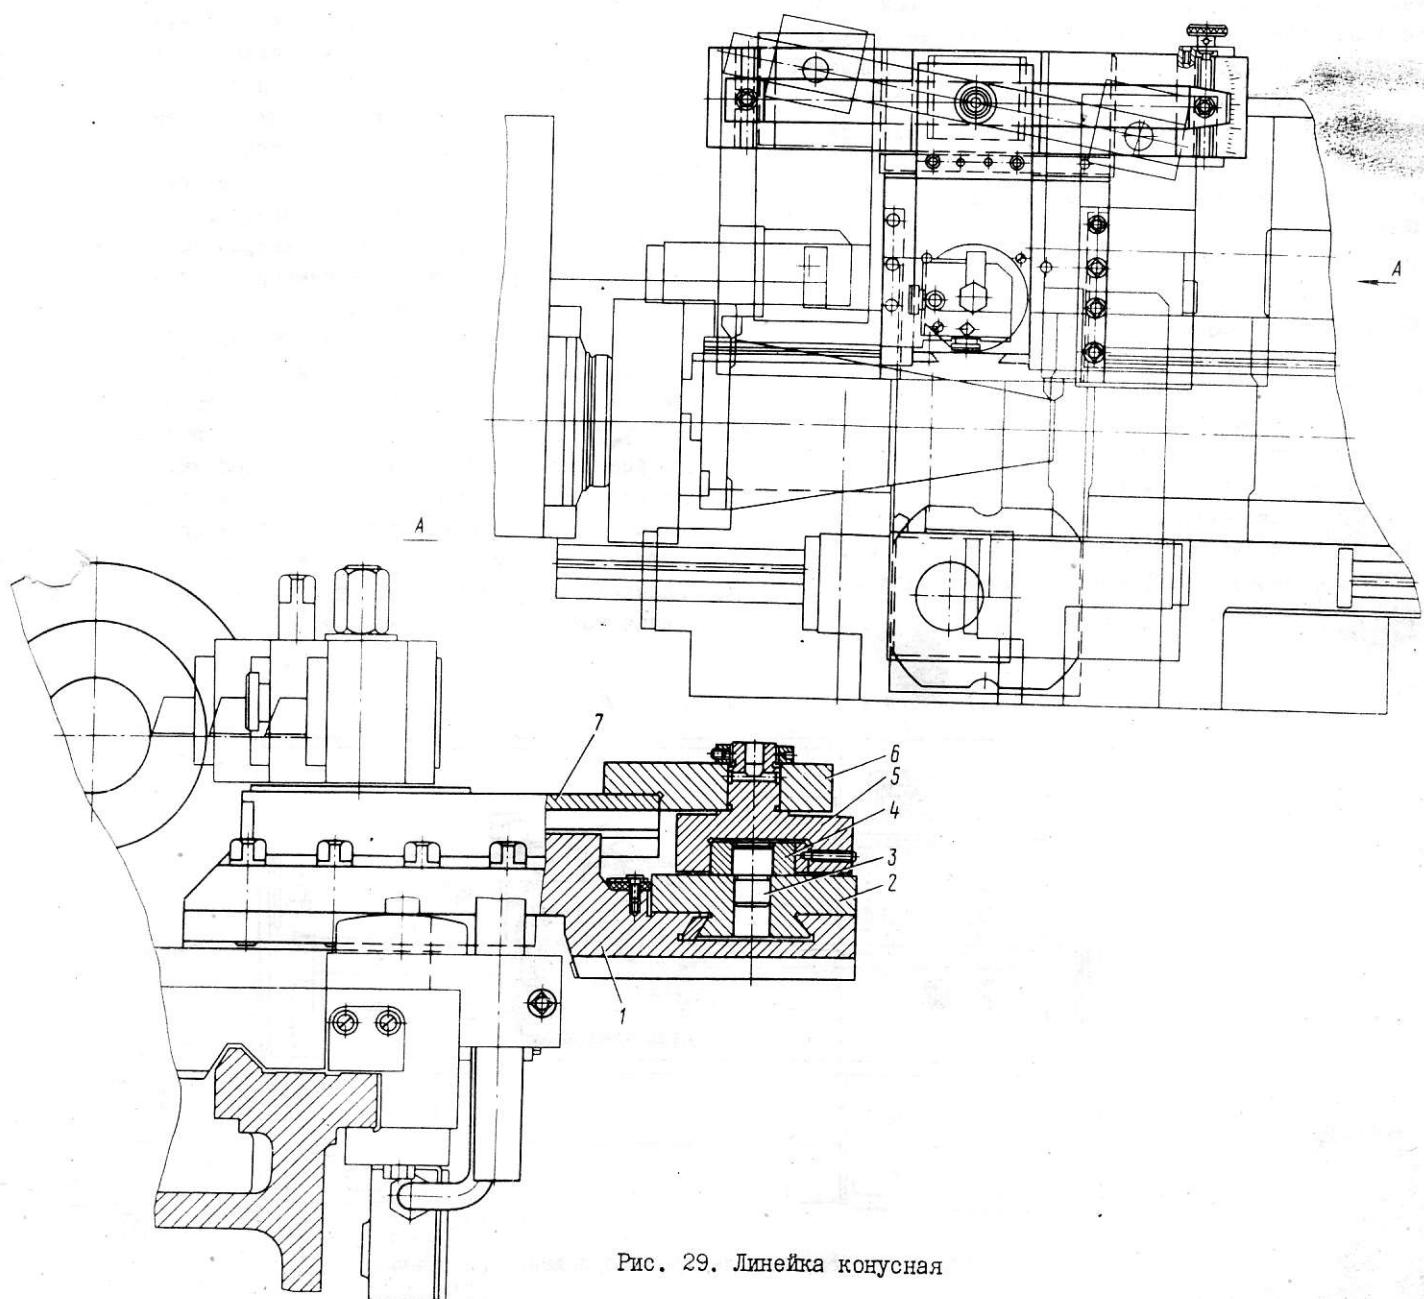


Рис. 29. Линейка конусная

## 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

### 7.1. Общие сведения

На станке установлены трехфазные короткозамкнутые асинхронные электродвигатели и применены следующие величины напряжений:

силовая цепь - 380 В, 50 Гц;

цепь управления переменного тока - 110 В, 50 Гц;

цепь управления постоянного тока - 24 В;

цепь местного освещения - 24 В; 50 Гц;

цепь сигнализации - 24 В.

Расположение электрооборудования на станке представлено на рис. 30.

Принципиальная электросхема, схема соединений и схема подключения станка приведены на рис. 31-33.

Рабочее место освещается смонтированным на каретке светильником с гибкой стойкой с лампой на 40 Вт.

В рукоятку фартука встроен выключатель для управления электродвигателем быстрых перемещений. На шпиндельной бабке и каретке расположены пульты управления электродвигателем главного привода.

Шкаф управления установлен на кронштейнах над автоматической коробкой скоростей. Ввод питания проводов осуществляется через отверстие шкафа управления проводом сечением 4 мм<sup>2</sup> (черный цвет - для линейных проводов и зелено-желтый - для проводов заземления).

На лицевой стороне шкафа управления (см. рис. 30) имеются следующие органы управления станка:

Н3 - сигнальная лампа с линзой молочного цвета, сигнализирующая о включенном состоянии вводного выключателя;

Н4 - сигнальная лампа с линзой молочного цвета, сигнализирующая о наличии смазки АКП;

С2 - выключатель освещения;

С9 - кнопка включения насоса охлаждения;

С8 - кнопка выключения насоса охлаждения;

Р - измеритель нагрузки.

На боковой стенке шкафа управления расположен вводный автоматический выключатель Q1.

На каретке расположен пульт со следующими органами управления:

пульт управления электродвигателем главного привода (ПУ1);

кнопка аварийного останова S5.

На коробке скоростей расположен пульт управления со следующими органами управления:

кнопка аварийного останова S4;

переключатель выбора скорости S19;

рукоятка управления электродвигателем главного привода (ПУ2).

Электросхема имеет блокировку, отключающую главный вводный автомат при открывании дверей шкафа управления. Блокировкой предусмотрен также останов электродвигателя главного привода при открывании кожуха защиты патрона или двери ограждения ременной передачи и сменных зубчатых колес.

Для осмотра и ремонта электроаппаратуры под напряжением в схеме предусмотрен деблокирующий переключатель S7, которым пользуются только электрики, допущенные к производству таких работ. При этом переключатель устанавливается в положение "Дверца открыта", после чего можно включить вводный автоматический выключатель Q1 и приступить к ремонтным работам. По окончании осмотра или ремонтных работ переключатель должен быть поставлен в прежнее положение "Дверца закрыта", иначе закрывание дверей шкафа будет сопровождаться самопроизвольным отключением вводного автомата.

Для контроля излияния напряжения между любым из трех линейных проводов и шиной заземления служит мигающий индикатор напряжения Н1, установленный в шкафу управления. Он работает только при открытой дверце шкафа управления и показывает включенное состояние вводного автомата, а также контролирует состояние главных контактов при его отключении. Пульсирующее мигание индикатора (красный цвет) обращает внимание обслуживающего персонала на наличие напряжения хотя бы в одной из фаз.



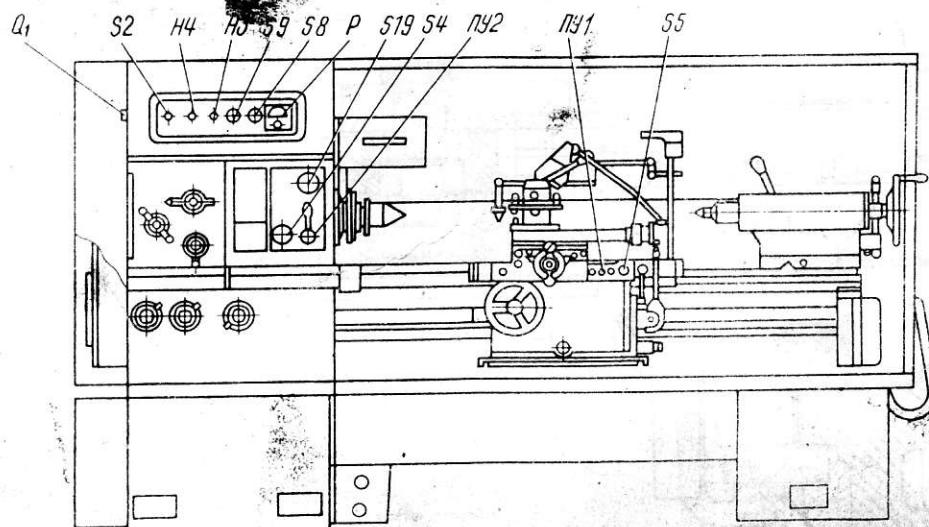


Рис. 30. Расположение электрооборудования на станке

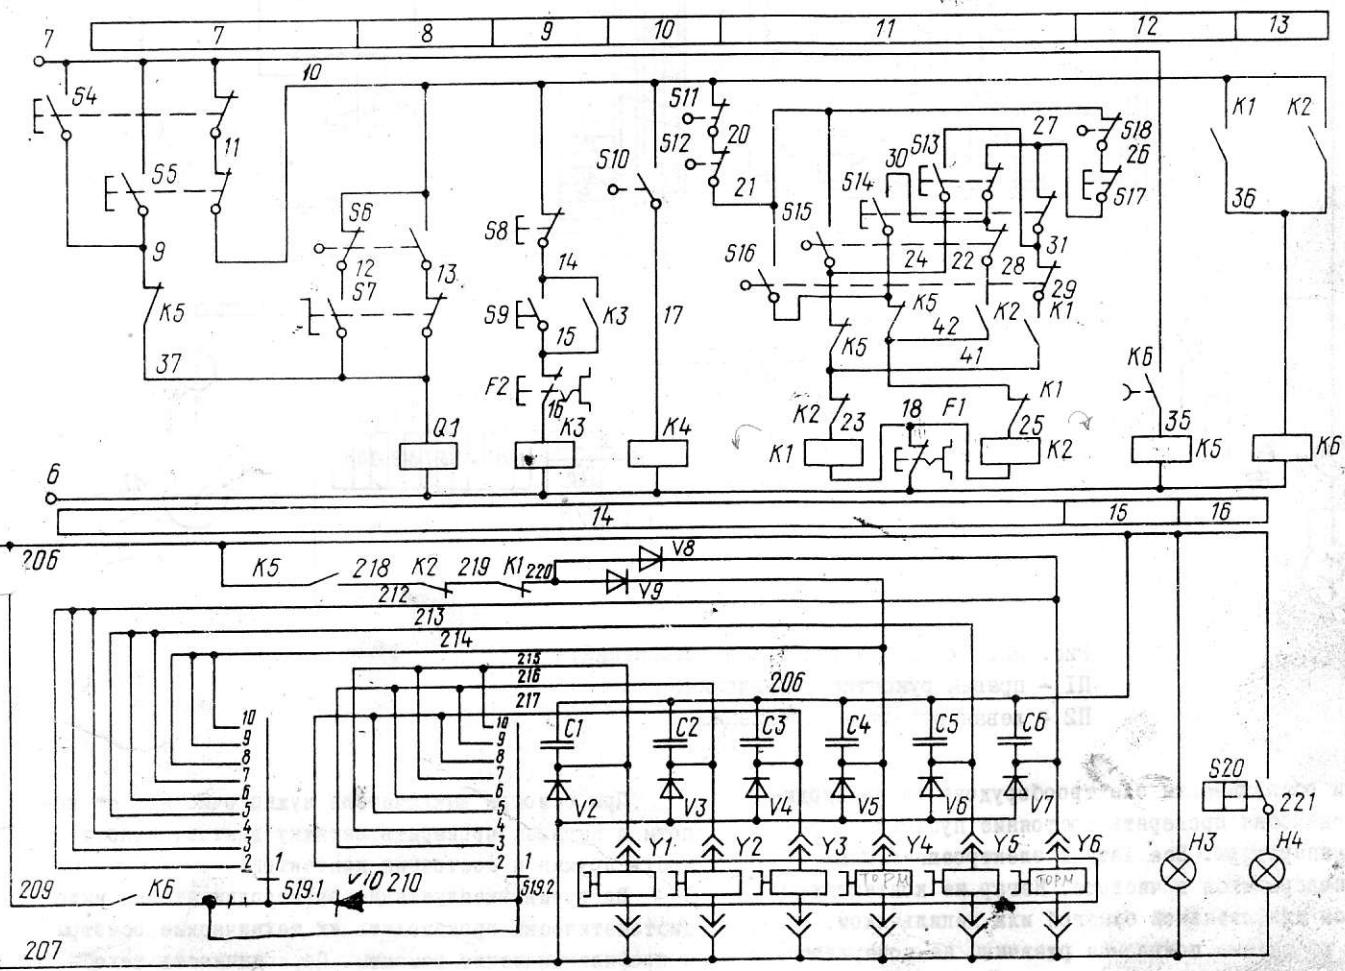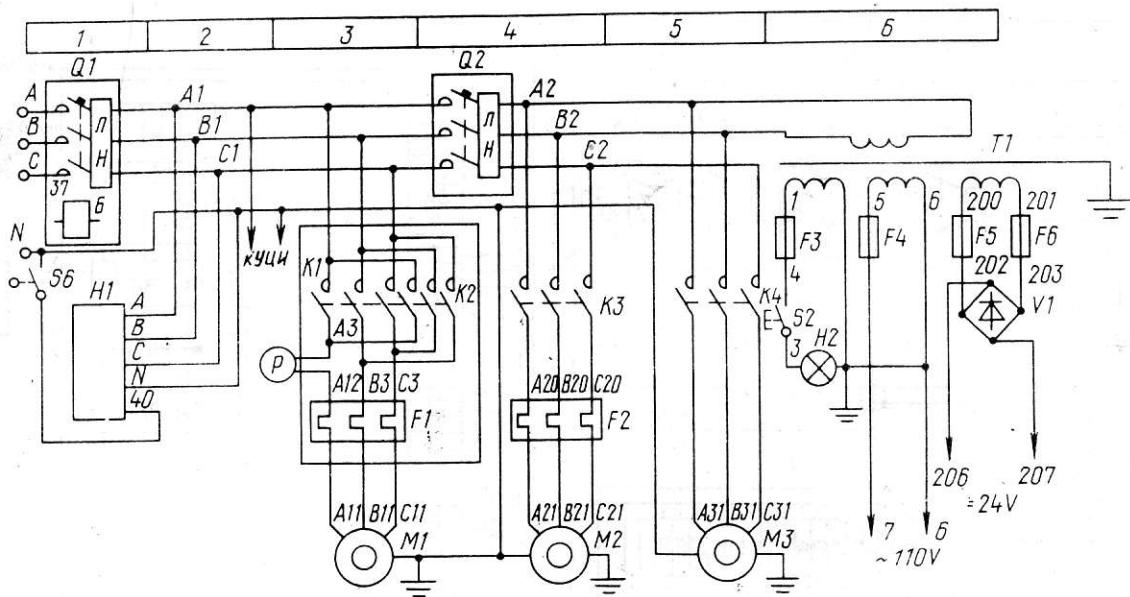

207-2-4-6-8-10-12

РШ - 1/2

Рис. 31. Схема электрическая принципиальная:  
 1 - вводный выключатель; 2 - контроль наличия напряжения; 3 - главный привод; 4 - охлаждение; 5 - быстрый ход; 6 - питание цепей управления и местного освещения; 7 - аварийное отключение; 8 - дистанционный расцепитель; 9 - охлаждение; 10 - ускоренное перемещение; II - управление главным приводом; I2 - тормоз; I3, I4 - управление муфтами АКП; I5 - контроль наличия напряжения; I6 - контроль наличия смазки АКП.

Расширенный Руководство по эксплуатации

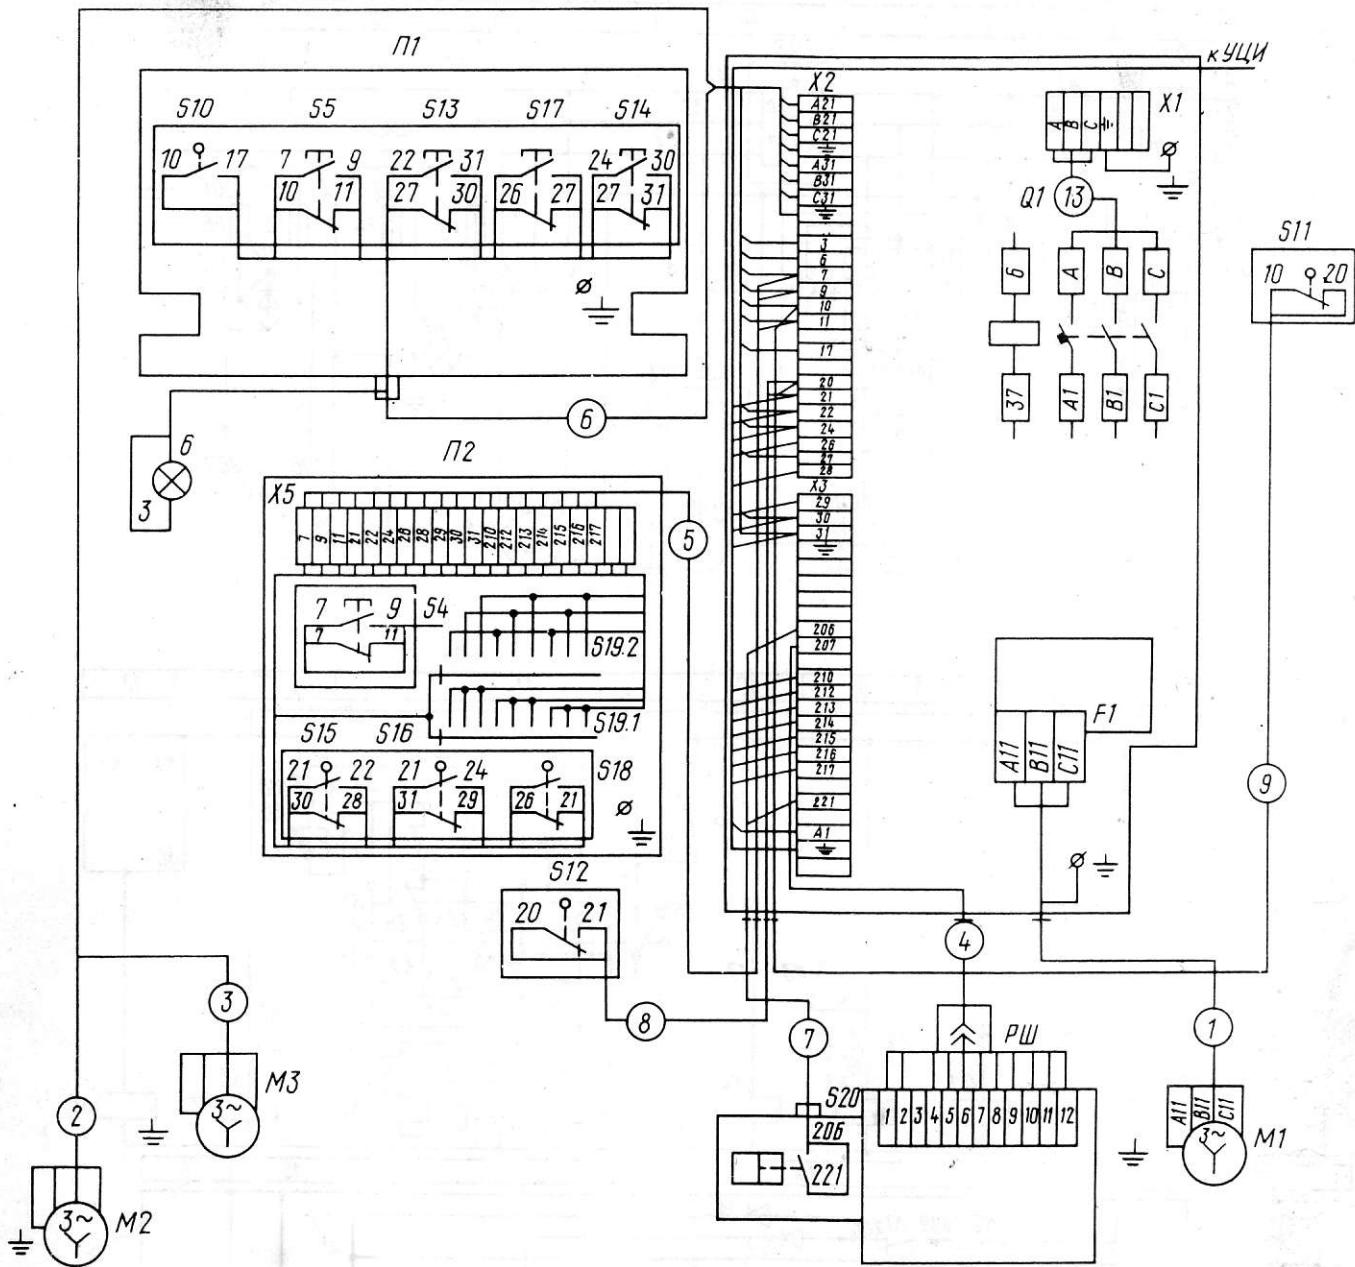


Рис. 32. Схема электрическая соединений:

П1 - правая рукоятка управления,

П2 - левая рукоятка управления

При обслуживании электрооборудования необходимо периодически проверять состояние пусковой и релейной аппаратуры. Все детали электроаппаратов должны содержаться в чистоте. Нагар на контактах удаляется шлифовальной бумагой или напильником.

Во избежание появления ржавчины на поверхностях стыков, в электромагнитах, подвижных и неподвижных частях, нужно периодически смазывать их машинным маслом с последующим обязательным протирением сухой тряпкой. При осмотрах релейной аппаратуры особое внимание следует обращать на надежность замыкания и размыкания контактных мостиков.

Профилактический осмотр автоматических выключателей необходимо производить не реже одного раза в шесть месяцев, а также после каждого отключения при коротком замыкании.

При осмотре выключатель нужно очистить от коротких и нагара, проверить затяжку винтов, целостность пружин и состояние контактов.

Во время эксплуатации электродвигателей надо систематически производить их технические осмотры и профилактические ремонты. Периодичность техосмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.

При профилактических ремонтах должна производиться разборка электродвигателя, внутренняя и наружная чистка и замена смазки подшипников. При нормальных условиях работы замену смазки производить через 4000 часов работы, но при работе электродвигателей в пыльной и влажной среде это следует делать чаще, по мере необходимости. Перед

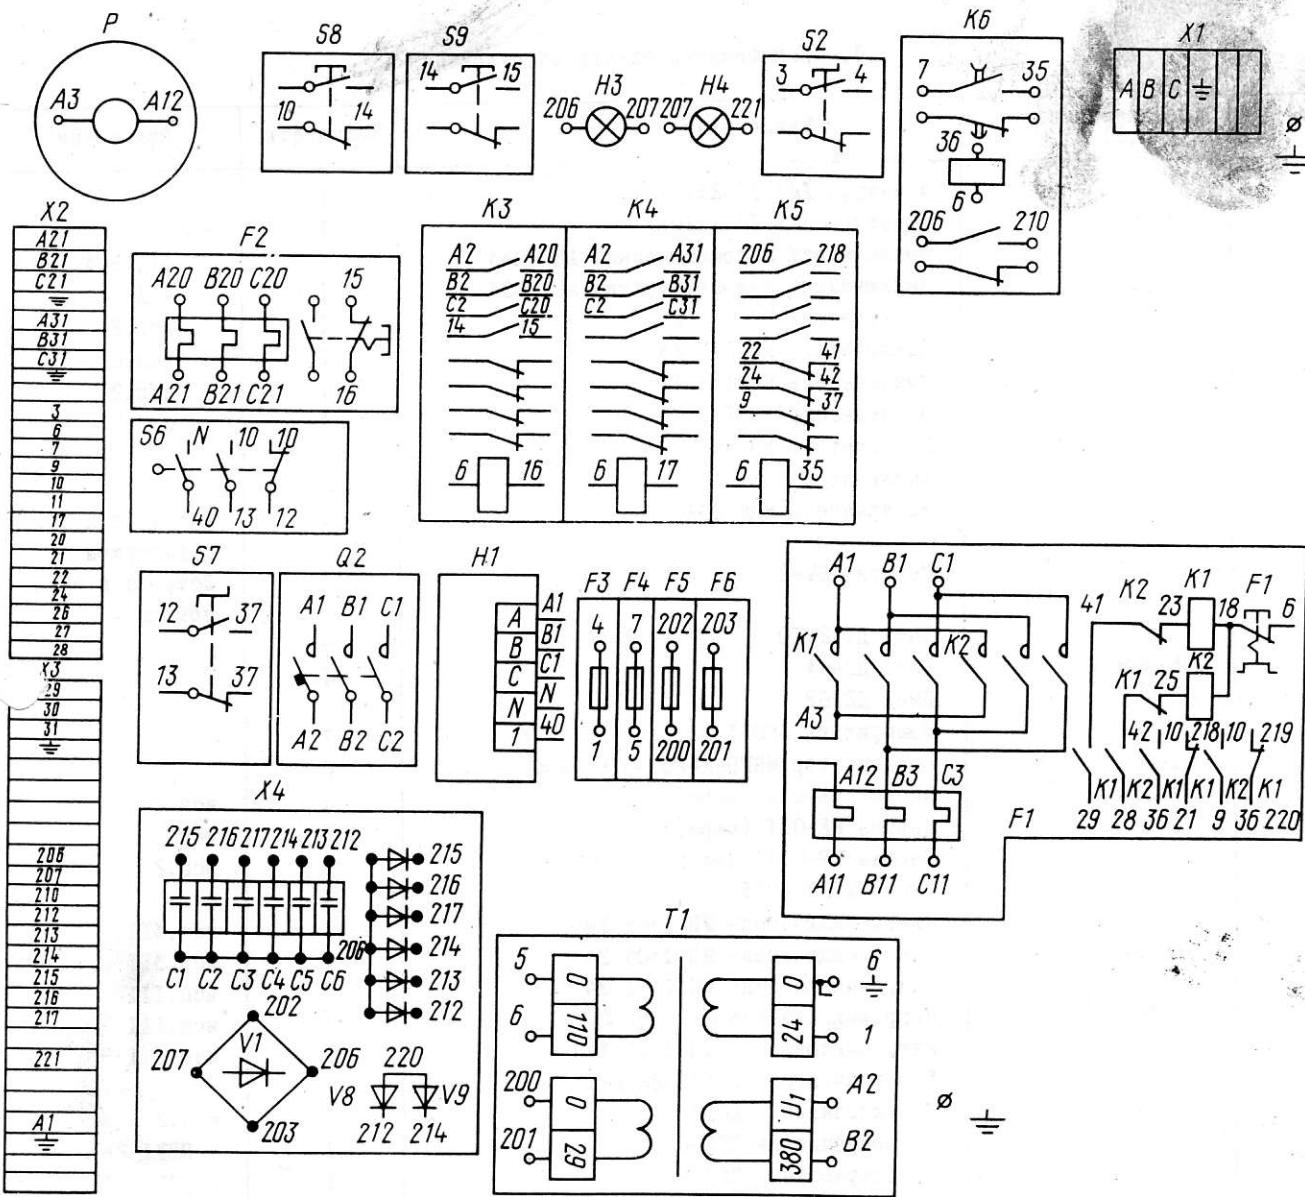


Рис. 33. Схема электрическая подключения

набивкой свежей смазкой подшипники должны быть тщательно промыты бензином. Камеру заполняют смазкой на 2/3 ее объема.


#### 7.2. Рекомендуемые смазки для подшипников качения электродвигателей

Страна, фирма	Марка смазочного материала	Примечание	Страна, фирма	Марка смазочного материала	Примечание
Великобритания Shell	Shell Retinax RB, A, C, H	Температура подшипников от 0 до +80 °C	СССР	Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	Для тропических условий
США Soconi Vakuum Co	Gorgoyle Grease AA, B, SKF-I, SKF-28		Япония Toho Shokai Ltd.	Texaco RCX-I69 $I_{d_{max}} = -1, -2, 3$	Температура подшипников от 50 до 120 °C

7.3. Спецификация электрооборудования

Зона	Обозначение на рис.31	Наименование	Количество	Примечание
I5	H3	Арматура АМЕ 32523IIУ2	I	
I6	H4	Арматура АМЕ 3252IIIУ2	I	
I	Q1	Выключатель автоматический АЕ 2043	I	31, 5 A
4	Q2	Выключатель автоматический АЕ 2023	I	4 A
9	S8	Выключатель КЕ ОИ1 У3	I	исп.2
9	S9	Выключатель КЕ ОИ1 У3	I	исп.2
7	S4	Выключатель КЕ I3I У3	I	исп.2
7	S5	Выключатель КЕ I3I У3	I	исп.2
8	S6	Выключатель ВП-19	I	
6	S2	Выключатель ПЕ-ОИ1	I	
I0	S10	Выключатель ВПК 2010	I	
I6	S20	Геркон КЭМ-2	I	Входит в комплект с фартуком Встроен в реле потока
6	V1	Диод Д112-10	4	
I4	V8, V9, V10	Диод Д246A	3	
I4	V2-V7	Диод Д226B	6	
3	P	Измеритель Э803I	I	
I4	CI-06	Конденсатор МБРП-2-200-0,5, мкФ	6	
II	S13	Кнопка КЕ-ОИ1 (черн.)	I	исп.2
II	S14	Кнопка КЕ-ОИ1 (черн.)	I	исп.2
II	S17	Кнопка КЕ-ОИ1 (красн.)	I	исп.2
6	H2	Лампа М024-40У3	I	
II	S11	Микровыключатель МП I305 У4	I	исп.3II
II	S12	Микровыключатель МП I305 У4	I	исп.3II
II	S15	Микровыключатель МП I101 У4	I	исп.3III
II	S16	Микровыключатель МП I101 У4	I	исп.3III
II	S18	Микровыключатель МП I101 У4	I	исп.3III
I4	S19	Переключатель ПГК-И1П2Н-8-15,5	I	
8	S7	Переключатель ПЕОИ1	I	исп.2
6	F3	Предохранитель ПРС-6	I	с ПВД1-2У3
6	F4	Предохранитель ПРС-6	I	с ПВД1-4У3
6	F5	Предохранитель ПРС-6	I	с ПВД1-6У3
6	F6	Предохранитель ПРС-6	I	с ПВД1-6У3
II; 3	K1; K2; F1	Пускатель ПМА 3400 У3А	I	II0 B
4	K3	Пускатель ПМЕ-07I	I	II0 B
5	K4	Пускатель ПМЕ-07I	I	II0 B
I2	K5	Пускатель ПМЕ-07I	I	II0 B
I3	K6	Реле РКВII-33-222	I	II0 B
4	F2	Реле РТЛ I00304	I	0,32 A
2	H1	Устройство УПС-2У3	I	
6	T1	Трансформатор ОСМ-0,4 У3 380/II0-29/24	I	
3	M1	Электродвигатель 4А132М4У3	I	
5	M3	Электродвигатель 4А71В4У3	I	
4	M2	Электронасос П-25M	I	
I4	Y1	Муфта электромагнитная	I	24 B
I4	Y2	Муфта электромагнитная	I	24 B
I4	Y3	Муфта электромагнитная	I	24 B
I4	Y4	Муфта электромагнитная	I	24 B
I4	Y5	Муфта электромагнитная	I	24 B
I4	Y6	Муфта электромагнитная	I	24 B

7.4. Спецификация к схеме соединений (рис.32)

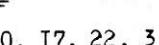Номер группы	Соединяемые элементы	Маркировка (номер провода)	Данные провода			Примечание
			цвет	марка	сечение, мм <sup>2</sup>	
I	MI, FI MI, FI	AII, BII, CII 	черный зелено-желтый	ПВ3	3 x 4 1 x 4	
2	M2, X2 M2, X2	A2I, B2I, C2I 	черный зелено-желтый	ПВ3	3 x 1 1 x 1,5	
3	M3, X2 M3, X2	A3I, B3I, C3I 	черный зелено-желтый	ПВ3	3 x 1 1 x 1,5	
4	AKC, X3	207, 2I2, 2I3, 2I4, 2I5, 2I6, 2I7	синий	ПВ3	7 x 1	
5	X3, X2, X5	2I, 22, 24, 26, 28, 29 30, 3I, 2 зэп, 7, 9, II 2I0, 2I2, 2I3, 2I4, 2I5, 2I6, 2I7, 1 зэп. 	красный синий зелено-желтый	ПВ3 ПВ3 ПВ3	13 x 1 9 x 1 1 x 1,5	
6	PI, X3, X4	7, 9, 10, 17, 22, 3, 6, II, 30, 3I, 27, 24, 26, 2 зэп. 	красный	ПВ3	15 x 1	
7	X3, S 20	206, 22I	зелено-желтый	ПВ3	1 x 1,5	
8	X2, S 12	20, 2I	синий	ПВ3	2 x 1	
9	X2, S 11	10, 20	красный	ПВ3	2 x 1	
13	QI, XI	A, B, C	красный	ПВ3	4 x 3	

7.5. Спецификация к схеме подключения (рис.33)

Номер провода	Соединяемые элементы	Данные провода			Примечание
		цвет	марка	сечение, мм <sup>2</sup>	
AI, BI, CI	HI, K1, K2, Q1, Q2	черный	ПВ3	4	
A2, B2	Q2, K3, TI, K2	черный	ПВ3	1	
C2	Q2, K3, K2	черный	ПВ3	1	
C3, B3	K1, K2, FI	черный	ПВ3	4	
AI2	P, F4	черный	ПВ3	4	
CII, BII, AII	FI, MI	черный	ПВ3	4	
	P, K1, K2	черный	ПВ3	4	
A20, C20, B20	K3, F2	черный	ПВ3	1	
A2I, C2I, B2I	F2, X2	черный	ПВ3	1	
C3I, B3I, A3I	K4, X2	черный	ПВ3	1	
I	TI, F3	красный	ПВ3	0,5	
3	S2, X2	красный	ПВ3	0,5	
4	F3, S2	красный	ПВ3	0,5	
5	TI, F4	красный	ПВ3	0,5	
6	TI, X2, Q1, K3, K4, FI, K5, K6	красный	ПВ3	0,5	
7	F4, X2, K6	красный	ПВ3	0,5	
9	X2, K5	красный	ПВ3	0,5	
IO	S6, S8, K1, K2, X2, K8	красный	ПВ3	0,5	
II	X2	красный	ПВ3	0,5	
I2	S6, S7	красный	ПВ3	0,5	
I3	S7, S6	красный	ПВ3	0,5	
I4	S8, K3, S9	красный	ПВ3	0,5	
I5	K3, F2, S9	красный	ПВ3	0,5	
I6	K3, F2	красный	ПВ3	0,5	
I7	X2, K4	красный	ПВ3	0,5	
I8	K2, K1, FI	красный	ПВ3	0,5	
22	K5, X2	красный	ПВ3	0,5	
23	K2, K1	красный	ПВ3	0,5	

Номер провода	Соединяемые элементы	Данные провода			Примечание
		цвет	марка	сечение, мм <sup>2</sup>	
24	K5, X2	красный	ПВЗ	0,5	
25	K1, K2	красный	ПВЗ	0,5	
28	K2, X2	красный	ПВЗ	0,5	
29	K1, X3	красный	ПВЗ	0,5	
35	K6, K5	красный	ПВЗ	0,5	
36	K1, K2, K6	красный	ПВЗ	0,5	
37	K5, Q1, S7	красный	ПВЗ	0,5	
40	H1, S6	красный	ПВЗ	0,5	
41	K1, K2, K5	красный	ПВЗ	0,5	
42	K2, K1, K5	красный	ПВЗ	0,5	
200	T1, F5	красный	ПВЗ	0,5	
201	T1, F6	красный	ПВЗ	0,5	
202	F5, X4	красный	ПВЗ	0,5	
203	F6, X4	красный	ПВЗ	0,5	
206	X4, X3, K6, K5, H3, X3	синий	ПВЗ	0,5	
207	X4, X3, H3, H4	синий	ПВЗ	0,5	
210	K6, X3	синий	ПВЗ	0,5	
212	X3, X4, V8	синий	ПВЗ	0,5	
213	X4, X3	синий	ПВЗ	0,5	
214	X4, X3, V9	синий	ПВЗ	0,5	
215	X4, X3	синий	ПВЗ	0,5	
216	X4, X3	синий	ПВЗ	0,5	
217	X4, X3	синий	ПВЗ	0,5	
218	K5, K2	синий	ПВЗ	0,5	
219	K2, K1	синий	ПВЗ	0,5	
220	K1, V8, V9	синий	ПВЗ	0,5	
221	H4, X3;				
N	H1, XI, X2, X3, X4, S6	зелено-желтый	ПВЗ	1,5	

#### 7.6. Работа электросхемы при первоначальном пуске

При первоначальном пуске внешним осмотром проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования. После осмотра на клеммных наборах в шкафу управления отключить провода питания всех электродвигателей. Подключить станок к цеховой сети вводным автоматическим выключателем Q1. Проверить действие блокирующих устройств, с помощью кнопок и рукояток управления проверить четкость срабатывания магнитных пускателей. После этого провода питания электродвигателей подключить на свои места. Проверить правильность вращения электродвигателей. При правильном подключении станка к питающей сети после включения насоса охлаждения охлаждающая жидкость вытекает из сопла системы.

Убедившись в правильности вращения электродвигателей, можно приступить к опробованию станка в работе.

Перед началом работы убедитесь, что дверце шкафа управления закрыта (нормальное положение выключателя S6). Это значит, что деблокирующий переключатель S7 находится в положении символа "Дверца закрыта".

Включение вводного автоматического выключателя возможно только при наличии напряжения в сети, а включение электродвигателя главного привода только при закрытой дверце электрошкафа.

Нажатием на кнопку S9 через контактор K3 включается насос охлаждения M2.

Переключателем S19 установить необходимую частоту вращения шпинделья в выбранном диапазоне.

Включить электродвигатель главного привода рукоятками на каретке или шпиндельной бабке. Включение вращения шпинделья осуществляется при помощи микровыключателей S14, S16 по часовой стрелке и S15, S13 - против часовой стрелки. Одновременно происходит включение двух электромагнитных муфт выбранной частоты вращения шпинделья.

Отключение вращения электродвигателя главного привода осуществляется легким нажатием руки на ту или другую рукоятку управления с выполнением торможения муфтами Y4, Y6 автоматической коробки скоростей.

При нажатии на одну из кнопок аварийного останова происходит торможение электродвигателя главного привода с последующим отключением станка от питающей сети (кнопки S5 и S4).

Защита электродвигателей, насоса охлаждения и трансформаторов от токов коротких замыканий производится автоматическими выключателями и плавкими предохранителями.

Защита электродвигателя главного привода и насоса охлаждения от длительных перегрузок осуществляется тепловыми реле.

При установке станок должен быть надежно заземлен и подключен к общей системе заземления. Для этого в шкафу управления имеются клеммы, а в нижней части правой тумбы - болт заземления.

#### 7.7. Указания мер безопасности

Безопасность работы электрооборудования станка обеспечивается его изготовлением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2-009-80 и выполнением указаний руководства.

Персонал, занятый обслуживанием станка, а также его наладкой и ремонтом, обязан:

иметь допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В;

знать действующие правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий;

руководствоваться указаниями мер безопасности, которые содержатся в настоящем руководстве;

знать принципы работы электрооборудования станка и работу его принципиальной схемы.

Станок и устройства, входящие в его состав, которые могут оказаться под опасным напряжением, должны иметь надежное заземление. К заземляющему зажиму, установленному на вводе к станку, должен быть подведен заземляющий проводник.

Качество заземления должно быть проверено внешним осмотром и измерением сопротивления между металлическими частями станка и каждого устройства и зажимом заземления, находящегося на вводе к станку.

Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

Категорически запрещается производить работы под напряжением.

При ремонте и перерывах в работе вводный автоматический выключатель должен быть обязательно отключен и заперт специальным устройством, предусмотренным конструкцией шкафа с электрооборудованием.

#### ВНИМАНИЕ!

При отключенном вводном выключателе в шкафу с электрооборудованием остаются под опасным напряжением вводные клеммы станка и клеммы автоматического выключателя.

На шпиндельной бабке и каретке установлена кнопка "Аварийный стоп" с грибовидным толкателем красного цвета, которая обеспечивает отключение всего электрооборудования станка независимо от режима его работы.

Действие кнопки "Аварийный стоп" должно проявляться при первоначальном пуске станка.

Категорически запрещается работать на станке при неисправной электрической цепи дистанционного

отключения вводного выключателя от кнопки "Аварийный стоп".

Для обеспечения безопасной работы, предупреждения поломок механизмов на станке предусмотрены электрические блокировки:

блокировка между вводным выключателем и дверцей шкафа с электрооборудованием;

блокировка, предусматривающая останов электродвигателя главного привода при открывании кожуха защиты патрона или кожуха сменных зубчатых колес.

Действие всех электрических блокировок должно проверяться на холостом ходу и под нагрузкой при первоначальном пуске станка, а также при профилактических осмотрах и ремонтах.

Категорически запрещается работать на станке при обнаружении неисправностей в работе электрических блокировок безопасности.

Продолжать работу на станке разрешается только после устранения причин, вызвавших эти неисправности.

Для предупреждения о наличии напряжения на панели шкафа установлено мигающее светосигнальное устройство.

При проведении работ по демонтажу электрооборудования перед отправкой станка потребителю, монтажу и первоначальному пуску станка на месте эксплуатации, при обслуживании и ремонте электрооборудования станка следует также руководствоваться указаниями мер безопасности, которые содержатся в следующих разделах настоящего руководства: "Порядок установки", "Порядок работы".

## 8. ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ И СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА

### 8.1. Пневмооборудование

Пневмооборудование служит для создания воздушной подушки, облегчающей перемещение задней бабки по станине и предотвращает износ направляющих.

Пневмоприборы смонтированы с задней стороны станка. Пневмооборудование нужно подключить к сети сжатого воздуха (давление 4-6 атм., расход воздуха соответственно 10-14 л/мин), для чего на правой стойке имеется труба с наружной резьбой 3/8" труб.

Подача воздуха на направляющие производится при нажатии кулачка, укрепленного на рукоятке 4 (см.рис.18), на толкатель клапана I (рис.34) (при перемещении рукоятки на рабочего). По окончании работы следует салфеткой удалить влагу с направляющих и покрыть их тонким слоем масла.

Ежедневно перед началом работы необходимо спустить влагу из фильтра 3 посредством поворота воротка, установленного в его нижней части.

Регулярно, один раз в 2-3 месяца, по мере поднятия конденсата до уровня заслонки, фильтр 3 нужно снимать для очистки и промывки. В маслораспылитель 2, по мере необходимости следует засыпать масло "Индустримальное И-20А" ГОСТ 20799-75

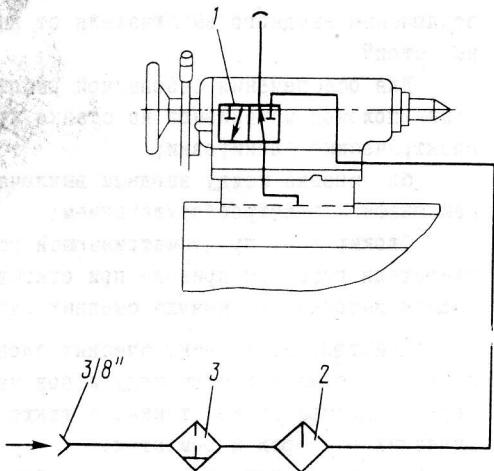


Рис. 34. Схема пневматическая

#### Спецификация пневмоаппаратов

Поз. на рис. 34	Наименование	Тип	Коли-чество
1	Пневмопределитель	ПРК 3	I
2	Маслораспыльник	МР 10	I
3	Фильтр (влагоотделитель)	ПФВ 10	I

#### 8.2. Смазочная система

##### 8.2.1. Схема смазки принципиальная показана на рис. 35.

Ниже приведен перечень элементов системы и точек смазки. Смазка станка обеспечивается следующими системами.

Автоматическая система смазки шпиндельной бабки, передбортной коробки, коробки подач и сменных шестерен

Эта система включает в себя общий двухкамерный бак с двумя заливными горловинами, насос шестеренный 2, фильтр сетчатый 3 и зливной фильтр 5. Включение насоса смазки в работу происходит сразу же, как только начнет работать главный двигатель станка, так как шестеренный насос соединен через ременную передачу с главным приводом станка. Подаваемое масло из резервуара I проходит через реверсивную планку 8 по одному из каналов, в котором один клапан открывается, другой запирается вследствие разрежения в полости канала. Через открытый клапан масло попадает в насос. Затем из насоса масло попадает в другой канал реверсивной планки, запирая один из клапанов, в то же время открывая второй клапан, через который подаваемое масло попадает в фильтр 3. После фильтра масло проходит через распределитель 7, расположенный на передбортной коробке, и поступает через одну из магистралей в распределительную трубку 9 для смазки зубчатых колес, подшипников передбортной

коробки. Из распределителя 7 через вторую магистраль подаваемое масло попадает в шпиндельную бабку для смазки переднего и среднего подшипника шпинделя. Через третью отводимую магистраль подаваемое масло попадает в распределитель 6, из которого масло подается на зубчатые колеса и подшипники коробки подач, а также на сменные зубчатые шестерни коробки передач.

Контроль за подачей смазки и ее уровнем в баке осуществляется визуально при помощи маслоуказателей 21 и автоматического показателя уровня 4.

#### Автоматическая система смазки АКП

Эта система включает в себя общий двухкамерный бак I, пластинчатый насос 13, реле контроля расхода II и магнитный патрон 10 для очистки масла.

Работа системы начинается после включения главного привода станка.

Подаваемое насосом масло проходит через отверстия в валах и попадает на диски электромагнитных муфт. Кроме того, производится смазка зубчатых колес и подшипников разбрзгиванием, которая обеспечивается наличием масла в корпусе АКП. Пройдя через смазываемые части АКП, масло возвращается в бак. Уровень масла в баке контролируется маслоуказателем 21. На лицевой стороне шкафа управления имеется сигнальная лампа, сигнализирующая об отсутствии смазки АКП.

#### Поточная система смазки фартука и передних опор ходового винта и ходового вала

В систему входят: плунжерный насос 14, коллектор 15, ванна с фитилями 18.

Плунжерный насос приводится в действие от эксцентрика, связанного с валом червяка. Подаваемое масло поступает в коллектор, где распределяется для смазки механизма фартука.

Передние опоры ходового винта и ходового вала смазываются при помощи фитилей из ванночки, постоянное наполнение которой маслом осуществляется от плунжерного насоса. Кроме того, смазка деталей осуществляется разбрзгиванием масла в корпусе фартука, а уровень масла контролируется маслоуказателем 21. Для смазки направляющих станины и суппорта по-перечные салазки устанавливаются у переднего торца каретки (приблизительно в 10 мм) и, включив привод быстрых перемещений, в течение 1 мин при нажатии кнопки золотника управления 16 производят подачу масла.

#### Фитильная смазка задних опор ходового винта и ходового вала

Система смазки этих деталей включает в себя ванночку 19, расположенную под крышкой, через которую производится заливка масла. Масло по фитилям поступает к точкам смазки.

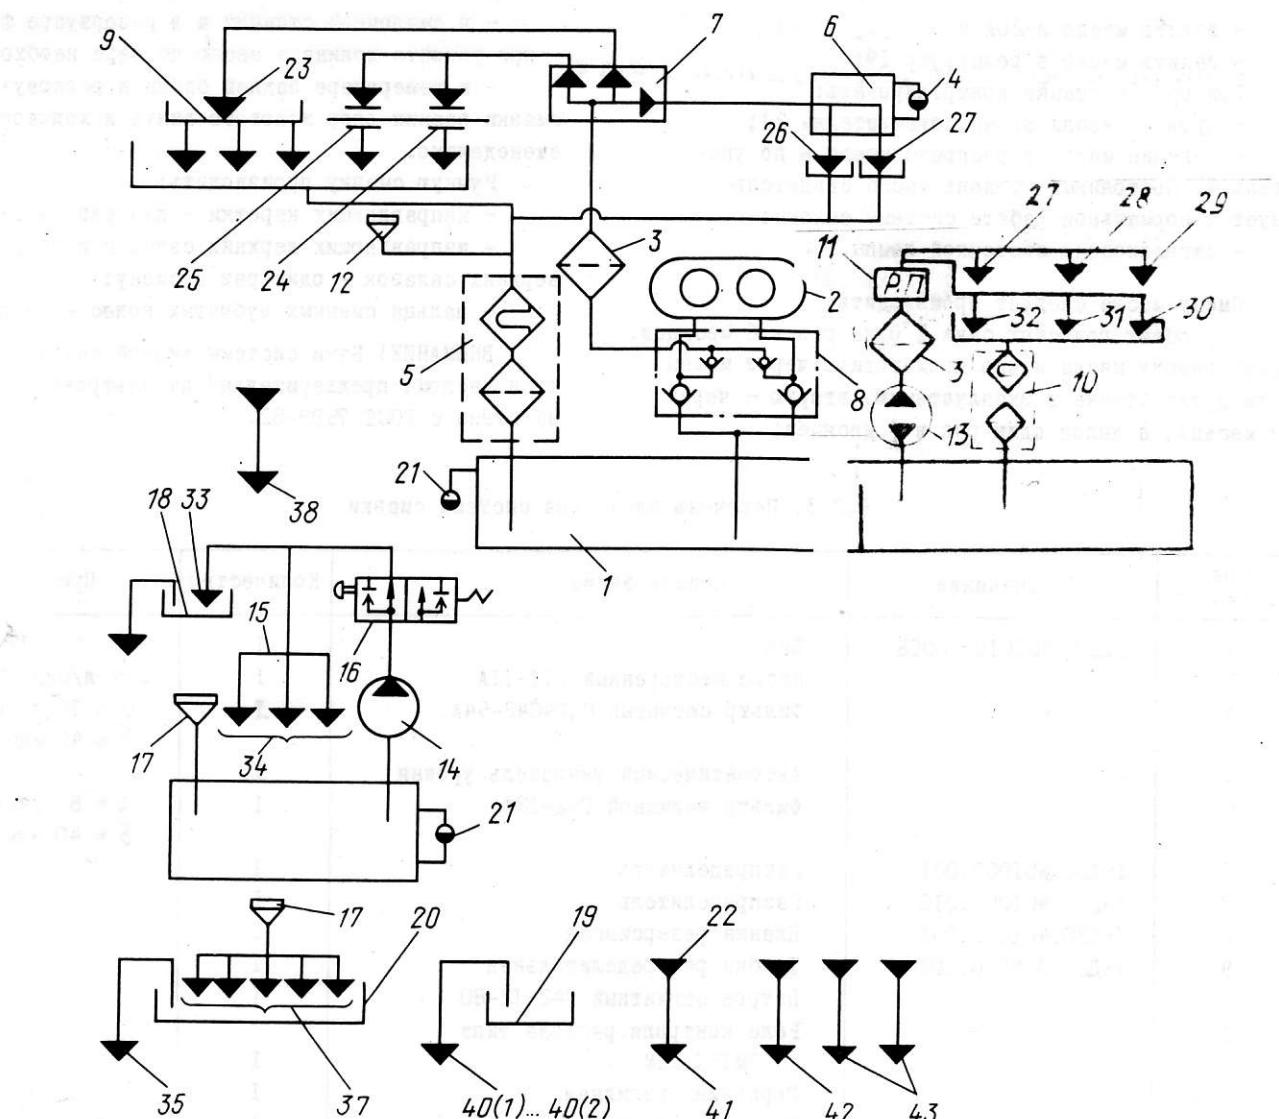


Рис. 35. Схема смазки принципиальная

Периодическая система смазки пиноли, винтовой пары, опор эксцентрикового вала, винта направляющих станины под заднюю бабку, подшипников задней бабки

Залив масла осуществляется через отверстие I7 вручную при помощи масленки жидкой смазки (МЖС). По каналам масло растекается к точкам смазки и заполняет резервуар 20. Из резервуара масло по фитилям попадает на направляющие станины под заднюю бабку.

#### 8.2.2. Указания по монтажу и эксплуатации системы смазки

Перед пуском станка необходимо:

- промыть сетки всех сетчатых фильтров в керосине. Для этого необходимо снять фильтрующие сетчатые элементы в пластмассовой оправе и каждый элемент промыть в керосине до полного очищения. Нельзя продувать фильтрующие элементы сжатым воздухом, так как это может привести к повреждению сетки.

В новом стенке целесообразно в течение двух первых недель очищать фильтры не реже двух раз в неделю, а затем раз в месяц:

- очистить фильтры с магнитным патроном. Для этого вынуть магнитный патрон и промыть в керосине все поверхности. Заливные фильтры нужно чистить один раз в месяц.

**ВНИМАНИЕ!** Сетчатые и зеливные фильтры необходимо чистить перед и после каждой смены масла.

- заполнить бак I через зазливную горловину I2 индустриальным маслом И-20А в количестве около 26 л.

Контроль за уровнем производить по маслу указателю 21:

- заполнить бак I через валикную горловину  
17 маслом И-20А в количестве 16 л. Контроль за  
уровнем производить по маслодуховетелю 21;

- заполнить резервуар фартука маслом И-20А в количестве 1,5 л. Контроль за уровнем производить по маслосуказателю 2I;

- залить масло И-20А в резервуар 20;
- залить масло в резервуар 19;
- При работе станка контролировать:
  - уровень масла по маслоуказателям 21;
  - наличие масла в распределителе 6 по указателю 4. Постоянный уровень масла свидетельствует о нормальной работе системы смазки;
  - сигнализацию системной лампы.

Смену масла следует производить:

- в обеих полостях бака I один раз в 6 месяцев.

Первую замену масла нужно производить через месяц после пуска станка в эксплуатацию, вторую - через три месяца, а далее один раз в 6 месяцев;

- в смазочной станции и в резервуаре фартука при ремонте доливать масло по мере необходимости;
- в резервуаре задней бабки и резервуаре для смазки задних опор ходового винта и ходового вала - еженедельно.

Ручную смазку производить:

- направляющих каретки - два раза в смену;
- направляющих верхних салазок и опоры винта верхних салазок - один раз в смену;
- пальца сменных зубчатых колес - ежедневно.

**ВНИМАНИЕ!** Баки системы жидкой смазки заполняются маслом, предварительно отфильтрованным в соответствии с ГОСТ 7599-82.

#### 8.2.3. Перечень элементов системы смазки

Поз. на рис.35	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
I	I6Д20.40I0I0.000СБ	Бак	I	V = 32
2		Насос шестеренный ГИ-ИИА	I	Q=5 л/мин; P=0,6 МПа
3		Фильтр сетчатый 0,04С42-54А	2	Q = 16 л/мин $\delta = 40 \text{ мкм}$
4		Автоматический указатель уровня	I	
5		Фильтр заливной Г42-12Ф	I	Q = 8 л/мин $\delta = 40 \text{ мкм}$
6	I6Д20.40I000.001	Распределитель	I	
7	I6Д20.40I000.010	Распределитель	I	
8	I6Д20.40I000.003	Планка реверсивная	I	
9	I6Д20.028000.202	Трубка распределительная	I	
I0		Патрон магнитный Г42-12-80	I	
II		Реле контроля расхода типа Г8-3М151-22М	I	
I2		Горловина заливная	I	
I3		Насос пластинчатый С12-4-6,3	I	Q = 6,6 л/мин P = 0,25 МПа
I4		Насос плунжерный	I	
I5		Коллектор	I	
I6		Золотник ручного управления	I	
I7		Горловина заливная	2	
I8		Ванна для фитилей	I	
I9		Ванна для фитилей	I	
I0		Ванна для фитилей	I	
21		Маслоуказатель	2	
22		Пресс-масленки 3.2.2 ГОСТ 19853-74	4	

#### 8.2.4. Перечень точек смазки

Поз. на рис.35	Расход смазочного материала	Периодичность смазки	Смазываемая точка	Способ смазки	Смазочный материал
23		Непрерывная	Зубчатые колеса, подшипники переборной коробки	Автоматическая	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-75
24		То же	Передний подшипник шпинделья	То же	"
25		"	Средний подшипник шпинделья	"	"
26		"	Сменные зубчатые колеса	"	"
27		"	Зубчатые колеса и подшипники коробки подач	"	"

Поз. на рис.35	Расход смазочного материала	Периодичность смазки	Смазываемая точка	Способ смазки	Смазочный материал
28...32		Непрерывная	Диски электромагнитных муфт	Автомати- ческая	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-75
33		"	Передние опоры ходового винта и вала	Фитильная	То же
34		"	Механизм фартука	Автомати- ческая	"
35		"	Направляющие под заднюю бабку	Фитильная	"
37		Периодическая еженедельно	Пиноль, винтовая пара, опоры эксцентрикового вала и винта	Ручная	"
38		Периодическая ежедневно	Палец сменных зубчатых колес	То же	Смазка ЦИАТИМ ГОСТ 6267-74
40(1)... ...40(2)		Непрерывная	Задние опоры ходового винта и ходового вала	Фитильная	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-75
I		Периодически ежедневно	Направляющие верхнего суппорта и опора винта верхнего суппорта	Ручная	Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74
42		То же	Подшипники, зубчатые колеса, пружина, втулки лимба фартука	То же	То же
43		"	Подшипники рукоятки зажима пиноли и винта задней бабки	"	"

#### 8.2.5. Перечень возможных нарушений в работе

Возможное нарушение	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
Прекращение подачи масла в указателе уровня 4 - отсутствие масла в автоматической системе смазки шпиндельной бабки, передбортной коробки, коробки подач и сменных шестерен	Выход из строя насоса Засорение фильтра 3 Обрыв трубопровода	Заменить насос Промыть фильтр Устраниить обрыв	
Загорание сигнальной лампы - отсутствие смазки АКП	Выход из строя насоса Засорение фильтра 3 Обрыв трубопровода	Заменить насос Промыть фильтр Устраниить обрыв	
Отсутствие смазки направляющих каретки и суппорта	Выход из строя насоса Засорение каналов смазки	Заменить насос Промыть каналы	

#### 8.2.6. Перечень применяемых смазочных материалов и их аналогов

Страна, фирма	Марка смазочного материала и его характеристика		
СССР	Индустриальное И-20А I. Вязкость при 50 °C 17-23 сСт	Антискаковое ИНСП - 40 I. Вязкость при 50° 40 сСт	ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 I. Вязкость эффективная при минус 50 °C и среднем градиенте скорости деформации 10 с не более 11000П

Страна, фирма	Марка смазочного материала и его характеристика		
	2. Температура вспышки (в открытом тигле) не ниже 180°C 3. Температура застывания не выше минус 15 °C 4. Кислотное число не более 0,05 мг кон/Гр масла  5. Вольность не более 0,005 % 6. Содержание механических примесей - отсутствуют 7. Содержание водорасторимых кислот и щелочей - отсутствуют 8. Содержание воды - отсутствует  Допускается замена на ИГП-18 ТУ38-1-02-413-78		2. Температура кипения не ниже 175 °C  3. Коллоидная стабильность масла не более 30 % 4. Стабильность против окисления не более 3 мг кон/Гр смазки 5. Испытание на коррозию выдерживает 6. Содержание механических примесей - отсутствуют 7. Содержание свободной щелочи не более 0,1 %  8. Содержание воды - отсутствует
ГДР	P - 20 TC II87I	B45	
ЧССР	CL-j2 CSN 656610	OL-P4	
СФРЮ	Cirkon 30	Rolar 70	
ПНР	Olij, Mazynowy 32 PN-55/C-9607I		
СРР	TB 5003 Stas-742-49	01 106/4	
ВНР	Szerzamg C-T-20 Polaj	GXM-50	
Великобритания Shell	MMS 2 7747-63 Shell Vitrea Oil 27	Shell 32      Aeroshell Shell Tonna      Grease 4 Oil 68      DTD-825A	
США Mobil Oil	Oil Mobil DT 424	Mobil Vactra      MYL-G- Oil N 2      -3278A	

Примечание. При отсутствии указанных в перечне смазочных материалов допускается применение только тех масел, основные характеристики которых соответствуют приведенным.

## 9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

### 9.1. Распаковка

При распаковке станка снимается верхний щит упаковочного ящика, а затем - боковые. Необходимо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом.

### 9.2. Транспортирование

Схема транспортирования представлена на рис.36.

Для транспортирования распакованного станка следует использовать две стальные штанги диаметром 42 мм, которые пропускаются через предусмотр-

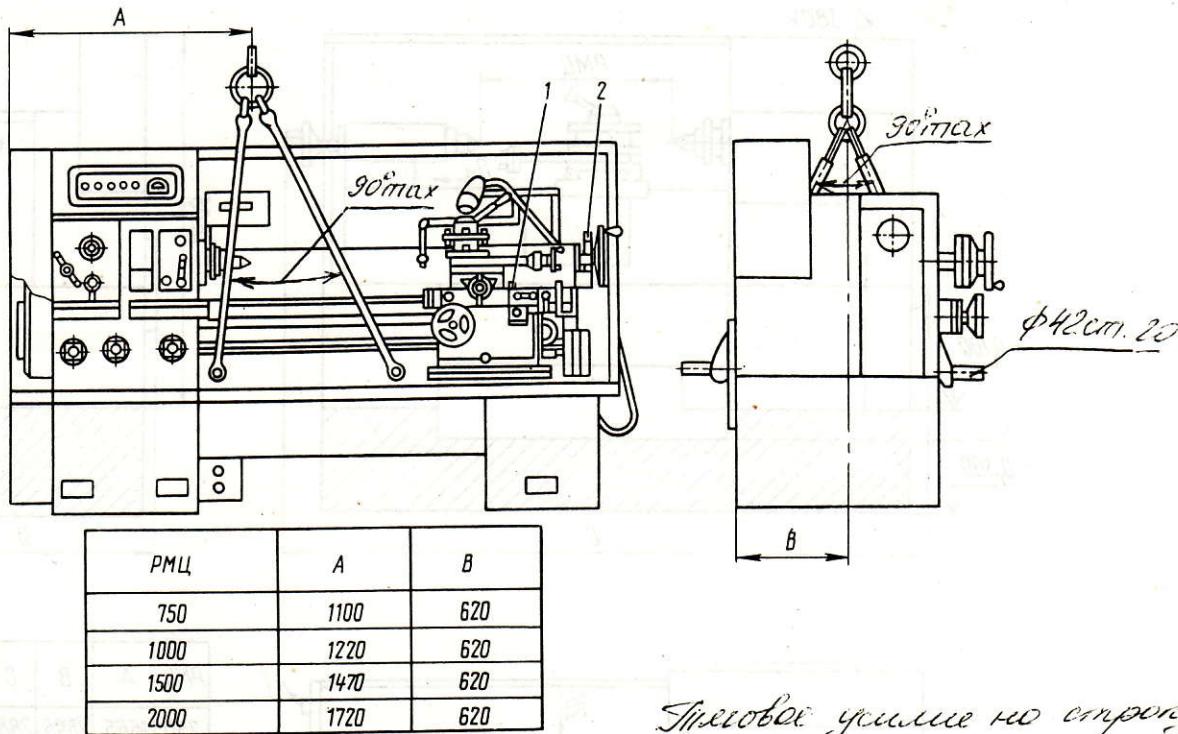


Рис. 36. Схема транспортирования:  
PMЦ – расстояние между центрами

ренные в станине отверстия. При захвате четырехстропным канатом за штанги необходимо следить за тем, чтобы не повредить детали станка. Для этой цели следует суппорт и заднюю бабку установить в крайнее правое положение, каретку закрепить винтом I, заднюю бабку – рукояткой 2. В местах прикасания каната к станку необходимо подложить деревянные подкладки. При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент станок не должен подвергаться сильным толчкам.

9.3. Перед установкой станок необходимо тщательно очистить от антикоррозионных покрытий, нанесенных на открытые, а также закрытые кожухами, щитками поверхности станка.

Наружные поверхности станка покрыты антикоррозионной ингибированной смазкой НГ203А, а внутренние – НГ203В.

Очистка сначала производится деревянной лопаткой, а затем оставшаяся смазка удаляется чистыми салфетками, смоченными бензином или уайт-спиритом.

Во избежание коррозии очищенные поверхности следует покрыть тонким слоем масла Индустримальное И-20А ГОСТ 20799-75.

#### 9.4. Установка станка (рис.37).

Станок устанавливается на фундаменте. Глубина залегания фундамента зависит от грунта, но она должна быть не менее 300 мм. Станок крепится к фундаменту шестью фундаментными болтами с резьбой М20 (станок 16Д25 РМЦ-2000 – восемью болтами).

При выборе места установки станка необходимо предусмотреть наличие свободных зон для открытия дверцы электрошкафа и кожуха, а также возможности съема главного электродвигателя, демонтажа щитков

ходового вала и ходового винта для очистки и смазки последних.

Станок должен быть установлен и выверен в продольном и поперечном направлении по уровню, согласно ГОСТ 8-82 "Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность". (ОГС98 ЗИИ-81, ЗИГ-81)

9.5. Монтаж электрооборудования нужно производить согласно разделу 7 "Электрооборудование".

9.6. Монтаж системы смазки производить согласно разделу 8.2 "Смазочная система".

9.7. Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск.

9.7.1. Заземлить станок подключением к общей системе заземления.



9.7.2. Подключить станок к электросети, проверив соответствие напряжения сети и электрооборудования станка, подключить к магистрали сжатого воздуха согласно указаниям раздела 8.1.

9.7.3. Ознакомившись с назначением рукояток управления по схеме (см.рис.10), следует проверить от руки работу всех механизмов станка.

9.7.4. Выполнить указания, изложенные в разделах "Смазочная система" и "Электрооборудование", относящиеся к пуску.

9.7.5. Заполнить бачок охлаждения охлаждающей жидкостью.

9.7.6. Установить патрон на шпиндель. Трехкулачковый и четырехкулачковый патрон крепятся непосредственно на фланцевый конец шпинделя с помощью поворотной шайбы I (см.рис.17). При этом поворотная шайба должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить свободное прохождение винтов патрона сквозь отверстия. После установки

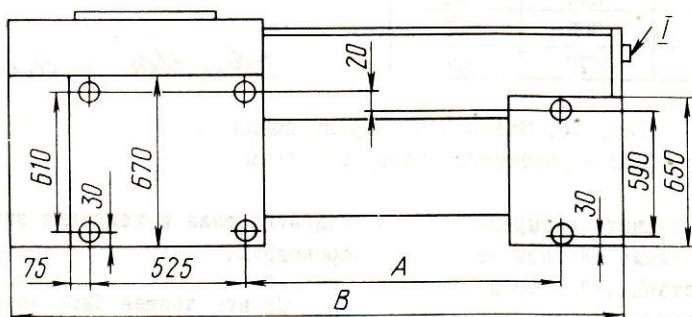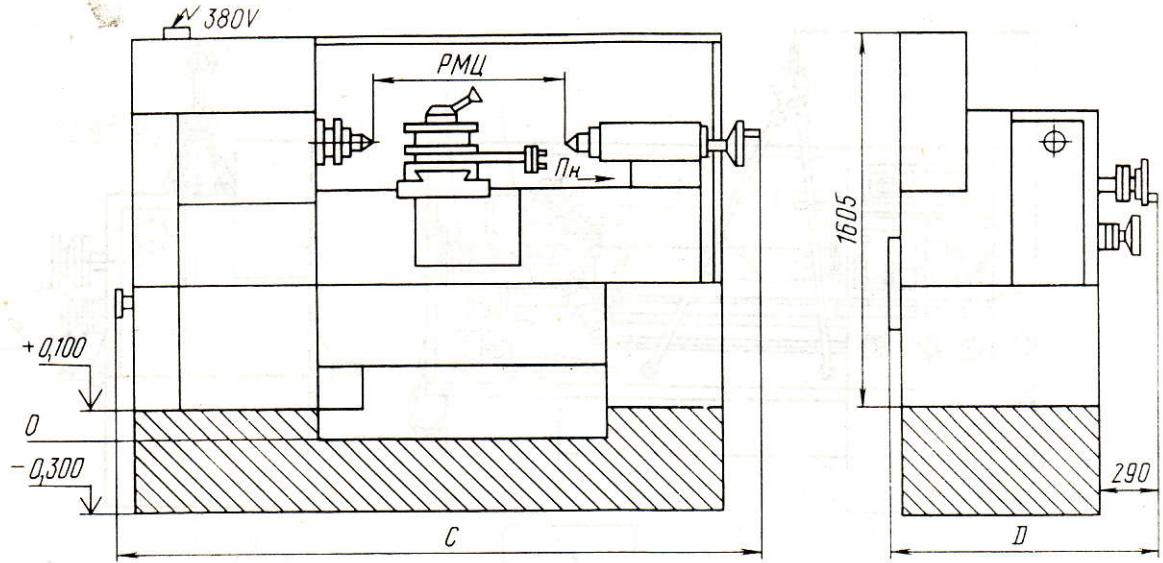

РМЦ	A	B	C	D мм
750	1655	2695	2880	16Д20
1000	1415	2445	2630	16Д20Л
1500	2165	3195	3380	16Д20ПФ01
				1270
				16Д20Г
				16Д25
				1320
				16Д25Г

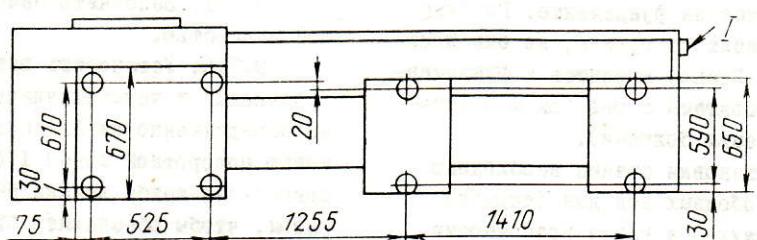
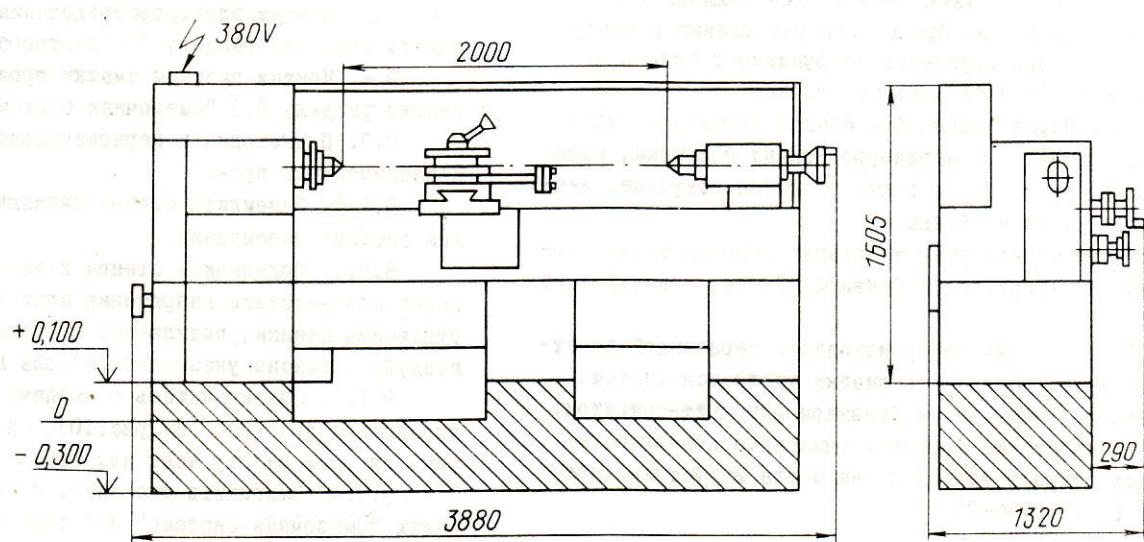


Рис. 37. Установочный чертеж:  
I — воздух

патрона поворотную шайбу поворачивают, и посредством равномерного перекрестного затягивания гаек достигается беззазорное прилегание патрона к фланцу шпинделя.

Для обеспечения надежности зажима и безопасности работы следует строго придерживаться требований, изложенных в паспорте патрона.

9.7.7. Следует помнить, что из-за наличия блокировочных устройств станок не может быть включен при открытой дверце электрошкафа управления; при открытой дверце левого ограждения, при открытом кожухе ограждения патрона.

9.7.8. После подключения станка к сети необходимо опробовать электродвигатели без включения рабочих органов станка, обратить внимание на работу системы смазки по маслоуказателям и контрольным лампочкам.

#### ВНИМАНИЕ!

Обязательно нужно проверить по маслоуказателям 4 и 21 (см.рис.35) и сигнальной лампе действие централизованной смазки шпиндельной бабки, коробки подач и автоматической системы смазки АКП.

9.7.9. Опробовать работу всех механизмов станка на малых оборотах. Убедившись в нормальной работе всех механизмов станка, можно приступить к настройке станка для работы.

#### 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1. При отправке с завода на станке устанавливаются сменные зубчатые колеса с числом зубьев  $z = 40; 73; 86; 72$ ; Шестерни 54 и 80 приложены отдельно в общей упаковке.

10.2. Настройка частоты вращения шпинделя.

Рукояткой Е (поз. 4 рис.10) устанавливается требуемый диапазон частот (один из столбцов по таблице I или 2). Переключателем (поз. II рис.10) устанавливается частота вращения шпинделя, т.е. выбирается строка выбранного столбца.

Переключение диапазона частот производится при включенном двигателе и при рукоятке F (поз. I) в положении I. Переключение частоты без переключения диапазона можно производить при работе станка, т.е. на ходу.

Все рукоятки должны оставаться в зафиксированном положении.

10.3. Настройка шага резьбы или величина подачи производится после настройки частот. При этом следует руководствоваться таблицей 5 при одних сменных колесах и таблицей 6 при других. В таблице указаны сменные колеса для обычных и модульных резьб; пределы частот вращения шпинделя, при которых возможно получение тех или иных шагов подач; положения рукояток Е, F, G (поз. 4, I, 6) переборной коробки, которые должны соответствовать табл.3; положения рукояток  $\text{mm} \dots \text{I}''$ ; A...D; I...IU коробки подач (поз. 32; 31; 33). Устанавливаются в зависимости от настройки цепи подачи станка.

При правых резьбах и подачах рукоятка G должна быть в положении 0.

При левых резьбах эта рукоятка должна быть в положении, обозначенном одной из цифр (1, 2, 3).

Меткой, указывающей положение рукоятки, служит винт ее фиксатора.

Подбор сменных зубчатых колес для нарезания через механизм коробки подач резьб, не приведенных в табл.5, 6, производится по формулам, приведенным в таблице 7.

Шаги резьб, которые можно нарезать при помощи дополнительного набора комплекта сменных шестерен и шестерен основного набора, приведены в табл. 6 и 8.

ВНИМАНИЕ! Для левых резьб двухкратное увеличение отсутствует.

10.4. Нарезание резьбы повышенной точности при непосредственном соединении ходового винта со шпинделем через сменные зубчатые колеса с отключением механизма коробки подач.

Рукояткой 32 (см.рис.10) установить соответствующий вид резьбы, а рукоятку 31 поставить в нейтральное положение, обозначенное стрелкой (для исключения холостого вращения механизма коробки подач).

Подбор сменных шестерен для нарезания определенного шага резьбы повышенной точности производится по формуле:

$$\frac{K \cdot M}{L \cdot N} = \frac{t}{9}$$

Таблица 7

Метрическая	Дюймовая	Модульная	Питчевая
$K \cdot M = 5 \cdot t_{\text{нар.}}$ $L \cdot N = 9 \cdot t_{\text{табл.}}$	$K \cdot M = 5 \cdot n_{\text{табл.}}$ $L \cdot N = 9 \cdot n_{\text{нар.}}$	$K \cdot M = 80 \cdot 86 \cdot m_{\text{нар.}}$ $L \cdot N = 73 \cdot 54 \cdot m_{\text{табл.}}$	$K \cdot M = 80 \cdot 86 \cdot P_{\text{табл.}}$ $L \cdot N = 73 \cdot 54 \cdot P_{\text{нар.}}$
$t_{\text{нар.}}$ - шаг нарезаемой резьбы;	$n_{\text{нар.}}$ - число ниток на $I''$ нарезаемой резьбы;	$m_{\text{нар.}}$ - модуль нарезаемой резьбы;	$P_{\text{нар.}}$ - шаг нарезаемой резьбы, питч;
$t_{\text{табл.}}$ - табличное значение шага резьбы, ближайшее нарезаемому	$n_{\text{табл.}}$ - табличное значение резьбы, ближайшее к нарезаемому	$m_{\text{табл.}}$ - табличное значение модуля резьбы, ближайшее к нарезаемому	$P_{\text{табл.}}$ - табличное значение питча резьбы, ближайшее к нарезаемому

Таблица 8

для нарезания этих резьб при помощи комплекта сменных шестерен, поставляемых заводом за отдельную плату, следует воспользоваться данными, приведенными в табл. 7.

#### 10.5. Нарезание многозаходных резьб

Нарезание многозаходных резьб производится следующим образом:

- рукояткой 26 (см. рис.10) включить гайку ходового винта;
  - рукояткой II установить требуемую частоту вращения шпинделя, а рукоятками I, 31, 32, 33 - необходимое значение и вид нарезаемой резьбы.

Деление на количество ( $z$ ) заходов резьбы производится по рискам на поворотной шайбе шпинделья поворотом последнего на  $\pi = 60/z$  делений относительно риски на пальце указателя.

Для этого следует нарезать один заход резьбы, руками повернуть шпиндель до совпадения какого-либо деления на поворотной шайбе шпинделя с риской на пальце указателя, рукоятку  $\text{F}$  повернуть из рабочего положения в ближайшее положение  $O$ , расположенное рядом, повернуть шпиндель на  $n$  делений и вернуть рукоятку  $\text{F}$  в рабочее положение; нарезать следующий заход резьбы (при двух заходах - на 30 рисок, при трех на 20, при четырех - на 15 и т.д.).

10.6. В процессе эксплуатации станка возникает необходимость в регулировании отдельных составных частей стэнка с целью восстановления их нормальной работы.

10.6.1. Шпиндельная бабка жестко скреплена со станиной шестью болтами, но в процессе эксплуатации или транспортировки возможно ее смещение, которое приводит к конусности изделия больше допустимого. Для выставки шпиндельной бабки нужно

снять щиток 6 (см. рис.17), отпустить гайку 3, отпустить болты, крепящие шпиндельную бабку к станине и винтами 8 выставить бабку. После чего закрепить, зажать гайку 3 и закрыть щитком 6.

#### 10.6.2. Задняя бабка.

Если рукоятка 4 (см.рис.18), отведенная в крайнее заднее положение, не обеспечивает достаточный прижим задней бабки к станине, то нужно посредством регулирования винтами 7 и 10 при отпущеных контргайках 8 и II, изменяя положение прижимной планки установить необходимое усилие прижима. Для установки задней бабки соосно со шпинделем необходимо при помощи винтов 12, 15 совместить в одну плоскость поверхности пластиков 16, расположенных на опорной плате 17 и корпусе 14.

### 10.6.3. Суппорт

Мертвый ход винта 8 (см.рис.19) приводят попе-  
речных салазок 3, возникающий при износе гаек 4 и  
9, устраниется следующим образом. Снять крышку,  
отвернуть контргайку 7. Выборка зазора в винтовой  
паре осуществляется вращением гайки 6. Величина зазора  
определяется по лимбу 2 при легком поворачива-  
нии рукоятки I. Оптимальная величина зазора в винто-  
вой паре соответствует свободному ходу в пределах  
двух делений лимба. После регулировки контргайку 7  
затянуть и установить крышку. Выборка зазора в на-  
правляющих попеченных салазок и реездовых салазок  
производится подтягиванием соответствующих клиньев  
при помощи винтов, головки которых расположены в от-  
верстиях протекторов.

#### 10.6.4. Регулирование натяжения ремней главного привода и пневмопривода быстрых ходов

Вращение от электродвигателя главного движения передается на АКП поликлиновым ремнем I (см. рис. 15), натяжение которого осуществляется следующим образом:

- ослабить болты 8 прихватов 7, болт 4, крепящие подмоторную плиту 9;
  - заворачивая левый натяжной винт 2, повернуть подмоторную плиту вокруг оси направляющей штанги 3 против часовой стрелки. Ремень можно считать натянутым, если его ветви под нажимом рукой прогибаются на 5 - 7 мм.

- закрепить болты прихватов.  
Вращение от АКП передается на переборную коробку поликлиновым ремнем I (рис.38), натяжение которого осуществляется следующим образом:

- ослабить болты крепления АКП к основанию;
  - выворачивая регулировочный винт 2 на крепежной плате АКП, нужно опустить ее вниз до требуемого натяжения ремня, т.е. до того момента, когда прогиб его ветвей при нажатии рукой будет 7...9 мм.

- затянуть болты крепления АКП к основанию.  
От электродвигателя главного движения через клиноременную передачу З осуществляется привод ше-

При растяжении во время длительной работы станка появляется необходимость производить регулировку натяжения ремня.

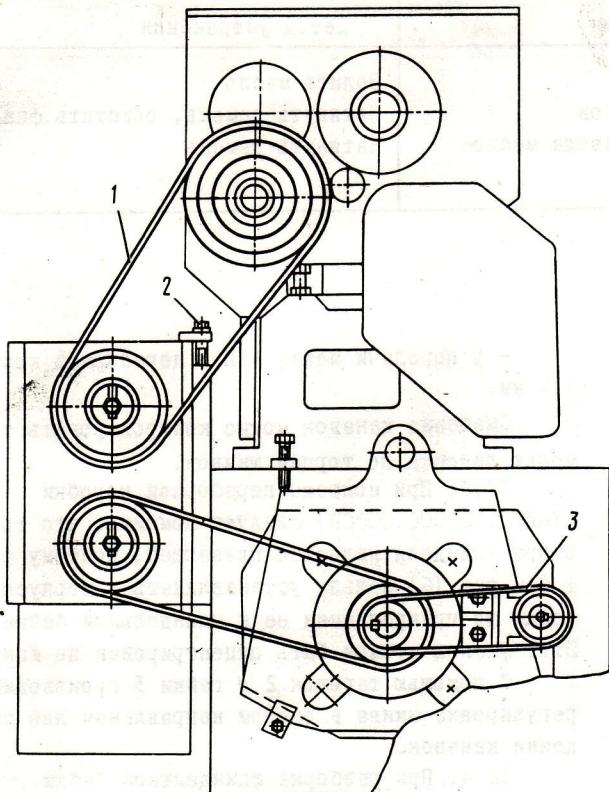


Рис. 38. Схема расположения ремней

Для этого необходимо отпустить два винта 6 (см.рис.15), натянуть ремень и снова зажать винты. Натяжение ремня привода быстрых перемещений суппорта осуществляется регулировочным винтом 8 (см.рис.12) и гайкой 9.

## II. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

II.1. В станках могут возникнуть различного рода неисправности. Многие из них возникают из-за несоблюдения инструкции по уходу и обслуживанию.

В любом случае, прежде чем приступить к устранению неисправностей, нужно ознакомиться с перечнем возможных неисправностей, а также с разделом 6 настоящего руководства.

В случае, если характер неисправностей не совпадает с перечисленными ниже и их устранение вызывает затруднение, обращайтесь на наш завод.

*Допускается применение клиньев  
различной толщины:*

\*) б1600 ГОСТ 12842-80

\*\*) б1400 ГОСТ 12842-80

### II.2. Перечень основных возможных неисправностей и методы их устраниния

Характер неисправности	Причина возникновения	Метод устраниния
Станок не запускается	Срабатывают блокировочные устройства  Падение и отсутствие напряжения питающей сети  Отсутствие смазки шпиндельной группы  Срабатывание теплового реле от перегрузки электродвигателя	Проверить надежность закрытия дверцы левого кожуха  Проверить наличие и величину напряжения в сети  Проверить наличие масла в баке  Уменьшить скорость резания или подачу
Произвольное отключение электродвигателя во время работы	Недостаточное натяжение ремней	Увеличить натяжение ремней
Крутящий момент шпинделя меньше указанного в руководстве	Не включается муфта АКП	Заменить неисправную муфту
Не включается вращение шпинделя	Недостаток жидкости Перегорели предохранители	Долить Заменить
Насос охлаждения не работает	Неправильная установка станка на фундаменте по уровню Износ стыка направляющих суппорта Неправильно выбраны режимы резания, неправильно заточен резец	Выверить станок  Подтянуть прижимные планки и клинья Изменить скорость резания, подачу, заточку резца
Станок вибрирует	Поперечное смещение задней бабки при обработке в центрах Деталь, закрепленная в патроне, имеет большой вылет Нежесткое крепление патрона на шпинделе Смещение оси шпинделя при обработке в центрах	Отрегулировать положение задней бабки Деталь поддержать лонетом или поднять центром Подтянуть крепежные винты патрона  Отрегулировать положение оси шпинделя
Станок не обеспечивает точность обработки		

Характер неисправности	Причина возникновения	Метод устранения
Нет масла в глазке маслозапасателя	Нет масла в системе Засорился один из фильтров Слабо натянут ремень привода маслонасоса	Залить масло Натянуть ремень, очистить фильтр Натянуть ремень

## 12. ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СТАНКА ПРИ РЕМОНТЕ

При эксплуатации станка в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в предшествующих разделах, и соблюдении профилактических мероприятий настоящего раздела, его межремонтный цикл (срок службы до первого капитального ремонта) равен 13 годам при двухсменной работе.

12.1. При демонтаже моторной установки (16Д20.150000.000 СБ) для ремонта или для профилактического осмотра электродвигателя необходимо придерживаться следующего порядка:

освободив подмоторную плиту, снять поликлиновой ремень;

вывернув регулировочный винт 2 (см.рис.15), дать плите с электродвигателем свободно повиснуть на оси 3 и снять прихваты 7;

за плиту 9 вытянуть электродвигатель из основания на необходимую для его осмотра длину;

если необходим полный демонтаж моторной установки, то вытягивать двигатель до полного его выхода из основания, затем в резьбовое отверстие ввернуть рым-болт и с помощью крана или другого подъемного механизма окончательно демонтировать моторную установку.

12.2. При разборке и сборке поликлиновых передач следует помнить, что долговечность поликлиновых ремней в значительной степени зависит от относительного смещения канавок шкивов, которое не должно превышать:

- у передачи между электродвигателем главного движения и АКП - I мм;

- у передачи между АКП и переборной коробкой - I,2 мм.

Смещение канавок можно контролировать с помощью линейки по торцам шкивов.

12.3. При монтаже переборной коробки (16Д20.028000.000СБ) следует помнить, что третья опора шпинделя является плавающей, поэтому фланец I (см.рис.16) нельзя устанавливать в корпусе коробки до прикрепления ее к шпиндельной бабке. Этот фланец должен быть отцентрирован по шпинделю.

С помощью тарелок 2 и гайки 3 производится регулировка шкива в осевом направлении для совпадения канавок.

12.4. При разборке шпиндельной бабки (16Д20.022000.000СБ) надо помнить, что нормальная работа шпиндельного узла связана с качеством его балансировки. Шпиндельный узел станка динамически балансируется на заводе-изготовителе, поэтому при его разборке и последующей сборке необходимо сохранять положение его деталей, могущих вызвать дисбаланс шпинделя. Детали II и 7 (см.рис.17) зафиксированы штифтами и пазами. Положение зубчатых колес 9, 10 следует запомнить при разборке с помощью рисок на шлицах и ставить их при сборке так, чтобы риски совпадали.

## 13. МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТИЯМ

Схема расположения и перечень подшипников представлена на рис.39.

Перечень подшипников качения

Номер подшипника	Сборочная единица	Поз. на рис.39	Количество на станок		Примечание
			класс Н	класс П	
6-7205 ГОСТ 333-79	Коробка переборная	27	I		
5-7205 ГОСТ 333-79	Коробка переборная	27		I	
6-7207 ГОСТ 333-79	Коробка переборная	19	I		
5-7207 ГОСТ 333-79	Коробка переборная	19		I	
6-7208 ГОСТ 333-79	Коробка переборная	21	I		
5-7208 ГОСТ 333-79	Коробка переборная	21		I	
6-7507 ГОСТ 333-79	Коробка передач	24	I		
5-7507 ГОСТ 333-79	Коробка передач	24		I	
0-46203 ГОСТ 831-75	Фартук	65;71;72;75;78	7		
МК-202620 ГОСТ 4060-78	Бабка задняя	50	I		

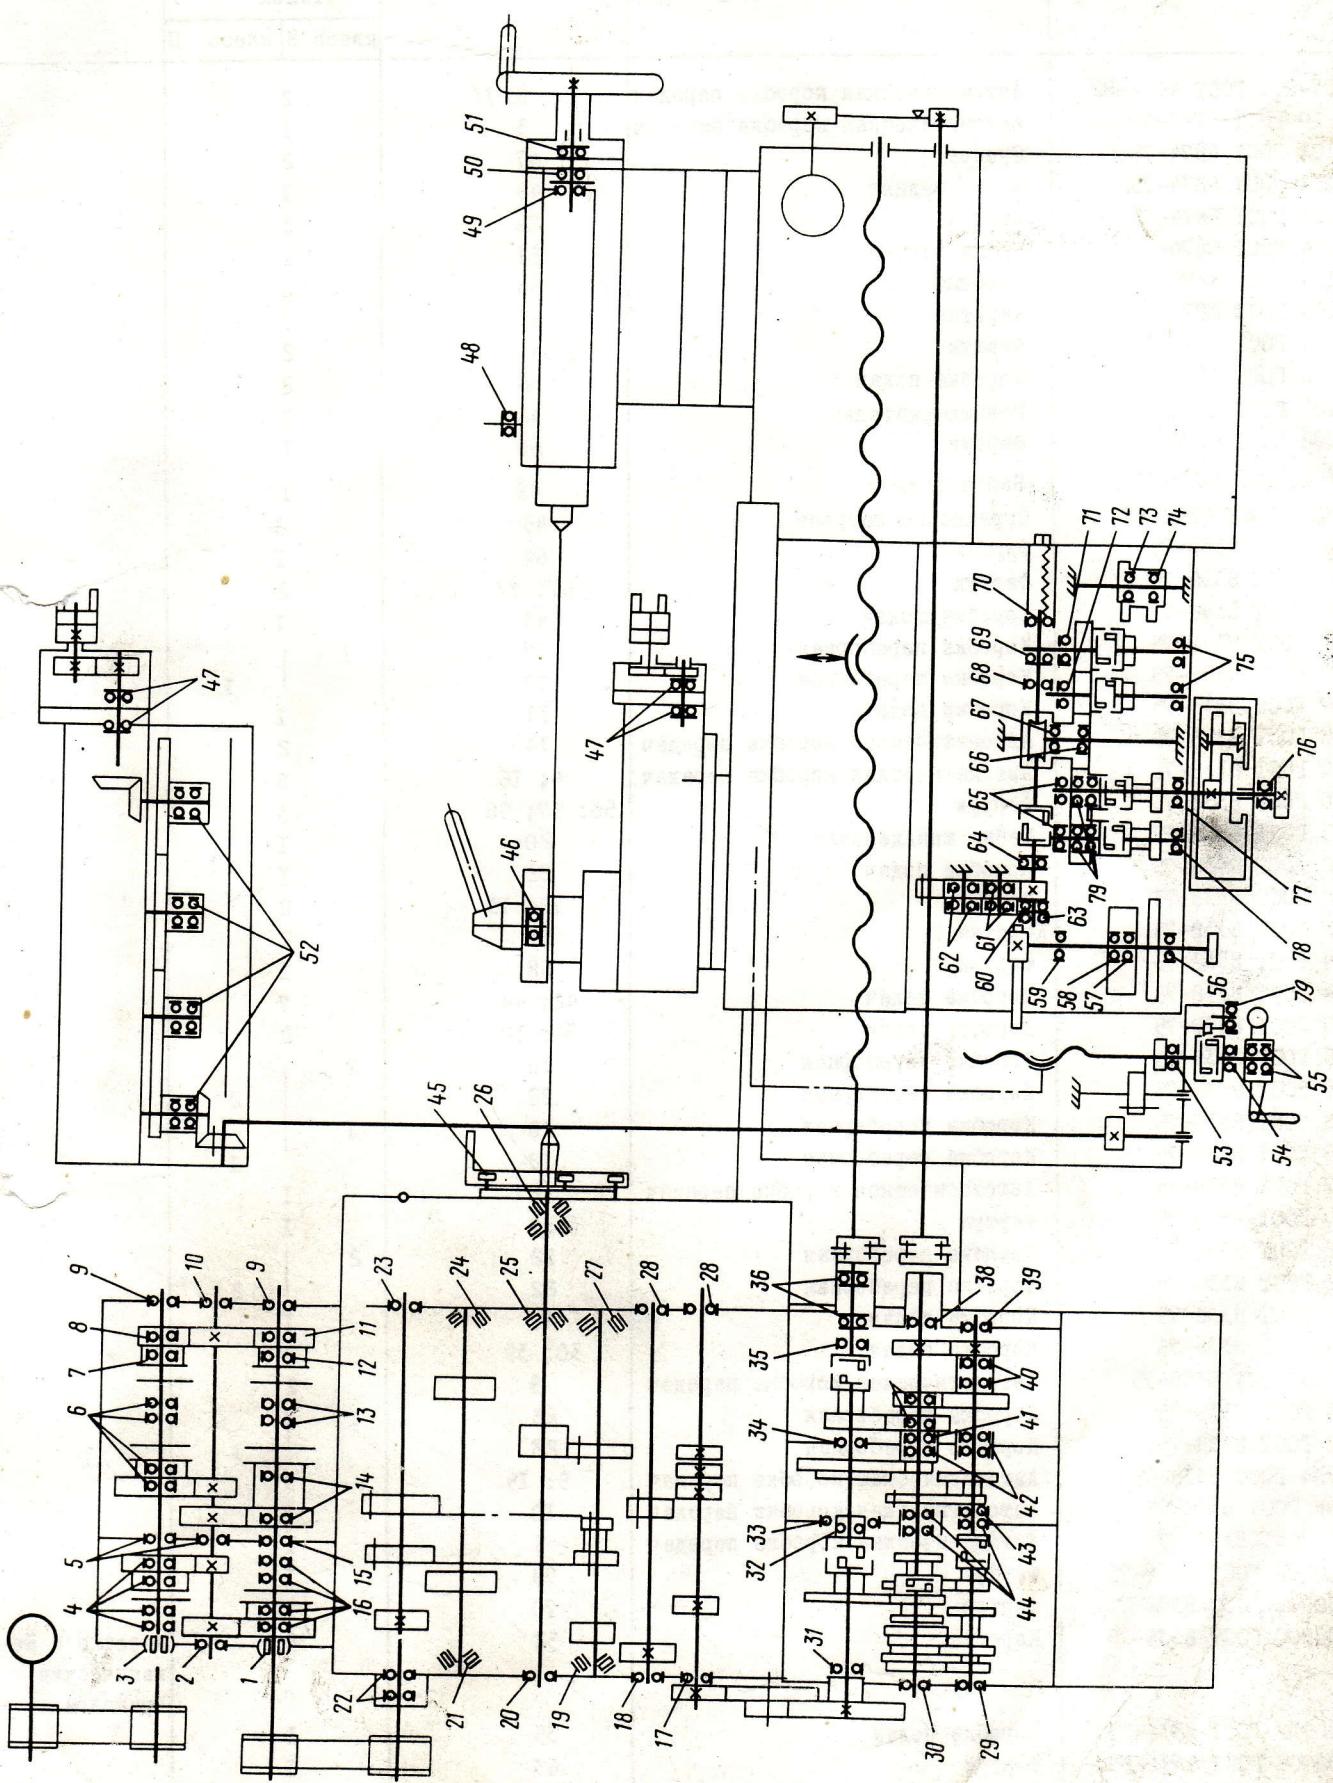


Рис. 39. Схема расположения подшипников качения

Номер подшипника	Сборочная единица	Поз. на рис.39	Количество на станок		Примечание
			класс Н	класс II	
0-4074907 ГОСТ 4657-82	Автоматическая коробка передач	8, 11		2	
0-3610 ГОСТ 5721-75	Автоматическая коробка передач	3		I	
0-8102 ГОСТ 6874-75	Суппорт	47		2	
0-8102 ГОСТ 6874-75	Бабка задняя	48		I	
0-8103 ГОСТ 6874-75	Фартук	76		I	
0-8104 ГОСТ 6874-75	Бабка задняя	51		I	
0-8104 ГОСТ 6874-75	Каретка	54		I	
0-8105 ГОСТ 6874-75	Каретка	53		I	
0-8105 ГОСТ 6874-75	Фартук	60; 64		2	
2-8106 ГОСТ 6874-75	Коробка подач	36		2	
0-8107 ГОСТ 6874-75	Резцодержатель	46		I	
✓ 0-8202 ГОСТ 6874-75	Фартук	69		I	
0-8205 ГОСТ 6874-75	Бабка задняя	49		I	
0-80018 ГОСТ 7242-81	Ограждение патрона	45		3	
0-I04 ГОСТ 8338-75	Фартук	66		I	
0-I05 ГОСТ 8338-75	Фартук	67; 77		2	
0-I06 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	43		I	
6-I07 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	I7		I	
5-I07 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	I7		I	
0-I07 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	31		I	
0-I08 ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	I4		2	
0-II0 ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	4; 16		8	
0-II0 ГОСТ 8338-75	Фартук	56; 57; 58		3	
5-II8 ГОСТ 8338-75	Бабка шпиндельная	20		I	
0-202 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	32		I	
0-202 ГОСТ 8338-75	Фартук	72; 73		2	
0-203 ГОСТ 8338-75	Каретка	55		2	
0-204 ГОСТ 8338-75	Фартук	68		I	
0-204 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	42; 44		7	
0-205 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	34; 38		2	
6-205 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	28		2	
5-205 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	28		I	
6-206 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	I8		I	
5-206 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	I8		I	
0-207 ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	2		I	
✓ 0-210 ГОСТ 8338-75	Фартук	59		I	
6-212 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	22		2	
5-212 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	22		I	
0-303 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	4I		I	
0-304 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	30; 39		2	
6-307K5 ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	9		2	
6-308 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	23		I	
5-308 ГОСТ 8338-75	Коробка переборная	23		I	
6-308K4 ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	5; 15		3	
6-309K ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	10		I	
0-310 ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	I		I	
0-I000096 ГОСТ 8338-75	Фартук	79		I	
0-I000900 ГОСТ 8338-75	Фартук	70		I	
0-I000900 ГОСТ 8338-75	Каретка	52		8	каретка с ме-ханическим приводом
5-I000902 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	35		I	
0-I000905 ГОСТ 8338-75	Фартук	63		I	
0-I000907 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	33		I	
0-I000907 ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	7; 12		2	
6-I000908 ГОСТ 8338-75	Автоматическая коробка передач	6; 13		6	

Номер подшипника	Сборочная единица	Поз. на рис.39	Количество на станок		Примечание
			класс Н	класс П	
0-7000103 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	37	2		
0-7000103 ГОСТ 8338-75	Фартук	61; 62	8		
0-7000107 ГОСТ 8338-75	Коробка подач	40	2		
4-17920Л ГОСТ 21512-76	Бабка шпиндельная	25	I		
2-17920Л ГОСТ 21512-76	Бабка шпиндельная	25		I	
4-697920Л1 ГОСТ 21512-76	Бабка шпиндельная	26	I		
2-697920Л1 ГОСТ 21512-76	Бабка шпиндельная	26	I		

#### 14. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

14.1. Станки предназначены для использования в цехах механической обработки в различных отраслях промышленности.

Температура в помещении, где он устанавливается, должна быть в пределах +15 до +40 °C, относительная влажность не более 80 %.

Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. Возможно присутствие в окружающем воздухе чугунной и алюминиевой пыли.

Допустимый уровень вибрации 150...250 Гц, амплитуда до 15 мкм.

Станки не должны подвергаться воздействию местного нагрева и сильных температурных перепадов.

Вблизи станков не должно быть шлифовальных станков, работающих без охлаждения, крупного обдирочного и кузнечно-прессового оборудования.

Должно быть обеспечено достаточное пространство для удобной уборки станков от стружки и своевременного ее удаления.

Смазка станков должна производиться только теми маслами, которые указаны в разделе 8 настоящего руководства.

Для охлаждения инструмента нельзя применять жидкости с агрессивными примесями.

Нужно избегать обработки изделий с ударами.

14.2. Неподвижный и роликовый люнеты устанавливаются на станине слева от каретки.

Подвижный и резьбовой люнеты устанавливаются на плоскости каретки и крепятся к ней двумя болтами М16x70.66.05 ГОСТ 7808-70.

Упоры устанавливаются и закрепляются на станине со стороны передней призматической направляющей.

Двухпозиционный резцедержатель устанавливается на суппорте взамен основного четырехпозиционного или на линейке конусной.

Блоки инструментальные и оправка устанавливаются в 2-х позиционном резцедержателе.

Конусная линейка УГ9101 закрепляется на верхних направляющих поперечного суппорта и через кронштейн к станине.

Резцедержка задняя устанавливается и закрепляется на верхних направляющих поперечного суппорта.

14.3. За период межремонтного цикла станок должен быть подвергнут шести осмотрам, четырем ма-

лым ремонтам и одному среднему в сроки, указанные в рекомендуемом графике плановых ремонтных работ (рис.40). (6 месяцев)

Следует учитывать, что наибольшую эффективность использования станка может обеспечить рациональное чередование и периодичность осмотров, плановых ремонтов, выполняемых с учетом конкретных для каждого отдельного станка условий эксплуатации.

##### 14.3.1. Осмотр

Наружный осмотр без разборки для выявления дефектов станка в целом и по узлам.

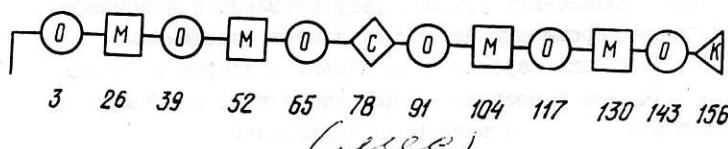


Рис.40. График плановых ремонтных работ:

O - осмотр; M - малый ремонт; C - средний ремонт;  
K - капитальный ремонт

Проверка точности и плотности неподвижных жестких соединений (основания с фундаментом; станины с основанием, шпиндельной бабкой; шпиндельной бабки с передорной коробкой; автоматической коробки передач с основанием; коробки подач со станиной; каретки с фартуком; шкивов с валами и т.п.).

Открывание крышек узлов для осмотра и проверки состояния механизмов.

Выборка люфта в винтовой паре привода поперечных салазок;

Выборка правильности переключения рукояток скоростей шпинделя и подач.

Подтягивание прижимных планок каретки и клиньев поперечных и резцовых салазок.

Очистка сопрягаемых поверхностей резцедержателя, зачистка забоин и царапин.

Очистка и промывка протекторов на каретке, салазках суппорта и задней бабке.

Подтягивание или замена ослабших или изношенных крепежных деталей - шпилек, винтов, гаек, а также пружин.

Чистка, натяжение, ремонт или замена ремней главного привода.

Проверка состояния и мелкий ремонт системы охлаждения.

Проверка состояния и мелкий ремонт системы смазки.

Проверка состояния, очистка и мелкий ремонт ограждающих кожухов, щитков и т.п.

Выявление изношенных деталей, требующих восстановления или замены при ближайшем плановом ремонте.

#### 14.3.2. Осмотр перед капитальным ремонтом

Работы, выполняемые при осмотрах перед другими видами ремонтов и, кроме того, выявление деталей, требующих восстановления или замены, эскизирование или заказ чертежей изношенных деталей из узлов, подвергающихся разборке.

Примечание. При проведении осмотров выполняются те из перечисленных работ, необходимость в которых обусловлена состоянием станка.

#### 14.3.3. Малый ремонт

Частичная разборка шпиндельной бабки, переборной коробки, АКП, коробки подач, фартука, а также других наиболее загрязненных узлов. Открывание крышек и снятие кожухов для внутреннего осмотра и промывки остальных узлов.

Зачистка посадочных поверхностей под приспособления на шпинделе и пиноли задней бабки без демонтажа последних.

Проверка зазоров между валиками и втулками, замена изношенных втулок, регулирование подшипников качения (кроме шпиндельных), замена изношенных.

Зачистка заусенцев на зубьях шестерен и шлицах.

Замена и восстановление изношенных крепежных и регулировочных деталей резцодержателей.

Пришабривание или зачистка регулировочных клиньев, прижимных планок и т.п.

Зачистка ходового винта, ходового вала, винтов привода поперечных и резцовых салазок суппорта.

Зачистка и промывка посадочных поверхностей резцовой головки.

Проверка работы и регулирование рычагов и рукожяток органов управления, блокирующих, фиксирующих, предохранительных механизмов и ограничителей; замена изношенных сухарей, штифтов, пружин и других деталей указанных механизмов.

Замена изношенных деталей, которые предположительно не выдержат эксплуатации до очередного планового ремонта.

Зачистка забоин, заусенцев, задиров и царапин на трущихся поверхностях направляющих станины, каретки, салазках суппорта и задней бабки.

Ремонт ограждающих кожухов, щитков, экранов и т.п.

Ремонт и промывка системы смазки и ликвидирование утечек.

Регулирование плавности перемещения каретки, салазок суппорта; подтягивание клиньев прижимных планок.

Проверка и ремонт систем пневмооборудования и охлаждения; ликвидирование утечек.

Выявление деталей, требующих замены или восстановления при ближайшем плановом ремонте.

Проверка станка на точность и испытание как без нагрузки, так и в работе.

#### 14.3.4. Средний ремонт

Проверка на точность перед разборкой.

Измерение износа трущихся поверхностей перед ремонтом базовых деталей.

Частичная разборка станка.

Кроме перечисленного в малом ремонте:

- замена или восстановление и пригонка регулировочных клиньев и прижимных планок;

- восстановление точности ходового винта (путем прорезки);

- ремонт насоса подачи охлаждающей жидкости;

- замена прокладок;

- ремонт или замена протекторов;

- сборка отремонтированных узлов, проверка правильности взаимодействия узлов и всех механизмов станка;

- окрашивание наружных нерабочих поверхностей с подшпаклевкой.

Обкатать станок на холостом ходу на всех скоростях и подачах.

Проверка на шум и нагрев.

Проверка станка на соответствие нормам точности.

#### 14.3.5. Капитальный ремонт

Проверка станка на точность перед разборкой.

Измерение износа трущихся поверхностей перед ремонтом базовых деталей.

Полная разборка станка и всех его узлов.

Промывка, протирка всех деталей.

Осмотр всех деталей.

Уточнение предварительно составленной (при осмотрах и ремонтах) ведомости дефектных деталей, требующих восстановления или замены.

Восстановление или замена изношенных деталей. Ремонт системы охлаждения.

Смена насоса системы смазки и ее ремонт.

Шлифование или шабрение направляющих поверхностей станины, каретки, салазок суппорта, задней бабки.

Замена протекторов на каретке, салазках суппорта, задней бабке.

Сборка всех узлов станка, проверка правильности взаимодействия узлов и механизмов.

Шпаклевка и окраска всех необработанных поверхностей в соответствии с требованиями по отделке нового оборудования.

Обкатка станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах.

Проверка на шум и нагрев.

Проверка состояния фундамента, исправление его и установка станка в соответствии с разделом 9 настоящего руководства.

14.4. Дополнительные требования, предъявляемые к эксплуатации, техническому уходу и ремонту станка.

14.4.1. Поддержание станка в работоспособном состоянии обеспечивается своевременно проводимыми профилактическими мероприятиями и высококачественным ежедневным обслуживанием.

Станок следует периодически подвергать проверкам на соответствие нормам точности.