А. Б. Чуваков

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Производственное оборудование и основы программирования операций

(электронная версия)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р. Е. АЛЕКСЕЕВА»

Павловский филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева

А. Б. Чуваков

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Производственное оборудование и основы программирования операций

(электронная версия)

Рекомендовано Ученым советом Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева в качестве учебного пособия для студентов машиностроительных специальностей всех форм обучения

УДК 621.91 ББК 34.63 Ч82

Рецензенты:

Главный инженер ОАО «Судостроительный завод «ВОЛГА» С.Ю. Гусев; доктор технических наук, профессор Ю.П. Кузнецов

Чуваков А.Б.

Ч82 Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ. Производственное оборудование и основы программирования операций (электронная версия): учеб. пособие / А.Б. Чуваков; НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2011. – 279 с. ISBN 978-5-93272-918-2

Рассмотрены основы программирования обрабатывающих операций на станках с ЧПУ, структурные схемы программных станков фрезерной и токарной групп, методы проведения наладки технологического оснащения.

Предназначено для студентов машиностроительных специальностей всех форм обучения, может быть использовано при курсовом и дипломном проектировании. Возможно использование пособия на курсах переподготовки специалистов в качестве методического материала, а также на промышленных предприятиях в качестве практического руководства.

Рис. . Табл. . Библиогр.: 4 назв.

УДК 621.91 ББК 34.63

ISBN 978-5-93272-918-2

- © Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2011
- © Чуваков А.Б., 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СТАНКОВ С ЧПУ	6
1.1. Общие положения	6
1.2. Структурные схемы станков типа «Обрабатывающий центр»	6
1.3. Механизмы автоматической смены инструментов в шпинделе	15
1.4. Угловые шпиндельные головки	18
1.5. Токарное оборудование с ЧПУ	20
1.6. Токарно-фрезерный многофункциональный центр	23
1.7. Совершенствование токарно-фрезерного оборудования	26
1.8. Системы автоматизированного активного контроля	29
2. НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ	
ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	
2.1. Системы координат фрезерного оборудования	32
2.2. Ориентация деталей на рабочем столе обрабатывающего центра	34
2.3. Устранение погрешности базирования серийных деталей	
2.4. Коррекция длины инструментов фрезерной группы	
2.5. Наладка токарного оборудования	
2.6. Таблица параметров инструментов токарных станков с ЧПУ	
2.7. Коррекция длины инструментов токарной группы	
2.8. Наладка токарно-фрезерных многофункциональных центров	46
3. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ	
НА СТАНКАХ ТИПА «ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР»	
3.1. Общие положения	
3.2. Программирование отрезков перемещений	
3.3. Коррекция диаметра инструмента	
3.4. Внутренняя расточка	
3.5. Основы построения управляющих программ	
3.6. Постоянные циклы сверления	
4. СОКРАЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР	
4.1. Модульное построение управляющих программ. Подпрограммы .	
4.2. Переменные параметры и операторы программирования	
4.3. Программирование стандартных видов обработки	
4.4. Программирование на базе закона изменения переменных	71
4.5. Применение логических функций	
4.6. Логические функции с использованием счетчика	75
5. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ	
СТАНКОВ С ЧПУ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ	
5.1. Общие положения	
5.2. Программирование режимов резания	
5.3. Программирование траекторий инструментов	
5.4. Сокращенное описание контуров обработки	
5.5. Коррекция радиуса рабочей вершины резца	83

5.6. Циклы обработки детали по замкнутому контуру	86
5.7. Нарезание цилиндрической резьбы	
5.8. Программирование фрезерных операций	
на многофункциональных центрах	95
5.9. Пример комбинированной обработки детали	
5.10. Программирование станков с двумя инструментальными	
блоками	.100
5.11. Повышение производительности токарных операций	.102
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ	
6.1. Принципы моделирования производственного процесса	
6.2. Совершенствование работы гибкого автоматизированного участка	
6.2.1. Разработка модели технологического цикла	.107
6.2.2. Применение параллельного режима работы оборудования	.111
6.2.3. Привлечение дополнительного оборудования	.114
6.3. Совершенствование работы гибкого производственного модуля	.117
7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА	
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ	.124
7.1. Классификация деталей	.124
7.2. Контроль качества выпускаемой продукции	.125
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	.137
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример программирования технологической	
операции на многофункциональном токарно-фрезерном центре	.138
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример программирования технологической	
операции на станке фрезерной группы типа «Обрабатывающий центр»	.171
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Графическое моделирование управляющих	
программ	.221
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Пример графического моделирования	
обработки детали на станке с ЧПУ токарной группы	.244
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Пример графического моделирования	
обработки детали на станке с ЧПУ фрезерной группы	.251
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Альбом корпусных деталей	
(для практических работ и курсового проектирования)	.258
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Бланки системы обеспечения качества	
(для практических работ и курсового проектирования)	.271

ВВЕДЕНИЕ

В современном производстве все больший удельный вес занимает номенклатура деталей, выпускаемых мелкими и средними партиями [1]. В этих условиях широкое применение находят интегрированные производственные системы, основанные на применении станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Станки с ЧПУ, наряду с возможностью быстрой переналадки, способны обеспечить высокую эффективность производства и качество выпускаемой продукции.

Современные технологи и программисты ЧПУ должны знать основы подготовки автоматизированного производства и принципы работы оборудования, а также свободно владеть языками программирования систем ЧПУ, применяемыми на предприятии. Это существенно повышает уровень их профессионального мастерства, дает возможность активно участвовать в освоении новой продукции, включая наладку технологического оснащения и технологическую отработку управляющих программ (УП).

Современная литература по обработке деталей на станках с ЧПУ (учебники, монографии, эксплуатационная документация станков) дает хотя и глубокую, но очень разнородную и специфическую информацию. Такой материал сложен для восприятия и предназначен в основном для высококвалифицированных специалистов, осваивающих новую технику. В частности, практически отсутствует обучающая литература с обобщенной информацией по структурным схемам станков с ЧПУ и принципам выполнения пуско-наладочных работ. Это крайне отрицательно сказывается на учебном процессе. Как результат, молодые специалисты приходят на участки автоматизированного производства недостаточно подготовленными и нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке.

В настоящем пособии в сжатой и доступной форме описаны принципы подготовки, программирования и выполнения технологических операций на автоматизированном оборудовании. Основы программирования фрезерной обработки на станках с ЧПУ типа «Обрабатывающий центр» описаны на базе системы управления и языка программирования FANUC. Основы программирования операций на токарно-фрезерных многофункциональных центрах описаны на базе конструктивной схемы станка INDEX с двумя инструментальными блоками, двухканальной системой ЧПУ Siemens и программирования SINUMERIK-840D. языком Отдельное внимание вопросам производительности работы посвящено повышения автоматизированного оборудования и обеспечения качества выпускаемой продукции.

Учебное пособие предназначено студентов специальностей ДЛЯ «Технология машиностроения» И «Автоматизация производственных процессов (в машиностроении)» всех форм обучения. Оно может быть переподготовки специалистов использовано курсах материала, а также на промышленных предприятиях в методического качестве практического руководства для молодых специалистов.

Приведенные в пособии рекомендации базируются на производственном опыте автора.

1. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СТАНКОВ С ЧПУ

1.1. Общие положения

ОБРАБАТЫВАЮЩИМИ ЦЕНТРАМИ (ОЦ) называют станки с ЧПУ фрезерной группы, имеющие инструментальный магазин и устройство автоматической смены инструментов в шпинделе (рис.1.1) [2]. В ОЦ принята правосторонняя прямоугольная система координат, в которой оси X,Y,Z соответствуют БОЛЬШОМУ, УКАЗАТЕЛЬНОМУ и СРЕДНЕМУ пальцам кисти правой руки (рис.1.2). В общем случае программирования ось Z совпадает с осью вращения шпинделя, а ее положительное направление принимается OT ДЕТАЛИ. Обычно ОЦ обрабатывает деталь последовательно несколькими инструментами (см. результаты компьютерного моделирования выполняемой операции на рис.1.3). Контуры фрезерной обработки в большинстве процедур формируются в плане X-Y, сверление производится при движении инструментов вдоль оси Z.

Значения символов системы кодирования УП, принятые в языке **FANUC** и соответствующие ГОСТ 20999-83, приведены в табл.1.1. Подготовительные и вспомогательные функции языка **FANUC**, применяемые в пособии при описании основ разработки УП, сведены в табл.1.2.

В процессе выполнения операций инструменты ОЦ осуществляют поступательные перемещения вдоль трех осей прямоугольной системы координат X,Y,Z. При этом все перемещения инструментов однозначно увязаны с *СИСТЕМОЙ КООРДИНАТ СТАНКА* X_c - Y_c - Z_c . *НУЛЕВАЯ ТОЧКА* системы координат станка обычно располагается в крайних точках перемещения рабочего стола и шпинделя (рис.1.4).

1.2. Структурные схемы станков типа «Обрабатывающий центр»

В настоящее время в основном применяются два типа ОЦ:

- станки с вертикальным расположением шпинделя (вертикальные ОЦ), предназначенные для обработки поверхностей в плоскости рабочего стола (рис.1.1, 1.11);
- станки с горизонтальным расположением шпинделя (горизонтальные ОЦ), предназначенные для обработки поверхностей, перпендикулярных плоскости рабочего стола (рис.1.5, 1.6).

На практике применяется несколько структурных схем вертикальных станков. В схеме, изображенной на рис.1.4, движение инструмента относительно детали в направлении оси \mathbf{Z} обеспечивается перемещениями подвижного элемента 10 со шпинделем 1 вдоль направляющих 3. Движение в плане $\mathbf{X-Y}$ обеспечивается перемещениями подвижных элементов 11, 12 с установленным на них рабочим столом 2 вдоль направляющих 4 и 5.



Рис.1.1. Вертикальный станок с ЧПУ типа «Обрабатывающий центр»

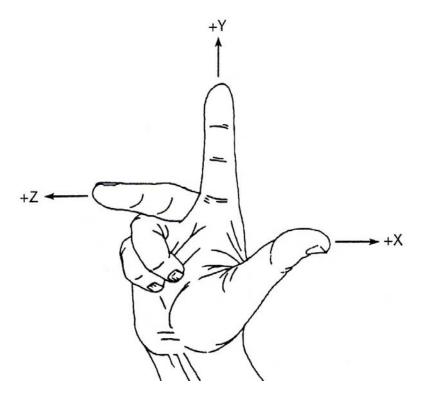


Рис.1.2. Расположение осей правосторонней системы координат

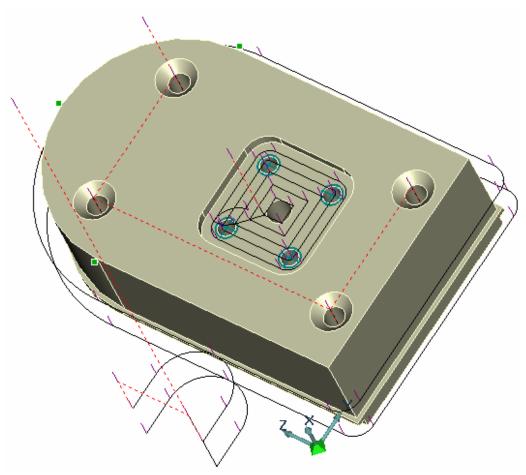


Рис.1.3. Поле экрана дисплея при графическом моделировании фрезерной обработки

Таблица 1.1

Символ	Значение
<i>X</i> , <i>Y</i> , <i>Z</i>	Координата по осям X , Y , Z прямоугольной системы координат
<i>R, C</i>	Длина и угол наклона отрезка в полярной системе координат
A, B, C	Поворот (угловое смещение) детали вокруг осей X, Y, Z
U, V, W	Относительное перемещение по осям X, Y, Z
<i>I, J, K</i>	Расстояние центра интерполяции от точки начала интерполяции по осям X , Y , Z
R	Радиус интерполяции
N	Номер кадра управляющей программы
G , M	Подготовительная и вспомогательная функция
$oldsymbol{F}$	Величина подачи инструмента (мм/мин)
S	Величина частоты вращения инструмента (об/мин)
T	Номер инструмента в инструментальном магазине
D, H	Ячейки корректоров диаметра и длины инструмента в таблице параметров инструментов (D_i , H_i для T_i)
%	Начало управляющей программы
o	Обозначение управляющей программы
()	Информация для оператора
\boldsymbol{L}	Число вызовов подпрограммы

Код	Значение					
подготовительные функции						
G0	Перемещение к точке на ускоренной подаче (позиционирование) прямоугольной системе координат					
G1(F)	Перемещение к точке на рабочей подаче в прямоугольной системе координат					
G2(F)	Циркуляция по часовой стрелке					
G3(F)	Циркуляция против часовой стрелки					
G10	Позиционирование в полярной системе координат					
G11(F)	Перемещение к точке на рабочей подаче в полярной системе координат					
G 17	План обработки <i>X-Y</i>					
G18	План обработки X - Z					
G19	План обработки Y-Z					
G40	Отмена коррекции диаметра инструмента					
$G41(D_i)$	Ввод коррекции диаметра – контур справа от инструмента					
$G42(D_i)$	Ввод коррекции диаметра – контур слева от инструмента					
$G43(H_i)$	Ввод коррекции длины вылета инструмента					
G54G59	Перемещения в заданной системе координат детали					
G81	Цикл короткого сверления					
G83	Цикл длинного сверления					
G84	Цикл нарезания резьбы					
G85	Цикл развертывания №1					
G86	Цикл развертывания №2					
G80	Отмена циклов сверления					
G90	Абсолютная система отсчета					
G91	Относительная система отсчета					
G91_G28	Перемещения в системе координат станка					
G98	Перемещения сверлильных инструментов на высоте плоскости безопасности					
G99	Перемещения сверлильных инструментов на высоте точки начала сверления					
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
<i>M0</i>	Программный останов станка					
M2 (M30)	Окончание программы					
<i>M3</i>	Запуск вращения шпинделя по часовой стрелке					
M4	Запуск вращения шпинделя против часовой стрелки					
M5	Останов вращения шпинделя					
M8	Включение подачи охлаждающей жидкости					
M9	Отключение подачи охлаждающей жидкости					
M98	Вызов подпрограммы					
M99	Окончание подпрограммы					

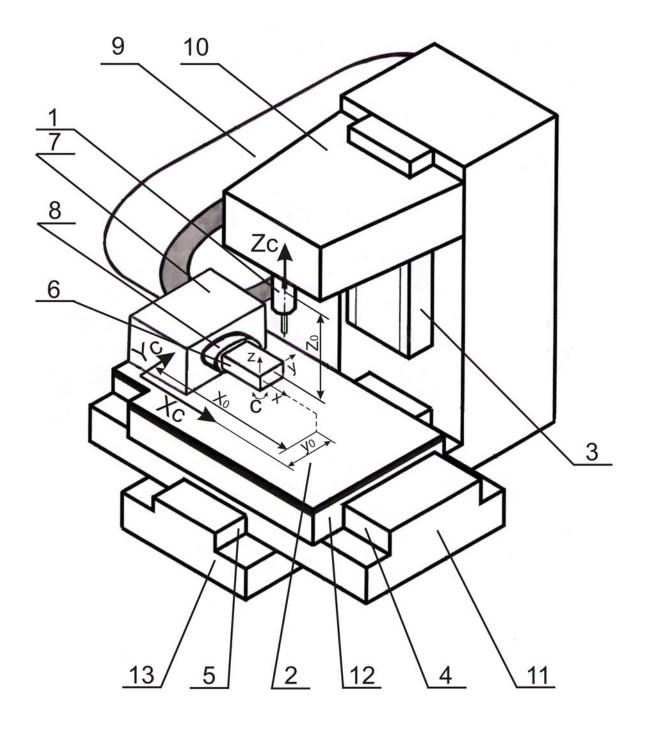


Рис.1.4. Структурная схема вертикального ОЦ: I — шпиндель; 2 — рабочий стол; 3,4,5 — направляющие; 6 — обрабатываемая деталь; 7 — поворотная головка; 8 — патрон; 9 — инструментальный магазин; 10,11,12 — подвижные элементы; 13 — основание; C — обозначение поворота детали; $X_{\rm c}$, $Y_{\rm c}$, $Z_{\rm c}$ — координатные оси системы координат станка; X, Y, Z — координатные оси системы координат детали; X_0 , Y_0 , Z_0 — константы смещения нулевой точки системы координат детали



Рис.1.5. Горизонтальный станок с магазином типа «РУКА» и конвейером с инструментами

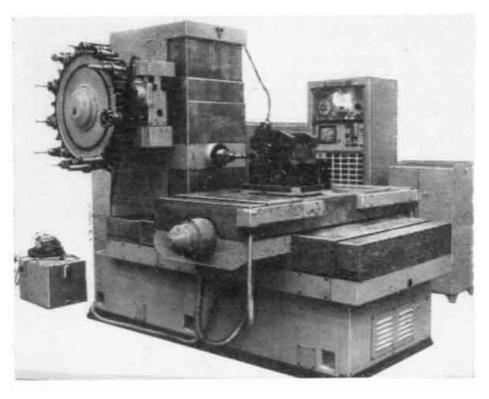


Рис.1.6. Горизонтальный станок с магазином типа «PYKA» и барабаном с инструментами

В качестве дополнительного элемента на рабочем столе 2 (рис.1.4) может быть установлена поворотная головка 7, в патроне 8 которой могут закрепляться относительно небольшие детали 6. Головка способна осуществлять контролируемый поворот детали относительно оси X по команде УП и ее фиксацию в заданных положениях относительно углового положения θ °. Это позволяет программировать обработку различно расположенных поверхностей детали с одного установа. Внешний вид рабочей зоны станка с поворотной головкой приведен на рис.1.7. Пример командного кадра УП: фиксация поворотной головки в угловом положении 90° относительно оси X осуществляется по команде A=90 (табл.1.1).

Для производства особо сложных изделий за один установ применяются поворотные головки c дополнительной осью вращения, способные осуществлять автоматическую смену углового положения относительно шпинделя в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: с поворотом относительно осей X и Y (рис.1.8). Пример командного кадра УП: фиксация поворотной головки в угловом положении 45° относительно оси Yосуществляется по команде B=45 (табл.1.1).

Наиболее широко применяемая структурная схема горизонтального ОЦ изображена на рис. 1.9. Движение инструмента вдоль оси X обеспечивается перемещениями подвижного элемента 4 станка вдоль направляющих 7. Движение инструмента вдоль оси Y обеспечивается перемещениями подвижного элемента 3 со шпинделем 1 вдоль направляющих 6. Движение инструмента вдоль оси Z обеспечивается перемещениями подвижного элемента 5 станка вдоль направляющих 8. В качестве элемента крепления шпинделя во многих станках используется телескопическое устройство 11, дающее дополнительные возможности перемещения шпинделя вдоль оси Z.

Рабочий стол 2 в большинстве современных станков устанавливается на подвижном элементе 4 с применением поворотного механизма 9. Конструкция станка позволяет осуществлять контролируемый поворот рабочего стола относительно оси Y по команде УП и его фиксацию в различных заданных угловых положениях. Ось поворота рабочего стола располагается в его центре симметрии. Пример командного кадра УП: фиксация рабочего стола в угловом положении 180° относительно оси Y осуществляется по команде B=180 (табл.1.1). Такая конструкция позволяет программировать обработку различно расположенных боковых поверхностей крупногабаритных деталей с одного установа.

На поворотном рабочем столе 2 горизонтального ОЦ (рис.1.9) может быть дополнительно установлена поворотная головка (рис.1.5), осуществляющая поворот детали относительно оси X (пример командного кадра на фиксацию поворотной головки см. выше).



Рис.1.7. Поворотная головка



Рис.1.8. Поворотная головка с дополнительной осью вращения

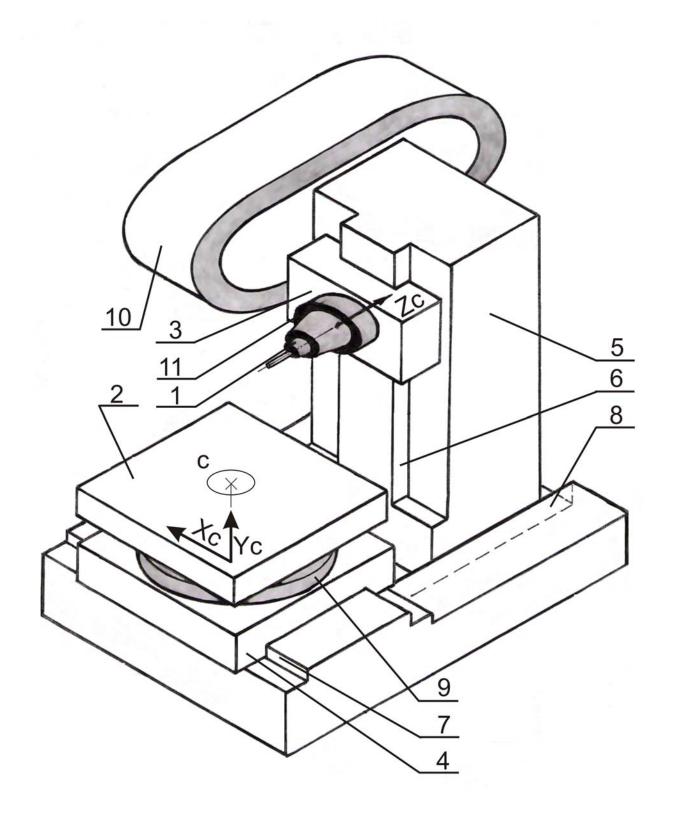


Рис.1.9. Структурная схема горизонтального ОЦ: 1- шпиндель; 2- рабочий стол; 3,4,5- подвижные элементы; 6,7,8- направляющие; 9- поворотный механизм; 10- инструментальный магазин; 11- телескопическое устройство крепления шпинделя; C- обозначение поворота детали; $X_{\rm c},Y_{\rm c},Z_{\rm c}-$ координатные оси системы координат станка

1.3. Механизмы автоматической смены инструментов в шпинделе

Как уже отмечалось, структурные схемы станков типа ОЦ имеют в своем составе *ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН* и устройство автоматической смены инструментов в шпинделе. Инструментальные магазины вертикальных ОЦ можно разделить на три типа. Выбор применяемой конструкции обычно бывает обусловлен задачами, стоящими перед оборудованием, и его стоимостью.


Магазин *РЕВОЛЬВЕРНОГО* типа жестко скреплен со шпинделем и выполнен в виде револьверной головки (рис.1.1). Во время работы станка магазин перемещается вместе со шпинделем. Конструкция магазина проста и надежна, однако его емкость невелика и обычно составляет не более 12 единиц. Смена инструмента производится простым поворотом револьверной головки и может осуществляться в любой точке на линии движения шпинделя.

Другие типы механизмов смены инструментов представляют собой отдельно расположенные устройства. Механизмы производят заданные манипуляции при фиксации шпинделя в строго установленной точке. Эта точка часто совпадает с крайней точкой его перемещения.

Магазин типа «ЗОНТИК» (рис.1.10,a) представляет собой барабан с инструментами, емкость (количество мест для установки инструментов) которого составляет 20...30 позиций. Положение магазина — горизонтальное, над рабочим столом, в стороне от шпинделя. Передача инструментов между магазином и шпинделем осуществляется в процессе взаимных перемещений шпинделя и барабана. Время смены инструментов 8...15 c.

Механизмы смены инструментов типа «ARM (PVKA)» представляют собой манипулятор, действующий совместно с барабаном (рис.1.10,6), диском (рис.1.11) или цепным конвейером (рис.1.5). Емкость барабана и диска обычно составляет 20...40 позиций; емкость цепного конвейера не ограничена и может достигать 200 единиц.

На рис.1.12 приведена фотография механизма типа «*PУКА*» со стороны манипулятора, осуществляющего передачу инструментов между магазином и шпинделем. С целью вызова в шпиндель инструмент приходит на подготовительную позицию 2 и встает в вертикальное положение. Далее манипулятор 3 осуществляет одновременный захват двух инструментов: из шпинделя 5 и с подготовительной позиции 2. Затем следует разворот манипулятора и смена инструментов местами. Описанные устройства способны осуществлять поиск инструмента в магазине одновременно с обработкой детали другим инструментом. Это позволяет снизить время смены инструмента в шпинделе до 2...5 c.

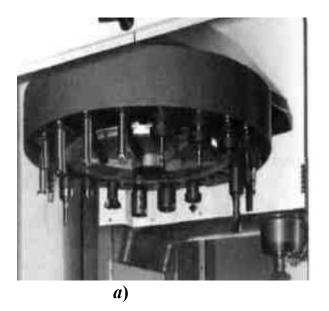

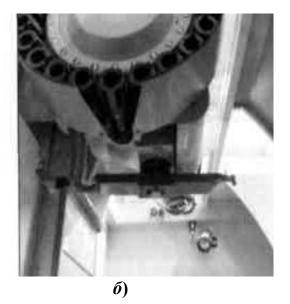


Рис.1.10. Механизмы смены инструментов вертикальных станков:

a – инструментальный магазин типа «ЗОНТИК»;

 δ – механизм типа «PУKA» с инструментальным магазином барабанного типа

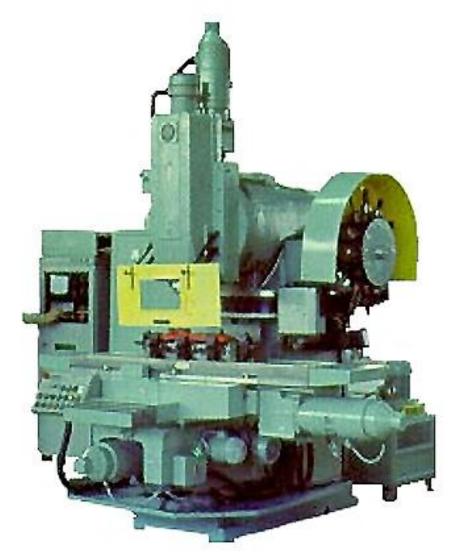


Рис.1.11. Вертикальный станок с магазином типа «РУКА» и диском с инструментами

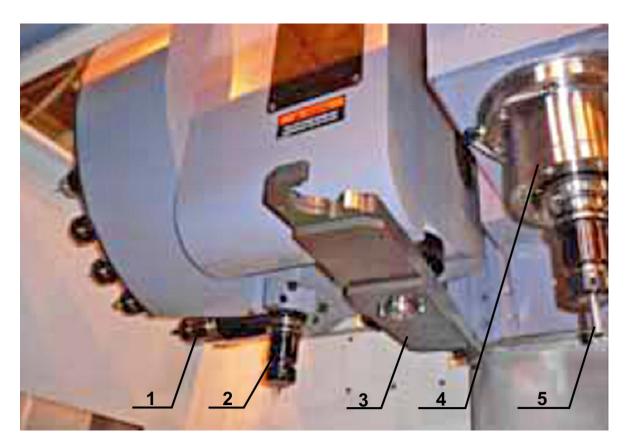


Рис.1.12. Инструментальный магазин типа «PYKA» (вид со стороны манипулятора): I — инструмент в магазине в штатном положении; 2 — инструмент на подготовительной позиции; 3 — манипулятор в штатном положении; 4 — шпиндель; 5 — инструмент в шпинделе

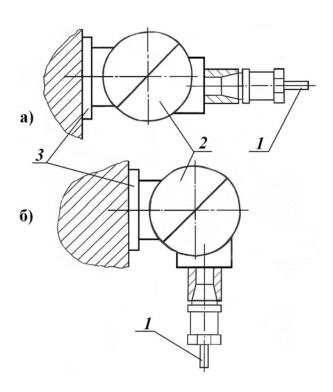


Рис.1.13. Угловая шпиндельная головка горизонтального ОЦ: I — инструмент; 2 — поворотный механизм; 3 — телескопическое устройство крепления

В горизонтальных ОЦ применяются исключительно механизмы смены инструментов типа «PVKA». Магазины относительно небольших станков обычно выполняются в виде барабанов (рис.1.6). В крупных станках инструменты содержатся в цепных конвейерах (рис.1.5). Их большая емкость позволяет постоянно хранить в станке широкий спектр инструментов, настроенных на обработку сразу нескольких деталей. Наличие инструментов на подготовленных позициях позволяет существенно снизить время наладки технологического оснащения для выполнения операций.

1.4. Угловые шпиндельные головки


Многие современные горизонтальные ОЦ имеют усовершенствованную шпинделя, который выполнен В виде УГЛОВОЙ ШПИНДЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ (рис.1.13). Их конструкции позволяют изменять рабочее положение инструмента в пространстве, причем шпиндель может разворачиваться как по команде УП, так и с пульта станка. Горизонтальное положение шпинделя (а) считается основным; его часто обозначают 1. Вертикальное положение (δ) считается вспомогательным; его часто обозначают 2.

В положении I станок осуществляет обычную для горизонтальных ОЦ обработку деталей в плане X-Y. Этот план, как уже отмечалось, лежит в плоскости перпендикулярной рабочему столу (рис.1.14,a) и в международной системе кодирования ISO-7bit обозначается функцией G17. В положении 2 обработка деталей производится в плане плоскости рабочего стола X-Z (рис.1.14, δ), который кодируется функцией G18.

Вертикальные ОЦ (рис.1.1, 1.11) своим штатным инструментом способны осуществлять обработку деталей только в плане рабочего стола X-Y (рис.1.14,s). С целью расширения технологических возможностей станков в них могут использоваться съемные угловые шпиндельные головки с изменяемым углом расположения шпиндельной части с рабочим инструментом (рис.1.15,a). Съемные головки крепятся к шпиндельному узлу станка; заданное угловое положение в них обычно устанавливается вручную.

Отметим, что в процессе обработки детали замена инструментов в съемной головке может производиться только вручную. Вследствие этого головки не могут участвовать в комбинированной операции, выполняемой станком; обработка деталей с их использованием составляет отдельную процедуру. Пример применения съемной угловой шпиндельной головки для обработки внутренней цилиндрической поверхности детали приведен на рис.1.15, б. Очевидно, что без применения головки осуществить обработку этой поверхности было бы невозможно.

Описанные выше элементы станков, а именно: механизм поворота рабочего стола 9 (рис.1.9), поворотные головки (рис.1.7, рис.1.8), угловые шпиндельные головки (рис.1.13, рис.1.15) — существенно расширяют технологические возможности станков, увеличивая число различно расположенных поверхностей детали, которые могут быть обработаны с одного установа.

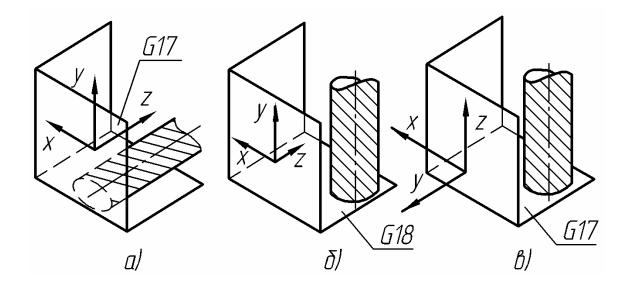

План Х-Ү (горизонт.) План Х-Z (горизонт.) План Х-Ү (вертикальн.)

Рис.1.14. Планы обработки станков типа «Обрабатывающий центр»:

a – основной план обработки горизонтального ОЦ (Положение 1);

 δ – вспомогательный план обработки горизонтального ОЦ (Положение 2);

e – план обработки вертикального станка штатным инструментом

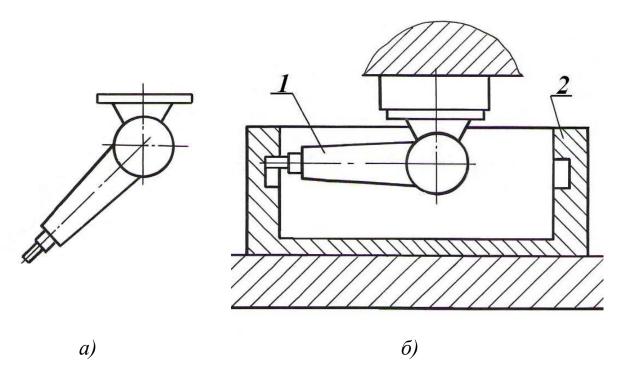


Рис.1.15. Съемная угловая шпиндельная головка: a — головка как конструктивный элемент; δ — головка в рабочем положении; l — шпиндельная часть головки; 2 — обрабатываемая деталь

1.5. Токарное оборудование с ЧПУ

Токарное оборудование с ЧПУ реализует комбинированную обработку тел вращения, закрепленных в шпинделе. Автоматизированное оборудование для токарной обработки деталей выпускается с очень широким спектром вариантов комплектации. В зависимости от требований Заказчика станки могут выпускаться в одно- или двухшпиндельном варианте; с автоматической задней бабкой, с автоматическим люнетом или без таковых; с одним или двумя инструментальными магазинами револьверного типа и т.д.

С целью повышения уровня автоматизации токарного оборудования в современном массовом производстве широкое применение находят загрузочные устройства автоматической подачи прутка — *БАРФИДЕРЫ*. Устройства относятся к вспомогательным приспособлениям токарных станков с ЧПУ. Они легко совмещаются практически с любым токарным оборудованием и могут приобретаться в качестве дополнительных опций. Совместно с токарным станком барфидер образует автоматизированный модуль. Работа модуля обычно осуществляется по единой совмещенной УП.

Описываемые устройства размещаются с задней стороны станка соосно шпинделю (рис.1.16, левая часть фотографии). Рабочий процесс выполнения детали в автоматическом режиме проиллюстрирован на рис.1.17. Перед началом работы комплекса в барфидер загружаются прутки длиной до $5 \, \text{м}$. В начале цикла обработки пруток 2 подается в рабочую зону станка (рис.1.17,a) и проталкивается толкателем I до приходящего упора 5 (рис.1.17, δ). Далее начинается обработка детали (рис.1.17, ϵ) по УП контурными резцами δ и другими инструментами. После окончания обработки происходит отрезка готовой детали δ отрезным резцом δ от прутка (рис.1.17, ϵ) и ее отвод из рабочей зоны станка с помощью ловителя δ затем цикл обработки детали возобновляется (рис.1.17, δ). В конце полного цикла обработки прутка его остаток δ выталкивается из кулачков δ патрона δ и также отводится из рабочей зоны ловителем (рис.1.17, ϵ).



Рис.1.16. Токарный станок с устройством автоматической подачи прутка - барфидером

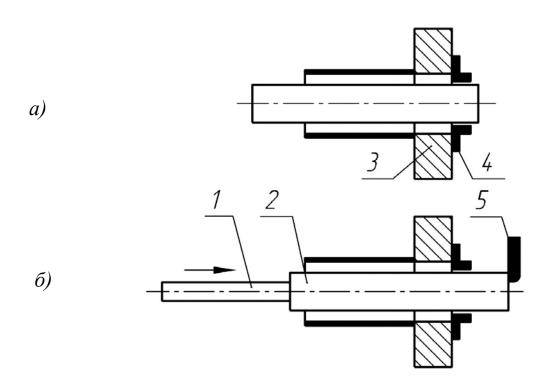


Рис.1.17 (начало). Цикл автоматической работы токарного станка с барфидером: I — толкатель; 2 — пруток; 3 — патрон станка; 4 — кулачки; 5 — упор; a — установка прутка в начале обработки; δ — проталкивание прутка до упора

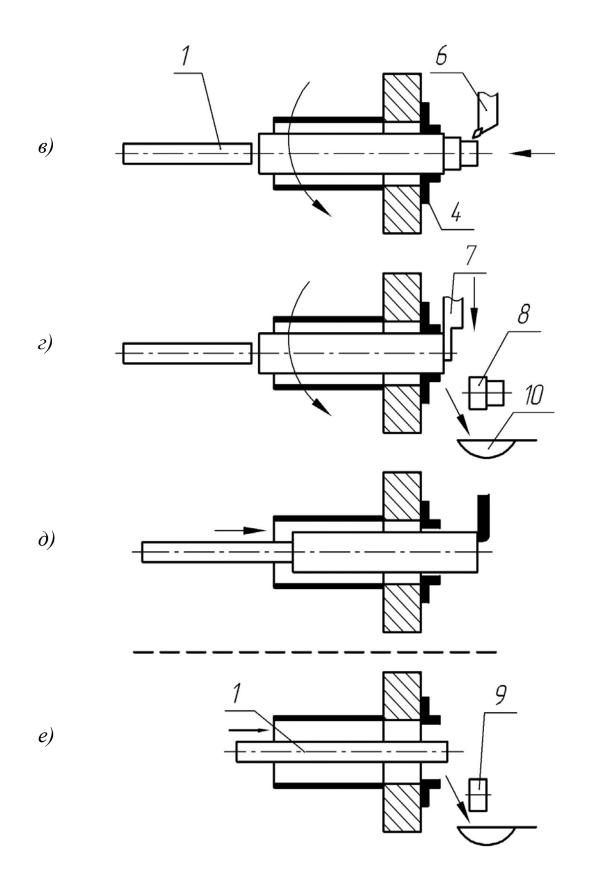


Рис.1.17 (продолжение). Цикл автоматической работы токарного станка с барфидером: 6 – контурный резец; 7 – отрезной резец; 8 – готовая деталь; 9 – остаток прутка; 10 – ловитель;

- в обработка заготовки очередным инструментом; ϵ отрезка готовой детали;
- d проталкивание прутка до упора; e выемка обрезка прутка в конце обработки

1.6. Токарно-фрезерный многофункциональный центр

Современный уровень развития техники позволяет создавать станки, способные совмещать различные виды обработки детали. Применение оборудования с высокой концентрацией разнообразных операций позволяет существенно повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции. В настоящее время все более широкое применение находят многофункциональные обрабатывающие центры, выполненные на базе токарных станков с ЧПУ. Их основное назначение — комбинированная токарно-фрезерная обработка тел вращения, закрепленных в шпинделе.

Токарно-фрезерные многофункциональные центры внешне и по компоновке практически не отличаются от обычных токарных станков с ЧПУ. При этом с целью выполнения фрезерных процедур они содержат три дополнительных модуля, которые осуществляют:

- перемещение обрабатывающего инструмента вдоль координатной оси Y, перпендикулярной осям плана токарной обработки X-Z;
- привод вращения обрабатывающего инструмента;
- контролируемый поворот шпинделя и его фиксацию в заданных угловых положениях.

Рассмотрим схему построения токарно-фрезерных многофункциональных центров на примере станка **INDEX**, работающего совместно с системой ЧПУ **Siemens**. Эти станки выполняются в различных комплектациях, как правило, с возможностью фрезерной обработки деталей. В своем базовом исполнении (рис.1.18) токарно-фрезерный станок содержит инструментальный магазин 7, выполненный в виде револьверной головки и предназначенный для выполнения токарных и фрезерных процедур. Магазин установлен на подвижном элементе δ с возможностью перемещения вдоль третьей координатной оси Y. Направление оси Y+ согласно правилу правой руки (рис.1.2) определено в сторону оператора. Фотография револьверной головки токарно-фрезерного станка с инструментами приведена на рис.1.19.

В процессе токарных операций инструменты станка перемещаются в плоскости X-Z; по оси Y он зафиксирован в положении Y=0. При выполнении фрезерных операций шпиндель с закрепленной деталью остановлен и зафиксирован в заданном угловом положении, а инструменты перемещаются в пространстве вдоль трех координатных осей.

На схеме (рис.1.18) изображен станок с тремя задействованными инструментами. На позиции I в рабочем положении установлен токарный резец 5. На позиции 4 установлен блок 4 с фрезой 3, которая предназначена для обработки детали в плане Y-Z. Этот план кодируется функцией G19 (рис.1.21). Блок 4 имеет прямую передачу вращения.

На позиции 7 установлен блок 8 с фрезой 9, которая предназначена для обработки детали в плане X-Y. Этот план кодируется функцией G17 (рис.1.20). Блок 8 имеет угловую передачу. Поэтому для обеспечения вращения инструмента по часовой стрелке привод станка должен вращаться против часовой стрелки (кодируется командой M4, см. табл.1.2).

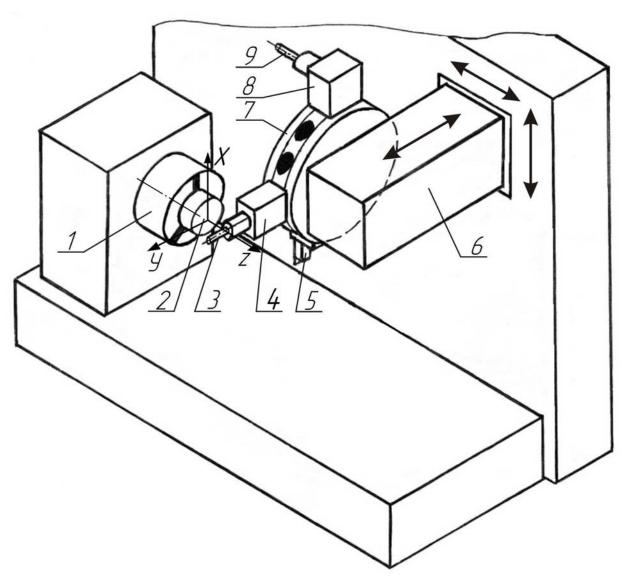


Рис.1.18. Структурная схема токарно-фрезерного многофункционального центра: I — шпиндель; 2 — деталь; 3, 9 — фрезы; 4 — фрезерный блок обработки детали в плане Y-Z; 5 — токарный резец; 6 — элемент крепления инструментального магазина; 7 — инструментальный магазин типа «револьверная головка»; 8 — фрезерный блок обработки детали в плане X-Y



Рис.1.19. Инструментальный магазин револьверного типа токарно-фрезерного центра

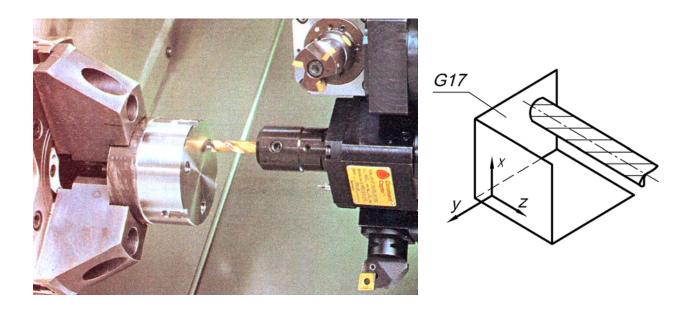


Рис.1.20. Фрезерный инструмент в плане обработки X-Y на многофункциональном центре: рабочая зона станка и схема плана фрезерной обработки детали

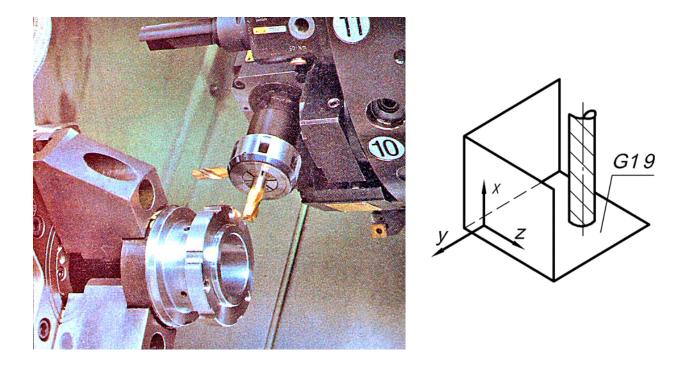


Рис.1.21. Фрезерный инструмент в плане обработки Y-Z на многофункциональном центре: рабочая зона станка и схема плана фрезерной обработки детали

1.7. Совершенствование токарно-фрезерного оборудования

В настоящее время многофункциональные центры выпускаются в широком спектре структурных схем, модификаций и исполнений. В частности, в базовую схему многофункционального центра (рис.1.18) могут быть введены дополнительные конструктивные элементы, которые существенно расширяют ее технологические возможности. Рассмотрим структурную схему станка **INDEX**, имеющего в своем составе две револьверные головки (рис.1.22).

Револьверная головка №1 (**РГ1**) *3*, предназначенная для выполнения токарных и фрезерных переходов, установлена в верхней части рабочей зоны станка. Дополнительный инструментальный блок 4 – револьверная головка №2 (**РГ2**) – размещен в нижней части рабочей зоны. **РГ2** предназначена исключительно для токарной обработки деталей, поэтому возможность ее перемещения в направлении оси Y не предусмотрена. Фотография рабочей зоны станка приведена на рис.1.23. Отметим, что рассматриваемый станок работает совместно с системой ЧПУ **Siemens** (рис.1.24).

Наличие дополнительной револьверной головки дает станку следующие технологические преимущества:

- увеличение числа инструментов, задействованных в обработке детали по одной операции;
- возможность совмещения во времени переходов для инструментов, установленных в разных револьверных головках;
- возможность рационального выбора позиций для установки токарных инструментов в револьверных головках.

Как уже отмечалось, ось X токарного оборудования направлена от детали в плоскости перемещения токарных инструментов (рис.1.22,a, δ). В рассматриваемом станке **INDEX** ось X по отношению к инструментам **PГ1** (рис.1.22,a) считается направленной вверх, а по отношению к инструментам **РГ2** (рис.1.22, δ) — направленной вниз (см. также соответствующие обозначения X(1) и X(2) на структурной схеме). Направление оси Y по отношению к **РГ1** — Y(1) — соответствует базовой схеме станка (рис.1.18) и определено в сторону оператора. Направление оси Y по отношению к **РГ2** — Y(2) — в соответствии правилу правой руки (рис.1.2) определено BHYTPb CTAHKA.

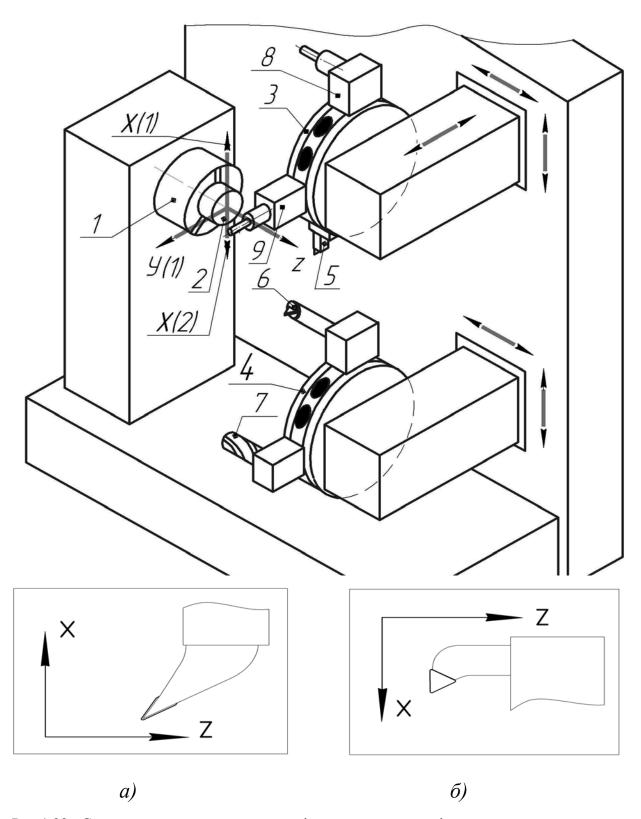


Рис.1.22. Структурная схема токарно-фрезерного многофункционального центра с двумя инструментальными блоками:

1 – шпиндель; 2 – деталь; 3 – револьверная головка №1 (РГ1); 4 – револьверная головка №2 (РГ2); 5 – токарный обточной резец; 6 – токарный расточной резец; 7 – сверло для выполнения центрального отверстия; 8 – фрезерный блок для обработки детали в плане X-Y с закрепленным инструментом; 9 – фрезерный блок для обработки детали в плане Y-Z с закрепленным инструментом; X, Y, Z – обозначения координатных осей:

a – расположение осей по отношению к **РГ1**; δ – расположение осей по отношению к **РГ2**

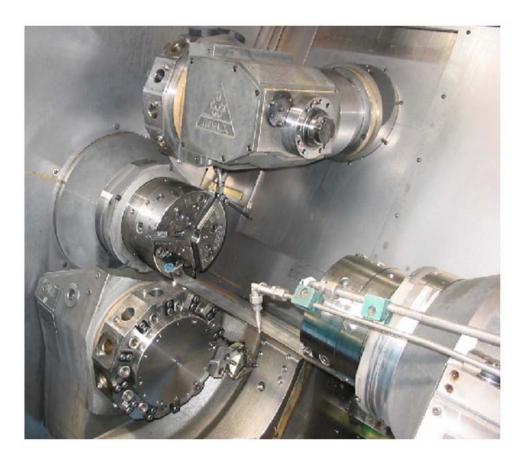


Рис.1.23. Рабочая зона многофункционального токарно-фрезерного центра **INDEX** с двумя инструментальными блоками



Рис.1.24. Пульт системы ЧПУ **Siemens** токарно-фрезерного центра **INDEX**

1.8. Системы автоматизированного активного контроля

Первоначальные условия выполнения операции (положение нулевой точки системы координат детали, геометрические параметры инструментов и др.), которые вводятся в систему ЧПУ на этапе пуско-наладочных работ, в процессе выполнении партии деталей могут изменяться от заготовки к заготовке. Это приводит к отклонению исполнительных размеров от номинальных значений, снижению качества продукции и возникновению брака. В современных станках с ЧПУ широко применяются системы активного контроля, которые отслеживают и автоматически корректируют условия выполнения операций (рис.1.25). Рассматриваемая система включает в себя устройство отслеживания перемещений 4, а также электронный датчик контакта (touch probe), производящий измерения в рабочей зоне станка. В состав датчика входят щуп 5, сигнальное устройство 6 и источник питания 7. Каналы передачи информации обозначены на эскизе линиями со стрелками.

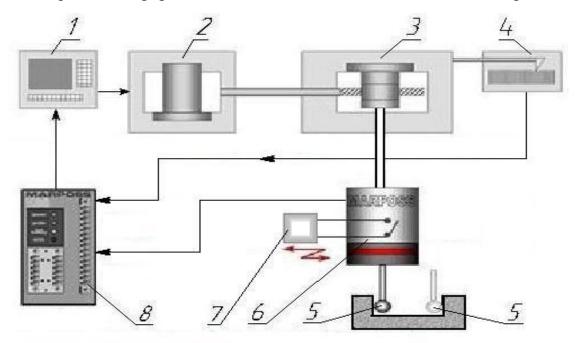


Рис.1.25. Структурная схема системы автоматизированного активного контроля: 1 — система ЧПУ; 2 — привод движения; 3 — механизм перемещений; 4 — устройство отслеживания перемещений; 5 — шуп датчика контакта; 6 — сигнальное устройство датчика контакта; 7 — автономный источник питания; 8 — преобразователь сигналов

Щуп электронного датчика контакта (рис.1.26) представляет собой твердосплавный или рубиновый шарик, закрепленный на оконечности валика. Датчик обычно хранится в инструментальном магазине станка, его геометрические параметры вносятся в систему ЧПУ при пуско-наладке технологического процесса. Действуя по принципу замыкания-размыкания электрической цепи, сигнальное устройство датчика реагирует на любой контакт щупа. На рис.1.27 приведены схемы замыкания электрических цепей, применяемые в сигнальных устройствах датчиков.

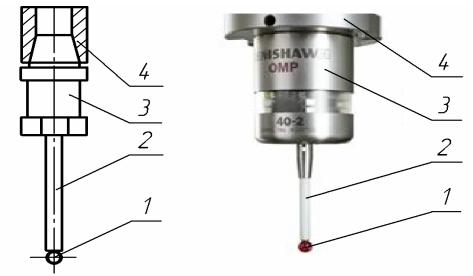


Рис.1.26. Электронный датчик контакта: I - шуп; 2 - валик; 3 - сигнальное устройство; 4 - шпиндель

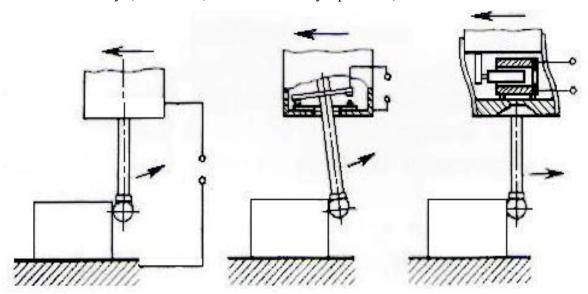


Рис.1.27. Схемы замыкания электрических цепей в сигнальном устройстве датчика: a — схема с внешним контактом; δ — схема с внутренним контактом; δ — схема индуктивного типа

Система активного контроля работает следующим образом. В рамках автоматического производственного процесса в систему ЧПУ поступает команда вызова датчика контакта на рабочую позицию. Далее система ЧПУ осуществляет специальный цикл измерений (рис.1.25): производит «обход» детали датчиком и касание щупом заданных поверхностей. В моменты срабатывание устройства происходит сигнального касания регистрацией последующей положения датчика отслеживающим устройством 4. Результаты выполненных измерений (рис.1.28, рис.1.29) передаются через преобразователь 8 в систему ЧПУ для автоматической корректировки условий выполнения операции. Вносимые поправки могут касаться заданных величин длины L и диаметра D фрезерного инструмента; заданных величин вылетов W_X и W_Z токарного инструмента; констант смещения нулевой точки системы координат детали X_{0i}, Y_{0i}, Z_{0i} .



Рис.1.28. Осуществление цикла измерения на станке с ЧПУ токарной группы



Рис.1.29. Осуществление цикла измерения на станке с ЧПУ фрезерной группы

2. НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

2.1. Системы координат фрезерного оборудования

Пуско-наладка технологического процесса обработки детали на станке с ЧПУ в общем случае включает в себя комплекс следующих процедур:

- установка станочного приспособления, крепление заготовки;
- вызов УП из блока памяти в блок оперативного управления системы ЧПУ станка;
- определение констант смещения системы координат детали (см.ниже) вдоль осей X и Y (в плане обработки); ввод данных в систему ЧПУ станка;
- определение геометрических параметров задействованных инструментов; ввод данных в систему ЧПУ станка;
- определение константы смещения системы координат детали вдоль оси Z; ввод данных в систему ЧПУ станка.

При разработке УП обработки детали на станке с ЧПУ программист принимает за точку отсчета перемещений инструментов какую-то реальную или мнимую точку детали. В процессе наладки технологического оснащения для выполнения операций на станке наладчик должен сообщить системе ЧПУ станка, где физически расположена эта точка. Таким образом, задается локальная система координат X_i - Y_i - Z_i , называемая $CUCTEMO\check{D}KOOPДИНАТ ДЕТАЛИ$. На рабочем столе ОЦ возможно размещение двух и более обрабатываемых деталей. Для каждой из них задается своя, независимая от других, система координат. Пример компоновки рабочей зоны вертикального ОЦ приведен на рис.2.1.

Положение HYЛЕВОЙ TOЧКИ системы координат детали X_i - Y_i - Z_i фиксируется KOHCTAHTAMU CMЕЩЕНИЯ HYЛЕВОЙ TOЧКИ X_{0i} , Y_{0i} , Z_{0i} относительно нулевой точки системы координат станка X_c - Y_c - Z_c (рис.1.4). Константы смещения X_{0i} , Y_{0i} , Z_{0i} обозначают расстояние от нулевой точки системы координат станка до нулевой точки системы координат детали по соответствующим осям. Константы определяются и вводятся в систему ЧПУ станка раздельно для каждой из обрабатываемых деталей в процессе проведения наладки технологического оснащения.

Системы ЧПУ станков фрезерной группы, работающие с языком программирования **FANUC**, допускают (в своем базовом варианте) одновременное кодирование шести систем координат детали X_i - Y_i - Z_i . Системы координат детали вызываются функциями G54...G59. Константы смещения нулевых точек X_{0i} , Y_{0i} , Z_{0i} для различных систем координат детали вносятся в соответствующие параметрические ячейки TAEЛИЦЫ СМЕЩЕНИЯ НУЛЕВЫХ ТОЧЕК. В примере (табл.2.1) задействованы ячейки с вызовом систем координат детали по функциям G54, G55 и G56 для трех деталей, установленных на рабочем столе ОЦ (рис.2.1).

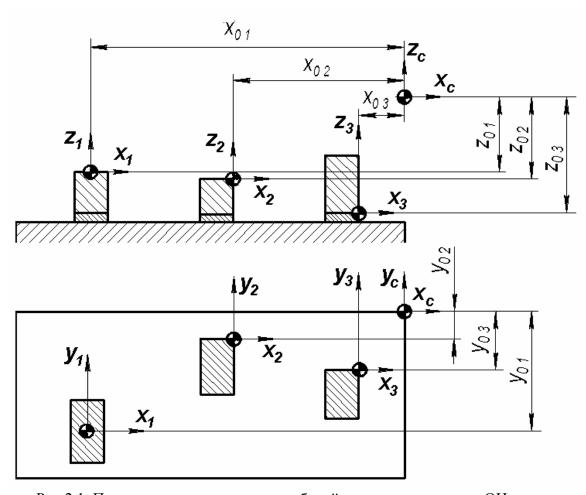


Рис.2.1. Пример схемы компоновки рабочей зоны вертикального ОЦ

Таблица 2.1

Конст. смещения Функции вызова	X_{0i}	Y_{0i}	Z_{0i}
G54	-654.42	-381.51	-377.08
G55	-498.72	-220.18	-409.47
G56	-231.97	-189.64	-301.86
G 57	0	0	0
G58	0	0	0
G59	0	0	0

Таблица 2.2

Конст. смещения Функции вызова	X_{0i}	Y_{0i}	Z_{0i}	A_i
G54	-310.32	-147.56	-207.65	0
G55	-378.62	-147.56	-159.47	90
G56	366.78	-147.56	-166.89	180
G 57	-423.43	-147.56	-168.65	270
G58	0	0	0	0
G59	0	0	0	0

При работе станка по УП командный кадр вызова системы координат детали X_1 - Y_1 - Z_1 (например, по G54) осуществляет считывание констант X_{01} , Y_{01} , Z_{01} из таблицы смещения нулевых точек. Все дальнейшие перемещения рабочих органов станка относительно детали производятся с учетом смещений на величину этих констант по соответствующим осям. Отметим, что функции вызова системы координат детали G54...G59 являются модальными, т.е. действуют на все последующие кадры УП вплоть до отмены вызовом другой системы координат (например, ввод системы координат детали X_2 - Y_2 - Z_2 функцией G55 отменяет действие функции G54).

Как отмечалось выше, ряд конструкций станков фрезерной группы позволяют автоматически разворачивать деталь относительно шпинделя и фиксировать ее в различных угловых положениях. Угловое положение обрабатываемой детали отсчитывается от заданного начального положения поворотного устройства (7, рис.1.4), которое принято за θ °. Угловое положение детали при ее повороте относительно оси X обозначается A; при ее повороте относительно оси Y обозначается B.

При обработке детали по разным плоскостям параметр текущего углового положения A_i или B_i добавляется в таблицу смещения нулевых точек. В примере (табл.2.2) задействованы ячейки (G54, G55, G56 и G57) для четырех систем координат детали X_{i} - Y_{i} - Z_{i} . Они соответствуют обработке детали по четырем плоскостям при повороте детали относительно оси X (рис.1.4): $A=0^{\circ};90^{\circ};180^{\circ};270^{\circ}$. Константы смещения нулевых точек задействованных координатных систем X_{0i},Y_{0i},Z_{0i} определяются раздельно для каждого углового положения детали.

2.2. Ориентация деталей на рабочем столе обрабатывающего центра

Позиция нулевой точки системы координат детали X_i - Y_i - Z_i задается разработчиком УП из соображений удобства расчетов траекторий инструментов. Привязка осуществляется в ручном режиме на этапе выполнения пуско-наладочных работ. Рассмотрим различные варианты задания позиции нулевой точки в плоскости обработки детали X-Y. Отметим, что от местоположения нулевой точки на реальной детали зависит и применяемые наладчиком методы привязки.

Если нулевая точка задана на оси цилиндрической поверхности (внутренней или наружной), которая расположена перпендикулярно плану X-Y, определение ее позиции осуществляется с помощью индикатора часового типа 3, который устанавливается в свободно вращающийся шпиндель 4 (рис.2.2). Определение позиции нулевой точки производится при перемещении шпинделя относительно рабочего стола в плоскости X-Y. Одновременно с перемещениями шпинделя производится ручной поворот индикатора. Касание заданной цилиндрической поверхности в различных поперечных сечениях осуществляется рычагом 5 индикатора.

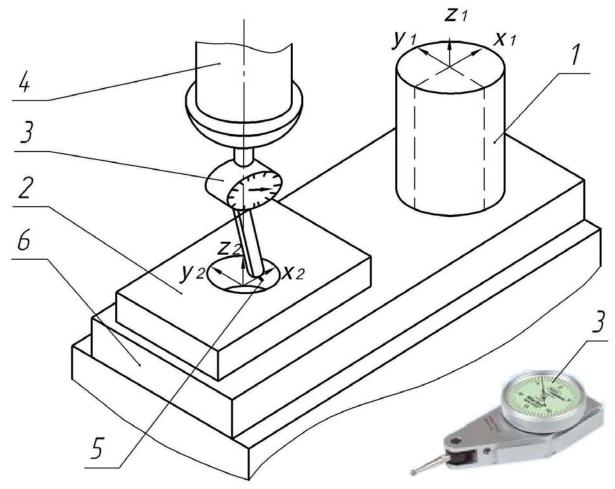


Рис.2.2. Определение нулевой точки системы координат детали с помощью индикатора:

I — деталь «тело вращения»; 2 — корпусная деталь; 3 — индикатор часового типа; 4 — шпиндель; 5 — рычаг; 6 — рабочий стол

Перемещая шпиндель вдоль осей X и Y, наладчик станка ищет такое положение, в котором показания индикатора в различных угловых сечениях остается неизменными. Это означает, что найдена точка, в которой ось вращения шпинделя 4 совпадает с осью цилиндрической поверхности — тела вращения I или отверстия детали 2 (рис.2.2). В этой точке с помощью устройства отслеживания перемещений 4 (рис.1.25) фиксируется положение шпинделя в плоскости X-Y относительно нулевой точки системы координат станка X_c - Y_c - Z_c . Полученные значения являются константами смещения нулевой точки системы координат детали $X_{\theta i}$ и $Y_{\theta i}$. Для двух изображенных на рис.2.2 деталей константами являются, соответственно, $X_{\theta I}$ и $Y_{\theta I}$, а также $X_{\theta 2}$ и $Y_{\theta 2}$. Значения констант вносятся в соответствующие параметрические ячейки (например, G54 и G55) таблицы смещения нулевых точек (табл.2.1).

Два других метода определения нулевой точки в плане X-Y обычно осуществляются с помощью электронного датчика контакта (рис.1.26). Перемещая датчик (рис.2.3), наладчик фиксирует координаты точек контакта щупа с заданными поверхностями детали в системе координат станка. Далее (после необходимых пересчетов) полученные величины $X_{\theta i}$ и $Y_{\theta i}$ передаются системе ЧПУ станка.



Рис.2.3. Поиск позиции нулевой точки системы координат детали

Если нулевая точка задается в центре симметрии прямоугольной детали (рис.2.4), то определение констант смещения $X_{\theta i}$ и $Y_{\theta i}$ нулевой точки системы координат детали осуществляется с помощью поочередного касания щупом всех ее боковых плоскостей. В моменты контакта фиксируются значения координат шпинделя в системе координат станка $X'_{\theta i}X''_{\theta i}Y''_{\theta i}$ Константы $X_{\theta i}Y_{\theta i}$ определяются из выражений:

$$X_{0i} = (X'_{0i} + X''_{0i})/2;$$

 $Y_{0i} = (Y'_{0i} + Y''_{0i})/2.$

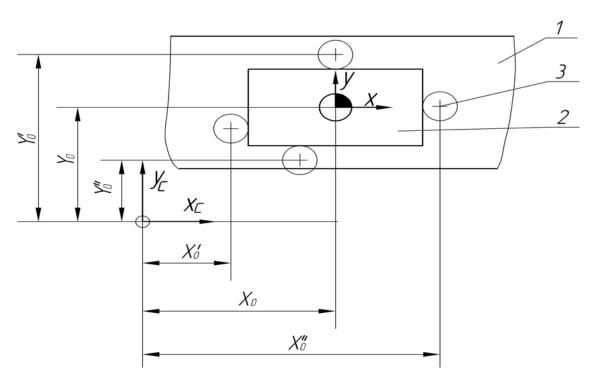


Рис.2.4. Определение нулевой точки системы координат детали в центре симметрии прямоугольной заготовки: I – рабочий стол; 2 – деталь; 3 – датчик контакта

При обработке несимметричной детали нулевая точка системы координат детали X_{i} - Y_{i} - Z_{i} обычно задается на одной из ее оконечностей (рис.2.5). В этом случае определение констант $X_{\theta i}$, $Y_{\theta i}$ осуществляется с помощью поочередного касания щупом двух взаимно перпендикулярных поверхностей детали. В моменты контакта фиксируются координаты шпинделя в системе координат станка $X'_{\theta i}$, $Y'_{\theta i}$. Нулевая точка системы координат детали располагается на расстоянии половины диаметра щупа D/2 от точки контакта вдоль каждой из осей: X и Y. В приведенном примере константы $X_{\theta i}$ и $Y_{\theta i}$ определяются из выражений:

$$X_{0i} = X'_{0i} + D/2;$$

 $Y_{0i} = Y'_{0i} + D/2.$

Отметим, что многие современные системы ЧПУ позволяют осуществлять расчеты по указанным выше зависимостям автоматически.

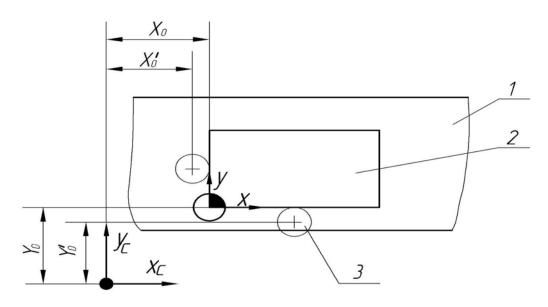


Рис.2.5. Определение нулевой точки системы координат детали на оконечности прямоугольной заготовки: I – рабочий стол; 2 – деталь; 3 – датчик контакта

2.3. Устранение погрешности базирования серийных деталей

Очевидно, что описанные выше методы позволяют гарантировать расположения нулевой точки определения места координат только для детали, на которой осуществляется пуско-наладка технологического процесса. При серийном производстве все последующие детали выпускаемой партии устанавливаются в станочное приспособление с погрешностью, ПОГРЕШНОСТЬЮ некоторой которую называют БАЗИРОВАНИЯ. Если выполняемая деталь имеет высокие требования по расположения поверхностей, разработчику технологического допускам требования процесса необходимо задавать высокие К выполнению поверхностей приспособлении. базирования детали В При технологическая оснастка получается сложной, а время на установку серийных деталей и запуск операции оказывается чрезмерно большим.

Станки с ЧПУ позволяют разрешить указанную проблему путем применения системы автоматизированного активного контроля (рис.1.25). Для этого в УП вводится специальный цикл корректировки позиции нулевой точки. Этот цикл задает системе ЧПУ команду на автоматический поиск положения нулевой точки для каждой из выполняемых деталей.

Процедура корректировки работает следующим образом. При выполнении первой детали серии наладчик определяет место расположения нулевой точки вручную. Полученные данные вводятся в таблицу смещения нулевых точек (табл.2.1); затем производится изготовление детали. Далее перед началом обработки каждой серийной детали электронный датчик контакта (рис.1.26) вызывается из инструментального магазина по команде УП. Датчик в автоматическом режиме «обходит» деталь, производя касание заданных поверхностей (рис.2.6). Затем система ЧПУ автоматически вводит обновленные данные в табл.2.1 и дает команду на начало обработки детали. Корректируемая таким образом позиция нулевой точки системы координат детали получила название ПЛАВАЮЩИЙ НОЛЬ.

Описанная процедура позволяет существенно упростить конструкцию технологической оснастки и снизить требования к точности изготовления посадочных поверхностей детали. При этом снижение времени на переустановку серийных деталей полностью перекрывает небольшое увеличение машинного времени работы станка по УП.



Рис. 2.6. Положение электронного датчика контакта в процессе автоматической корректировки позиции «плавающего нуля»

2.4. Коррекция длины инструментов фрезерной группы

Для каждого обрабатывающего инструмента все траектории движения задаются относительно его *ПРОГРАММНОЙ ТОЧКИ* P_i . В качестве программной точки инструмента может быть выбрана его вершина, как для сверл, либо центр закругления, как для сферических фрез, либо точка пересечения торца с осью вращения, как для концевых и дисковых фрез (рис.2.7). Система ЧПУ воспринимает все перемещения инструментов относительно фиксированной точки, расположенной в основании шпинделя ОЦ. Эта точка называется *БАЗОВОЙ ТОЧКОЙ СТАНКА* F_i .

Комбинированная обработка деталей осуществляется ОЦ последовательно несколькими инструментами, обозначаемыми УΠ кодированными номерами: $T_1, T_2, ..., T_i$. Номер каждого инструмента T_i соответствует его позиции в инструментальном магазине. Закрепленные в шпинделе инструменты имеют различные величины вылета $L_1, L_2, ... L_i$: от базовой точки F_i до программной точки инструмента P_i (рис.2.8). Величины $L_{1},L_{2},...L_{i}$ чаще всего определяются в снаряженном состоянии инструментов на специальных измерительных устройствах. Эти устройства могут быть выполнены в виде отдельных приборов либо встроены в станок.

При отсутствии измерительных устройств величины вылетов инструментов, задействованных операции, В ΜΟΓΥΤ определяться непосредственно по обрабатываемой детали. С этой целью на детали выполняется специальная плоскость. Желательно, чтобы она соответствовала технологической базе, от которой отсчитываются выполняемые размеры. Далее производится последовательное касание этой плоскости всеми задействованными инструментами $T_1, T_2, ..., T_i$. Полученные координаты программных точек P_i по оси движения шпинделя Z являются расчетными значениями величин вылета этих инструментов $L_1, L_2, ... L_i$.

Величины вылета L_i и диаметра D_i инструментов, задействованных в операции, вносятся в соответствующие параметрические ячейки системы ЧПУ ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ станка, которые сведены В ИНСТРУМЕНТОВ. В примере приведена таблица параметров четырех инструментов, изображенных на рис.2.8, при емкости инструментального магазина 12 позиций (табл.2.3). В таблице также предусмотрены ячейки для внесения уточняющих поправок на отклонения измеренных значений вылета δL_i и диаметра δD_i инструментов. Эти отклонения могут быть вызваны погрешностью измерений и износом инструментов; они уточняются в процессе наладки и проведения операции. Расстояние от базовой точки станка F_i до его программной точки P_i , обозначаемое L_i^{i} , называют КОРРЕКТОРОМ ДЛИНЫ ИНСТРУМЕНТА. Величина корректора определяется для каждого инструмента по формуле

$$L'_i=L_i\pm\delta L_i$$
.

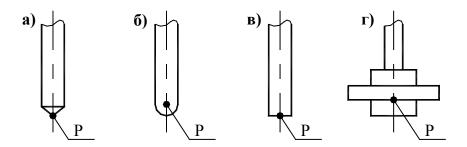


Рис.2.7. Расположение программных точек инструментов

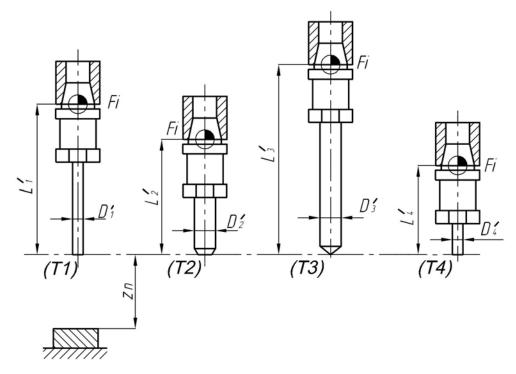


Рис.2.8. Определение корректора длины инструментов; выход инструментов в исходную точку управляющей программы

Таблица 2.3

T_i	L_i	D_i	δL_i	δD_i
1	112.34	10	0.14	-0.09
2	94.36	16	-0.11	-0.12
3	126.78	20	-0.05	0.03
4	65.77	8	0	-0.04
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	_
12	-	-	-	-

При автоматической работе станка по командному кадру УП $M6_T_i$ осуществляется вызов очередного инструмента; далее производится приближение шпинделя к детали. В командный кадр, задающий это приближение, вносится функция $G43...H_i$, осуществляющая считывание величины корректора длины инструмента L'_i из таблицы параметров инструментов. При проведении операций точка P_i двигается по заданному контуру обработки. При этом точка F_i перемещается со смещением относительно точки P_i вдоль оси Z на величину L'_i .

Константа Z_{0i} , задающая смещение нулевой точки системы координат детали X_i - Y_i - Z_i относительно нулевой точки системы координат станка X_c - Y_c - Z_c , обычно определяется путем касания плоскости заготовки одним из инструментов, который принимается как образцовый. Эту плоскость называют $HACTPOEYHO\check{U}$ $EASO\check{U}$. Она, по возможности, должна совпадать с технологической базой, от которой задан отсчет большинства размеров детали по оси Z. Величина константы Z_{0i} рассчитывается по формуле

$$Z_{0i}=Z_c-L'_i$$
,

где L'_{I} – корректор длины образцового инструмента.

2.5. Наладка токарного оборудования

Как уже отмечалось, в большинстве станков шпиндель располагается слева от оператора, а револьверная головка с инструментами размещена напротив шпинделя. Нулевая точка системы координат станка X_c - Z_c располагается в основании шпинделя (рис.2.9). Система координат детали X_{i} - \mathbf{Z}_i при токарной обработке имеет смещение относительно системы координат станка X_c - Z_c вдоль оси Z. Расстояние от нулевой точки системы координат детали X_i - Z_i до нулевой точки системы координат станка X_c - Z_c фиксируется константой смещения нулевой точки; ее принято обозначать ZMW_i [2]. Величина ZMW_i определяется В процессе проведения наладки технологического оснащения И вносится соответствующую параметрическую ячейку таблицы смещения нулевых точек.

На практике нулевую точку системы координат детали X_i - Z_i чаще всего располагают на плоскости детали, перпендикулярной координатной оси Z и обращенной к инструментальному магазину. Константа ZMW_i обычно определяется путем касания этой плоскости, называемой настроечной базой, одним из инструментов. Этот инструмент принимается как образцовый. Настроечная база, по возможности, должна совпадать с технологической базой, от которой задан отсчет большинства размеров вдоль оси детали.

Как и в ОЦ, системы ЧПУ в большинстве токарных станков с ЧПУ допускают (в своем базовом варианте) одновременное кодирование шести систем координат детали X_{i} - Z_{i} . Такая возможность, в частности, облегчает программирование обработки изделий сложной формы, геометрические размеры которых заданы от разных технологических баз.

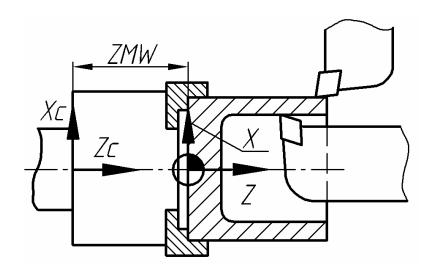


Рис.2.9. Смещение нулевой точки системы координат обрабатываемой детали

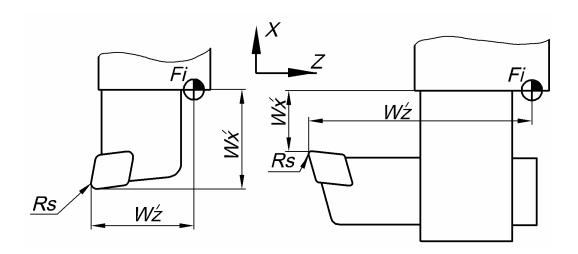


Рис.2.10. Геометрические параметры токарных резцов

Таблица 2.4

T	D	W_{Xi}	W_{Zi}	δW_{Xi}	δW_{Zi}	R_S	A
1	101	105.64	49.56	0.14	-0.09	1.2	3
2	102	74.15	113.87	-0.11	-0.12	0.8	2
3	103	90	134.7	0	-0.1	0	7
4	104	100.48	49.32	-0.05	0.21	0.5	3
	124	100.48	44.32	-0.05	0.14	0.5	4
5	105	65.42	128.56	0.32	-0.04	0.5	2
	125	65.42	128.56	0.32	-0.09	0.5	1
6	106	77.36	98.31	0.43	0.05	0.2	3
	126	73.36	98.31	0.36	0.05	0.2	2
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-

В рассматриваемом языке программирования **SINUMERIK-840D** шесть независимых систем координат детали вводятся функциями

$$G59_Z = ZMW_1, G59_Z = ZMW_2, \dots, G59_Z = ZMW_6.$$

2.6. Таблица параметров инструментов токарных станков с ЧПУ

Комбинированная обработка деталей на токарных станках с ЧПУ осуществляется, как правило, несколькими инструментами, обозначаемыми в УП соответственно их позициям в инструментальном магазине: $T_1, T_2, ..., T_i$. Каждый инструмент имеет набор геометрических параметров, на базе которых система ЧПУ станка производит автоматический пересчет контура обработки в траекторию движения базовой точки станка; эту точку обозначают F_i (рис.2.10). В токарных станках с ЧПУ эта точка располагается в основании крепления инструментов к револьверной головке.

Параметры задействованных инструментов вносятся в соответствующие ячейки системы ЧПУ станка, которые сведены в таблицу параметров инструментов. В представленном примере (табл.2.4) приведена таблица параметров шести инструментов при емкости инструментального магазина 8 позиций. В таблице предусмотрены ячейки для величин вылета инструментов по осям X и Z: W_{Xi} и W_{Zi} , а также для уточняющих поправок δW_{Xi} и δW_{Zi} на отклонения измеренных значений вылетов. Эти отклонения могут быть вызваны погрешностью измерений и износом инструментов; они уточняются в процессе наладки и проведения операции. В таблицу также вносятся значения радиусов PAEOYUX BEPIIIUH PE3IQOB, обозначаемые R_S (рис.2.10).

Расположение рабочих вершин резцов в плане **X-Z** кодируется цифровыми значениями от 1 до 9. Код расположения рабочей вершины вносится ячейку таблицы инструмента В \boldsymbol{A} параметров Ha рис.2.11 приведена графическая интерпретация инструментов. кодирования различно расположенных рабочих вершин токарных инструментов.

Имена ячеек в табл.2.4 обозначают следующее:

T – номер инструмента;

D – обозначение рабочей вершины инструмента;

 W_{Xi} – вылет инструмента в направлении оси X;

 W_{Zi} – вылет инструмента в направлении оси Y;

 δW_{Xi} – поправка на вылет инструмента в направлении оси X;

 δW_{Zi} – поправка на вылет инструмента в направлении оси Y;

 R_S – радиус рабочей вершины инструмента;

A – код расположения рабочей вершины инструмента в плане X-Z.

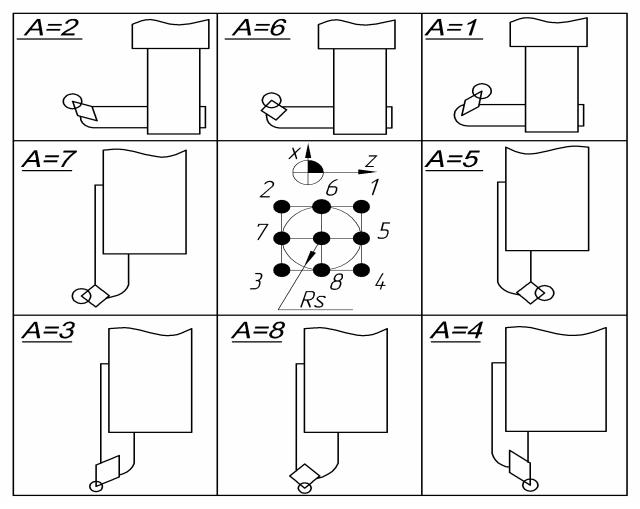


Рис.2.11. Кодирование рабочих вершин токарных инструментов

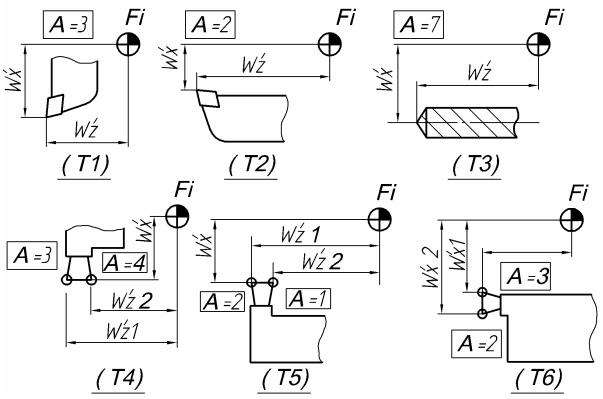


Рис.2.12. Изображения инструментов, параметры которых внесены в табл.2.4

Рабочие вершины инструментов обозначаются в языке **SINUMERIK-840D** символом D_i . Их обозначения соответствуют позициям инструментов в инструментальном магазине, например: D_{101} для T_1 , D_{102} для T_2 и т.д. Исключением являются канавочные резцы, производящие токарную обработку детали поочередно двумя рабочими вершинами. В таблице параметров инструментов (табл.2.4) каждая из двух рабочих вершин канавочных резцов занимает независимую параметрическую ячейку

$$D_{104}$$
 и D_{124} для T_4 ; D_{105} и D_{125} для T_5 ; D_{106} и D_{126} для T_6 .

Система ЧПУ станка воспринимает две рабочие вершины одного канавочного резца как раздельные инструменты.

2.7. Коррекция длины инструментов токарной группы

Как уже отмечалось, траектория движения инструмента задается в УП относительно его программной точки P_i . При этом система ЧПУ воспринимает эти перемещения относительно базовой точки станка F_i . В качестве программной точки P_i обычно выбирается рабочая вершина резца или сверла. Закрепленные в станке инструменты имеют различные величины вылетов от базовой точки станка F_i до их программной точки P_i . Величины вылетов в направлении каждой из координатных осей обозначаются соответственно W_{Xi} и W_{Zi} . Их геометрические значения обычно определяют в снаряженном состоянии на специальных измерительных устройствах. В таблице параметров инструментов (табл.2.4) предусмотрены ячейки для величин вылетов инструментов W_{Xi} и W_{Zi} , а также для уточняющих поправок δW_{Xi} и δW_{Zi} .

Реальные расстояния от базовой точки станка F_i до программной точки инструмента P_i вдоль каждой из координатных осей X и Z обозначаются W'_{Xi} и W'_{Zi} и называются корректорами длины инструмента. При осуществлении обработки детали программная точка P_i перемещается вдоль заданного контура; при этом базовая точка станка F_i перемещается по тому же контуру со смещением вдоль осей X и Z на величины соответственно W'_{Xi} и W'_{Zi} . Значения корректоров длины инструментов (рис.2.10) определяются из выражений

$$W'_{Xi} = W_{Xi} \pm \delta W_{Xi} ,$$

$$W'_{Zi} = W_{Zi} \pm \delta W_{Zi} .$$

На рис.2.12 изображены инструменты, параметры которых внесены в табл.2.4. На эскизе обозначены корректоры длины W'_{Xi} и W'_{Zi} , а также коды расположения рабочих вершин инструментов A_i . На позициях 4...6 инструментального магазина размещены канавочные резцы с различно расположенными рабочими вершинами.

Параметры рабочих вершин канавочных резцов различаются между собой кодом расположения A, а также величиной корректора длины по одной из координатных осей: W'_{Xi} или W'_{Zi} .

2.8. Наладка токарно-фрезерных многофункциональных центров

Рассмотрим особенности наладки оснащения токарно-фрезерного оборудования на примере многофункционального центра марки **INDEX**. На рис. 1.17 изображена схема станка, работающего с двумя задействованными фрезами; в табл. 2.5 изображена его таблица параметров инструментов. Фреза 3 в блоке 4 установлена на позиции 4 инструментального магазина 7 и предназначена для обработки детали в плане Y-Z. Фреза 9 в блоке 8 установлена на позиции 7 и предназначена для обработки детали в плане X-Y. Параметрические ячейки таблицы, содержащие геометрические параметры фрез, обозначены меткой (*). Ячейка для кода расположения рабочей вершины A (см. выше), предназначенная для токарных резцов, при внесении данных по фрезерным инструментам остается незаполненной. Величины радиусов (половины диаметров) фрез вносятся в ячейку \textbf{R}_{S} .

Как и в другом оборудовании токарной группы, в описываемом станке базовая точка F_i лежит в основании крепления инструментов. На рис.1.17 видно, что вылет фрезы 3 в направлении оси Z равен нулю (W_{Zi} =0). Вылет фрезы 9 в направлении оси X имеет строго фиксированную величину и определяется размерами блока 8 (W_{Xi} =90). Соответственно величины W_{Xi} для фрезы 3 и W_{Zi} для фрезы 9 определяются на специальном измерительном оборудовании по той же методике, что и геометрические параметры инструментов для станков фрезерной группы.

Таблица 2.5

T_i	D_i	W_{Xi}	W_{Zi}	δW_{Xi}	δW_{Zi}	R_S	\boldsymbol{A}
1	101	105.64	49.56	0.14	-0.09	1.2	3
2	-	-	-	-	-	ı	-
3	-	-	-	-	-	1	-
4*	104	100.48	0	-0.05	0.21	8	-
5	-	-	-	-	-	1	-
6	-	-	-	-	-	ı	-
7*	107	90	128.56	0.32	-0.09	9.76	-
8	-	-	-	-	-	1	-
9	-	-	-	-	-	1	-
10	-	-	-	_	_	-	_
11	-	_	-	-	_	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-

3. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ ТИПА «ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР»

3.1. Общие положения

Обрабатывающие центры, как и другие станки с ЧПУ, управляется компьютером, преобразующим дискретные сигналы информации дискретные сигналы управления. УП обработки детали на станке с ЧПУ представляют собой набор кодированных команд органам станка. В международном коде ISO-7bit, в частности в языке FANUC, команды программирования станков включают в себя совокупность подготовительных (обозначаемых G) и вспомогательных (обозначаемых M) функций (табл.1.1). Команды УП разбиваются на кадры. КОМАНДНЫЙ КАДР – это набор элементарные отрезки траектории задающих движения технологические параметры инструмента при выполнении перехода (частота вращения и подача). Кадр УП отрабатывается станком как единое целое.

Отрезки траектории движения инструмента кодируются AДРЕСНЫМ MЕТОДОМ, при котором задаются координаты конечных точек элементарных отрезков перемещений, называемых ОПОРНЫМИ TОЧКАМИ. Также задается вид перемещения — прямолинейный или циркуляционный. Как уже отмечалось, координаты опорных точек перемещения инструмента задаются в системе координат детали X_i - Y_i - Z_i . Совокупность отрезков перемещений инструмента образует траекторию его движения, которая рассчитывается относительно $\Pi PO\Gamma PAMMHOЙ$ TOЧКИ UHCTPУMEHTA P_i (рис.2.7).

Такой вид отображения траектории инструмента на операционных эскизах называется *ЦИКЛОГРАММОЙ*. Вспомогательные перемещения инструмента (позиционирование) наносятся на эскиз пунктирными линиями, рабочие (контурные) перемещения — сплошными линиями. При отображении фрезерной обработки на ОЦ циклограммы наносятся в двух проекциях на графическом поле соответствующих проекций детали либо на свободном поле эскиза. Опорные точки траекторий инструментов на циклограммах должны быть пронумерованы.

Циклограммы используются совместно с *КАРТАМИ КОДИРОВАНИЯ* $\mathit{ИНФОРМАЦИИ}$ [2] для детализации записи текста УП и ее анализа. Карта кодирования информации оформляется в виде таблицы, соответствующей определенному операционному эскизу. Карта включает в себя фрагмент УП, а также номера опорных точек траектории инструмента и их координаты по осям X , Y , Z . Координаты каждой опорной точки отображаются напротив соответствующего кадра УП.

3.2. Программирование отрезков перемещений

Как уже отмечалось, при программировании движения инструмента каждый командный кадр УП содержит координаты конечной точки элементарного отрезка перемещения. Отрезки перемещений могут задаваться в прямоугольной системе координат X-Y либо в полярной системе координат R-C. Отсчет координат конечной точки перемещения может вводиться двумя различными функциями:

- G90 в абсолютной системе, когда отсчет производится относительно нулевой точки системы координат детали X_{i} - Y_{i} - Z_{i} ;
- *G91* в относительной системе, когда отсчет производится по приращениям координат относительно начальной точки текущего отрезка перемещения.

Начало технологического перехода и отвод инструмента от детали обычно кодируются в абсолютной системе отсчета. Ввод относительной системы функцией *G91* обычно производится на ограниченных участках траектории из соображений удобства расчета перемещений инструмента.

Если в УП отсутствует функция, вводящая тип системы отсчета, то система станка по умолчанию принимает абсолютную систему (по G90). Отметим, что расчет перемещений инструмента в приращениях может быть введен и без выхода из абсолютной системы отсчета. В этом случае приращение координат вдоль оси X задается символом U; вдоль оси Y – символом V; вдоль оси Z – символом W (табл.1.1) без ввода в действие функции G91.

На рис.3.1 изображен контур линейных перемещений, разбитый на элементарные отрезки, а в табл.3.1...3.3 — номера конечных точек перемещения и их координаты, заданные следующим образом:

- в табл.3.1 в прямоугольной системе координат совместно с абсолютной системой отсчета (по координатам опорных точек X, Y, Z);
- в табл.3.2 в прямоугольной системе координат совместно с относительной системой отсчета (два варианта кодирования перемещений по приращениям координат опорных точек δX , δY , δZ);
- в табл.3.3 в полярной системе координат совместно с относительной системой отсчета (по приращениям координат опорных точек R под углом C в плане X-Y; расчеты углов производятся относительно положительного направления оси X, причем положительный отсчет угла производится против часовой стрелки).

Прямолинейное движение инструмента (линейная интерполяция) вводится одной из следующих функций:

- *G0* перемещение к точке, координаты которой заданы в прямоугольной системе, на ускоренной подаче (позиционирование);
- G1 перемещение к точке, координаты которой заданы в прямоугольной системе, на рабочей подаче F (мм/мин);

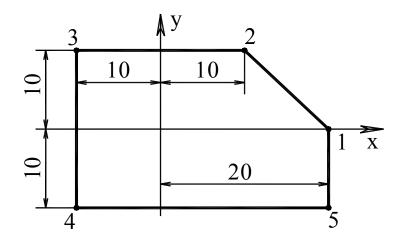


Рис.3.1. Контур линейных перемещений инструмента

Таблица 3.1

(2-3) (3-4) (4-5)	X=10 X=-10 X=-10 X=20 X=20	<i>Y</i> =10 <i>Y</i> =-10	 G90 G1 X10 Y10 F100 X-10 Y-10 X20 Y0

Таблица 3.2

(2-3) (3-4) (4-5)	$\delta X=-10$ $\delta X=-20$ $\delta X=0$ $\delta X=30$ $\delta X=0$	$\delta Y=0$ $\delta Y=-20$	 G91 G1 X-10 Y10 F100 X-20 Y-20 X30 Y10	 G90 G1 U-10 V10 F100 U-20 V-20 U30 V10

Таблица 3.3

(2-3) (3-4) (4-5)	R=20 $R=30$	C=135 C=180 C=-90 C=0 C=90	 G91; G11 R14.14 C135 F100 R20 C180 C-90 R30 C0 R10 C90

- *G10* перемещение к точке, координаты которой заданы в полярной системе, на ускоренной подаче (позиционирование);
- G11 перемещение к точке, координаты которой заданы в полярной системе, на рабочей подаче F (мм/мин).

В табл.3.1...3.3 кадры УП, выполненные в различных системах расчета, приведены напротив соответствующих координат опорных точек перемещения.

Циркуляционное перемещение инструмента (круговая интерполяция) с рабочей подачей F по дуге или окружности в плане X-Y задается функциями:

- *G2* круговая интерполяция по часовой стрелке;
- *G3* круговая интерполяция против часовой стрелки.

Координаты центра интерполяции задаются относительно координат точки начала вращения (табл.1.1):

- $\pm I$ приращение координаты по оси X;
- $\pm J$ приращение координаты по оси Y.

Если конечная точка перемещения в кадре с функциями G2 или G3 не указана, то инструмент совершает полный оборот. На рис.3.2 изображены различные варианты траекторий циркуляционного движения инструмента.

В языке программирования **FANUC** имеет место и более удобная структура командного кадра УП круговой интерполяции по дуге, угловая величина которой менее 180° . В таком кадре указываются только координаты конечной точки перемещения (X,Y), направление вращения (G2) или G3) и радиус дуги R.

На рис.3.3 приведен пример замкнутого контура, разбитого на элементарные отрезки опорными точками. В табл.3.4 приведен фрагмент УП на перемещение инструмента вдоль этого контура. Представлены различные варианты структуры командных кадров, задающих циркуляцию инструмента. Напротив каждого кадра УП в таблице обозначен номер опорной точки – адреса перемещения, а также ее координаты в абсолютной системе отсчета.

Отметим, что описанные в разделе функции имеют модальный характер, т.е. сохраняют свое действие на все последующие кадры УП (вплоть до их отмены вызовом другой функции). Так, функция G90 отменяет действие функции G91; функция G1 отменяет действие функции G0; функция G2 отменяет действие функции G1 и т.д.

3.3. Коррекция диаметра инструмента

Обработка детали по контуру в плоскости X-Y обычно осуществляется цилиндрической поверхностью концевой фрезы. Траектория центра ее вращения эквидистантна контуру обработки; при этом центр вращения отстоит от контура на расстоянии равном половине диаметра фрезы. Процесс пересчета технологических размеров детали в координаты опорных точек траектории движения инструментов весьма трудоемок. Осуществляя этот пересчет, разработчик УП может совершать большое число немотивированных ошибок.

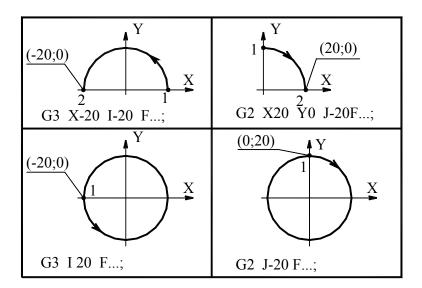


Рис.3.2. Циркуляционное движение инструмента по дуге и окружности

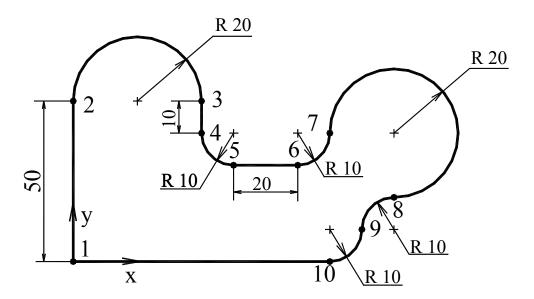


Рис.3.3. Контур линейных и циркуляционных перемещений

Таблица 3.4

N	Координата	Фрагмент УП	N	Координата	Фрагмент УП
		G90	8	X100 Y20	G2 X100 Y20 I20
2	X0 Y50	G1 Y50 F100	9	X90 Y10	G3 X90 Y10 J-10
3	X40 Y50	G2 X40 I20			(или)
4	X40 Y40	G1 Y40			G3 X90 Y10 R10
5	X50 Y30	G3 X50 Y30 I10	10	X80 Y0	G2 X80 Y0 I-10
		(или)			(или)
		G3 X50 Y30 R10			G2 X80 Y0 R10
6	X70 Y30	G1 X70	1	X0 Y0	G1 X0
7	X80 Y40	G3 X80 Y40 J10			
		(или)			
		G3 X80 Y40 R10			

Системы ЧПУ современных станков позволяют вводить коррекцию диаметра инструмента, т.е. осуществлять смещение программной точки с центра вращения инструмента на его цилиндрическую образующую в направлении контура. Величина смещения, называемая KOPPEKTOPOM ДИАМЕТРА ИНСТРУМЕНТА, равна $I(D_i+\delta D_i)/2I$; значения D_i и δD_i вносятся в таблицу параметров инструментов (табл.2.3) перед началом обработки детали по УП. Коррекция диаметра инструмента позволяет описывать траекторию его движения, пользуясь непосредственно параметрами контура обработки.

Различные варианты коррекции диаметра инструмента приведены на рис.3.4. Коррекция вызывается функцией G41, когда обрабатываемый контур расположен справа от фрезы; функцией G42 — когда контур слева от фрезы. Указанные функции действуют на последующие кадры УП; отмена коррекции и возвращение программной точки инструмента на линию оси вращения осуществляется функцией G40.

Коррекция диаметра инструмента обычно вводится во время его прямолинейного перемещения в направлении контура обработки (в плоскости X-Y) и отменяется при отходе от него. По командам G41 и G42 система ЧПУ станка вызывает величины D_i и δD_i из соответствующих ячеек таблицы параметров инструментов (табл.2.3), которые обозначены в кадре вызова корректора диаметра функцией D. Например, ячейка D_2 относится к фрезе T_2 (табл.1.1). Одновременно с этим система ЧПУ производит расчет смещения программной точки фрезы относительно центра ее вращения. Величина смещения рассчитывается по формуле

$$D'_{i}/2 = [(D_{i} \pm \delta D_{i})/2].$$

Приведем в качестве примера кадр УП:

который обозначает следующее:

- линейная интерполяция центра вращения инструмента со скоростью 100 мм/мин эквидистантно контуру обработки на расстоянии половины диаметра фрезы;
- контур обработки расположен справа (по *G41*) или слева (по *G42*) от траектории движения центра фрезы;
- точка-адрес перемещения имеет координату: X=80, Y=20;
- величина диаметра инструмента D_2 и соответствующая поправка δD_2 считывается станком по функции D2 из ячейки таблицы параметров инструментов для фрезы T_2 (табл.2.3);
- величина смещения центра вращения фрезы T_2 относительно обрабатываемого контура равна $[(D_2\pm\delta D_2)/2]$ и рассчитывается системой ЧПУ станка автоматически.

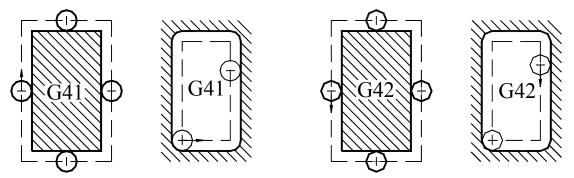


Рис. З. 4. Различные варианты применения корректоров диаметра

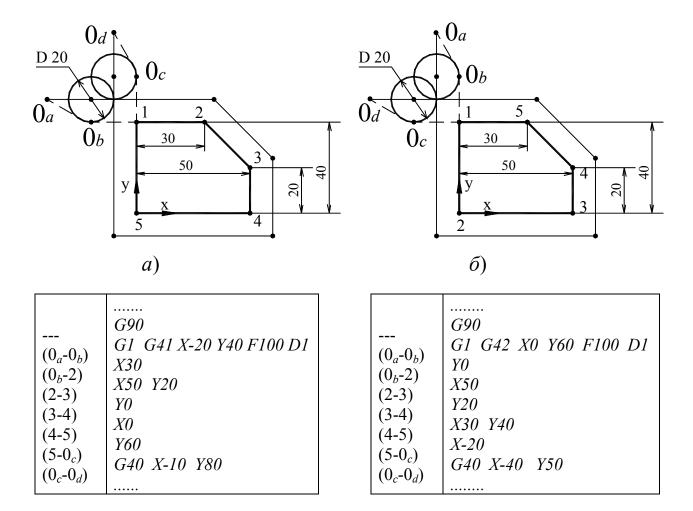


Рис.3.5. Циклограммы движения фрезы с включенным корректором диаметра: a- для $\textbf{\textit{G41}}; \, 6-$ для $\textbf{\textit{G42}}$

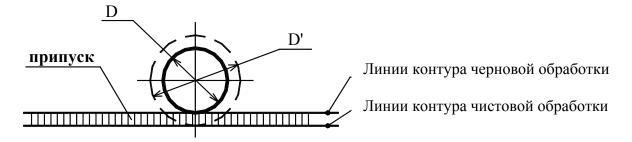


Рис. 3.6. Фрезерная обработка контура с технологическим припуском

На рис.3.5 представлен контур обработки, варианты циклограмм и таблицы расчета траекторий, который был выполнен с применением коррекции диаметра: по G41 (рис.3.5,a) и по G42 (рис.3.5, δ). Как видно из рисунка, корректор диаметра включается на отрезке ($\theta_a - \theta_b$) и отменяется на отрезке ($\theta_c - \theta_d$) при перемещении инструмента за пределами детали; при этом фреза подходит к контуру с угла заготовки по касательной.

Применение коррекции диаметра также позволяет упрощать расчет траектории инструмента при обработке боковых поверхностей детали с технологическим припуском материала (черновую обработку). Программировать траекторию непосредственно возможно технологическим размерам детали, без перерасчета координат опорных точек. С целью выполнения контура с припуском заданной величины в ячейку δD таблицы параметров инструментов (табл.2.3) вносится поправка, «увеличивающая» реальный диаметр фрезы: $D'_{i}=|D_{i}+\delta D_{i}|$. Так, если в систему ЧПУ станка ввести поправку $\delta D = +0.4$ для фрезы диаметром 20 мм, то по команде G41 или G42 траектория центра вращения инструмента пройдет эквидистантно заданной боковой поверхности на расстоянии не 10 мм, как для чистовой обработки, а 10,2 мм (рис.3.6). Это обеспечит заданный припуск на сторону, равный 0,2 мм.

3.4. Внутренняя расточка

Программирование внутренней расточки, в частности выполнение карманов, требует применения специальных правил врезания фрезы в материал. Наиболее простой способ врезания — вход инструмента вдоль оси \mathbf{Z} на пониженной рабочей подаче \mathbf{F} . Этот метод неэффективен, а для фрез с центральным отверстием технологически неприемлем. Поэтому при выполнении глубоких карманов вход фрезы в тело заготовки обычно выполняется через предварительно просверленное технологическое отверстие.

Станки с ЧПУ позволяют заменить эту процедуру более производительным входом фрезы в материал под углом 10-20° к плоскости X-Y. Врезание рекомендуется производить на рабочей подаче F, величина которой на 20-30% ниже расчетной. Относительно неглубокое врезание производится при движении инструмента в одном направлении (рис.3.7,a). При относительно глубоком врезании для достижения заданной глубины применяется несколько отрезков перемещения фрезы. В примере (рис.3.7,b) вход в материал на глубину 15 m осуществляется равномерно тремя отрезками по 5 m. Отметим, что процедуру врезания удобнее рассчитывать, применяя относительную систему отсчета по G91.

При обработке глухих отверстий наиболее эффективным и безопасным для фрезы является врезание в материал по спирали, когда к описанному выше циркуляционному движению (рис.3.2) добавляется поступательное перемещение вдоль оси \mathbf{Z} .

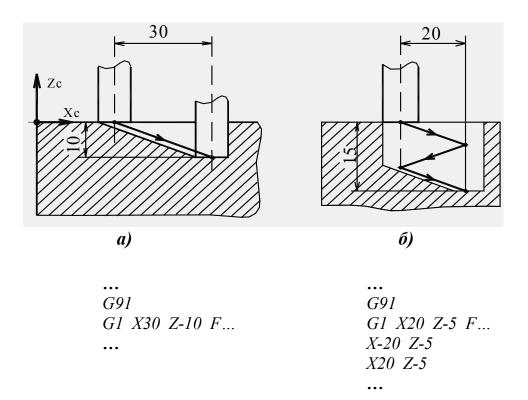


Рис.3.7. Траектория движения фрезы при диагональном входе в материал

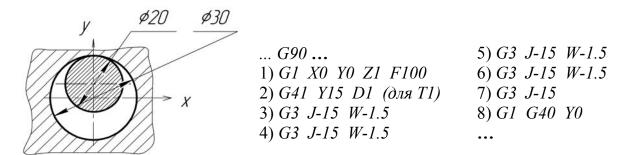


Рис. 3.8. Траектория движения фрезы при входе в материал по спирали

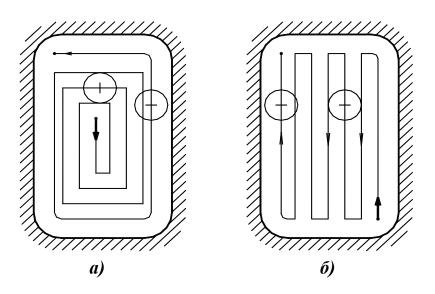


Рис.3.9. Траектория движения фрезы при формировании карманов: a) черновая обработка; δ) чистовая обработка

На рис.3.8 приведен пример выполнения отверстия диаметром *30 мм* и глубиной 5 мм. На первоначальном участке траектории фреза подходит к точке центра отверстия, имеющей координаты: X=0, Y=0, Z=1. Далее производится приближение фрезы к заданному размеру с одновременным включением коррекции ее диаметра (например, G41...D1 для фрезы T1). Смещение фрезы на величину 1.5 мм (Z=-1.5 мм в кадре УП) при осуществлении одного полного витка циркуляции радиусом 15 мм (J=-15) задано в относительной системе отсчета (W=-1.5). Начало процедуры врезания осуществляется с высоты 1 *мм* над деталью (Z=1). Таким образом, при выполнении четырех витков спирали происходит врезание фрезы в материал на глубину 5 мм (Z=-5 в абсолютной системе отсчета). Последний (пятый) виток циркуляции производится без смещения фрезы вдоль оси ${\pmb Z}$ и предназначен для получения плоскости дна глухого отверстия в плане X-Y. Далее производится отвод материала с одновременным фрезы ОТ отключением коррекции.

Обработка карманов включает в себя, как правило, черновую и чистовую расточку. Обработка обычно производится фрезами, радиус которых меньше радиуса скругления кармана. Черновая расточка должна обеспечивать технологических припусков заданных ДЛЯ обработки плоскости дна кармана и его боковых поверхностей. При тяжелых режимах резания, применяемых при черновой обработке, предпочтительно задавать движение фрезы в плане X-Y с общим направлением спирали. Такой вид перемещения задает неизменное положение инструмента относительно снимаемого материала (рис.3.9,a) и поддерживает постоянную нагрузку на фрезу в течение всего чернового перехода. Чистовая обработка плоскости дна кармана обычно формируется фрезой при ее движении в двух встречных направлениях (рис.3.9, δ). Отметим, что для процедур, изображенных на рис. 3.9, траектория фрезы рассчитывается для ее центра вращения (без включения корректора диаметра инструмента).

Рассмотрим один из наиболее широко применяемых подходов к чистовой расточке боковой поверхности кармана на примере, изображенном на рис.3.10. Фрагмент УП обработки кармана фрезой T1 с корректором диаметра D1 приведен в табл.3.5. Как видно из эскиза, подход фрезы к материалу и отход от него обычно осуществляется по дуге окружности, касательной к контуру. Это обеспечивает плавное изменение сил резания и чистоту поверхности районе высокую В точки касания инструментом. При программировании перемещения фрезы корректор диаметра включается и выключается за пределами контура обработки на прямолинейных отрезках θ_a – θ_b и θ_c – θ_d .

На станках с ЧПУ возможно выполнение расточки резьб больших диаметров, нарезание которых метчиком технологически невозможно. На рис.3.11 представлен способ нарезания резьбы, при котором ее формирование производится при движении специальной фрезы по спирали вдоль заранее подготовленной цилиндрической поверхности. Траектория движения инструмента задается по принципу, представленному на рис.3.8.

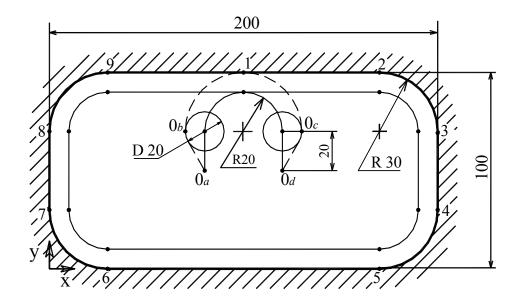


Рис.3.10. Фрагмент циклограммы при внутренней расточке кармана

Таблица 3.5

	G90
$(0_a - 0_b)$	G1 G42 X70 Y70 D1 F100
$(0_e$ -1)	G2 X100 Y100 I 30
(1-2)	G1 X170
(2-3)	G2 X200 Y70 J-30
(3-4)	G1 Y30
(4-5)	G2 Y0 X170 I-30
(5-6)	G1 X30
(6-7)	G2 X0 Y30 J30
(7-8)	G1 Y70
(8-9)	G2 X30 Y100 I 30
(9-1)	G1 X100
$(1-0_c)$	G2 X130 Y70 J-30
$(0_c - 0_d)$	G1 G40 X120 Y50

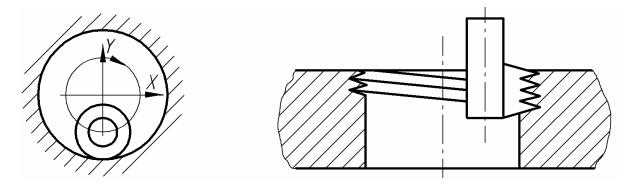


Рис.3.11. Фрезерование резьб больших диаметров

Перемещение шпинделя вдоль оси цилиндра (в направлении Z-) на один виток циркуляции равно величине шага резьбы. Включение корректора диаметра фрезы производится при ее приближении к стенке цилиндра, а выключение — при отводе от нее.

3.5. Основы построения управляющих программ

Управляющие программы, разрабатываемые для группы однородного оборудования, должны быть максимально типизированы, а также иметь общую структуру. Это существенно снижает риск ошибок в процессе наладки технологического оснащения для выполнения операций. Рассмотрим основы формирования траекторий и разработки УП на примере простейшего фрезерного перехода – выполнения паза в поверхности детали концевой фрезой (рис.3.12). Обработку осуществляет фреза Т2 диаметром 16 мм. Заготовка закреплена в патроне, установленном горизонтально на рабочем столе. Нулевая точка системы координат детали X_i - Y_i - Z_i расположена на пересечении оси детали с ее свободной боковой плоскостью. В табл.3.6 приведена карта кодирования информации, включающая последовательную запись программы, а также соответствующие каждому кадру УП опорные точки – адреса перемещений инструмента. Расчет траектории фрезы выполнен с применением коррекции ее диаметра непосредственно по технологическим размерам детали. Точки включения и отключения корректора диаметра обозначены в карте символом (*).

Как видно из циклограммы (рис.3.12), движение инструментов *ИСХОДНОЙ ТОЧКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ* **0** к детали осуществляется через ИСХОДНУЮ ТОЧКУ УП 1, которая располагается на ПЛОСКОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ. Перемещение из точки θ в точку 1 осуществляется отрезком позиционирования (на ускоренной подаче) одновременно по трем координатным осям на ускоренной подаче. Плоскость безопасности обычно располагается на расстоянии от наивысшей точки детали (вдоль оси Z), $Z_n = 50...100$ MM. Приближение через плоскость К детали безопасности осуществляется всеми без исключения инструментами, участвующими в обработке. При прохождении инструментами плоскости безопасности обычно производится запуск вращения шпинделя и его останов, а также включение и отключение подачи охлаждающей жидкости.

Перемещение инструментов от плоскости безопасности непосредственно к зоне обработки осуществляется на ускоренной подаче в направлении Z-. После окончания перехода отвод инструментов к плоскости безопасности осуществляется аналогичным образом — на ускоренной подаче в направлении Z+. Все перемещения инструментов в зоне обработки, включая холостые ходы, осуществляются на рабочей подаче с заданной скоростью.

Начало УП на языке **FANUC** обозначается %; в следующем кадре УП записывается ее имя, включающее букву o, и цифровое обозначение, например o4318 (табл.3.6).

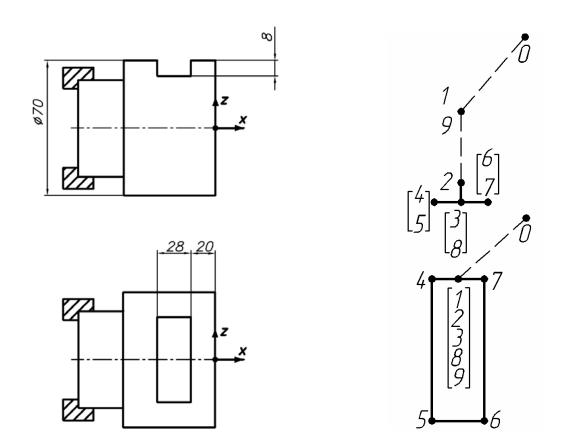


Рис.3.12. Эскиз выполнения паза в поверхности детали

Таблица 3.6

Номера опорных точек	X	Y	Z	% o4318
0				N105 G17 N110 G91 G28 G0 X0 Y0 Z0 N115 G54 N120 M6 T2 (фреза Ø16)
1	-34	45	85	N125 M6 12 (фреза 1916) N125 G90 G43 X-34 Y45 Z85 H2 N130 M3 S600 M8
2 3 4* 5 6 7 8* 9	-34 -34 -48 -48 -20 -20 -34 -34	45 45 45 -45 -45 45 45	37 27 27 27 27 27 27 27 85	N135 Z37 N140 G1 Z27 F1000 N145 G41 X-48 N150 Y-45 F80 N155 X-20 N160 Y45 N165 G40 X-34 F1000 N170 G0 Z85 M5 M9 N175 G91 G28 X0 Y0 Z0 M2 [конец программы] или
				<i>M6 Ті</i> [продолжение программы]

^{* –} точки включения и отключения корректора диаметра инструмента

Кадры УП обычно нумеруются с заданным интервалом порядковых номеров, например: N105, N110, N115,.... В первых кадрах УП указывается план обработки детали: функцией G17 для плана X-Y; функцией G18 для плана X-Z (рис.1.14). Отметим, что во многих современных ОЦ план X-Y вводится по умолчанию; вводить его функцией G17 в начале каждой УП необязательно.

В кадре вызова очередного инструмента желательно давать его краткое описание, например: (фреза 016). Данная информация, записанная в скобках, предназначена только для оператора (см. табл.3.6) и не считывается системой ЧПУ станка. Для вызова инструмента шпиндель приходит в ИСХОДНУЮ TOЧКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 0, часто совпадающую с нулевой точкой системы координат станка. Движение в точку 0 осуществляется командой: $G91_G28_X0_Y0_Z0$. Затем по функции G54 осуществляется вход в систему координат детали X-Y-Z, с которой увязаны все дальнейшие перемещения инструмента. Вызов инструмента T2 производится по функции M6: M6 T2.

После вызова инструмента производится включение в действие абсолютной системы отсчета (функция G90) и движение фрезы на ускоренной подаче (функция G0) в исходную точку УП I. Одновременно с этим командой G43...H2 (табл.3.6) включается корректор длины инструмента. Исходная точка расположена:

- в направлении оси Z на расстоянии 50 *мм* над деталью;
- в направлении оси X напротив центра симметрии прорези;
- в направлении Y в стороне от детали.

Следующим кадром программы осуществляется запуск вращения шпинделя по часовой стрелке (функция M3) с заданной частотой S=600 об/мин (табл.3.6), а также включение подачи охлаждающей жидкости (функция M8). Далее инструмент приближается к зоне обработки до высоты равной 2 мм над деталью (точка 2). Затем включается рабочая подача (функции G1), на которой со скоростью F=1000 мм/мин следует выход фрезы на заданную глубину обработки (точка 3).

Последующие рабочие перемещения фрезы связаны непосредственно с изготовлением прорези. Вначале фреза подходит к одной из стенок прорези (точка 4) с одновременным включением корректора диаметра инструмента (функция G41). Далее на рабочей подаче F=80 mm/mun происходит непосредственно съем металла (точки 5,6,7). Выйдя из тела заготовки, фреза перемещается к центру симметрии прорези (точка 8) с одновременным отключением корректора диаметра инструмента (функция G40).

Отвод инструмента от детали к плоскости безопасности (точка 9) производится на ускоренной подаче. Одновременно с этим осуществляется останов шпинделя (функция M5) и отключение подачи охлаждающей жидкости (функция M9). Затем командой: $G91_G28_X0_Y0_Z0$ шпиндель возвращается в исходную точку перемещений (0). Далее следует вызов очередного инструмента ($M6_Ti$) для продолжения обработки детали. Если переход, осуществляемый данным инструментом, является последним в процессе проведения операции, то вместо вызова следующего инструмента следует команда на окончание УП и останов станка: M2 или M30.

3.6. Постоянные циклы сверления

В рассматриваемой системе кодирования ряд перемещений инструментов могут задаваться ПОСТОЯННЫМИ ЦИКЛАМИ, задающими общие параметры обработки. К таким циклам относятся, прежде всего, циклы процедур сверления. Циклы задаются функциями *G81...G86*, *G76* и некоторыми другими. В циклах задаются следующие перемещения инструмента: быстрый подвод к детали, рабочие перемещения вдоль оси Z, быстрый отвод от детали, быстрое перемещение между отверстиями. начинается с той точки, к которой инструмент Осуществление цикла подведен к детали по предшествующей команде. Цикл действует в кадре, в котором записана соответствующая команда, а также во всех последующих кадрах, в которых указываются изменения параметров цикла, например, координат выполняемых отверстий. Отмена цикла производится функцией G80. Представленный в качестве примера фрагмент УП

<i>G90</i>	N115 X60
N105 G43 X20 Y0 Z50 H4 M8	N120 X100
N110 G81 G98(G99) R2 Z-5 F100	N125 G80

задает сверление отверстий с координатами: (X=20, Y=0), (X=60, Y=0), (X=100, Y=0) с высоты Z=2 мм на глубину Z=-5 мм (в абсолютной системе отсчета). Перемещение инструментов между отверстиями, возможно, задавать:

- на высоте исходной точки УП либо иной точки подвода инструмента к обрабатываемым отверстиям функцией *G98*;
- на высоте точки начала сверления R функцией G99.

Графическая интерпретация основных циклов сверления приведена на рис. 3.13: перемещения на рабочей подаче обозначены сплошными линиями, ускоренные перемещения — пунктирными линиями. Цикл короткого сверления по функции G81 (а) включает в себя команды на подачу инструмента в материал с высоты R на рабочей подаче F до точки окончания сверления Z и далее его быстрое возвращение на высоту R. Циклы по функциям G85 и G86 (расточка отверстия разверткой), а также по G84 (нарезание резьбы метчиком) имеют запись в кадре, абсолютно идентичную записи по G81, при этом каждая из команд задает свои, отличные от других, параметры движения инструмента. Цикл движения развертки по G85 (б) задает вход и выход в отверстие инструмента, вращающегося в одном направлении, с рабочей подачей F. Цикл по G86 (в) задает другой тип движения развертки: инструмент входит в материал с рабочей скоростью, затем происходит остановка вращения и далее быстрый выход из отверстия.

Цикл по G83 (д) задает многозаходное (ступенчатое) сверление глубоких отверстий, которое невозможно выполнить за 1 проход. По сравнению с другими циклами здесь появляется дополнительный параметр, обозначенный Q, задающий шаг подачи инструмента, т.е. величину его последовательных углублений до конечной точки сверления.

Цикл по G84 (г) задает нарезание резьбы метчиком, когда рабочая подача F и частота вращения инструмента n жестко связаны между собой: их отношение (F/n) соответствует шагу резьбы. При выходе метчика из отверстия обеспечивается реверсивное вращение шпинделя. Отметим, что при нарезании резьбы метчик следует крепить в специальный патрон с компенсатором.

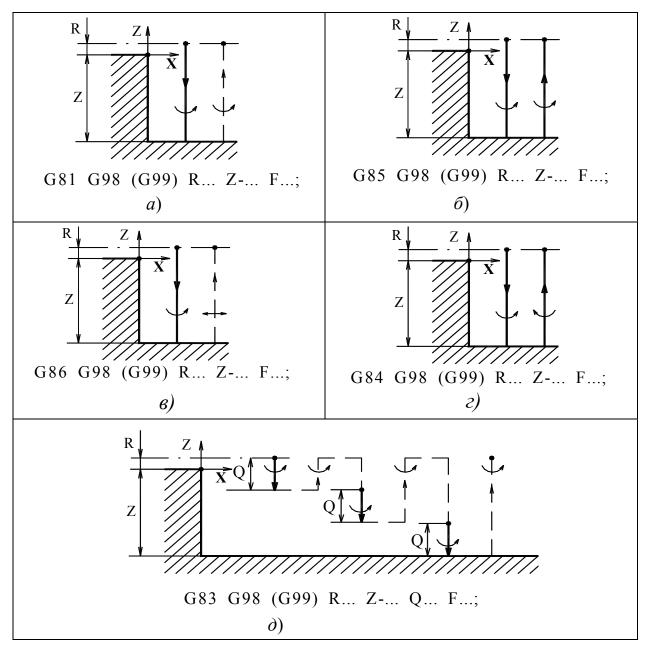


Рис.3.13. Графическая интерпретация циклов сверления: a — цикл короткого сверления; δ , ϵ — циклы развертывания; ϵ — цикл нарезания резьбы метчиком; δ — цикл ступенчатого сверления

Цикл по G76 задает цикл чистовой расточки, которая выполняется специальными расточными головками (рис.3.14). Цикл включает в себя подвод инструмента (a), подачу инструмента в отверстие на рабочем ходу (δ), останов вращения шпинделя и отвод резца от обработанной поверхности

- (в), быстрый выход инструмента из отверстия (г). При программировании чистовой расточки в стандартный кадр цикла сверления вводится дополнительный параметр, определяющий величину и направления отвода резца от обработанной поверхности (смещения) в приращениях:
 - $\pm I$ смещение резца в направлении оси X;
 - $\pm J$ смещение резца в направлении оси Y.

В некоторых версиях языка FANUC направление смещения резца определяется системой ЧПУ по умолчанию, а величина смещения (см. обозначение размера отрезка на рис.3.14,в) задается параметром Q.

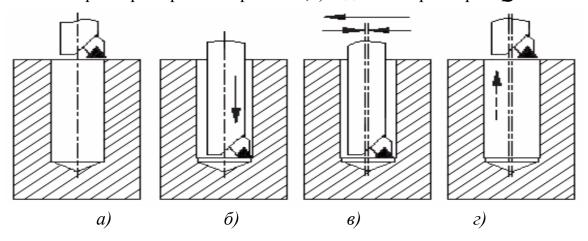


Рис.3.14. Графическая интерпретация цикла чистовой расточки: a — подвод инструмента; δ — подачу инструмента; ϵ — отвод резца от поверхности; ϵ — выход инструмента

Рассмотрим программирование выполнения группы резьбовых отверстий на примере, представленном на рис.3.15. Отверстия выполняются по УП o3341 (табл.3.7) в заранее подготовленных карманах глубиной 10 мм (Z=-10). В операции участвуют три инструмента, осуществляющие следующие переходы:

- выполнение заходных отверстий центровым сверлом T4 с углом при вершине 90° и диаметром 16 мм;
- сверление отверстий глубиной 26 мм (Z=-26) сверлом T5 диаметром 8,8 мм;
- нарезание резьбы *M10x1,25* глубиной *20 мм* (*Z=-20*) метчиком *T6*.

Отметим, что координаты точки начала сверления R и точки окончания сверления Z задаются в абсолютной системе отсчета. Глубина входа центрового сверла в материал рассчитана таким образом, что после выполнения отверстий под резьбу диаметром 8,8 m на плоскости остаются следы от метчика, которые служат заходными фасками для метчика. При расчете перемещений метчика учитывается сбег резьбы — предусмотрен его вход в материал на глубину 22 m при заданной глубине резьбы 20 m. Все перемещения инструментов между отверстиями выполняются по команде G98 на высоте исходной точки УП равной 50 m: Z=50. Как видно из эскиза, перемещения инструментов между отверстиями по G99 (на координате точки начала сверления Z=9) были бы невозможны из-за наличия препятствий на их пути в виде стенок карманов.

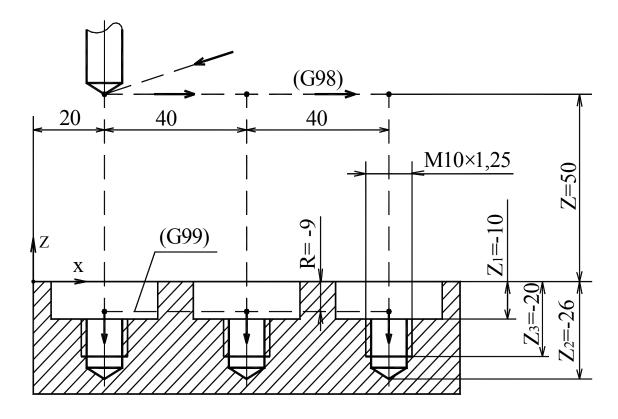


Рис.3.14. Пример выполнения группы резьбовых отверстий

Таблица 3.7

	M6 T5
%	G90 G43 X20 Y0 Z50 H5
03341	M3 S600 M8
(Т4 центровка д16)	G83 G98 R-9 Z-26 Q3 F70
(Т5 сверло d8.8)	X60
(Т6 метчик М10х1,25)	X100
	G80
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	G0 Z50
G55	M5 M9
	G91 G28 X0 Y0 Z0
M6 T4	
G90 G43 X20 Y0 Z50 H4	M6 T6
M3 S800 M8	G90 G43 X20 Y0 Z50 H6
G81 G98 R-9 Z-15.5 F100	M3 S100 M8
X60	G84 G98 R-9 Z-22 F125
X100	X60
G80	X100
G0 Z50	G80
M5 M9	G0 Z50
G91 G28 X0 Y0 Z0	M5 M9
	G91 G28 X0 Y0 Z0
	<i>M2</i>

4. СОКРАЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР

4.1. Модульное построение управляющих программ. Подпрограммы

Как уже отмечалось, гибкость автоматизированного производства обеспечивается возможностью быстрой переналадки технологического оборудования. При этом не менее важна возможность быстрой разработки либо доработки управляющих программ. При внедрении в производство нового изделия разработчики программ крайне редко работают «с чистого листа». На производстве почти всегда есть возможность найти необходимые шаблоны и прототипы среди ранее выполненных УП. Одновременно с этим, широкое применение находят специальные методы разработки программ для групп однотипных деталей.

При разработке программ следует уделять отдельное внимание их логическому построению. Структура программ не должна создавать проблем при их доработке и модернизации. В частности, УП должны иметь небольшой размер, легко читаться и разбиваться на отдельные независимые компоненты.

Анализ большинства операций, выполняемых на станках с ЧПУ, позволяет выделить повторяющиеся циклы командных кадров, кодирующие идентичные переходы инструментов. Эти циклы целесообразно оформлять в виде отдельных *ПОДПРОГРАММ*, структурно независимых от УП. Выделим некоторые случаи эффективного применения подпрограмм:

- групповая обработка идентичных элементов детали или идентичных деталей;
- групповая обработка отверстий;
- обработка одного контура несколькими проходами фрезы с последовательным изменением глубины фрезерования;
- последовательная обработка одного контура несколькими фрезами.

При работе станка в автоматическом режиме подпрограммы вызываются из текста УП функцией *М98* с обозначением ее номера буквой *P*. Например, подпрограмма *о9901* вызывается командным кадром *М98_Р9901*. Подпрограммы завершаются кадром с функцией *М99*, которая переводит считывающее устройство системы ЧПУ станка в кадр УП, следующий непосредственно за кадром вызова подпрограммы.

В примере (рис.4.1, табл.4.1, 4.2) рассматривается процедура групповой обработки идентичных участков детали. УП *о2516* (табл.4.1) задает приближение фрезы к обрабатываемым поверхностям (рис.4.1). Непосредственно в зоне обработки включается подпрограмма *о9910* (табл.4.2), которая в относительной системе отсчета задает все рабочие перемещения инструмента.

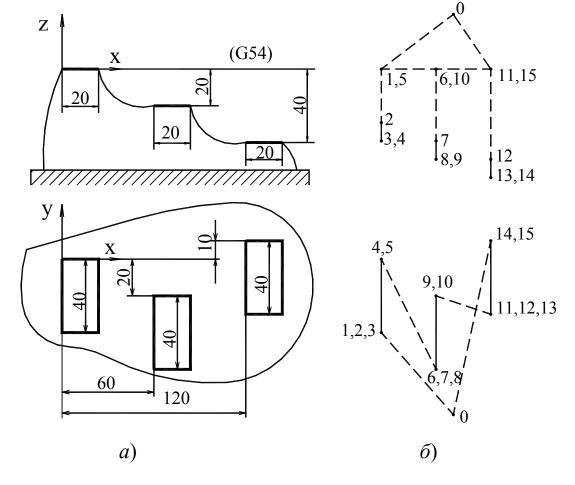


Рис.4.1. Эскиз обработки детали с применением подпрограммы: a — деталь с идентичными элементами; δ — циклограмма движения инструмента

Таблица 4.1

%	M98 P9910
02516	X70 Y-80
(Т1 фреза d30)	Z-18
	M98 P9910
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	X130 Y-50
M6 T1	Z-38
G54	M98 P9910
G90 G43 X10 Y-60 Z50 H1	M5 M9
M3 S600 M8	G91 G28 X0 Y0 Z0
Z2	M2

Таблица 4.2

%	Y80
o 9910	G90
G91	G0 Z50
G1 Z-2 F100	M99

Назначение независимых систем координат для каждого из идентичных элементов во многих случаях групповой обработки представляется более рациональным. Такой метод позволяет использовать в подпрограммах абсолютную систему отсчета. Если эти элементы принадлежат различным деталям (рис.4.2), то их системы координат взаимно независимы. Если эти элементы являются идентичными участками одной детали, как на рис.4.1, то их системы координат взаимно увязаны ее чертежными размерами.

Рассмотрим пример групповой обработки деталей, установленных на рабочем столе (рис.4.2, 4.3, табл.4.3...табл.4.6). Для каждой детали функциями G54, G55, G56 назначена индивидуальная система координат (рис.4.2). В обработке задействованы две фрезы: Т7 для черновой обработки контура (за несколько проходов) и Т8 для чистовой обработки (за один проход). На рис.4.3 приведен эскиз черновой обработки детали. В УП о3185 (табл.4.3) черновая и чистовая обработки деталей задаются путем последовательного запуска соответствующих подпрограмм. Приближение и отвод фрезы T7 осуществляется по подпрограмме o9901 (табл.4.4); приближение и отвод фрезы T8 осуществляется по подпрограмме o9902(табл.4.5). В свою очередь, подпрограммы 09901 и 09902 запускают подпрограмму 09903 (табл.4.6) на обработку непосредственно контура детали в плане X-Y. Все перемещения инструментов в подпрограммах задаются в абсолютной системе отсчета.

Припуск на чистовую обработку обеспечивается внесением в ячейку D7 таблицы параметров инструментов величины диаметра, превышающей его истинное значение на δD_7 :

$$D'_7 = [D_7 + \delta D_7].$$

При этом значение δD_7 равно общей величине припуска по периметру контура (см. выше).

Рассмотрим еще один пример применения подпрограммы. Выполняемая операция — фрезерование четырех пазов в детали (рис.4.4). Программа обработки o3445 приведена в табл.4.7; подпрограмма o9960 приведена в табл.4.8. Программирование операции выполняется с помощью функции G68, задающей временное угловое положение координатных осей X и Y системы координат детали — их поворот относительно заданной точки. По кадру программы $G68_X0_Y0_R...$ оси X и Y занимают угловое положение, обозначенное R, относительно нулевой точки системы координат детали. Далее следует вызов подпрограммы, в которой кодируется непосредственно движение инструмента в зоне обработки. После четырех последовательных вызовов УП поворот осей координат отменяется функцией G69. Таким образом, фреза выполняет обработку четырех пазов с взаимным угловым смещением 90° .

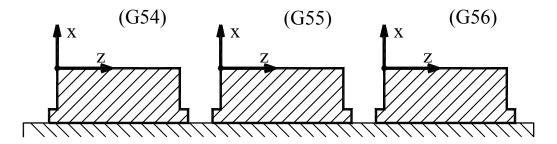


Рис.4.2. Системы координат обрабатываемых деталей

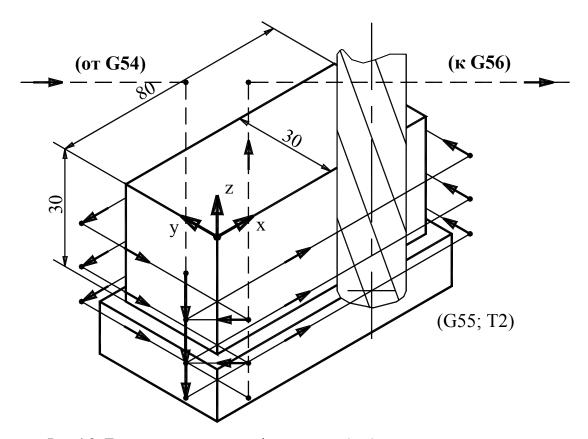


Рис.4.3. Траектория движения фрезы при обработке детали по контуру

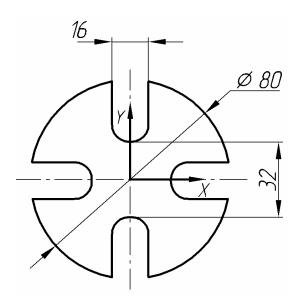


Рис.4.4. Деталь с симметрично расположенными прорезями

Таблица 4.3

%	X-20 Y-10	M3 S600 M8
03185	M98 P9901	M98 P9902
(T7 фреза d20)	G56	G55
(Т8 фреза d18)	X - 20 Y - 10	X-20 Y-10
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	M98 P9901	M98 P9902
M6 T7	<i>M5M9</i>	G56
G54	G91 G28 X0 Y0 Z0	X-20 Y-10
G90		M98 P9902
G43 G90 X-20 Y-10 Z50 H7	M6 T8	
M3 S400 M8	G54	M5 M9
M98 P9901	G90	G91 G28 X0 Y0 Z0
G55	G43 X-20 Y-10 Z50 H8	<i>M2</i>

Таблица 4.4

%	X-20 Y-10 F500	G42 X-15 Y0 F100
09901	Z-20	M98 P9903
Z2	G42 X-15 Y0 F100	G0 Z50
G1 Z-10 F500	M98 P9903	M99
G42 X-15 Y0 D7 F100	X-20 Y-10 F500	
M98 P9903	Z-30	

Таблица 4.5

	Z2	P9903
%	G1 Z-30 F500	G0 Z50
09902	G42 X-15 Y0 D8 F120	M99

Таблица 4.6

%	Y30	G40 Y-20 X-10
09903	X0	M99
X80	Y-15	

Таблица 4.7

%	G90 G43 X-2 Y55 Z50 H7	G68 X0 Y0 R270
03445	M3 S400 M8	M98 P9960
(Т7 фреза d12)	M98 P9960	G69
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	G68 X0 Y0 R90	M5 M9
M6 T7	M98 P9960	G91 G28 X0 Y0 Z0
G54	G68 X0 Y0 R180	M2
	M98 P9960	

Таблица 4.8

%	Z2	Y16	G40 X2 Y55
09960	G1 Z-3 F100	<i>X8</i>	G0 Z50
X-2 Y55 Z50	G41 X-8 Y48 D7	Y48	M99

4.2. Переменные параметры и операторы программирования

Современные станки с ЧПУ позволяют применять программирование однотипных видов обработки при помощи общей УП, выполненной с использованием $\Pi EPEMEHH BIX$ $\Pi APAMETPOB$. Переменные представляют собой цифровые значения, которые могут обозначать различные параметры обработки: координаты программной точки инструментов, технологические параметры обработки и др. Переменные могут быть использованы в УП совместно с логическими функциями или без таковых. Ячейки памяти обозначаются символом #. Внесенные в них параметры действуют при их вызове из командного кадра, например: # M = M B B B системе ЧПУ станка предусмотрено две группы ячеек для переменных параметров:

- 1. В ячейках однократного использования #1...#33 содержатся параметры, которые вносятся в текст УП и изменяются оператором станка в процессе наладки технологического оснащения для выполнения операций на станке. Для внесения переменных в УП применяется запись типа: #14=60, где #14 номер ячейки памяти; 60 значение переменной.
- 2. В ячейках многократного использования #100...#149 содержатся параметры, которые способны изменять свое значение по заданному в тексте УП закону. Этот закон является основным элементом ЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ, осуществляющей сравнение переменного параметра с заданным цифровым значением или другим параметром.
- В логических функциях применяются следующие *ОПЕРАТОРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ*:
 - знаки равенства и неравенства EQ (равно), NE (не равно), GT (больше), LT (меньше), GE (больше или равно), LE (меньше или равно);
 - условия сравнения *IF* (если) и *WHILE* (в то время как), задающие условие, в зависимости от выполнения или невыполнения которого система ЧПУ станка осуществляет некоторое программное действие;
 - метки DO(i) END(i), обозначающие соответственно начало и конец тела цикла; для одного цикла метки должны быть объединены общим цифровым значением i;
 - оператор GOTO(j), направляющий считывающее устройство системы ЧПУ к кадру, обозначенному номером j.

4.3. Программирование стандартных видов обработки

В практике часто встречаются случаи обработки сходных элементов детали, различающихся по отдельным размерам. Для каждой такой процедуры в общем случае требуется разработка отдельной УП. Применение переменных позволяет создавать стандартизованные УП, в которых

изменяемые параметры заложены в виде переменных. Использование переменных в ячейках памяти первой группы #1...#33 позволяет изменять отдельные участки траектории инструментов, а также параметры обработки без корректировки структуры УП. Для внесения изменения в значение какого-либо параметра оператору станка достаточно заменить соответствующую величину переменной. Такой метод корректировки УП значительно ускоряет проведение наладки технологического оснащения.

В качестве примера использования переменных рассмотрим выполнение отверстий в детали (рис.3.14). Программа общего вида *о3341* приведена в табл.3.7. УП обработки этой детали *о3342*, выполненная с применением переменных параметров, приведена в табл.4.9. Задействованные в программе переменные обозначают следующие величины:

```
#9 — координата отверстий по оси Y;
```

#10...#12 – координаты отверстий по оси X;

#13 – вид цикла (**G81, G83, G84**);

#14 — координата точки начала сверления R;

#15 — координата точки окончания сверления Z;

#16 — рабочая подача F;

#17 — величина последовательных углублений сверла Q (для цикла G83).

#18 – частота вращения шпинделя.

УП o3342 выполнена таким образом, что для изменения переменных (координат и глубины отверстий, частоты вращения и рабочей подачи инструментов и т.д.) в ней достаточно лишь поменять цифровые значения в соответствующих ячейках памяти. Дополнительно в УП предусмотрена возможность изменения цикла обработки. Так, если в ячейке #13 существующую запись #13=84 заменить записью #13=85, то по УП будет осуществляться не нарезание резьбы (цикл по G84), а развертывание отверстия (цикл по G85).

4.4. Программирование на базе закона изменения переменных

Переменные второй группы, размещаемые в ячейках памяти #100...#149, способны изменять свое значение по закону, установленному в тексте УП. Отсчет переменных при программировании закона начинается от некоторой исходной величины, которая фиксируется в ячейке памяти системы ЧПУ станка. Например, #100=0 и #105=-20 означают, что исходная величина переменной в ячейке #100 равна 0, а в ячейке #105 равна -20. Закон изменения переменных может выглядеть следующим образом: #100=#100+90 или #105=#105-10. Это означает, что величины переменных в ячейках #100 и #105 получают приращения соответственно +90 и -10 по отношению к предыдущему значению.

	1116 70
%	#16=70
03342	#17=3
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	#18=600
G55	G90 G43 X#10 Y#9 Z50 H5
#9=0	M3 S#18 M8
#10=20	G#13 G98 R#14 Z#15 F#16 Q#17
#11=60	X#11
#12=100	X#12
	G80
M6 T4	G0 Z50
#13=81	M5 M9
#14= - 9	G91 G28 X0 Y0 Z0
#15= - 15.5	
#16=100	M6 T6
#18=800	#13=84
G90 G43 X#10 Y#9 Z50 H4	#14= - 9
M3 S#18 M8	#15= - 22
G#13 G98 R#14 Z#15 F#16	#16=125
X#11	#18=100
X#12	G90 G43 X#10 Y#9 Z50 H6
G80	M3 S#18 M8
G0 Z50	G#13 G98 R#14 Z#15 F#16
M5 M9	X#11
G91 G28 X0 Y0 Z0	X#12
	G80
M6 T5	G0 Z50
#13=83	M5 M9
#14= - 9	G91 G28 X0 Y0 Z0
#15= - 26	
	M2

Таблица 4.10

%	M6 T7	M98 P9961 L4
03446	G54	G69
(Т7 фреза d12)	G90 G43 X - 2 Y55 Z50 H7	M5 M9
, , ,	M3 S400 M8	G91 G28 X0 Y0 Z0
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	#100=0	M2

Таблица 4.11

%	G41 X-8 Y48 D7	G0 Z50
09960	<i>Y16</i>	#100=#100+90
X-2 Y55 Z50	<i>X</i> 8	G68 X0 Y0 R#100
Z2	Y48	M99
G1 Z-3 F100	G40 X2 Y55	

Покажем действие закона изменения переменных на примере выполнения четырех пазов в детали (рис.4.4). В рассмотренной выше программе общего вида o3445, поворот координатных осей X и Y, а также вызов подпрограммы 09960 осуществляется четыре раза. Более рациональной является структура УП o3446 (табл.4.10), при которой четырехкратный вызов подпрограммы *о9961* (табл.4.11) осуществляется в одном командном кадре: **М98_Р9961_L4**, где **L4** – число вызовов подпрограммы (табл.1.1). В качестве переменной величины принимается временное угловое положение $\,$ осей X и Y; его значение заложено в ячейку памяти #100. Исходная величина #100=0 зафиксирована непосредственно перед вызовом подпрограммы с циклом обработки 09961.

В тексте подпрограммы 09961 после команд на перемещение инструмента задан закон изменения переменной: #100=#100+90. Далее следует команда на изменение углового положения координатных осей X и Y. Оно становится равным 90° по кадру: $G68_X0_Y0_R#100$. Затем считывающее устройство системы ЧПУ смещается к кадру начала подпрограммы. После второго прохода подпрограммы угловое положение осей X и Y становится равным 180° ; после третьего -270° ; после четвертого -360° . После четырехкратного прочтения подпрограммы считывающее устройство возвращается в текст УП 03446 к кадру отмены поворота осей G69. Затем следует окончание УП. Таким образом, фреза выполняет обработку четырех пазов с взаимным угловым смещением 90° .

4.5. Применение логических функций

Рассмотрим основы применения наиболее часто встречающихся логических функций с операторами IF и WHILE. Оператор IF применяется в функции, задающей условие и адрес перемещения считывающего устройства системы ЧПУ станка. Оператор WHILE применяется в функции, задающей условие работы помеченного в УП цикла командных кадров. Рассмотрим действие этих операторов на примере фрезерования четырех пазов в детали (рис.4.4). В программах с обоими операторами в качестве переменной величины принимается временное угловое положение координатных осей X и Y; ее значение заложено в ячейку памяти #100. В УП зафиксирована исходная величина переменной: #100=0.

Рассмотрим действие оператора IF на примере УП o3447 (табл.4.12). Программа содержит цикл обработки одного паза; по окончании первого прочтения цикла по команде УП значение переменной в ячейке памяти #100 изменяется по закону #100=#100+90 и становится равной 90. В следующем кадре УП записана функция, задающая условие выполнения операции: $IF_{100}GT270_{100}GOTO2$. Это условие при первом прочтении цикла обработки (90<270) не выполняется. Соответственно система ЧПУ его игнорирует и направляет считывающее устройство к очередному кадру $G68 \times V0 \times V0 \times V0$

Таблица 4.12

%	N1 G43 G90 X-2 Y55 Z50 H7	#100=#100+90
03447	Z2	<i>IF #100GT270 GOTO2</i>
(Т7 фреза d12)	G1 Z-3 F100	G68 X0 Y0 R#100
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	G41 X-8 Y48 D7	GOTO1
M6 T7	<i>Y16</i>	N2 G69
M3 S400 M8	X8	M5 M9
G54	Y48	G91 G28 X0 Y0 Z0
#100=0	G40 X2 Y55	M2
	G0 Z50	

Таблица 4.13

%	WHILE #100LE270 DO1	G40 X2 Y55
03448	DO1	G0 Z50
(Т7 фреза d12)	G43 G90 X-2 Y55 Z50 H7	#100=#100+90
	Z2	G68 X0 Y0 R#100
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	G1 Z-3 F100	END1
M6 T7	G41 X-8 Y48 D7	G69
M3 S400 M8	<i>Y16</i>	M3 M8
G54	X8	G91 G28 X0 Y0 Z0
#100=0	Y48	<i>M2</i>

Таблица 4.14

%	M3 S400 M8	#100=#100+90
03449	Z2	#101=#101+1
(Т7 фреза d12)	G1 Z-3 F100	IF #101GT4 GOTO2
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	G41 X-8 Y48 D7	G68 X0 Y0 R#100
M6 T7	Y16	GOTO1
G54	<i>X8</i>	N2 G69
#100=0	Y48	M5 M9
#101=1	G40 X2 Y55	G91 G28 X0 Y0 Z0
N1 G43 G90 X-2 Y55 Z50 H7	G0 Z50	M2

Таблица 4.15

%	DO1	G0 Z50
03450	G43 G90 X-2 Y55 Z50 H7	#100=#100+90
(Т7 фреза d12)	M3 S400 M8	#101=#101+1
G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	Z2	G68 X0 Y0 R#100
M6 T7	G1 Z-3 F100	END1
G54	G41 X-8 Y48 D7	G69
#100=0	<i>Y16</i>	M3 M8
#101=1	X8	G91 G28 X0 Y0 Z0
WHILE #101LE4 DO1	Y48	<i>M2</i>
	G40 X2 Y55	

Следуя этой команде, координатные оси X и Y занимают новое угловое положение 90° . Далее считывающее устройство по команде GOTO1 возвращается к кадру начала цикла, обозначенному N1 с целью возобновление обработки.

Цикл фрезерования выполняется станком четыре раза c последовательным поворотом осей X и Y. При пятом прочтении цикла система ЧПУ фиксирует, что текущее значение переменной в ячейке памяти #100 становится равным 360. Условие неравенства #100>270, заложенное в *IF #100GT270 GOTO2*, впервые логической функции выполненным (360 > 270). Поэтому система ЧПУ, следуя команде GOTO2, направляет считывающее устройство к кадру за пределами цикла, обозначенному N2.

Рассмотрим действие оператора *WHILE* на примере УП *о3448* (табл.4.13). Тело цикла обработки образовано кадрами, которые размещены между метками *DO1* и *END1*. Программа содержит цикл обработки одного паза; по окончании первого прочтения цикла по команде УП значение переменной в ячейке памяти #100 изменяется по закону #100=#100+90 и становится равным 90. Далее, следуя команде $G68_X0_Y0_R#100$, координатные оси X и Y занимают новое угловое положение 90° . Затем считывающее устройство возвращается к кадру начала цикла с меткой, помеченному меткой DO1.

Цикл фрезерования выполняется станком четыре раза с последовательными угловым поворотом осей X и Y. Параллельно с отработкой командных кадров система ЧПУ осуществляет постоянный контроль соответствия величины переменной в ячейке #100 условию функции: $WHILE_{100}LE270_{100}D01$. При пятом прочтении цикла система ЧПУ фиксирует, что текущее значение переменной в ячейке #100 становится равным 360. Неравенство # $100 \le 270$ впервые оказывается невыполненным (360 > 270). Вследствие этого считывающее устройство не возвращается к метке D01, а выходит за пределы меткиEND1, т.е. за пределы цикла.

В обеих рассмотренных УП (o3447 и o3448) фреза выполняет обработку четырех пазов с взаимным угловым смещением 90° . После окончания работы по циклу считывающее устройство выходит за его пределы и следует к кадру отмены поворота координатных осей X и Y по функции G69. Далее следует окончание УП.

4.6. Логические функции с использованием счетчика

В рассмотренных выше логических функциях переменный технологический параметр, внесенный в ячейку #100, выполняет две функции:

- задает временное угловое положение координатных осей *X* и *Y*: *G68 X0 Y0 R#100*;
- является аргументом логических функций:

- *IF*_#100GT270_GOTO2 в УП *о3447* при заданном условии #100>270; *WHILE* #100LE270 DO1 в УП *о3448* при заданном условии #100≤270.
- При подготовке сложных процедур программирование логической функции по технологическому параметру может быть проблематичным для разработки и трудным для восприятия. Как альтернатива аргументом функции может быть принята другая переменная, например, число повторений цикла обработки. Назовем этот переменный параметр СЧЕТЧИКОМ. Рассмотрим методы применения счетчика на примере фрезерования четырех пазов в детали (рис.4.4) в программах, выполненных с операторами *IF* и *WHILE*. В программах *о3449* (табл.4.14) и *о3450* (табл.4.15) введены две переменные:
 - значение временного углового положения координатных осей X и Y, заложенное в ячейку #100;
 - «показания» счетчика числа выполненных циклов, заложенные в ячейку #101.

Исходным значением переменной для счетчика принята цифровая величина 1: #101=1. В процессе работы по программе система ЧПУ станка считывает исходные значения обеих переменных: #100=0 и #101=1. Затем производится обработка первого паза. Далее осуществляется изменение величин переменных: #100=#100+90, #101=#101+1; при этом значение «показаний» счетчика становится равным 2. После завершения первого прочтения цикла система ЧПУ возвращается к его началу и дает команду на обработку второго паза. В логических функциях заданы следующие условия сравнения:

#101>4 в функции: *IF_*#101GT4_GOTO2; #101≤4 в функции: *WHILE_*#101LE4_DO1.

Это означает, что «показания» счетчика являются аргументом этих функций: система ЧПУ сравнивает их с требуемым числом повторений цикла 4. Такая структура логических функций удобна как для разработчика, так и для пользователей программ комбинированной обработки деталей.

5. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ

5.1. Общие положения

Большинство элементов УП обработки деталей на станках с ЧПУ токарной группы соответствует элементам программ, разработанных для станков типа ОЦ. Рассматриваемый язык SINUMERIK-840D имеет сходные с языком FANUC, описанным выше, структуру кадров и принципы программирования. В частности, они имеют идентичные функции, кодирующие перемещения инструментов G0...G3 и вспомогательные функции M0...M5, M8,M9, M30.

Командные кадры, осуществляющие запуск УП, кодирование системы отсчета (абсолютной или относительной), вызов подпрограмм, вызов и отвод инструментов, а также ряд других команд организованы в языке **SINUMERIK-840D** несколько иначе (см. табл.5.1). Так, запуск УП обеспечивается функцией L100 и дальнейшей командой ($START_{:}$). Функции G90 и G91 в языке **SINUMERIK-840D** не применяются, а абсолютная система отсчета вводится по умолчанию. Относительная система отсчета при необходимости вводится на отдельных участках траектории с помощью приращений координат U и W.

Подпрограмма вызывается из текста УП кадром с обозначением ее имени. Число вызовов подпрограмм обозначается P. Подпрограммы завершаются кадром с функцией M17. Так, четырехкратный вызов подпрограммы 6588 осуществляется командным кадром 6588 P4.

Вызов инструмента T_i совместно с его корректорами длины и другими геометрическими характеристиками осуществляется по командному кадру вида Ti_D10i (например, $T2_D102$). Комментарии к программе и инструментам, предназначенные для информации оператора, отсекаются от текста УП символом (;), например

T2 D102; черновая обработка.

В **INDEX** применяются инструментальные станках револьверного типа, которые перемещаются вместе с обрабатывающими инструментами. Смена инструмента может осуществляться в любой точке перемещения поворотом револьверной головки; останов шпинделя для этого в большинстве случаев не требуется. Для осуществления процедуры смены инструмента магазин отводится в точку смены инструмента, положение которой в системе координат станка $X_{\rm c}$ - $Z_{\rm c}$ устанавливается в процессе технологического оснащения. Перемещение выполнении наладки револьверной головки по УП в точку смены инструмента обычно производится одновременно по двум координатным осям и задается командой *GXZ73*.

Команда	Назначение	
	Перемещение револьверной головки к точке смены	
GXZ73	инструментов по координатным осям X, Z	
CVV772	Перемещение револьверной головки к точке смены	
GXYZ73	инструментов по координатным осям X, Y, Z	
G59 Z=ZMW i	Вызов i -ой системы координат цетали где $i=1$ 6	
G40	Отмена коррекции диаметра инструмента	
	Ввод коррекции радиуса режущей кромки – контур справа от	
G41	инструмента	
C12	Ввод коррекции радиуса режущей кромки – контур слева от	
G42	инструмента	
G63	Нарезание резьбы в центральном отверстии метчиком	
G92	Предельная частота вращения шпинделя (об/мин)	
G94	Подача резца задается в мм/мин	
G95	Подача резца задается в мм/об	
G96	Обработка деталей при постоянной скорости резания (подача	
U 90	резца задается в мм/об по умолчанию)	
G9 7	Обработка деталей при постоянной частоте вращения	
U 77	шпинделя, задается в об/мин	
L100	Старт управляющей программы	
START_:		
L140	Задание углового положения патрона при фрезерной обработке	
L235	Токарная обработка	
L237	Фрезерная обработка	
CYCLE95	Типовой цикл обработки детали по замкнутому контуру	
CYCLE97	Типовой цикл нарезания резьбы токарным резцом	
SETMS(1)	Переадресовка команд <i>М3</i> и <i>М5</i> (запуск и останов шпинделя) на	
	приводы инструментов	
SETMS(4)	Переадресовка команд <i>M3</i> и <i>M5</i> на привод шпинделя	
M12	Угловая фиксация шпинделя	
M13	Снятие угловой фиксации шпинделя	
CR=	Величина радиуса дуги циркуляции	
ANG=	Угловое положение отрезка перемещения к направлению Z +	
RND=	Величина радиуса притупления острой кромки	
CHR=	Величина симметричной фаски притупления острой кромки	
D	Ячейка корректоров вылетов режущей кромки W_x и W_z в	
	таблице параметров инструментов (D_i для T_i)	
<u>C</u>	Угловое смещение патрона при фрезерной обработке	
P	Число вызовов подпрограмм	
;	Информация для оператора	

5.2. Программирование режимов резания

Одним из важнейших особенностей программирования токарных операций на станках с ЧПУ токарной группы являются специфические методы кодирования скорости резания и подачи обрабатывающего инструмента. Основными параметрами расчета являются подача инструмента вглубь заготовки \boldsymbol{F} , а также скорость перемещения обрабатываемой поверхности относительно рабочей вершины инструмента — CKOPOCTb PE3AHUS \boldsymbol{V} . Для фрезерной обработки скорость резания — это окружная скорость цилиндрической поверхности инструмента; для токарной обработки — это окружная скорость в текущей точке соприкосновения детали с рабочей вершиной резца.

Скорость резания, рассчитывается по формуле:

$$V = \pi Dn/1000 \ (\text{м/мин}),$$

где D – диаметр резания, mm; n – частота вращения, ob/muh.

В большинстве случаев фрезерной обработки скорость резания является постоянной при вращении инструмента с заданной частотой. При токарной обработке рабочая вершина резца может смещаться с одного вращающегося диаметра обрабатываемого контура на другой. В этом случае, если частота вращения n постоянна, то скорость резания — переменная величина. С целью обеспечения оптимальных режимов резания по всему контуру токарной обработки в станках с ЧПУ предусмотрен механизм обеспечения заданной постоянной скорости резания V. Подача инструмента F может быть определена в расчете $mm/o\delta$ или mm/muh.

Параметры обработки обычно вносятся в УП непосредственно после вызова очередного инструмента. Приведем описание этих методов и соответствующих им подготовительных функций:

- *G94* задает подачу инструмента *F* в *мм/мин*; постоянная частота вращения шпинделя задается символом *S*, *об/мин*. Метод характерен для фрезерной обработки (в ОЦ он обычно применяется по умолчанию). При программировании токарных операций метод применяется, в частности, при сверлении в детали центральных отверстий;
- *G95* задает подачу резца *F* в *мм/об*; постоянная частота вращения шпинделя задается символом *S* (*об/мин*). В этом случае скорость резания является переменной на различных диаметрах обрабатываемой поверхности и на отдельных участках может отличаться от расчетной. Метод, хотя и не является оптимальным, может применяться в некоторых случаях токарной обработки на станках с ЧПУ, в частности, при выполнении деталей, не обладающих достаточной жесткостью и динамической устойчивостью;
- **G96** задает постоянную скорость резания; подача резца F, **мм/об** задается по умолчанию. Отметим, что, хотя в расчетных формулах

скорость резания обозначается символом V, в УП, совместно с функцией, она обозначается S. Например, командный кадр $G96_S120$ задает скорость резания I20 m/muh. Такой метод задания режимов резания наиболее эффективен и применяется в большинстве случаев токарной обработки на станках с ЧПУ;

- очевидно, что при токарной обработке с постоянной скоростью резания (по функции G96) частота вращения шпинделя увеличивается при движении резца от периферии к центру. Это требует ввода в систему ЧПУ станка дополнительного параметра предельной частоты вращения шпинделя S_{max} , o6/мин. Она устанавливается функцией G92, например: $G92\ S2000$;
- G97 задает обработку деталей при постоянной частоте вращения шпинделя S, oб/мин. Метод применяется, в частности, при выполнении резьб.


Отметим, что любая из функций *G94*, *G95* или *G97* отменяет обработку с постоянной скоростью резания по функции *G96*.

5.3. Программирование траекторий инструментов

Кадр на прямолинейное перемещение включает в себя функции, задающие вид перемещения, а также координаты точки-адреса и подачу инструмента F (для G1), например:

Циркуляционные перемещения резцов по часовой стрелке задаются функцией G2; против часовой стрелки — функцией G3. Угловая величина дуги не должна превышать 90° . Радиус дуги циркуляции кодируется символом CR=.... Системы ЧПУ большинства станков настроены таким образом, что направление циркуляции (G2 или G3) в плоскости X-Zопределяются с положительного направления координатной оси Y. Как уже отмечалось, традиционных конструктивных y станков инструментальные блоки размещаются в их верхней части, а шпиндель установлен слева от оператора (рис.1.18). Соответственно, по правилу правой руки (рис.1.2) ось Y направлена на оператора. Поэтому направление циркуляции – по или против часовой стрелки – определяется с точки взгляда оператора на деталь. Примеры кодирования циркуляции приведены на рис.5.1.

Как уже отмечалось, расположение (ориентация) рабочей вершины резца в плане обработки X-Z кодируется буквой A с численными значениями 1...9 (рис.2.11). Канавочные резцы, в отличие от остальных типов резцов, имеют две рабочие вершины. Система ЧПУ станка воспринимает эти вершины как два раздельных инструмента. Каждая из вершин имеет свое значение ориентации в плане обработки A, а также свои значения вылетов W' X_i и W' X_i по отношению к базовой точке станка Y_i (рис.2.12).

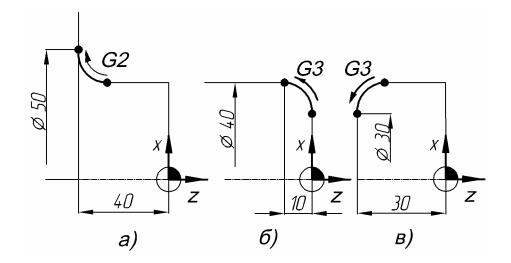

	FANUK	SINUMERIK
a)	G2 X50 Z-40 R10	G2 X50 Z-40 CR=10
б)	G3 X40 Z-10 R10	G3 X40 Z-10 CR=10
<i>в)</i>	G3 X30 Z-30 R10	G3 X30 Z-30 CR=10

Рис. 5.1. Циркуляционные перемещения при токарной обработке

	D(H)104	X44 F1
DUIMO, DUIMO,	G96 S160	Z-10
D(H)104 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	G1 X44 Z-17.5 F10	(контур справа)
	(врезание)	X32 F0.1
	X32.2 F0.05	Z-11
	X44 F1	X44 F1
	Z-19.8	D(H)104 Z-20
	X32.2 F0.1	(контур слева)
10 Z	X44 F1	X32 F0.1
20	D(H)124 Z-10.2	D(H)124 Z-10
	X32.2 F0.1	X44

Рис.5.2. Пример применения канавочного резца

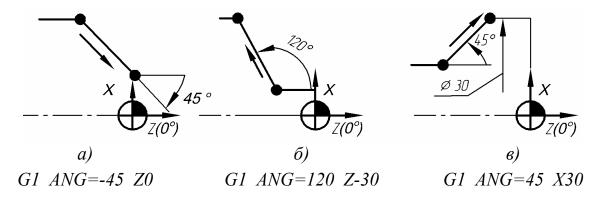


Рис. 5.3. Применение полярной системы координат (SINUMERIK)

Язык **SINUMERIK-840D** позволяет активизировать параметры любой из вершин резца непосредственно в процессе движения по УП. Активизация параметров вершины резца осуществляется добавлением в командный кадр УП, задающий перемещение инструмента, обозначения заданной ячейки таблицы параметров инструментов D_i . В момент активизации параметров вершины резца происходит смещение на нее программной точки P_i .

На рис.5.2 приведен пример применения канавочного резца. Канавка шириной 10 мм выполняется резцом шириной 5 мм. Сначала резец осуществляет врезание в тело заготовки с обеспечением припуска на чистовую обработку. Чистовая обработка производится в два этапа: обработка правой стороны канавки и далее обработка всего контура канавки слева направо. Параметрическая ячейка D124 включается в момент приближения правой вершины резца, код расположения которой A=4 (рис.2.12), к правой стенке канавки; ячейка D104 включается в момент приближения левой вершины резца, код расположения которой A=3, к левой стенке канавки.

Полярная система координат представляет собой кодирование движения инструмента по отрезкам, выполненным под углом α до некоторой фиксированной координаты по одной из осей: X или Z. Угол θ ° соответствует направлению Z+. Положительным для отсчета угла α является направление ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, отрицательным – ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ с точки взгляда оператора на деталь. Угловое положение отрезка кодируется ANG=.... Примеры применения полярной системы координат приведены на рис.5.3.

5.4. Сокращенное описание контуров обработки

Принцип сокращенного описания контуров обработки в языке **SINUMERIK-840D** основан на том, что система ЧПУ станка определяет недостающие координаты опорных точек по заданным параметрам контура. Имеется возможность сопрягать отрезки, расположенные под разными углами к оси \mathbf{Z} . Кроме того, допускается сокращенное кодирование притупления острых кромок фаской или скруглением. При программировании применяются следующие обозначения дополнительных параметров контура:

ANG=... – угловое положение отрезка к направлению Z+ (рис.5.3);

RND=... – радиус скругления острой кромки;

CHR=... – величина симметричной фаски, выполняемой на острой кромке.

Рассмотрим характерные случаи сокращенного описания контура.

1. Притупление острой кромки. Сокращенное описание притупления возможно как в прямоугольной, так и в полярной системе координат. Радиус скругления или величина симметричной фаски записывается совместно с координатами точки-адреса, например:

Пример описания контура приведен на (рис.5.4).


2. Совмещение отрезков, расположенных в разных угловых положениях. В языке SINUMERIK-840D перемещение резца по контуру обработки может быть определено не отрезком с заданной точкой-адресом, а лучом, расположенным под заданным углом α_1 к направлению Z+. В этом случае перемещение инструмента осуществляется до пересечения луча со вторым лучом, следующим по ходу движения резца. Для второго луча должны быть заданы угловое положение α_2 и координаты точки-адреса перемещения. В этом случае система ЧПУ станка рассчитывает координаты точки пересечения этих лучей автоматически. Такое описание контура может быть совмещено с сокращенным описанием притупления кромок. Пример описания контура приведен на (рис.5.5).

5.5. Коррекция радиуса рабочей вершины резца

Как уже отмечалось, рабочая вершина токарного резца P_i является его программной точкой. Однако реальная рабочая вершина резца не может быть абсолютно острой; она может быть выполнена с некоторым радиусом скругления. При движении резца параллельно осям X и Z обработка детали осуществляется точками на рабочей вершине, координаты которых определены значениями W'_{Xi} и W'_{Zi} . Однако при обработке поверхностей, расположенных под некоторыми углами к осям X и Z, резец осуществляет касание контура некоторой плавающей точкой, лежащей на скруглении его рабочей вершины. Таким образом, возникает погрешность между теоретической траекторией и реальным контуром обработки.


С целью устранения геометрических погрешностей при обработке контурных поверхностей в систему ЧПУ станка вводится поправка, переносящая программную точку P_i непосредственно на скругленную поверхность вершины резца. Эта поправка называется КОРРЕКТОРОМ РЕЗЦА ВЕРШИНЫ РАДИУСА РАБОЧЕЙ или (сокращенно) $KOPPEKTOPOM\ PAДИУСА$. Корректировка делает точку P_i «плавающей», перемещающейся вдоль радиуса рабочей вершины резца. Эта точка располагается непосредственно напротив контура обработки (в плане X-Z) в Величина каждый текущий времени. радиуса скругления момент обозначается R_S и вносится в таблицу параметров инструментов.

На рис.5.7 приведена графическая интерпретация механизма возникновения этой погрешности. Как видно из приведенной схемы обработки наружного и внутреннего сегментов окружности, геометрическая погрешность при обработке контура может быть весьма существенной. Погрешность эта тем больше, чем больше радиус скругления рабочей вершины резца R_S .

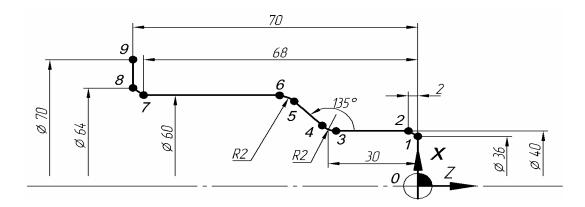

0	G1 X0 Y0 F	5-6	ANG=135 X60 RND=2
1-2	X40 CHR=2	7-8	Z-70 CHR=2
3-4	Z-30 RND=2	9	X70

Рис. 5.4. Сокращенное описание притупления острых кромок (SINUMERIK)

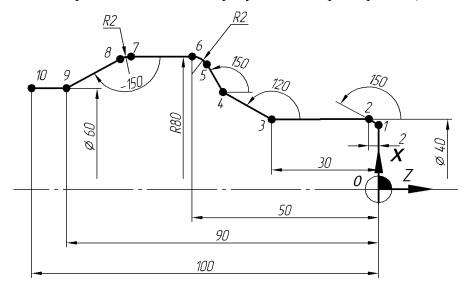

0	G1 X0 Y0 F	5-6	ANG=120 X80 Z-50 RND=2
1	ANG=90	7-8	ANG=180 RND=2
2	ANG=150 X40 Z-2	9	ANG=-150 X60 Z-90
3	Z-30	10	Z-100
4	<i>ANG</i> =150		

Рис. 5.5. Сокращенное описание контура в полярной системе координат (SINUMERIK)

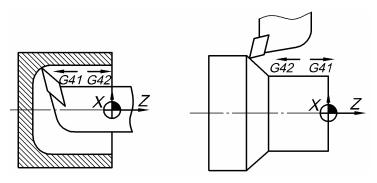


Рис. 5.6. Варианты кодирования коррекции радиуса рабочей вершины резца

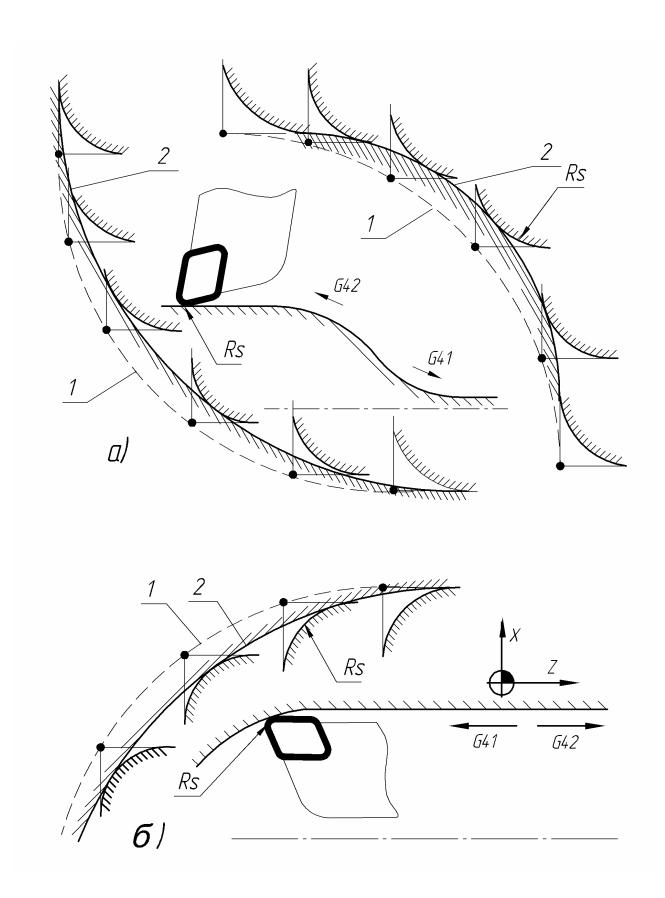


Рис. 5.7. Погрешность при токарной обработке контура: a — обработка контура обточным резцом; δ — обработка контура расточным резцом; пунктирные линии — теоретические контуры обработки; сплошные утолщенные линии — реально выполняемые контуры

Корректор радиуса обычно вводится в действие командой УП в момент подвода резца к контуру обработки. Для этого применяются функции:

- *G41*, когда контур обработки расположен **справа** от резца;
- *G42*, когда контур обработки расположен слева от резца.

Отключение корректора радиуса производится функцией G40 в момент отвода инструмента от контура обработки.

При программировании станков традиционных конструктивных схем (рис.1.18) сторона обработки детали — справа или слева — определяется с точки взгляда оператора на деталь (принцип определения стороны обработки аналогичен описанному выше принципу определения направления циркуляции). Варианты кодирования стороны обработки приведены на рис.5.6. Ввод в действие корректора радиуса осуществляется системой ЧПУ станка по следующим параметрам резца:

- радиус скругления рабочей вершины резца R_S ;
- сторона обработки контура (справа по *G41* или слева по *G42*);
- код A расположения рабочей вершины резца в плане X-Z (см. выше).

В станках с двумя инструментальными блоками (рис.1.22) координатные оси X разнонаправлены. Как уже отмечалось, координатная ось X станка токарной группы направлена от детали. Соответственно ось X считается направленной вверх по отношению к инструментам револьверной головки **РГ1** (рис.1.22,a); обозначим ее X(1). Одновременно с этим, ось X считается направленной вниз по отношению к инструментам револьверной головки **РГ2** (рис.1.22,a); обозначим ее X(2). По правилу правой руки (рис.1.2) ось Y для **РГ1** [обозначим ее Y(1)] направлена на оператора, а для **РГ2** [обозначим ее Y(2)] — внутрь станка.

Таким образом, в процессе программирования станков с двумя инструментальными блоками имеет место проблема в определении стороны обработки контура и направления циркуляции для каждого из блоков. Поэтому при расчете траекторий движения инструментов, размещенных в $\mathbf{P}\Gamma 2$, ее координатную систему целесообразно совместить с координатной системой $\mathbf{P}\Gamma 1$. Это достигается условным разворотом координатной системы $\mathbf{P}\Gamma 2$ на $\mathbf{180}^{\circ}$ относительно оси вращения шпинделя \mathbf{Z} .

5.6. Циклы обработки детали по замкнутому контуру

Для большинства деталей, изготавливаемых с применением станков токарной группы, заготовками являются прутки с заданным диаметром. В этом случае черновая обработка деталей обычно производится с помощью многопроходных перемещений резца — продольных или поперечных. В процессе обработки происходит удаление материала из замкнутого контура,

расположенного (в плане X-Z) между цилиндрической поверхностью прутка и контуром детали. Такой вид обработки целесообразно проводить по типовым циклам, которые задают вид перемещений резца, геометрическое описание контура и режимы резания.

 $\it EA3OBAЯ$ $\it TOЧКА$ $\it HAЧАЛА$ $\it ЦИКЛА$ обычно располагается на небольшом расстоянии в направлении $\it Z$ + от среза поверхности детали. При черновой обработке координата $\it X$ базовой точки должна совпадать с координатой $\it X$ последней по ходу движения инструмента точки контура. Эта точка должна лежать на диаметре, немного превышающем диаметр прутка заготовки. При чистовой обработке координата $\it X$ базовой точки должна совпадать с координатой $\it X$ первой по ходу движения инструмента точки контура.

Геометрическое описание контура обработки производится аналогично описанию движения токарного резца по этому контуру от базовой точки начала цикла в направлении Z-. Прямолинейные участки контура кодируются G1 с обозначением координат точки-адреса отрезка. Участки циркуляции кодируются G2 или G3 с обозначением координат точки-адреса и радиуса циркуляции CR=.... Корректор радиуса резца при кодировании обработки по типовому циклу на языке SINUMERIK-840D вводится в действие по умолчанию, без обязательного применения функций G41 и G42.

В языке **SINUMERIK-840D** типовые циклы обработки детали по замкнутому контуру обозначаются *CYCLE95*. Параметры обработки вносятся в *CYCLE95* в виде группы обезличенных цифр. Ввод параметров обработки в систему ЧПУ станка осуществляется с применением отдельной *ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА*, которая вызывается на экран стойки ЧПУ виртуальной клавишей «*ПЕРЕТРАНСЛИРОВАТЬ*». Таблица помещена на экране дисплея станка совместно с *ГРАФИЧЕСКИМ ОТОБРАЖЕНИЕМ ЦИКЛА*. Графические отображения циклов различаются между собой в зависимости от вида обработки (наружная или внутренняя, продольная или поперечная, черновая или чистовая). Отображения дают зрительное восприятие вида и параметров обработки.

В качестве примеров применения типовых циклов рассмотрим три операции обработки деталей по замкнутому контуру. Операции включают в себя движения резца по черновому и чистовому циклам. Эскизы с циклограммами черновых циклов приведены на рис.5.8,a-a. Базовая точка начала цикла на эскизах обозначена E; припуск на чистовую обработку по оси X обозначен U, припуск на чистовую обработку по оси X обозначена X.

На рис.5.8,a приведено графическое отображение многопроходного чернового продольного цикла обработки прутка диаметром 120 мм. Черновой и чистовой циклы выполняются одним резцом T7. Координаты опорных точек по оси X заданы в УП в абсолютной системе отсчета, а по оси Z – в приращениях.

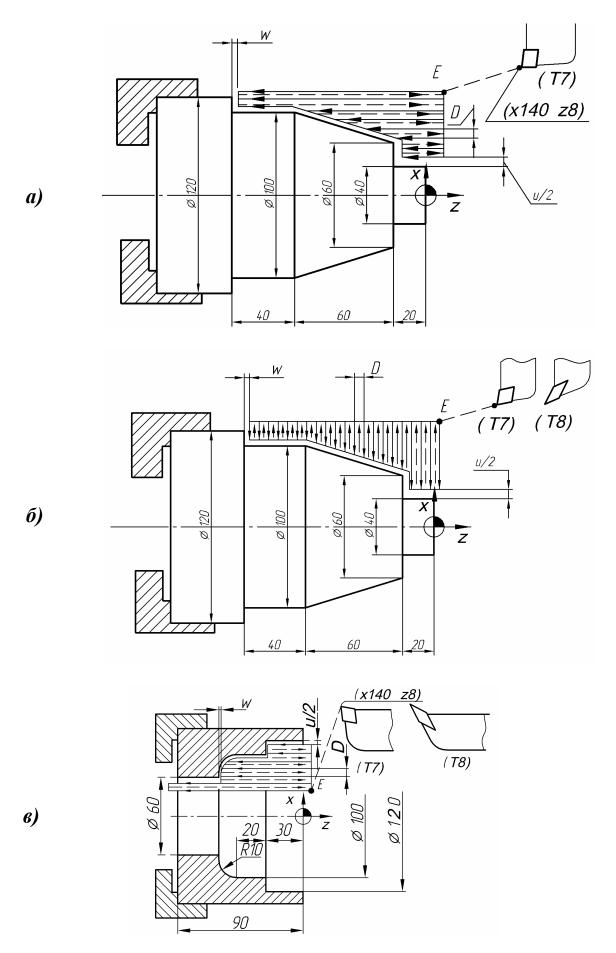


Рис. 5.8. Циклограммы обработки деталей с применением многопроходных замкнутых циклов: a — обточка продольная; δ — обточка поперечная; δ — расточка продольная

На рис.5.8,6 приведено графическое отображение многопроходного чернового поперечного цикла обработки прутка диаметром 120 мм. Черновой цикл и чистовой циклы выполняются разными резцами T7 и T8. Координаты опорных точек по осям X и Z даны в абсолютной системе отсчета.

На рис.5.8, в приведено графическое отображение внутренней расточки с применением многопроходного продольного чернового цикла. Черновой и чистовой циклы выполняются разными резцами T7 и T8. Предполагается, что предварительно выполненное отверстие в заготовке имеет диаметр 50 мм. Координаты опорных точек по оси X заданы в УП в абсолютной системе отсчета, а по оси Z – в приращениях.

Приведем примеры заполнения таблиц параметров цикла. В табл. 5.2 и 5.3 введены параметры чернового и чистового циклов обработки детали (рис. 5.8, a); в табл. 5.5 и 5.6 — параметры чернового и чистового циклов обработки детали (рис. 5.8, a); в табл. 5.8 и 5.9 — параметры чернового и чистового циклов обработки детали (рис. 5.8, a). В табл. 5.4, 5.7, 5.10 приведены УП обработки этих деталей. В системе ЧПУ станка предусмотрено два способа ввода данных в таблице параметров цикла:

- клавишей «~» осуществляется выбор из предложенных вариантов;
- клавишей « **←**» ввод данных с клавиатуры.

В первую строку таблицы параметров цикла вводятся имена меток, ограничивающих описание контура обработки сверху и снизу. В трех последующих строках таблицы задаются виды выполняемой обработки: (наружная или внутренняя, продольная или поперечная, черновая или чистовая). В таблице предусмотрена возможность раздельного ввода параметров для величин подачи резца на врезание F_1 и вдоль контура F_2 . На практике их значения различаются крайне редко.

сочетания видов обработки кодируются значениями (1...8),которые вводятся в *CYCLE95*. Цифровые обработки (1...8),обозначающие размещены после вид остальных параметров. Приведем кодирование основных применяемых видов обработки:

- 1 наружная черновая обработка, продольные ходы резца (рис.5.8,a);
- 2 наружная черновая обработка, поперечные ходы резца (рис.5.8,6);
- 3 внутренняя черновая обработка, продольные ходы резца (рис.5.8, ϵ);
- 4 внутренняя черновая обработка, поперечные ходы резца;
- 5 наружная чистовая обработка, контур слева от резца;
- 6 наружная чистовая обработка, контур справа от резца;
- 7 внутренняя чистовая обработка, контур справа от резца;
- 8 внутренняя чистовая обработка, контур слева от резца.

После записи командного кадра на выполнение цикла *CYCLE95* производится переадресовка считывающего устройства к кадру с меткой окончания описания контура (команда *GOTOF*...) для продолжения считывания программы.

1	Границы описания контура	"NACH1:END1"	+
2	Вид обработки	Черновая /Чистовая	7
3	Направление обработки	Вдоль /Поперек	?
4	Сторона обработки	Снаружи /Изнутри	7
5	Толщина стружки	3	+
6	Припуск на чистовую обработку по оси Z	0.15	1
7	Припуск на чистовую обработку по оси X	0.4	4
8	Подача на врезание F_1	0.3	+
9	Подача вдоль контура обработки F_2	0.3	~

CYCLE95("NACH1:END1",3,0.15,0.4,0.3,0.3,1)

(черновая обработка)

Таблица 5.3

1	Границы описания контура	"NACH1:END1"	+
2	Вид обработки	Черновая/ Чистовая	l
3	Направление обработки	Вдоль /Поперек	?
4	Сторона обработки	Снаружи /Изнутри	7
6	Припуск на чистовую обработку по оси Z	0	←
7	Припуск на чистовую обработку по оси X	0	←
8	Подача F_I	0.15	+

CYCLE95("NACH1:END1",0,0,0.15,5)

(чистовая обработка)

Таблица 5.4

L100	Z-20
START:	X60 CHR=0.2
GXZ73	X100 W-60 CHR=0.2
G59 Z=ZMW 1	W-40
G92=1500 -	X124
T7 D107	END1:
	G0 Z2
G96 S120; черновая обработка	X40
G0 X140 Z8 M3 M8	
X124 Z2	G96 S160 ; чистовая обработка
CYCLE95("NACH1:END1",==>	CYCLE95("NACH1:END1",==>
==>3,0.15,0.4,0.3,0.3,1)	==>0,0,0.15,5)
GOTOF END1	G0 X140 Z8 M5 M9
NACH1:	GXZ73
G1 X40	M30

^{==&}gt; - перенос строки

1	Границы описания контура	"NACH1:END1"	←
2	Вид обработки	Черновая /Чистовая	?
3	Направление обработки	Вдоль/ Поперек	?
4	Сторона обработки	Снаружи /Изнутри	?
5	Толщина стружки	3	←
6	Припуск на чистовую обработку по оси Z	0.15	←
7	Припуск на чистовую обработку по оси X	0.4	←
8	Подача на врезание F_I	0.3	+
9	Подача вдоль контура обработки F_2	0.3	←

CYCLE95("NACH1:END1",3,0.15,0.4,0.3,0.3,2)

(черновая обработка)

Таблица 5.6

1	Границы описания контура	"NACH1:END1"	←
2	Вид обработки	Черновая/ Чистовая	~
3	Направление обработки	Вдоль /Поперек	~
4	Сторона обработки	Снаружи /Изнутри	~
6	Припуск на чистовую обработку по оси Z	0	←
7	Припуск на чистовую обработку по оси X	0	←
8	Подача F_1	0.15	←

CYCLE95("NACH1:END1",0,0,0.15,5)

(чистовая обработка)

Таблица 5.7

L100	X100 Z-80 CHR=0.2
START:	Z-120
GXZ73	X124
G59 Z=ZMW 1	END1:
G92=1500 -	G0 X140 Z8 M9
	<i>GXZ73</i>
T7 D107 ; черновая обработка	
G96 S120	T8 D108 ; чистовая обработка
G0 X140 Z8 M3 M8	G96 S160
X124 Z2	G0 X140 Z8 M8
CYCLE95("NACH1:END1",==>	X40 Z2
==>3,0.15,0.4,0.3,0.3,2)	CYCLE95("NACH1:END1",==>
GOTOF END1	==>0,0,0.15,5)
NACH1:	,
G1 X40	G0 X140 Z8 M5 M9
Z-20	GXZ73
X60 CHR=0.2	M30

^{==&}gt; - перенос строки

1	Границы описания контура	"NACH1:END1"	←
2	Вид обработки	Черновая /Чистовая	~
3	Направление обработки	Вдоль /Поперек	~
4	Сторона обработки	Снаружи/ Изнутри	?
5	Толщина стружки	3	←
6	Припуск на чистовую обработку по оси Z	0.15	←
7	Припуск на чистовую обработку по оси X	0.4	←
8	Подача на врезание F_1	0.3	←
9	Подача вдоль контура обработки F_2	0.3	←

CYCLE95("NACH1:END1",3,0.15,0.4,0.3,0.3,2)

(черновая обработка)

Таблица 5.9

1	Границы описания контура	"NACH1:END1"	←
2	Вид обработки	Черновая/ Чистовая	?
3	Направление обработки	Вдоль /Поперек	?
4	Сторона обработки	Снаружи/ Изнутри	?
6	Припуск на чистовую обработку по оси Z	0	←
7	Припуск на чистовую обработку по оси X	0	←
8	Подача F_I	0.15	+

CYCLE95("NACH1:END1",0,0,0.15,5)

(чистовая обработка)

Таблица 5.10

L100	W-30 RND=10
START:	X60 CHR=0.2
GXZ73	Z-95
G59 Z=ZMW 1	X48
G92=1500 -	END1:
	G0 X140 Z8 M9
T7 D107 ; черновая обработка	GXZ73
G96 S120	
G0 X140 Z8 M3 M8	T8 D108 ; чистовая обработка
X48 Z2	G96 S160
CYCLE95("NACH1:END1",==>	X140 Z8 M8
==>3,0.15,0.4,0.3,0.3,3)	X40 Z2
GOTOF END1	<i>CYCLE95("NACH1:END1",==></i>
NACH1:	==>0,0,0.15,7)
G1 X120	G0 X140 Z8 M5 M9
Z-30	GXZ73
X100 CHR=0.2	M30

^{==&}gt; - перенос строки

Структура описания типового цикла обработки детали по замкнутому контуру имеет вид:

CYCLE95_("NACH1:END1",...,2) GOTOF_END1 NACH1: [описание контура обработки] END1:

В таблице параметров цикла на чистовую обработку ячейка для ввода значения толщины стружки отсутствует. Если контур перемещения резца при чистовой обработке совпадает с геометрическим контуром детали, то в параметрические ячейки для величин припусков на чистовую обработку следует вводить ноль. При описании циклов сохраняется возможность применения элементов сокращенного описания контуров обработки.

5.7. Нарезание цилиндрической резьбы

При нарезании резьбы на станках токарной группы рабочая подача F и частота вращения шпинделя n жестко связаны между собой: их отношение (F/n) соответствует шагу резьбы. Применяются два метода выполнения резьбы:

- нарезание метчиком, применяемое при обработке центральных отверстий небольшого диаметра; отметим, что метчик следует крепить в специальном патроне с компенсатором смещений;
- нарезание токарным резцом, применяемое при обработке центральных отверстий большого диаметра и наружных поверхностей.

В рассматриваемых станках для обеспечения возможности нарезания резьбы метчиком предусмотрено специальное кодирование перемещений инструмента по функции *G63*. Эта функция позволяет программировать вход метчика в отверстие; синхронный останов подачи и вращения в точкеадресе; дальнейшее включение реверса и выход метчика из отверстия. В качестве примера рассмотрим нарезание резьбы с шагом *1,5 мм* и глубиной *40 мм* (табл.5.11).

Нарезание резьбы токарным резцом на языке **SINUMERIK-840D** кодируется по типовому циклу *CYCLE97*. Параметры обработки вносятся в систему ЧПУ в виде группы обезличенных цифр так же, как и в *CYCLE95*. Ввод параметров обработки осуществляется с применением таблицы параметров цикла, которая вызывается на экран стойки ЧПУ виртуальной клавишей «*ПЕРЕТРАНСЛИРОВАТЬ*». Таблица помещается на экран дисплея станка совместно с графическим отображением цикла. Графическое отображение (рис.5.9) дает зрительное восприятие характера и параметров обработки.

G0 X0 Z8	Подвод метчика к исходной точке УП	
$G97 \ S100 =>$	Подтверждение постоянной частоты вращения;	
$=> G95 \ F1.5$	=> G95 F1.5 задание подачи инструмента в мм/об	
Z2 Приближение метчика к детали		
G63 Z-40 M3 Вход в отверстие с вращением шпинделя по часовой стрелке		
G63 Z2 M4	Выход из отверстия с реверсивным вращением шпинделя	
G0 Z8	Z8 Отвод метчика к исходной точке УП	

Таблица 5.12

1	Шаг резьбы	1.5	←
2	Координата Z начальной точки резьбы	0	←
3	Координата Z конечной точки резьбы	-30	←
4	Начальный диаметр резьбы D_1	15.8	←
5	Конечный диаметр резьбы D_2	15.8	4
6	Глубина резьбы	0.8	←
7	Количество проходов резца	4	←
8	Длина отрезка захода	2	~
9	Длина отрезка выбега	2	~
10	Сторона обработки детали	Снаружи /Изнутри	~
11	Тип проходов резца	С пост. сеч. Стружки / /С постоянной подачей	~

Таблица 5.13

G0 X20 Z8	CYCLE97(1.5,0,-30,15.8,15.8,0.8,4,2,2,3)
G97 S800 M3	G0 X20 Z8

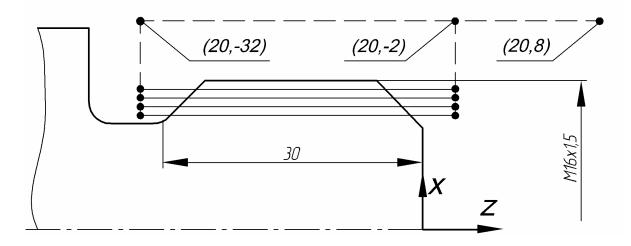


Рис. 5.9. Циклограмма нарезания резьбы резцом на станке с ЧПУ токарной группы

Пример заполнения таблицы параметров цикла *CYCLE97* приведен в табл.5.12. Как и в *CYCLE95*, в *CYCLE97* предусмотрено два способа ввода данных:

- клавишей «~» осуществляется выбор из предложенных вариантов;
- клавишей « **←**» ввод данных с клавиатуры.

Клавиша «~» позволяет осуществить выбор из четырех видов обработки: резьба наружная или внутренняя, проходы резца с постоянной подачей на глубину или с постоянным сечением стружки.

Различные сочетания видов обработки кодируются цифровыми значениями (1...4), которые размещены в таблице *CYCLE97* после остальных параметров:

- 1 наружная резьба; постоянная подача на глубину;
- 2 внутренняя резьба; постоянная подача на глубину;
- 3 наружная резьба; постоянное сечение стружки;
- 4 внутренняя резьба; постоянное сечение стружки;

Координаты точек начала и окончания резьбы по оси Z берутся непосредственно с эскиза обработки. В таблице предусмотрены раздельные ячейки для длин отрезков захода и выбега. В табл. 5.13 приведен фрагмент УП обработки детали.

5.8. Программирование фрезерных операций на многофункциональных центрах

В многофункциональных центрах **INDEX** (рис.1.23) переходы токарных и фрезерных инструментов при комбинированной обработке деталей обычно задаются в единой УП. На первоначальном этапе выполнения операции обычно осуществляется полный цикл токарной обработки. Далее по команде УП производится останов шпинделя, его фиксация в заданном угловом положении и начало обработки фрезерными инструментами. Изменение углового положения шпинделя в процессе проведения фрезерной части операции обеспечивает возможность многосторонней обработки детали. Токарная обработка детали может быть возобновлена и после окончании фрезерных переходов.

Токарно-фрезерные операции имеют ряд специфических особенностей; их подготовка требует применения в УП нескольких дополнительных команд. Приведем основные отличительные особенности программирования таких операций на языке **SINUMERIK-840D**.

- Перемещение револьверной головки из зоны обработки к точке смены инструмента может осуществляться одновременно по трем координатным осям командой *GXYZ73*. Координата точки смены инструмента по оси *Y* обычно устанавливается: *Y*=0.
- Непосредственно перед началом обработки детали в УП следует кодировать вид проводимой процедуры: токарная или фрезерная. Токарная обработка задается командой *L235*; фрезерная командой

- L237. При осуществлении одной только токарной обработки команду L235 в УП вводить необязательно, так как она вводится по умолчанию.
- Перед началом токарной обработки в УП вводится метка *SETMS(4)*, адресующая команды *M3* и *M5* (запуск и останов) на шпиндель. Перед началом фрезерной обработки в программу вводится новая метка *SETMS(1)*, переадресовывающая команды *M3* и *M5* на приводы инструментов, размещенных в револьверной головке. В программах, осуществляющих только токарную обработку, метку *SETMS(4)* вводить необязательно, так как она вводится по умолчанию.
- Частота вращения S фрезерных инструментов устанавливается по функции G94 (oo/muh); соответственно, подача F задается в mm/muh.
- Начальное угловое положение шпинделя задается в УП функцией *L140*; при этом командный кадр УП имеет следующий вид: *L140(-60,4,0)*. Цифра 4 обозначает, что команда касается шпинделя. Цифра -60 обозначает угловое положение -60° относительно точки начала отсчета угловых координат шпинделя. Его поворот осуществляется командным кадром УП с обозначением нового углового положения *С...*. Так, кадр УП *C120* задает поворот шпинделя и его фиксацию в угловом положении +120°.
- Непосредственно перед началом фрезерной обработки (после фиксации шпинделя в заданном угловом положении) следует произвести механическую фиксацию шпинделя функцией *M12*. После окончания фрезерной обработки следует снять фиксацию шпинделя функцией *M13*.
- Как уже отмечалось, рабочие органы станка позволяют производить фрезерную обработку в планах *X-Y* и *Y-Z*. Обозначение плана обработки вводится в УП непосредственно перед командами на перемещение фрезерного инструмента (функция *G17* обозначает план *X-Y*, а функция *G19* план *Y-Z*).
- Корректоры диаметров фрезерных инструментов вводятся и отменяются в УП функциями *G41*, *G42* и *G40* по общей методике кодирования фрезерной обработки контура (так же, как на рассмотренных выше станках типа ОЦ).

5.9. Пример комбинированной обработки детали

В качестве объекта выберем деталь, изображенную на рис.5.10,a. Деталь выполняется на двух установах: установе A и установе B. Рассмотрим программирование комбинированной операции токарно-фрезерной обработки детали на установе A. Заготовка — пруток диаметром B0 B1 и длиной B2 B3 и детали приведен на рис.5.10,B3 (контур заготовки обозначен пунктирными линиями).

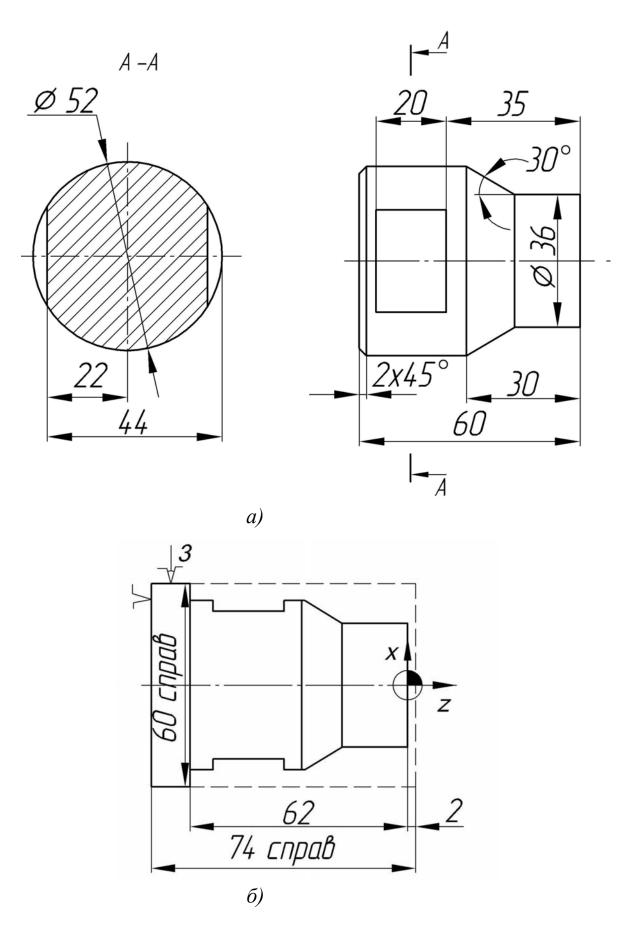


Рис. 5.10. Токарно-фрезерная обработка детали на многофункциональном станке: a — чертеж детали; δ — эскиз выполнения детали на установе A

Операция включает в себя переходы двумя токарными резцами T7 (черновой) и T8 (чистовой), а также фрезой T9 диаметром 16 мм. Токарная обработка осуществляется при постоянной скорости резания S при подаче резца F в мм/об (функция G96). Предельная частота вращения шпинделя S_{max} установлена 2000 об/мин из соображений обеспечения безопасной работы станка. Исходная точка УП имеет координаты: X=80, Z=8. Величины отрезков перемещения вдоль оси X при программировании операции задаются в диаметральном выражении как для токарной, так и для фрезерной обработки. Текст УП обработки детали на установе A приведен в табл.5.14.

На первом этапе операции резец T7 выполняет черновые переходы: обработку торца детали и далее обработку наружной поверхности по многопроходному продольному черновому циклу. Предусмотрены припуски на чистовую обработку равные: 0,15 мм по оси Z и 0,4 мм (на диаметр) по оси X. Базовая точка начала цикла имеет координаты: X=62, Z=2. Таблица параметров цикла черновой обработки приведена в табл.5.15.

На втором этапе операции резец **Т8** выполняет совместную чистовую обработку торцевой поверхности и наружного контура детали. Траектория движения резца **Т8** несколько отличается от чернового контура, поэтому она требует отдельного описания (табл.5.14). Отметим, что в процессе чистовой обработки осуществляется притупление острых кромок.

После окончания токарных переходов, кодируемых L235, станок кодируется на процедуру фрезерной обработки командой L237; затем вводится метка SETMS(1), переадресовывающая команды запуска и останова вращения на инструменты, размещенные в револьверной головке. Далее шпиндель устанавливается в угловое положение θ ° по кадру $L140(\theta,4,0)$ и фиксируется командой M12. Обработка фрезой T9 осуществляется в плане Y-Z, который кодируется функцией G19. Паз выполняется в два этапа. Сначала фреза проходит по центру симметрии паза с припуском по оси X на чистовую обработку. Далее (за пределами детали) фреза входит на глубину паза (X=44), соответствующую его чертежному размеру, и приближается к стенке паза с одновременным включением корректора диаметра инструмента по G41.

Выполнив первый переход, фреза отходит от детали в исходную точку УП; фиксация шпинделя отменяется командой *M13*. Затем по команде *C180* шпиндель поворачивается в новое угловое положение *180*°. Далее шпиндель фиксируется, и переход фрезы повторяется. Описание двух идентичных переходов фрезы, выполняющей обработку паза, выделено из основного текста УП в подпрограмму с именем *SUB-PROGRAM_1* (см. нижний раздел табл.5.14).

После окончания фрезерной обработки фиксация шпинделя отменяется, инструментальный магазин отводится в точку смены инструмента, а рабочие органы станка по команде L235 вновь занимают положение токарной обработки. На этом действие УП по выполнению обработке детали на установе A заканчивается.

L100		X140 Z8	M8	
START:		X-1 Z2		
GXYZ73		G1 G42 Z0 F0.15		
L235		X36 RND=0.2		
SETMS(4)		ANG=180		
G59 Z=ZMW 1		ANG=150 X52 Z-30 RND=0.2		
G92=2000;		Z-64		
77 D107 ; ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА		X62		
G96 S120		G0 G40 X140 Z8 M5 M9		
G0 X80 Z8 M3 M8		GXYZ73:		
X62 Z0.1		L237		
G1 X-1 F0.3		SETMS(1)		
G0 $Z2$		$T9 \ D109 \ ; \ \Phi PE3A \ D=16$		
X62		L140(0,4,0)		
CYCLE95("NACH1:END1",==>	>	G94 S700		
==>3,0.15,0.4,0.3,0.3,,2)		G19 G0 X80 Y0 Z8 M3 M8		
GOTOF END1		M12		
NACH1:		SUB-PROGRAM_1		
G1 X36		G0 X80 Y0 Z8 -		
ANG=180		M13		
ANG=150 X52 Z-30		C180		
Z-64		M12		
X62		SUB-PROGRAM 1		
END1:		G0 X80 Y0 Z8 M5 M9		
G0 X80 Z8 M9		M13 ;		
GXYZ73;		L235		
Т8 D108; ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА		GXYZ73		
G96 S180		M30		
; SUB-PROGRAM 1	Y25 F80		<i>Y-35</i>	G40 Z-45
G1 X54 Y-25 Z-45 F1000	X44		Z-55	X54 F1000
X44.6	G41 Z-35	F120	Y25	M17
2111.0	311 233	1140	120	1711/

==> - перенос строки

Таблица 5.15

1	Границы описания контура	"NACH1:END1"	←
2	Вид обработки	Черновая /Чистовая	~
3	Направление обработки	Вдоль /Поперек	~
4	Сторона обработки	Снаружи /Изнутри	~
5	Толщина стружки	3	←
6	Припуск на чистовую обработку по оси Z	0.15	←
7	Припуск на чистовую обработку по оси X	0.4	←
8	Подача на врезание F_1	0.3	←
9	Подача вдоль контура обработки F_2	0.3	←

CYCLE95("NACH1:END1",3,0.15,0.4,0.3,0.3,,1) - черновая обработка

5.10. Программирование станков с двумя инструментальными блоками

Системы рабочими органами управления станков двумя инструментальными блоками могут выполняться в одно- и двухканальном исполнении. Управление рабочими органами станка с одноканальными системами ЧПУ осуществляется по единой управляющей программе (УП), задающей последовательные переходы инструментов. Каждая команда на вызов очередного инструмента должна содержать номер его позиции в инструментальном блоке, а также прямое или косвенное указание на номер самого блока. Так инструменты, размещенные в **РГ1** (рис.1.22,a), могут быть закодированы «*T101...T112*», а инструменты в **РГ2** (рис.1.22,*б*) «*T201...T212*».

В станках **INDEX** с системой ЧПУ **Siemens** применена двухканальная система управления рабочими органами станка. При этом каждый канал станка предназначен для передачи команд соответствующей револьверной головке, а управление револьверными головками осуществляется раздельно с помощью двух независимых УП. На применяемом в станках языке программирования **SINUMERIK-840D** согласование действий револьверных головок осуществляется кадрами УП, содержащими специальные *METKU*.

В указанной системе метки имеют вид: WAITM (5,1,2), WAITM (10,1,2), WAITM (15,1,2) и т.д., где 5, 10, 15,... – их порядковые номера. Примем условное укороченное обозначение меток: W5, W10, W15 и т.д. Метка является сигналом системе ЧПУ станка на приостановку работы соответствующей револьверной головки в заданной точке УП. Револьверная головка, остановленная меткой, может быть запущена только системой управления другой револьверной головки по второму каналу управления. Сигналом является одноименная метка. Допустим, система управления РГ1 достигла кадра с меткой W10 и приостановила работу. Одновременно с этим, РГ2 остается «активной» и продолжает работать по второй УП. После выполнения заданных процедур УП «активной» РГ2 достигает одноименной метки W10. Это является сигналом для РГ1 на возобновление работы.

Рассмотрим принцип раздельного программирования инструментальных блоков в станке с двухканальной системой управления на примере выполнения детали (рис.5.11). Операция включает в себя подрезку торца, сверление центрального отверстия, черновую и чистовую обработку детали, а также обработку повышенной точности. Подрезной и обточные инструменты установлены в $P\Gamma1$; инструменты, участвующие в обработке внутренних поверхностей, — в $P\Gamma2$.

Для анализа работы системы ЧПУ станка используем принципы имитационного моделирования [3]. Переход каждого инструмента отображен в модели в виде *СОБЫТИЯ* Π_i . Алгоритм работы станка воспроизводится в виде циклограммы [4], содержащей отображения событий, а также точек расположения в согласующих меток W_J .

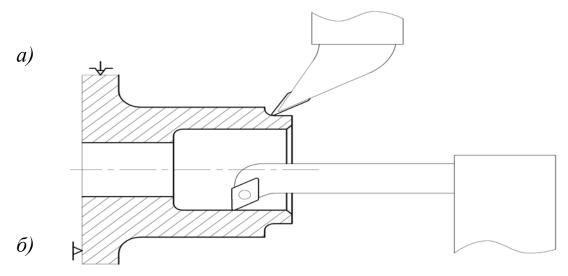


Рис.5.11. Совмещение выполнения обточного и расточного переходов: a – инструмент в **РГ1**; δ – инструмент в **РГ2**

Таблица 5.16

Структура управляющей программы	Структура управляющей программы
для револьверной головки №1 (РГ1)	для револьверной головки №2 (РГ2)
CTAPT	CTAPT
ПЕРЕХОД П1: подрезка	<i>WAITM (5,1,2)</i> (или <i>W5</i>)
ПЕРЕХОД П2: обточка черновая	ПЕРЕХОД П 3: сверление
<i>WAITM (5,1,2)</i> (или <i>W5</i>)	ПЕРЕХОД П4: расточка черновая
<i>WAITM (10,1,2)</i> (или <i>W10</i>)	ПЕРЕХОД П5 : расточка чистовая
ПЕРЕХОД П6: обточка чистовая	<i>WAITM (10,1,2)</i> (или <i>W10</i>)
ПЕРЕХОД П7: обточка повышенной	<i>WAITM (15,1,2)</i> (или <i>W15</i>)
точности	ПЕРЕХОД П8: расточка повышенной
<i>WAITM (15,1,2)</i> (или <i>W15</i>)	точности
<i>WAITM (20,1,2)</i> (или <i>W20</i>)	<i>WAITM (20,1,2)</i> (или <i>W20</i>)
ФИНИШ	ФИНИШ

Таблица 5.17

Структура управляющей программы	Структура управляющей программы	
для револьверной головки №1 (РГ1)	для револьверной головки №2 (РГ2)	
CTAPT	CTAPT	
ПЕРЕХОД <i>П1</i> : подрезка	<i>WAITM (5,1,2)</i> (или <i>W5</i>)	
<i>WAITM (5,1,2)</i> (или <i>W5</i>)	ПЕРЕХОД П 3: сверление	
ПЕРЕХОД П2: обточка черновая	ПЕРЕХОД П4: расточка черновая	
<i>WAITM (10,1,2)</i> (или <i>W10</i>)	<i>WAITM (10,1,2)</i> (или <i>W10</i>)	
ПЕРЕХОД П6: обточка чистовая	ПЕРЕХОД П5 : расточка чистовая	
<i>WAITM (15,1,2)</i> (или <i>W15</i>)	<i>WAITM (15,1,2)</i> (или <i>W15</i>)	
ПЕРЕХОД П7: обточка повышенной	<i>WAITM (20,1,2)</i> (или <i>W20</i>)	
точности	ПЕРЕХОД П8: расточка повышенной	
<i>WAITM (20,1,2)</i> (или <i>W20</i>)	точности	
<i>WAITM (25,1,2)</i> (или <i>W25</i>)	<i>WAITM (25,1,2)</i> (или <i>W25</i>)	
ФИНИШ	ФИНИШ	

5.11. Повышение производительности токарных операций

В станках с двухканальной системой управления производительность комбинированных операций может быть существенно повышена за счет совмещения во времени действий инструментов, размещенных в разных револьверных головках станка. При совмещении переходов инструментов следует учитывать технологические особенности выполнения детали. Условия задачи обработки детали (рис.5.11) на станке (рис.1.22) включали в себя следующие ограничения:

- подрезка торца, а также обработка поверхностей повышенной точности должны выполняться отдельно от других переходов;
- черновые переходы не могут быть совмещены во времени с чистовыми. Была отмечена технологическая возможность совмещения во времени:
- черновой обработки внутренних и наружных поверхностей детали;
- чистовой обработки внутренних и наружных поверхностей детали.

Алгоритм действий системы ЧПУ станка разрабатывался на базе имитационного моделирования взаимодействий рабочих органов станка с помощью сети Петри [3]. Моделирование осуществлялось с целью определения условий P_i , выполнение которых обеспечивает возможность протекания событий — переходов Π_i . Принцип построения сети Петри заключается в следующем: после выполнения очередного события — перехода Π_i в системе возникает УСЛОВИЕ P_i ; это условие открывает возможность для выполнения последующего события — перехода Π_{i+1} .

Сеть Петри для последовательной обработки детали (рис.5.12,6) представляет собой цепочку чередующихся событий Π_i и условий P_i . При выполнении последовательно-параллельного цикла взаимодействия элементов системы имеют более сложный характер (рис.5.12,8). В частности, некоторые события могут быть выполнено только при одновременном выполнении системой нескольких условий. При этом некоторые события могут приводить к возникновению сразу нескольких новых условий. Отметим, что при построении сети Петри нумерация событий Π_i может не соответствовать очередности переходов инструментов.

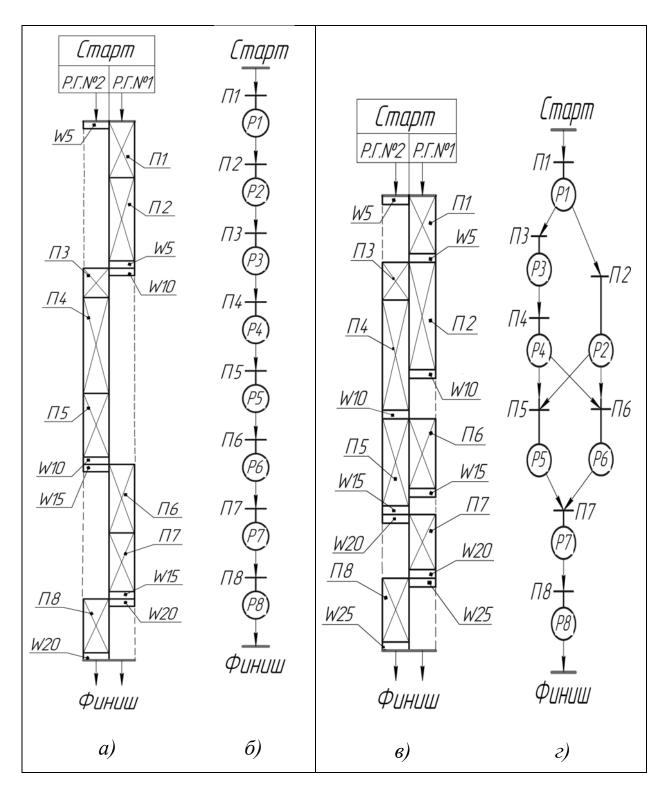


Рис.5.12. Моделирование последовательного и последовательно-параллельного цикла обработки детали на станке **INDEX** с двумя револьверными головками: a, b — циклограмма и сеть Петри при последовательной организации переходов (табл.5.16); b, b — циклограмма и сеть Петри при последовательно-параллельной организации переходов (табл.5.17); **РГ1** — револьверная головка №1; **РГ2** — револьверная головка №2; P_i — условия модели; W_J — метки согласования действий программ во времени; Π_i — события модели: Π_i — подрезка; Π_i — точение черновое; Π_i — сверление; Π_i — расточка черновая; Π_i — расточка повышенной точности; Π_i — расточка повышенной точности

Цикл обработки детали начинается с подрезки торца П1. Выполнение этого перехода – необходимое условие Р1 для начала работы черновых инструментов. Сверление центрального отверстия ПЗ и черновая расточка **П4** выполняются последовательно; параллельно с ними осуществляется черновая обточка П2. Сеть Петри отображает условие модели, согласно которому продолжение операции возможно только при одновременном выполнении условий Р2 и Р4, т.е. при условии окончания обоих переходов черновых резцов. Чистовые переходы инструментов П5 и П6 также параллельном режиме. После выполнения производятся В переходов (Р5 и Р6 на сети Петри) система приступает к обработке детали точности – последовательному повышенной выполнению переходов *П7* и *П8*.

Структура программного управления последовательно-параллельного цикла выполнения операции приведена в табл. 5.17; циклограмма обработки детали изображена на рис.5.12,г. Как следует из циклограммы, первой к работе приступает **РГ1** (переход ΠI), а **РГ2** задерживается в положении ожидания по сигналу метки W5. После окончания перехода $\Pi1$ система управления **РГ1** по сигналу метки W5 запускает работу **РГ2**. При этом сама РГ1 не прерывает работу, а приступает к выполнению перехода следующего обточного чернового резца $\Pi 2$. Такая программирования позволяет осуществлять переход П2 в параллельном режиме с другими черновыми переходами *П3* и *П4*. После «встречи» двух систем управления по метке W10 револьверные головки станка возобновляют работу в параллельном режиме (чистовые переходы П5 и П6). После новой «встречи» револьверных головок (по метке W15) РГ1 продолжает работу (обработка повышенной точности – переход Π 7), а **РГ2** переводится в положение ожидания сигналом метки W20. Таким образом, обеспечивается последовательное выполнение переходов $\Pi 7$ и $\Pi 8$.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Принципы моделирования производственного процесса

Современные системы управления позволяют объединять разнородное автоматизированное оборудование (станки с ЧПУ, промышленные роботы, обеспечения **устройства** транспортного И складского интегрированные производственные системы (ИПС), предназначенные для выполнения совместных согласованных действий. В рамках ИПС агрегаты, устройства либо ИΧ отдельные приводы рассматриваются исполнительные элементы. В процессе подготовки производственных процессов, выполняемых с применением ИПС, широко используются принципы рассмотренного выше имитационного моделирования [3]. Они предназначены для решения следующих задач:

- определение последовательности действий исполнительных элементов ИПС;
- определение причинно-следственных взаимодействий исполнительных элементов ИПС;
- совершенствование производственного процесса. Рассмотрим три этапа имитационного моделирования работы ИПС.

На ПЕРВОМ ЭТАПЕ моделирования осуществляется определение последовательности действий исполнительных элементов ИПС в рамках выполнения технологического цикла. Действия исполнительных элементов Производственный событиями модели. считаются отображается в виде графического пошагового описания событий циклограммы. Циклограмма состоит из ТАКТОВ [4], каждый из которых отображает событие модели. По оси X циклограммы производится отсчет отрезков времени протекания событий. На оси У наносятся обозначения исполнительных элементов ИПС. За начало циклограммы обычно принимается момент запуска производственного процесса по команде «Старт».

Имитационное моделирование можно производить на разных уровнях иерархии ИПС, причем уровень детализации имитационной модели зависит от поставленных перед разработчиком задач. В частности, технологический цикл на ИПС низшего уровня может быть тактом технологического цикла производственного процесса ИПС высшего уровня, имеющего более низкую детализацию. Одновременно с этим в процессе моделирования ИПС высшего уровня могут быть выделены группы исполнительных элементов ИПС низшего уровня, выполняющих совместные действия. Эти группы могут рассматриваться в модели, разрабатываемой для ИПС высшего уровня, как «совмещенный» условный исполнительный элемент. Ниже рассмотрены вопросы моделирование работы двух уровней ИПС: гибкого автоматизированного участка (ГАУ) и гибкого производственного модуля $(\Gamma\Pi M)$.

На ВТОРОМ ЭТАПЕ моделирования производится определение причинно-следственных взаимодействий исполнительных элементов ИПС. ИПС программируется и действует Как известно, большинство множестве «события-условия», «рефлекторному» принципу на котором условия, возникающие в процессе работы, автоматически приводят к началу выполнения последующих действий исполнительных элементов ИПС (событий модели). Причинно-следственные взаимодействия исполнительных элементов ИПС отображаются в имитационной модели с помощью сети Петри [3], которая является элементом схемы управления ИПС. Сеть Петри автоматически работающего производственного модуля должна замкнутой, т.е. все условия модели должны периодически возобновляться. Если замкнутый характер сети Петри не будет обеспечен, то ИПС, сделав один полный технологический цикл, неминуемо остановится.

Для удобства дальнейшего использования сеть Петри может быть воспроизведена в виде MATPИЦ BXOДНЫХ и BЫXOДНЫХ ИНЦИДЕНЦИЙ [3]. В матрицу входных инциденций F сводится множество условий $\{P_i\}$, каждое из которых является необходимым для выполнения последующего действия или нескольких действий. В матрицу выходных инциденций H сводятся данные об условиях, к которым приводит выполнение каждого очередного действия исполнительного элемента ИПС из множества $\{t_i\}$.

ТРЕТИЙ (дополнительный) ЭТАП моделирования предназначен для повышения эффективности производственного процесса. Совершенствование модели может осуществляться, в частности, за счет снижения простоев исполнительных элементов ИПС. В зависимости от структуры ИПС могут быть выбраны следующие методы повышения эффективности производственного процесса.

- Совмещение во времени циклов выполнения различных деталей, находящихся в разной степени готовности. Эффективность модели оценивается по величине соотношения времени цикла выполнения детали в ИПС $T_{\rm ИПС}$ и времени полного цикла выполнения детали $T_{\rm Z}$. Метод будет рассмотрен ниже в разделе 6.2.
- Совмещение во времени действий исполнительных элементов, решающих раздельные задачи в процессе одного технологического цикла. Эффективность модели оценивается по величине соотношения времени полного цикла выполнения детали $T_{\rm d}$ и суммарного времени работы исполнительных элементов ИПС $\sum t_i$. Метод будет рассмотрен ниже в разделе 6.3.

В процессе совершенствования модели структура производственного процесса усложняется, поэтому на разных стадиях его разработки необходимо проводить тестирование имитационной модели на предмет общей работоспособности системы. Процедура тестирования включает в себя пошаговую проверку циклограммы действий исполнительных элементов

ИПС на предмет соответствия событий модели необходимым условиям их выполнения. Анализ циклограммы производится на базе полученных ранее матриц входных и выходных инциденций.

6.2. Совершенствование работы гибкого автоматизированного участка

6.2.1. Разработка модели технологического цикла

Рассмотрим общие принципы разработки и совершенствования автоматического производственного процесса на примере выполнения детали (рис.6.1) на ГАУ.

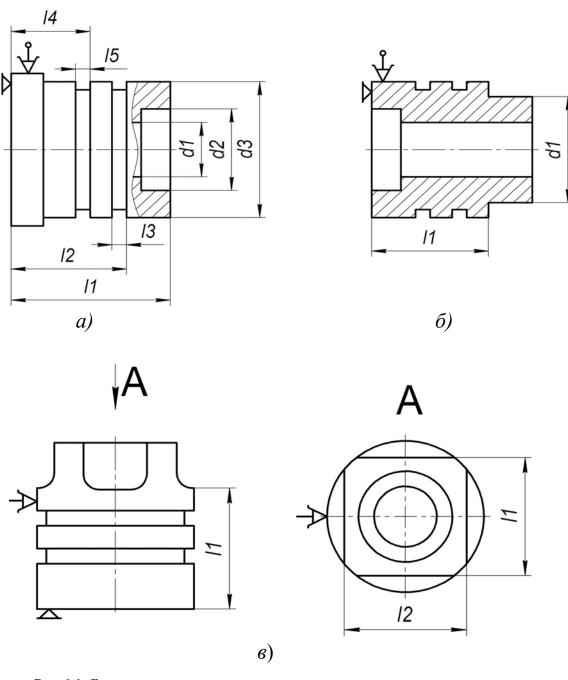


Рис. 6.1. Эскизы выполнения детали: a) — операция 005; δ) — операция 010; ϵ) — операция 015

Участок, задействованный в выполнении детали, включает в себя четыре производственных модуля (рис.6.2,a): склад заготовок A; ГПМ токарной обработки B; СПМ фрезерной обработки B; склад готовых деталей Γ . ГПМ E имеет в своем составе токарные станки с ЧПУ B, A и обслуживающий их промышленный робот (ПР) B. ГПМ B имеет в своем составе станок типа ОЦ B и обслуживающий его ПР B. В состав ГАУ входит также автоматически управляемая тележка с кассетой B.

Деталь выполняется по трем операциям, причем каждая операция выполняется на одном установе. Комбинированная токарная операция 005 выполняется на станке 3. Комбинированная токарная операция 010 выполняется на станке 4. Комбинированная фрезерная операция 015 выполняется на ОЦ 6. Полный цикл обработки детали включает в себя:

- комбинированную обработку на станках 3, 4, 6;
- перемещение заготовок между производственными модулями с помощью тележки с кассетой *1*;
- загрузку заготовок в рабочие зоны станков с помощью манипуляторов $\Pi P \ 2 \ u \ 5.$

Необработанную заготовку обозначим «Заготовка 0 (3 0)»; заготовку, обработанную ПО операции №1 «Заготовка 1 (3 1)»; заготовку, операции $N \ge 2$ – «Заготовка $\overline{2}$ ($\overline{3}$ $\overline{2}$)»; полностью обработанную ПО обработанную (готовую) деталь – «Готовая деталь ($\Gamma \Pi$)». В кассете Iпредусмотрено три ячейки: ячейка Я 1 для 3 0, ячейка Я 2 для 3 2 и ячейка $\mathbf{9}_{3}$ для $\mathbf{7}_{4}$. Заготовка $\mathbf{3}_{1}$ перемещается между станками $\mathbf{3}$ и $\mathbf{4}$ непосредственно манипулятором. Промежуточные межоперационные накопители заготовок в структуре ГАУ не предусмотрены.

Система работает следующим образом. Тележка перемещается на склад A, где происходит загрузка 3_0 в ячейку 9_1 кассеты 1. Далее кассета прибывает в зону ГПМ 1, где ПР 1 перемещает 10 в рабочую зону токарного станка 11. Далее происходит комбинированная обработка по операции 12 после которой ПР 12 перемещает 13 в рабочую зону токарного станка 14. Затем производится обработка по комбинированной операции 13 после которой ПР 13 перемещает 14 в ячейку 15 перемещает 16 после которой ПР 16 перемещает 17 в рабочую зону ОЦ 16 Последний выполняет комбинированную операцию 13 в рабочую зону ОЦ 14 Последний выполняет комбинированную операцию 14 после окончания которой ПР 15 перемещает 14 в ячейку 15 кассета с 15 прибывает на склад 16 г. г. де производится освобождение ячейки 15 далее тележка с кассетой возвращается на склад заготовок 16 и технологический цикл повторяется.

На первоначальной стадии разработки производственного процесса был сформирован технологический цикл, отображающий последовательное выполнение действий исполнительными элементами. Циклограмма производственного рис.6.3, процесса приведена на кодированные обозначения исполнительных элементов ГАУ на циклограмме – в табл.6.1, детальное описание и хронометраж событий модели технологического цикла - в табл.6.2. Отметим, что построение циклограммы осуществлялось методом последовательного отображения событий с момента запуска ГАУ команде «Старт».

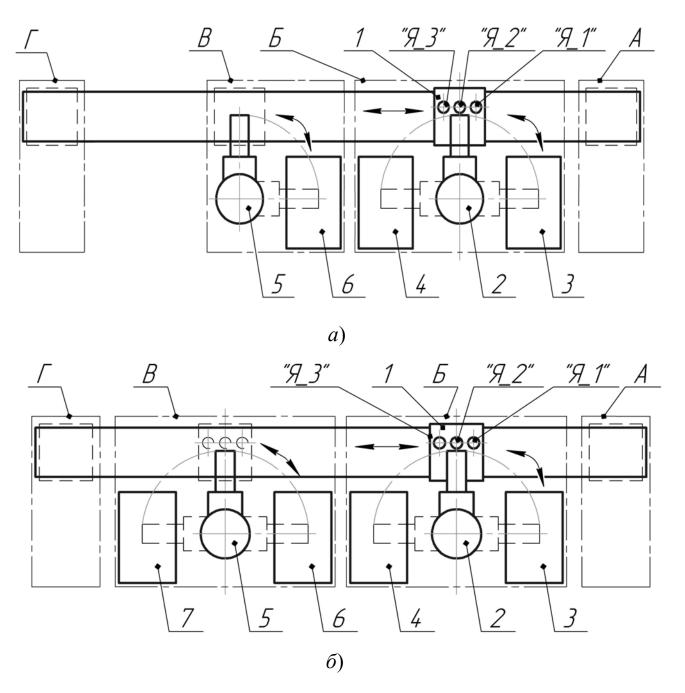


Рис. 6.2. Структурная схема гибкого автоматизированного модуля:

а) базовый вариант; б) доработанный вариант;

A — склад заготовок; B — ГПМ токарной обработки; B — ГПМ фрезерной обработки;

 Γ — склад готовых деталей; I — кассета; 2.5 — Π P; 3.4 — токарные станки с $\Psi\Pi$ У;

6,7 – фрезерные станки с ЧПУ типа ОЦ

Таблица 6.1

1	Кассета	4	Токарный станок с ЧПУ									
2	ПР модуля токарных станков с ЧПУ	5	ПР модуля фрезерных станков типа ОЦ									
3	Токарный станок с ЧПУ	6	Обрабатывающий центр									
7	Обрабатывающий центр (дополнительный)											

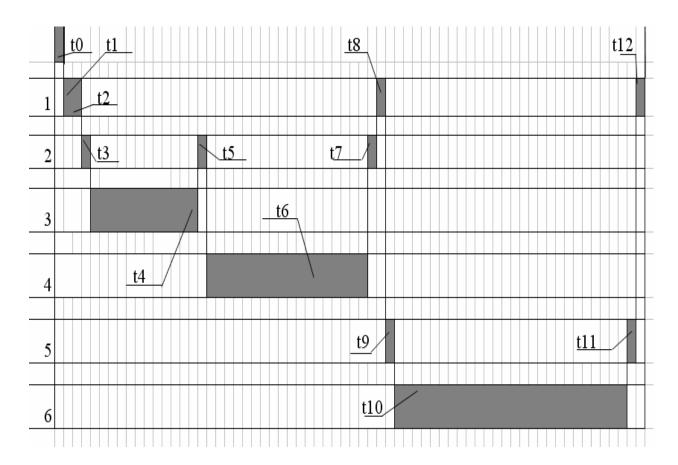


Рис. 6.3. Структурная схема базового цикла обработки детали на ГАУ

Таблица 6.2

Исполни-		СОБЫТИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ										
тельный элемент	Символ события	Продолжи- тельность, с.	ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ									
	t0		Старт									
Тележка с кассетой <i>1</i>	t1	10	Перемещение на склад заготовок и загрузка 3_0 в кассету 1									
Тележка с кассетой <i>1</i>	t2	10	Перемещение 3_0 в зону ГПМ токарной обработки									
ПР 2	t3	5	Перемещение 3_0 из кассеты 1 на станок 3									
Станок 3	t4	300	Выполнение операции 005									
ПР 2	<i>t</i> 5	5	Перемещение 3_1 со станка 3 на станок 4									
Станок 4	t6	400	Выполнение операции 010									
ПР 2	t7	5	Перемещение 3_2 со станка 4 в кассету 1									
Тележка с кассетой <i>1</i>	t8	10	Перемещение 3_2 в зону ГПМ фрезерной обработки									
ПР 5	t9	5	Перемещение 3_2 из кассеты 1 на ОЦ 6									
ОЦ 6	<i>t10</i> 650		Выполнение операции 015									
ПР 5	<i>t11</i> 5		Перемещение Γ Д с O Ц 6 в кассету 1									
Тележка с кассетой <i>1</i>	t12	t12 Перемещение ГД на склад готовых выгрузка										

Как видно из циклограммы, время цикла выполнения детали на ГАУ $T_{\Gamma AY}$ равно времени полного цикла выполнения детали T_{Λ} и также равно суммарному времени работы исполнительных элементов ГАУ $\sum t_i$:

$$T_{\Gamma AY} = T_{II} = \sum t_i = 1415 \text{ c.}$$

На последующем этапе моделирования была проведена отработка причинно-следственных взаимодействий исполнительных элементов ГАУ на множестве «события-условия». Эти взаимодействия были воспроизведены в виде сети Петри (рис.6.4). На начальной стадии построения сети Петри были определены условия начала технологического цикла, (*P1...P6*, выделены штрихпунктирным контуром), означающие, что все места для загрузки объектов свободны. Затем в модель была введена команда на начало автоматического производственного процесса «Старт».

Построение сети Петри осуществлялось путем пошаговых переходов от событий к условиям и от условий к событиям. Для иллюстрации построения сети Петри, рассмотрим одно из текущих действий ГАУ в процессе технологического цикла: перенос $\mathbf{3}_{\mathbf{0}}$ из кассеты на токарный станок $\mathbf{3}$ (рис.6.2, \mathbf{a}). Необходимые условия выполнения данной процедуры следующие:

- **3 0** находится в ячейке **Я 1**;
- тележка с кассетой находится в зоне ГПМ **Б**;
- рабочая зона токарного станка 3 свободна.

Очевидно, что если не выполнено хотя бы одного из этих условий, заготовка не может быть перенесена на станок 3. Выполнение указанного действия приводит к следующим изменениям состояния исполнительных элементов ГАУ:

- 3_0 находится в зоне обработки станка 3;
- ячейка Я 1 свободна.

Таким образом, выполнено условие начала следующего действия — обработки детали на станке 3 по операции 005. Выполнение второго условия «ячейка $\mathbf{M}_{-}\mathbf{1}$ свободна» понадобится нам для осуществления последующих действий исполнительных элементов Γ AУ.

На базе построения сети Петри были определены условия, влияющие на действия исполнительных элементов ГАУ в процессе выполнения технологического цикла (табл.6.3). Далее сеть Петри была воспроизведена в виде матриц входных и выходных инциденций (табл.6.4, табл.6.5).

6.2.2. Применение параллельного режима работы оборудования Как видно из полученного результата, продолжительность технологического цикла ГАУ оказалась непропорционально высокой. С целью повышения производительности производственного процесса было решено совместить во времени циклы выполнения различных деталей, находящихся в разной степени готовности.

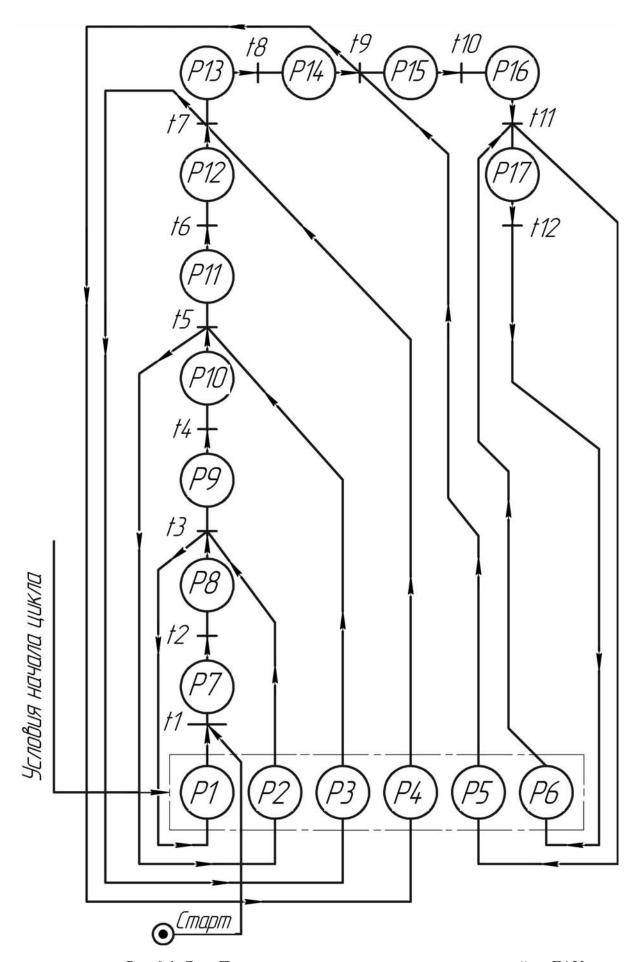


Рис.6.4. Сеть Петри для цикла выполнения партии деталей на ГАУ

Таблица 6.3

Таблица 6.4

	t1	t2	t3	t4	t5	<i>t6</i>	<i>t</i> 7	t8	t9	t10	t11	t12
P1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	-	-	+	ı	ı	-	-	-	ı	-	ı	-
Р3	-	-	-	ı	+	-	-	-	ı	-	ı	-
P4	-	-	-	ı	ı	-	+	-	ı	-	ı	-
P5	-	-	-	ı	ı	-	-	-	+	-	ı	-
P6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
P 7	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
P9	-	-	-	+	ı	-	-	-	ı	-	ı	-
P10	-	-	-	•	+	-	-	-	ı	-	ı	ı
P11	-	-	-	•	ı	+	-	-	ı	-	ı	ı
P12	-	-	-	ı	ı	-	+	-	ı	-	ı	ı
P13	-	-	-	ı	ı	-	-	+	ı	-	ı	-
P14	-	-	-	ı	ı	-	-	-	+	-	+	ı
P15	-	-	-	ı	ı	-	-	-	ı	+	ı	-
P16	-	-	-	ı	ı	-	-	-	ı	-	+	ı
P17	-	-	-	ı	ı	-	-	-	ı	-	ı	+

Таблица 6.5

	P1	<i>P2</i>	<i>P3</i>	P 4	P 5	P6	P 7	<i>P8</i>	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
t1	-			-	-	-	+	-	1	-	-	-			-	-	-
<i>t</i> 2	-	-	ı	-	-	-	•	+	-	ı	-	1	ı	ı	-	•	-
<i>t3</i>	+	ı	ı	-	-	•	•	-	+	ı	•	•	ı	ı	•	ı	-
t4	-	ı	ı	-	-	•	•	-	ı	+	•	•	ı	ı	•	ı	-
<i>t</i> 5	-	+	ı	-	-	•	•	-	ı	ı	+	•	ı	ı	•	ı	-
<i>t6</i>	-	ı	ı	-	-	•	•	-	ı	ı	•	+	ı	ı	•	ı	-
t 7	-	ı	+	-	-	•	•	-	ı	ı	•	•	+	ı	•	ı	-
<i>t8</i>	-	ı	ı	-	-	-	ı	-	ı	ı	1	ı	ı	+	-	ı	-
<i>t9</i>	-	ı	ı	+	-	-	ı	-	ı	ı	1	ı	ı	ı	+	ı	-
<i>t10</i>	-	ı	ı	-	-	-	ı	-	ı	ı	1	ı	ı	ı	-	+	-
t11	-	-	•	-	+	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	+
t12	-	-	-	-	-	+	ı	-	-	-	1	-	1	ı	-	-	-

Сокращение технологического цикла ГАУ планировалось осуществить за использования задействованных исполнительных элементов параллельном режиме. С учетом промежутков времени выполнения событий было откнисп решение 005 (табл.6.2) 0 выполнении операций (продолжительность 300 с.) и 010 (продолжительность 400 с.) параллельно с операцией 015 (продолжительность 650 с.) Циклограмма доработанного производственного процесса приведена на рис.6.5. циклограммы, фрезерная обработка (операция 015) детали «i» выполнялась параллельном токарной обработке (операции 005 и 010) следующей по ходу производственной партии детали «i+1». Поэтому технологического цикла выполнения детали на ГАУ $T_{\Gamma AY}$ оказалось примерно вдвое ниже полного цикла выполнения детали T_{Π} :

$$T_{\Gamma AY} = \sum [t1...t9] = 750 \text{ c.}$$

Соответствие каждого действия (такта) доработанного технологического цикла условиям его выполнения было проверено путем пошаговой проверки циклограммы (рис.6.5). Отметим, что причинно-следственные взаимодействия исполнительных элементов остались неизменными по сравнению с первоначально разработанным технологическим циклом (см. раздел 6.2.1). Это позволило произвести тестирование циклограммы с применением полученных ранее матриц входных и выходных инциденций (табл.6.4, табл.6.5).

6.2.3. Привлечение дополнительного оборудования

Анализ производственного процесса показал, что эффективность работы ГАУ также может быть повышена путем привлечения в технологический цикл дополнительного оборудования. Поэтому в разработанную ранее структуру ГАУ (рис.6.2,a) был привлечен дополнительный исполнительный элемент: ОЦ 7 табл.6.1), который был встроен в ГПМ B (рис.6.2, δ). В усовершенствованный технологический цикл были введены дополнительные события t13, t14, t15, связанные с обработкой заготовок на ОЦ 7.

Детальное описание и хронометраж дополнительных событий, происходящих в процессе работы усовершенствованного цикла, приведены в табл.6.6. Циклограмма усовершенствованного производственного процесса приведена на рис.6.6. Процесс выполнения деталей был скомпонован таким образом, что токарные станки выполняли операции 005 и 010 в параллельном режиме, причем токарный станок 4 и поочередно «передавал» заготовку для выполнения операции 015 на два разных станка: ОЦ 6 и ОЦ 7. Такая структура технологического цикла позволила дополнительно снизить время выполнения детали на ГАУ $T_{\Gamma A Y}$ еще почти в два раза:

$$T_{\Gamma AY} = \sum [t5, t6, t7] = 410 \text{ c.}$$

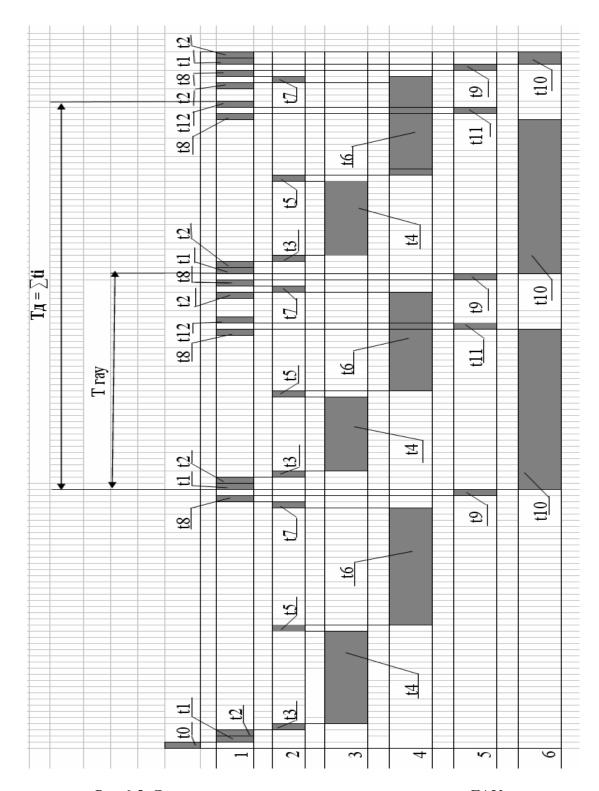


Рис. 6.5. Структурная схема оптимизированного цикла ГАУ

Таблица 6.6

Исполни-	Собы	События системы с привлечением дополнительного станка									
тельный элемент	Символ события	Время, с.	Описание события								
ПР 5	t13	5	Перемещение Заготовки 3_2 из кассеты 1 на ОЦ 7								
ОЦ 7	t14	650	Выполнение операции 015								
ПР 5	t15	5	Перемещение Γ Д с O Ц 7 в кассету 1								

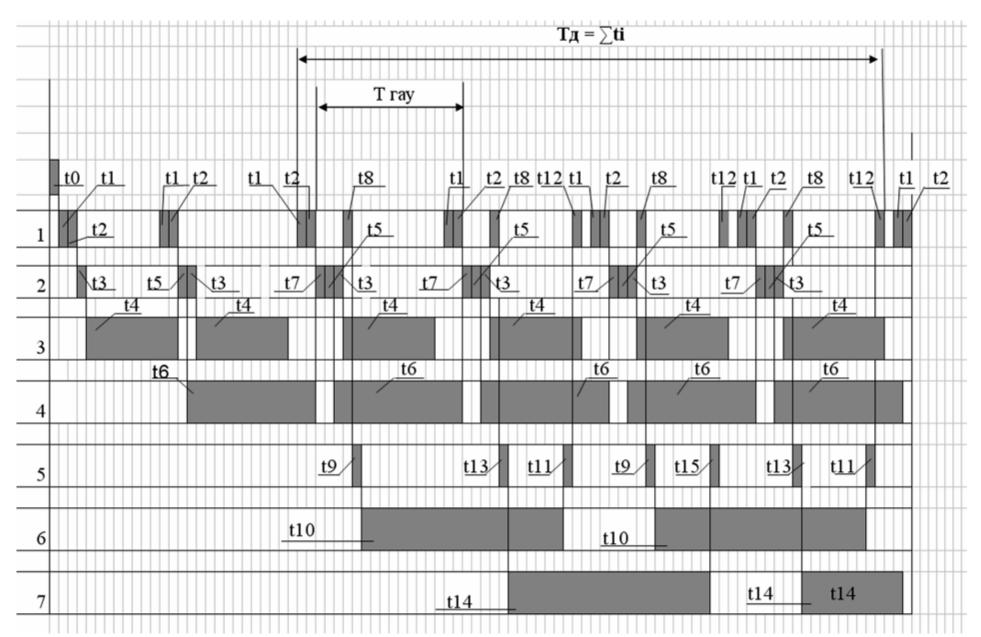


Рис. 6.6. Совершенствование цикла ГАУ на базе привлечения дополнительного станка

Соответствие каждого действия (такта) технологического цикла условиям его выполнения было проверено путем пошаговой проверки циклограммы (рис.6.6) с применением разработанных ранее матриц входных и выходных инциденций (табл.6.4, табл.6.5).

6.3. Совершенствование работы гибкого производственного модуля

В качестве примера технологического цикла работы ГПМ рассмотрим операцию выполнения детали с применением токарного станка с ЧПУ, ПР с манипулятором и кассеты накопителя (рис.6.7). Токарный станок выполняет комбинированную обработку детали; ПР перемещает заготовку и готовую деталь между станком и кассетой накопителя.

На рис.6.7, *а* манипулятор изображен в момент установки заготовки в патрон токарного станка; на рис.6.7, *б* манипулятор изображен в промежуточной позиции. Инструменты станка установлены в револьверной головке 2; смена инструмента осуществляется поворотом револьверной головки относительно оси $\mathbf{O_4}$ - $\mathbf{O_4}$ в стороне от зоны обработки. Крепление заготовки в токарном патроне I осуществляется захватным устройством 6. Перемещение заготовки 8 и готовой детали 9 между кассетой 7 и патроном I станка осуществляется с помощью ПР, который имеет в своем составе манипулятор 3 с двумя захватными устройствами (захватами) 4 и 5. Захватное устройство №1 4 предназначено для фиксации заготовок; захватное устройство №2 5 — для фиксации готовых деталей. Смена пространственного положения захватов №1 и №2 осуществляется с помощью разворота манипулятора 3 относительно оси $\mathbf{O_2}$ - $\mathbf{O_2}$ на 180° . Разворот манипулятора осуществляется в промежуточной позиции ПР (рис.6.7, δ).

Исполнительными элементами ГПМ являются *ПРИВОДЫ* токарного станка и ПР. В процессе моделирования технологического цикла две группы приводов, выполняющие совместные действия, были условно объединены в «совмещенный» исполнительный элемент. Это:

- группа приводов токарного станка, участвующих непосредственно в процессе комбинированной обработки детали;
- группа приводов ПР, осуществляющих перемещение и ориентацию манипулятора в пространстве.

Список и кодированные обозначения исполнительных элементов ГПМ на циклограммах приведены в табл.6.7.

В рассматриваемом примере последовательность действия исполнительных элементов ГПМ в период загрузки технологического цикла и в процессе штатной работы оборудования несколько отличаются между собой. Поэтому было принято решение начать разработку имитационной модели производственного процесса с построения циклограммы штатной автоматической работы ГПМ. Детальное описание и хронометраж событий модели приведены в табл.6.8.

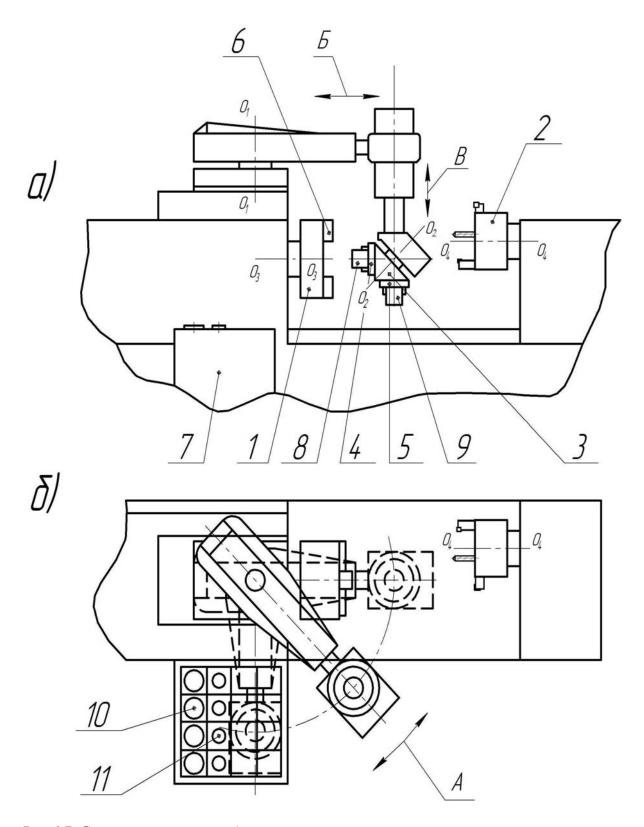


Рис.6.7. Структурная схема гибкого производственного модуля:

a) манипулятор в рабочей зоне токарного станка; δ) манипулятор в промежуточной позиции;

1 — токарный патрон; 2 — револьверная головка; 3 — манипулятор; 4 — захватное устройство (захваты) №1 для фиксации заготовок; 5 — захватное устройство (захваты) №2 для фиксации готовых деталей; 6 — захватное устройство токарного патрона; 7 — кассета накопителя; 8 — заготовка; 9 — готовая деталь; A, B, B — направления движений манипулятора

Таблица 6.7

Модуль		Код и наименование исполнительного элемента
Токарный	1	Исполнительный элемент обработки детали (совмещенный)
станок с ЧПУ	2	Захватное устройство токарного патрона (захват заготовок)
	3	Исполнительный элемент перемещения манипулятора в пространстве (совмещенный)
Промышленный	4	Привод разворота манипулятора
робот (ПР)	5	Захватное устройство №1 манипулятора (захват заготовок)
	6	Захватное устройство №2 манипулятора (захват готовых деталей)

Таблица 6.8

Код		СОБЫТИЯ МО	ОДЕЛИ – штатная работа системы						
исполни- тельного элемента	Символ события	Продолжи- тельность, с.	ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ						
3	<i>t1</i>	10	Перемещение к токарному патрону						
6	t2	5	Захват готовой детали устройством №2						
2	t3	5	Захватное устройство патрона разжато						
3	<i>t4</i>	10	Отвод в промежуточную позицию						
4	t5	5	Разворот: захваты №1 горизонтально, захваты №2 вертикально						
3	<i>t6</i>	10	Перемещение к токарному патрону						
2	<i>t</i> 7	5	Захват заготовки устройством патрона						
5	<i>t8</i>	5	Захватное устройство №1 разжато						
3	t9	10	Отвод в промежуточную позицию						
3	t10	10	Перемещение к свободной ячейке кассеты						
6	t11	5	Захватное устройство №2 разжато						
3	t12	10	Отвод в промежуточную позицию						
4	t13	5	Разворот: захваты №1 вертикально, захваты №2 горизонтально						
3	t14	10	Перемещение к заготовке в кассете						
5	t15	5	Захват заготовки устройством №1						
3	t16	10	Отвод в промежуточную позицию						
1	t17	300	Выполнение обработки детали на станке						

Таблица 6.9

			таолица о.у							
Код	СОБЫТИЯ МОДЕЛИ – период загрузки системы									
исполни- тельного элемента	Символ события	Продолжи- тельность, с.	ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ							
	t0		Старт							
3	t01	10	Отвод в промежуточную позицию							
4	t02	5	Разворот: захваты №1 вертикально, захваты №2 горизонтально							
2	t03	5	Захватное устройство патрона разжато							
6	t04	5	Захватное устройство №2 разжато							
5	t05	5	Захватное устройство №1 разжато							

Как отмечалось выше, все циклы автоматической обработки деталей замкнуты. Поэтому их построение может быть начато с любого действия любого исполнительного элемента ГПМ. Выберем в качестве условной точки начала технологического цикла момент окончания токарной обработки детали. В этой точке исполнительные элементы ГПМ имеют следующие позиции:

- *ПАТРОН ТОКАРНОГО СТАНКА* остановлен; его захватное устройство удерживает готовую деталь «*i*»;
- *МАНИПУЛЯТОР* находится в промежуточной позиции; его захватное устройство №2 установлено горизонтально в положении «РАЗЖАТО»; захватное устройство №1 установлено вертикально и удерживает следующую по ходу выполнения производственной партии заготовку «*i*+1».

На первом этапе моделирования был разработан технологический цикл, включающий в себя последовательные действия исполнительных элементов. ГПМ работает следующим образом. После окончания токарной обработки манипулятор подъезжает к патрону токарного станка; и захваты №2 зажимают готовую деталь $\langle i \rangle$, а захваты патрона ее разжимают. Затем манипулятор с готовой деталью отъезжает в промежуточную позицию и разворачивается относительно оси O_2 - O_2 на 180° . В результате разворота заготовка $\langle i+1 \rangle$ в захватном устройстве №1 оказывается в горизонтальном положении. После этого манипулятор подъезжает к патрону токарного станка, «передает» ему заготовку $\langle i+1 \rangle$ и отъезжает в промежуточную позицию.

Далее манипулятор приближается к кассете, помещает готовую деталь $\langle i \rangle$ в свободную ячейку, отъезжает в промежуточную позицию, разворачивается относительно оси O_2 - O_2 на 180° , вновь подъезжает к кассете и фиксирует новую заготовку $\langle i+2 \rangle$ в захватах N = 1. Затем манипулятор возвращается в промежуточную позицию и останавливается в режиме ожидания.

После этого начинается операция обработки заготовки (i+1) на токарном станке. Циклограмма производственного процесса приведена на рис.6.8. Из циклограммы следует, что время цикла выполнения детали на ГПМ $T_{\Gamma\Pi M}$ равно суммарному времени работы его исполнительных элементов $\sum t_i$:

$$T_{\Gamma\Pi\mathbf{M}} = \sum t_{i}$$

Повышение эффективности технологического цикла осуществлялось за счет совмещения во времени действий исполнительных элементов, решающих раздельные задачи в процессе одного технологического цикла.

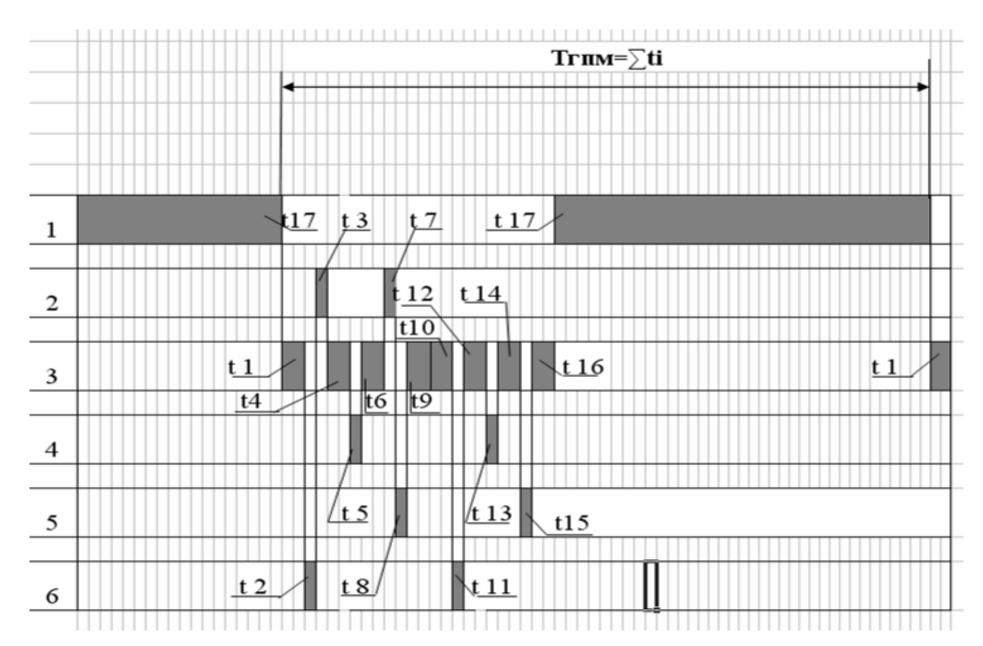


Рис. 6.8. Структурная схема базового цикла обработки детали на ГПМ

Было отмечено, что часть перемещений манипулятора 3 (рис.6.7) может производиться одновременно с процедурой обработки детали на токарном станке. Станок может начинать обработку заготовки (i+1) сразу после того, как манипулятор с готовой деталью (i) отъехал от патрона в промежуточную позицию. В усовершенствованном технологическом цикле (рис.6.9) все перемещения манипулятора, направленные на складирование готовой детали (i) в кассету и подготовку новой заготовки (i+2) выполнялись параллельно с обработкой заготовки (i+1) в токарном станке. Как видно из циклограммы, комбинированная обработка детали на токарном станке продолжительнее действий манипулятора, поэтому часть времени до окончания работы станка манипулятор находился в режиме ожидания с подготовленной заготовкой (i+2), зафиксированной в захватах $\mathbb{N} 1$.

Сравним суммарное время работы исполнительных элементов ГАУ $\sum t_i$ и время цикла выполнения детали на ГПМ $T_{\Gamma\Pi M}$. Расчет показал, что проведенное нами совершенствование технологического цикла позволила сократить его продолжительность примерно на 15%:

$$\sum t_i = 420 \text{ c.}; \ T_{\Gamma \Pi M} = 365 \text{ c.}$$

На последнем этапе разработки модели штатный технологический цикл был экстраполирован на период загрузки ГПМ (рис.6.9). Цикл был дополнен событием t0 (команда «Старт») и последующими действиями t0...t05 (табл.6.9), предназначенными для выведения исполнительных элементов ГПМ в положение, обеспечивающее ее запуск.

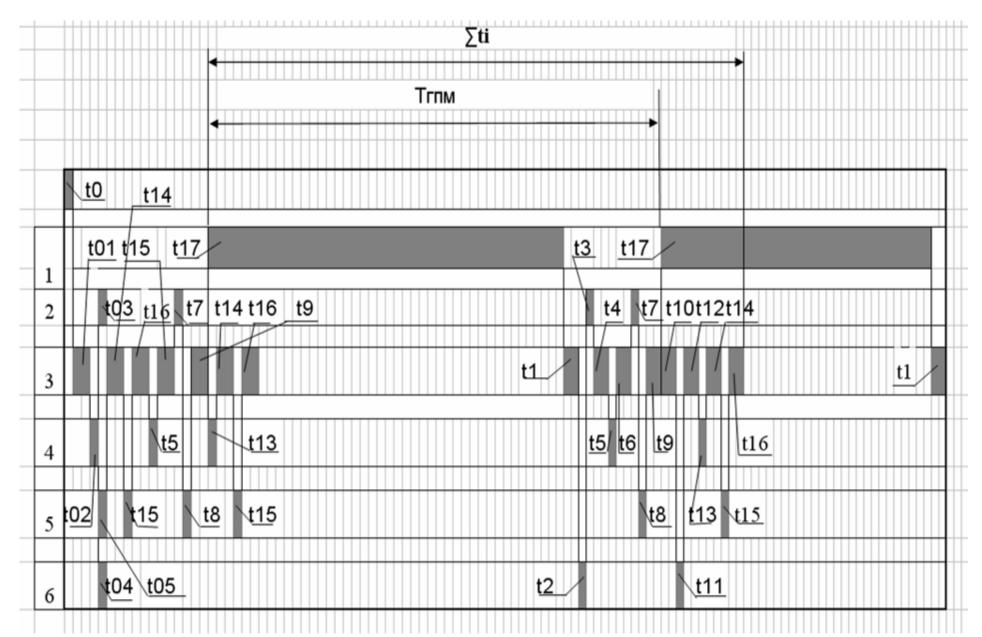


Рис. 6.9. Структурная схема оптимизированного цикла ГАУ

7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

7.1. Классификация деталей

Система обеспечения качества выпускаемой продукции на большинстве предприятий разрабатывается заводским Отделом главного технолога (ОГТ) и согласуется с Заказчиком. Рассмотрим систему, широко применяемую в производстве изделий высшего уровня ответственности и сложности. Для эффективного управления качеством все детали, выполняемые на станках с ЧПУ, разделяют на классы в зависимости от эксплуатационной важности, а также конструктивно-технологических признаков. Методика определения КЛАССА ДЕТАЛИ разрабатывается в ОГТ и оформляется в виде Стандарта предприятия. Детали разделяются на три и более класса.

КЛАСС 1 включает в себя:

- по согласованию с Заказчиком детали особой эксплуатационной важности, от качества выполнения которых зависит жизнь людей; это могут быть, например, детали систем управления подводных лодок, шасси самолетов и т.д.
- если согласование не требуется детали высшей категории сложности с большим числом высокоточных размеров, обработка которых требует проведения нескольких разнородных операций на многофункциональном технологическом оборудовании с ЧПУ. КЛАСС 2 включает в себя:
- по согласованию с Заказчиком детали повышенной эксплуатационной важности, от качества выполнения которых зависит бесперебойная работа сложных систем, таких как автоматизированные производственные комплексы, навигационное оборудование и т.д.
- **если согласование не требуется** детали повышенной сложности, содержащие высокоточные размеры, обработка которых требует, в частности, выполнения комплексных операций на станках с ЧПУ.

КЛАСС 3 и ниже – детали общемашиностроительной сложности.

Каждой детали Класса 1 присваивается индивидуальное имя, например «14894-0032 07_18». Имя обычно включает в себя номер чертежа (14894-0032), а также индивидуальный шифр детали, содержащий порядковый номер партии (07) и номер детали в партии (18). Данное имя фигурирует во всех сопроводительных документах детали, включая эксплуатационные.

Деталям Класса 2 индивидуальное имя не присваивается; при этом имя присваивается партии в целом, например «16694-0007 76». Имя включает в себя номер чертежа (16694-0007) и порядковый номер партии (76). Имя партии фигурирует во всех сопроводительных документах детали.

копирование изготовление Нелицензионное И контрафактных деталей Классов 1 и 2 на отраслевых ремонтно-эксплуатационных предприятиях категорически запрещено. Очевидно, что детали Класса 1 с выгравированным именем подделать практически невозможно. исключения возможности контрафактного изготовления деталей Класса 2, не имеющих гравировки, на них наносится специальное клеймо заводаизготовителя, содержащее определенный буквенно-цифровой Нанесение клейма либо гравировки производится на отдельной малоответственных местах детали ПО технологической операции. Место расположения, текст и общий вид клейма либо гравировки указывается на отдельном маршрутном эскизе.

7.2. Контроль качества выпускаемой продукции

деталей Класса 2 Выполнение сопровождается оформлением ГРУППОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА (табл.7.1). основную надпись паспорта вносятся номер чертежа и порядковый номер партии, а также первоначальное количество деталей в партии. В паспорте перечислены все технологические операции в строгом соответствии с комплектом технологической документации (ТД). Напротив обозначения очередной операции записывается количество деталей, передаются для дальнейшей обработки. Очевидно, что по мере выполнения деталей их количество из-за возникающих отбраковок немного снижается. Напротив обозначения каждой операции в паспорте проставляются личные подписи лиц, ответственных за ее выполнение (обычно это Исполнитель и Контролер БТК), также делаются записи 0 выявленных производственных дефектах.

Выполнение деталей Класса 1 сопровождается оформлением ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА (табл.7.2). В основную надпись паспорта вносятся номер чертежа и шифр детали. Как и в предыдущем документе, в паспорте перечислены все технологические операции; напротив их обозначений предусматриваются личные подписи ответственных лиц, а также записи о выявленных дефектах.

Контролер БТК осуществляет проверку первой (наладочной) детали партии, а также проверку серийных деталей в соответствии с техническими условиями, содержащими, например, требования: «При выполнении операции БТК контролировать каждую пятую деталь». Для отдельных операций технологи могут задавать требования по специальным условиям проведения измерений, например: «Биение поверхности (1) относительно поверхности (4) — [0.025 max] контролировать в станке без снятия детали.

Часто для проведения особо сложных измерений в процессе выполнения детали задействуется автоматизированное оборудование с ЧПУ, такое как координатно-измерительные машины (КИМ). Эти машины обычно образуют отдельный участок, обслуживающий весь производственный комплекс.

Таблица 7.1

Т	EXHO	ЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ГРУППОВОЙ	10668	-0102 Цанга	Класс детали: 2			цковый отии: <i>76</i>	Кол-во деталей в партии: 150		
Nº цеха	№ операции	Наименование операции	Кол-во деталей	Исполнитель	Дата и подпись	Контролер БТК		Дата и подпись	Выявленные дефекты		
03	000	КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛА	_	Иванова	17.05 9/	-					
07	005	ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ	150	Tempol	18.5. The	Cudy	hoba	18.5			
20	010	ТЕРМИЧЕСКАЯ	150	Manutrob	21.5. Me	Tyje	eba	21.5 140			
20	015	ТОКАРНАЯ	149	Вания	25.9. Bay	Per	Just	26.9.	- \$23+0,035 ppobasien		
06	020	ТОКАРНАЯ С ЧПУ	149	Ubanob	31.5 All	Kope	eba	01.06 Kg			
12	025	КОНТРОЛЬНАЯ	147	-		Конно	ba A.	03.06 1	11-0,02_A ne budepman		
06	030	ТОКАРНАЯ С ЧПУ	147	Васин	11.6 3	Ofere	Ba	14.506			
06	035	КОНТРОЛЬНАЯ	147		<	Fan	ща	14.6/100	2		

Таблица П.7.2

		ОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ	14894-0032 КЛ	АПАН	Класс дет 1		Индивидуальный шифр детали:		
№ цеха	№ операц.	Наименование операции	Исполнитель	Дата и подпись	Контролер БТК	Дата и подпис	выявленные лефекты		
03	000	КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛА							
		(u m.∂.)			2				

Измерения на КИМ регламентируются отдельной технологической операцией. Пример операционного описания: «Контрольная операция. КИМ: контролировать размеры 3, 6, 9, а также "□ (плоскостность) — 0.03" (эскиз 4). Измерительное приспособление: ХХХХ». Запись в технологическом паспорте, устанавливающая требование на промежуточную контрольную операцию, приведена в табл.7.1, операция 025.

Текущий и выходной контроль деталей Классов 1 и 2 осуществляется на базе КАРТ ОПЕРАЦИОННОГО / ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ (табл.7.3), содержащих полные списки контролируемых размеров. Карты разрабатываются в ОГТ и являются обязательным приложением к комплекту ТД. Карта включает в себя две части:

- лист 1 карты содержит описание общетехнических требований к выполнению проверки детали;
- последующие листы карты содержат полный перечень контролируемых параметров.

Карта операционного / выходного контроля составляется на базе соответствующего технологического описания процесса изготовления детали. Карта разрабатывается на базе требований, заданных общими техническими условиями выполнения операции. Перечень контролируемых параметров составляется методом «кругового обхода» всех элементов эскиза на данную операцию: общих технических условий, проекций, видов и сечений. На основании операционного описания в карту контроля вносятся указания на применение соответствующих измерительных инструментов и оборудования.

Также как измерения на КИМ (см. выше), заключительный контроль детали регламентируются отдельной технологической операцией. Пример: запись «Контрольная операция» в технологическом паспорте (табл.7.1, операция 035). Приемка-сдача готовой детали осуществляется на базе КАРТЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ, которая обычно согласуется с Заказчиком. Методика ее разработки аналогична методике для карт операционного контроля (см. выше). В частности, перечень контролируемых размеров составляется методом «кругового обхода» чертежа детали.

Для деталей Класса 1 предусматривается сквозной контроль деталей БТК и Заказчиком. Для деталей Класса 2 обычно предусматривается выборочный контроль. При этом процент контролируемых деталей определяется Регламентом проведения заключительной контрольной операции. При обнаружении отклонений от чертежа вся партия деталей возвращается в производство для проведения сквозного контроля и устранения причин возникновения брака.

Контролер БТК в обязательном порядке вносит результаты проверки детали в КАРТУ КОНТРОЛЯ БТК под свою подпись и персональную ответственность (табл.7.4). Полный перечень контролируемых размеров переносится в карту контроля БТК из карты операционного контроля либо из карты выходного контроля (в зависимости от стадии выполнения детали). При заполнении карт Контролер БТК вносит в соответствующие разделы документа фактические размеры и записи о выявленных дефектах.

Таблица 7.3

Инв.	нв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Г								п. П	одпись	и дата	На основании ГОСТ 3.1502-74				
			T													
Бл	анк	$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	$N_{\underline{0}}$	№ оп		№ эс		Карта	опера	шио	нного /			-	ь деталей:	
	Г.Т.	цеха	уч-ка	раци	-	киза		-	-			процент / периодичность				
U.	1.1.	12	4	040		4					троля	20% / контролировать каждую пят				•
Н	аимен	ование	операц	ĮИИ	No	черте	жа	П	Іифр дет	али / г	артии		Наименование	детали	Класс	детали
I	Комплексная с ЧПУ 14894-0032 14894-0032 0								7_18		Корпус фил	ьтров		1		
Номер											Приспособл (код, наиме		инструмент		ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ	
1	Проверить деталь на отсутствие заусенцев, забоин, нарушение покрытия, трещин													Вне	ешний осмо	гр
2								олостях и орозии и т		рхно-				Вно	ешний осмо	гр
3	Пров		соответ	гствие	е ше	рохов	атост	ги поверх		скизу					гласно типо Ітроля шеро	-
4								ок, налич	ие фасо	к					гласно типо оверки кром	-
5		ерить і аусенцо			е схо	дной 1	и зах	одной нит	гок и отс	сутст-				Вно	ешний осмо	гр
	Пров	ерить (тметк	и БТІ	Квт	ехнол	огич	еском пас	спорте о	вы-					личие клейм	, ,
6								ераций	•						сей ответств ц БТК	енных
7	Пров	ерить 1	гвердо	сть по	ту	марш	рутн	юго описа	ния						личие отпеч	атка
8	Пров	enutl i	Inaru I	LHACT	ርኩ ሲብ	елине	ний і	каналов и	I OTRANCI	гий					рдости гласно эскиз	ev.
9	_		_												гласно эскиз гласно эскиз	
10	, 11,020,0112 1110 11 11,000 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11													Согласно эскизу		
	22pozepii z vonzerpii recinie pusitepii dei unii (cini ciledi illicibi)								Разраб.		Иванов И.И	1 301		Лист		
											Нач. ТБ О		Сидоров С.С.			1
											Нач. БТК		Васин В.В.			Листов
Изм.	Лист	№ докум	и. Подп	ись Д	Ц ата	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	а Н. контр		Иванова А.А.			3

Инв. №	Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. №			Інв. № дубл.		Подп.	и дата				Нас	сновани	и ГОСТ 3.	1502-74			
Карта операционного / выходного				контро	ЛЯ	М опера 04	ации	№ эскиза 4		 № чертеж 1894-003			Шифр гали / па 94-0032	ртии			
Номер измерения	измерения			Приспособление (код, наименование)				Измерительный инструмент (код, наименование)				ОСОБЫ ЗАН					
	TEX	ничес	кие ус	СЛОВІ	ля:												
11	R=0.	51									I	Шаблоны радиусные			ые	8 м	ест
		вный і	вид:														
12	L=80	+0,3										ШЦ-II-250-0,1					
13	R12±	0,2								I	Шаблоны радиусные				4 ме	еста	
14	L=18	5-0,4									ШЦ-II-250-0,1						
15-18	140±	0,05; 55±	0,05; 11	0±0,05	; 70±0,	05					Ma	стер пл	ита				
19	L=18	$^{+1,0}_{-0,5}$										ШЦ-II-250-0,1					
20	□ (пл	оскость	ность) - (0.03			18-6535-00-2										
21	// (па	раллелн	ьность) -	0.05 -	Γ		18-	6535	5-00-7								
		ЕНИЕ А	\-A:														
22	Ø121	17 ^(+0,018)										Калибр-пробка				2 o	ГВ.
23								Ш	Γ-160-0,	,05		2 ме	еста				
24	4x45°	(зенкої	вка)				167	71-51	00-76							2 ме	ста
																	Лист
Изм.	Лист Ј	№ докум.	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Под	пись	Дата	Изм.	Лист	№ доку	м. І	Тодпись	Дата	2

Окончание табл. 6.3

Инв. №	подл.	Подп. 1	и дата	Взам.	инв. №	2 <i>V</i>	Інв. № дубл. Подп. и дата				-	На ос	сновани	и ГОСТ 3.	1502-74		
Карта операционного / выходного				контро	ЛЯ	№ опера 04	ции	№ эскиза 4		[№] чертеж 4894-003			Шифр тали / па 94-0032	отии			
номер измерения киначамки				Приспособление (код, наименование)				Измерительный инструмент (код, наименование)				ОСОБЫ ЗАН					
	вид	СЛЕВА	\:														
25	L=80	-0,15										III	Γ-160-0	,05			
26	B=14	+0,43					16'	71-51	00-54								
27	M8-7	Ή										Резь	бовая пј	робка	l	4 o	гв.
28	L=12	min (πο	резьбе)								Резьбовая пробка				4 o	гв.	
29	L=15	min (πο	отверст	ию)							ШЦ-І-125-0,1				4 o	гв.	
30	// (па	раллель	- ьность) -	0.05 -	В		1671-5100-36										
	СЕЧ	ЕНИЕ Б	5-Б														
31	Ø14I	$114^{(+0,43)}$									Калибр-пробка ∅14 Н			H14			
32	L=8 ₋₀),3									ШЦ-І-125-0,1						
33	H=6±	-0,2										Ш	Ц-І-125-	-0,1			
																	Лист
Изм.	Лист Ј	№ докум.	Подпись	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Под	пись	Дата	Изм.	Лист	№ доку	νм. П	одпись	Дата	3

Таблица 7.4

	КАРТА КОНТРО Ј	Лист: 1	Листов: 1			
. 1	№ чертежа: 4894-0032		ор детали/п 394-0032		№ операции: 040	
Контролер БТК:		Подпись и дата:			№ эскиза: 4	
	аданные признаки		ческие знаки	Выявленные дефекты		
операционног	и разделов 1-9 карты го/выходного контроля	вна	here			
	L=80 ^{+0,3}	80	.1			
	R12±0,2	8 don	yerce			
	L=185 _{-0,4}	1849				
	140±0,05	140	0.07	Отклонени		
	55±0,05		,05		-	
	70±0,05	70,0	24			
	L=18 ^{+1,0} _{-0,5}	17.9				
□ (плост	костность) - 0.03	0,0	1			
// (паралле	ельность) - 0.05 - Г	0.01				
Ø	12H7 ^(+0,018)	& Janu	erce			
	L=14 _{-0,1}	& Dany	91			
4x45	5° (зенковка)		yere			
	L=80 _{-0,1}	80				
1	B=14 ^{+0,43}	14.	2			
	M8-7H	& dar	rycke			
	nin (по резьбе)	11,:	5°	Hedop	es hersely	
	(по отверстию)	15			,,	
// (паралле	льность) - 0.05 - В		05			
Ø1	4H14 ^(+0,43)	14	- 1			
	L=8 _{-0,3}		95			
	H=6±0,2	6.	05			

Таблица 7.5

КАРТА СА		Лист: 1	Листов: 1		
№ чертежа: 14894-0032	Шифр д 14894-			№ операции: 040 № эскиза: 4	
Исполнитель:		Подпись и дата:			
Заданные признаки		Фактиче призна			явленные ефекты
70±0,05	70,00	1			
□ (плоскостность) -	0,0-	(
// (параллельность) - 0	0,04				

Отметим, что техническое условие В операционном описании: «Контроль Исполнителем и БТК» означает сквозной контроль деталей Исполнителем и его персональную ответственность за невыявленный брак. Наиболее ответственные размеры подлежат контролю Исполнителем с обязательным заполнением КАРТЫ САМОКОНТРОЛЯ (табл.7.5). Указание Исполнителю заполнять карту самоконтроля и перечень контролируемых размеров задаются технологом путем введения соответствующих условий в операционное описание процесса, например: «Исполнителю контролировать размеры 3, 6, 7, а также "// (параллельность) $-0.05 - \Gamma$ " (эскиз 4). Заполнять карту самоконтроля».

В случае выявления производственных дефектов на заводеизготовителе принимаются специальные решения, преследующие три основные цели:

- свести к минимуму возможный ущерб от некачественной работы;
- проанализировать причины возникновения отклонений;
- выявление и наказание лиц, ответственных за брак.
 Решения по деталям, выполненным с производственными дефектами,

оформляются на специальном бланке «**Лист разрешений**»; их можно разделить на четыре группы.

- ЕСЛИ ДЕФЕКТЫ ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНИМЫ разрешение на доработку детали / деталей (табл.7.6); согласование с Разработчиком и Заказчиком не требуется.
- ЕСЛИ ДЕФЕКТЫ ЧАСТИЧНО УСТРАНИМЫ определение границ применяемости и условий эксплуатации детали / деталей; в ряде случаев требуется доработка деталей и изготовление индивидуальных сборочных комплектов (табл.7.7); разрешение следует согласовывать с Разработчиком и Заказчиком; на детали / деталях следует наносить специальную маркировку.
- ЕСЛИ ДЕФЕКТЫ НОСЯТ НЕСУЩЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР разрешение на штатное использование детали / деталей, выполненных с отклонениями (табл.7.8); разрешение следует согласовывать с Разработчиком и Заказчиком; специальная маркировка не требуется.
- ЕСЛИ ДЕФЕКТЫ НЕУСТРАНИМЫ решение об отбраковке детали / деталей (табл.7.9), оформление карты брака.

После сдачи детали Заказчику, КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛИ (совместно с соответствующей КАРТОЙ КОНТРОЛЯ БТК) становится неотъемлемой частью ПАСПОРТА ДЕТАЛИ. Паспорт сопровождает деталь вплоть до ее выхода из строя или списания. Для детали, выпущенной с отклонениями, ЛИСТ РАЗРЕШЕНИЯ также становится частью ПАСПОРТА. Одновременно с этим КАРТЫ КОНТРОЛЯ по всем операциям хранятся на заводе-изготовителе в течение полного срока службы изделия. Их наличие может потребоваться для разрешения конфликтных ситуаций, возможных в процессе эксплуатации.

Предприятие-потребитель (головной разработчик) COLIJACOBAHO:

фамилия, И.О., подпись, дата 🛵

фамилия, И.О., подпись, дата

Директор производства

СОГЛАСОВАНО: Предприятие-потребитель (головной разработчик)

№ ЛР

Количество (шт.)

1

Листов

1

Лист

Лист

OFT, OFK

1185 - 2315 -11 Kopnyc nodwynywka

разрешения

Директор производства

Изделие

№ цеха

Производственный №

Чертежный номер и наименование:

Разослать:

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ: учеб. пособие / Ю.А. Бондаренко [и др.]. Старый Оскол: ТНТ, 2009. 292 с.
- 2. **Серебреницкий, П. П.** Программирование для автоматизированного оборудования: учеб. пособие / П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе. М.: Высш. шк., 2003. 592 с.
- 3. **Иванов, А.А.** Автоматизация технологических процессов и производств: учеб. пособие / А.А. Иванов. Н. Новгород: НГТУ, 2009. 204 с.
- 4. **Петровский, А.Н.** Автоматизация производственных процессов в машиностроении: комплекс учебно-методических материалов / А.Н. Петровский, Е.А. Куликова. Н. Новгород: НГТУ, 2000. 120 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Пример программирования технологической операции на многофункциональном токарно-фрезерном центре

Цель раздела — обучение принципам подготовки, пуско-наладки и программирования процессов комбинированной обработки деталей на многофункциональном токарно-фрезерном центре.

Исходные данные

Эскиз выполняемой детали – рис. П.1.1.

3аготовка — пруток D=110 мм; L=104 мм.

Материал – конструкционная сталь средней твердости (HRC=30...40).

Оборудование – токарно-фрезерный центр **INDEX**.

Модификация – станок с двумя инструментальными блоками (рис.1.22).

Тип инструментальных блоков – револьверная головка.

Емкость одной револьверной головки – 12 позиций.

Особенности системы ЧПУ – двухканальная система ЧПУ **Siemens** с раздельным программированием действий револьверных головок.

Язык программирования – SINUMERIK-840D.

Особенности подготовки операции

В рамках принятого технологического процесса деталь выполняется на станке **INDEX** по комбинированной операции за два установа: установ A и установ B. В рамках каждого установа производится выполнение черновой и чистовой обработки соответствующих поверхностей. Посадочная поверхность для базирования заготовки на установе A выполняется по предварительной токарной операции 005 на универсальном станке.

Крепление заготовки производится в трехкулачковом патроне. Нулевые точки системы координат детали располагаются на обработанной торцевой поверхности. Программы управления, разработанные для каждой из двух револьверных головок, обеспечивают в совокупности полный цикл обработки детали. На установе A нулевая точка кодируется ZMW_1 , на установе $B - ZMW_2$. Останов станка с целью переворота детали производится автоматически командой УП M0; возобновление работы осуществляется с пульта управления клавишей «ПУСК».

Деталь по комбинированной операции выполняется общим комплектом инструментов. В **PГ1** размещены фрезерные инструменты, а также подрезной и проходные резцы, имеющие относительно небольшой вылет в направлении оси Z. В **РГ2** размещены сверло для выполнения центрального отверстия, а также все расточные резцы. Особенности структурной схемы станка требуют размещения токарных расточных резцов в **РГ2**, а также фрезерных инструментов в **РГ1** через одну позицию.

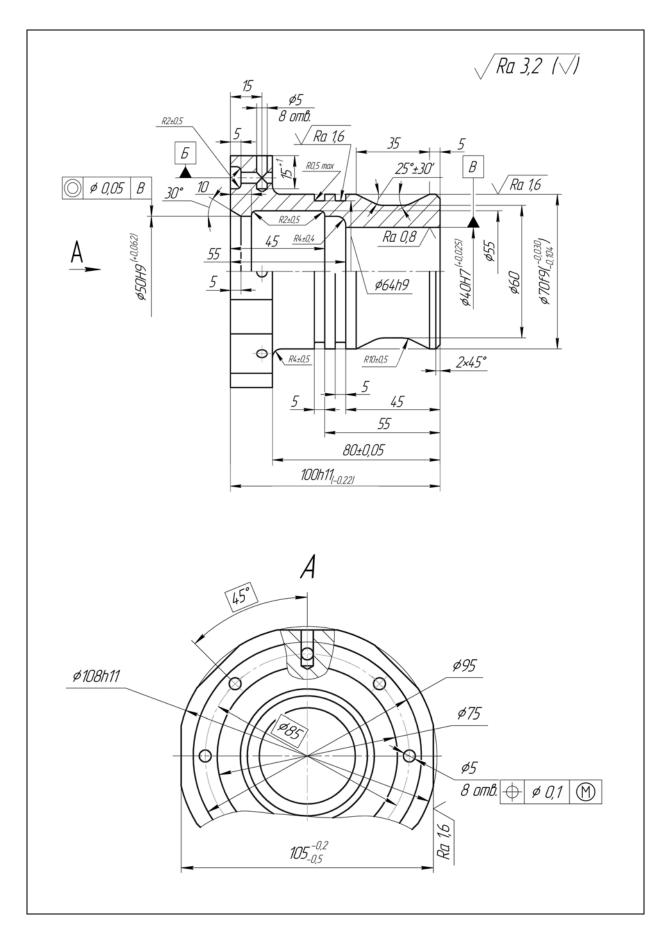


Рис. П.1.1. Эскиз детали

Таблица инструментов, размещенных в **РГ1**, приведена в табл. П.1.1. Таблица инструментов, размещенных в **РГ2**, приведена в табл. П.1.2. Номера инструментов (T_i) в таблицах соответствуют их позициям в револьверных головках. Краткое описание операции и переходов приведено в табл. П.1.3. Комплект маршрутных и операционных эскизов обработки детали по операциям **005** и **010** приведен на рис. П.1.2...рис. П.1.20.

Как уже отмечалось, координатная ось X(2) для нижней револьверной головки **РГ2** направлена вниз (рис.1.22); соответственно Y(2) направлена внутрь станка. С целью устранения проблем при расчете траекторий движения инструментов координатная система **РГ2** на операционных эскизах была условно развернута на 180° относительно оси вращения детали. Соответственно, на операционных эскизах все траекторий движения инструментов, размещенных в **РГ2** (рис.1.22, δ), оказались развернутыми относительно **Z**. Условный разворот системы координат **РГ2** обеспечил единое направление одноименных осей координатных систем **РГ1** и **РГ2**.

Особенности программирования переходов

На установе A комбинированной операции 010 осуществляется обработка детали токарными инструментами: подрезка торца, сверление центрального отверстия, выполнение черновой и чистовой обработки наружных и внутренних поверхностей. Сверление осуществляется за один прямой проход твердосплавным инструментом, обеспечивающим подачу СОЖ непосредственно в зону резания. Черновая и чистовая обработка наружного контура, внутреннего контура и наружных радиальных канавок осуществляется раздельными резцами. Черновое точение производится продольными перемещениями резца с применением стандартного цикла обработки по контуру. Черновая обработка канавок производится простым врезанием. Чистовая обработка канавок выполняется движениями по контуру притуплением острых кромок. Обработка внутренней поверхности повышенной точности осуществляется дополнительным резцом. Отметим, что черновой и чистовой переходы (II3 и II6) на установе A выполняются по однотипным траекториям; это позволило отобразить ИХ операционном эскизе (рис. П.1.6).

На установе **Б** комбинированной операции **010** выполняется обработка детали токарными и фрезерными инструментами: точение наружных поверхностей, расточка, выполнение внутренних и торцевых канавок, фрезерование плоскостей, сверление двух групп отверстий. Токарная обработка наружных и внутренних контуров производится резцами, которые были задействованы ранее при обработке детали на установе **A**. Черновая и чистовая обработка канавок на внутренней и торцевой поверхностях осуществляется совмещенными переходами соответствующего инструмента. Отсутствие отдельных инструментов для выполнения чистовых переходов вызвано ограниченной емкостью револьверных головок.

Таблица П.1.1

		Токарны	й инстру	мент	Фрезер	ный инст	румент		
Код инструмента	Тип инструмента	Обозначение коррекции вершины резца	Код вершины резца	Радиус вершины резца	Фактический диаметр фрезы	Заданный диаметр фрезы	Обозначение плана обработки	Примечания	
T1	Подрезной резец	D101	3	1,2	-	-	-	Черновая подрезка торца	
T2	Упорный резец	D102	3	0,8	-	-	-	Черновая обработка наружных поверхностей	
T3	Канавочный резец;	D103	3	0.4	ı	-	ı	Черновая обработка наружной	
	ширина резца <i>В</i> =4 мм	D123	4	0.4	1	-	-	канавки	
<i>T4</i>	Контурный резец	D104	3	0,4	ı	-	1	Чистовая обработка торцевой и наружных поверхностей	
T5	Канавочный резец;	D105	3	0,2	-	-	-	Чистовая обработка наружной	
	ширина резца <i>В</i> =3 мм	D125	4	0,2	-	-	-	канавки	
<i>T7</i>	Фреза концевая <i>D</i>=20 мм ; количество зубьев <i>Z</i>=6	D107	-	-	20	20	G17	Выполнение лысок	
<i>T9</i>	Сверло твердосплавное <i>D</i>=5 мм	D109	-	-	5	-	G17	Сверление отверстий параллельно оси Z	
T11	Сверло твердосплавное <i>D</i>=5 мм	D111	-	-	5	-	G19	Сверление отверстий параллельно оси X	

Таблица П.1.2

га		Токарны	ій инстј	румент	
Код инструмента	Инструмент	Обозначение коррекции вершины резца	Код вершины резца	Радиус вершины резца	Примечания
<i>T1</i>	Сверло с твердосплавными пластинами <i>D</i> =35 мм	D201	-	1	Сверление центрального отверстия
<i>T3</i>	Расточной упорный резец	D203	2	0,8	Черновая обработка внутренней цилиндрической поверхности
<i>T5</i>	Расточной контурный резец	D205	2	0,4	Чистовая обработка внутренней цилиндрической поверхности
<i>T7</i>	Расточной Контурный резец	D207	2	0,2	Обработка внутренней цилиндрической поверхности повышенной точности
TO	Расточной канавочный	D209	2	0,4	Обработка внутренней
<i>T9</i>	резец В=5 мм	D229	1	0,4	канавки
T11	Торцевой канавочный	D211	2	0,2	Osnosomuo monvonoŭ vavonov
T11	резец В=4 мм	D231	3	0,2	Обработка торцевой канавки

Таблица П.1.3

005 ТОКАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ								
Условное обозначение перехода Описание перехода								
Переход <i>П01</i> (рис. П.1.2)	Подрезать торец, выдерживая размер 3							
Переход П02 (рис. П.1.2)	Точить поверхность, выдерживая размеры 1 и 2							

010 КОМБИНИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ										
Условное обозначение перехода	Револьверная головка	Инструмент (корректор длины)	Описание перехода							
1	2	3	4							
Установ <i>A</i> (рис. П.1.3)	-	-	-							
Переход <i>П1</i> (рис. П.1.4)	РГ1	T1 (D101)	Подрезать торец, выдерживая размер <i>1</i>							
Переход П2 (рис. П.1.5)	РГ2	T1 (D201)	Сверлить отверстие, выдерживая размер <i>1</i>							

Продолжение таблицы П.1.3

1	2	3	4
Переход П 3 (рис. П.1.6)	РГ2	T3 (D203)	Расточить отверстие, выдерживая размеры <i>1,2</i>
Переход П4 (рис. П.1.7)	РГ1	T2 (D102)	Точить комбинированную поверхность, выдерживая размеры 110
Переход П 5 (рис. П.1.8)	РГ1	T3 (D103)	Точить две канавки, выдерживая размеры <i>16</i>
Переход П6 (рис. П.1.6)	РГ2	T5 (D205)	Расточить отверстие, выдерживая размеры <i>3,4</i>
Переход П 7 (рис. П.1.9)	РГ1	T4(D104)	Точить комбинированную поверхность, выдерживая размеры <i>19</i>
Переход П8 (рис. П.1.10)	РГ1	T5 (D105/D125)	Точить две канавки, выдерживая размеры 16
Переход П9 (рис. П.1.11)	РГ2	T7 (D207)	Расточить отверстие, выдерживая размеры <i>1,2</i>
Установ Б (рис. П.1.12)	-	-	-
Переход П10 (рис. П.1.13)	РГ2	T3 (D203)	Расточить комбинированную поверхность, выдерживая размеры 15
Переход <i>П11</i> (рис. П.1.14)	РГ2	T9 (D209/D229)	Расточить выточку, выдерживая размеры 14
Переход П12 (рис. П.1.15)	РГ2	T11 (D211/D231)	Точить торцевую выточку, выдерживая размеры 14
Переход П13 (рис. П.1.16)	РГ1	T4 (D104)	Точить поверхности, выдерживая размеры 1,2
Переход П14 (рис. П.1.17)	РГ2	T5 (D205)	Расточить комбинированную поверхность, выдерживая размеры 15
Переход П15 (рис. П.1.18)	РГ1	T7 (D107)	Фрезеровать 8 лысок, выдерживая размеры <i>1,2</i>
Переход П16 (рис. П.1.19)	РГ1	T9 (D109)	Сверлить 8 отверстий, выдерживая размеры <i>13</i>
Переход П17 (рис. П.1.20)	РГ1	T11 (D111)	Сверлить 8 отверстий, выдерживая размеры 13

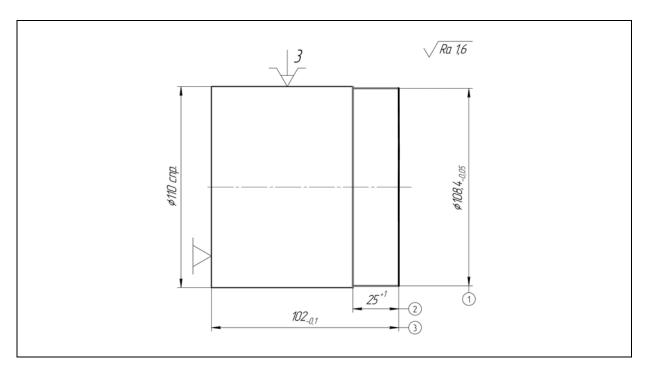


Рис. П.1.2. Эскиз обработки детали по предварительной токарной операции

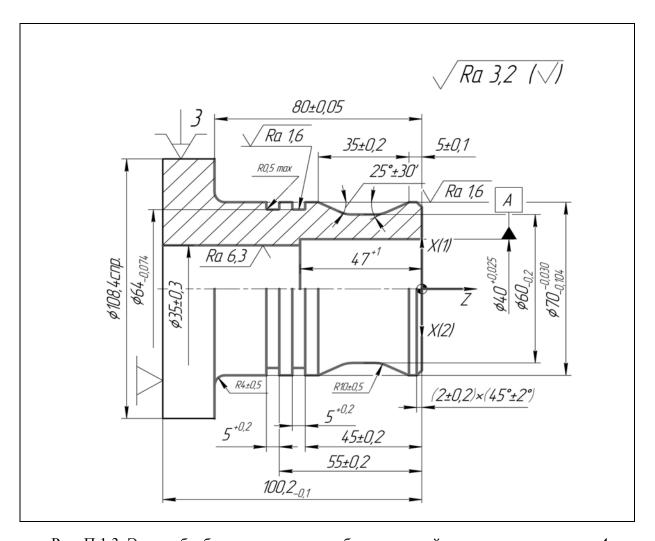


Рис. П.1.3. Эскиз обработки детали по комбинированной операции на установе A

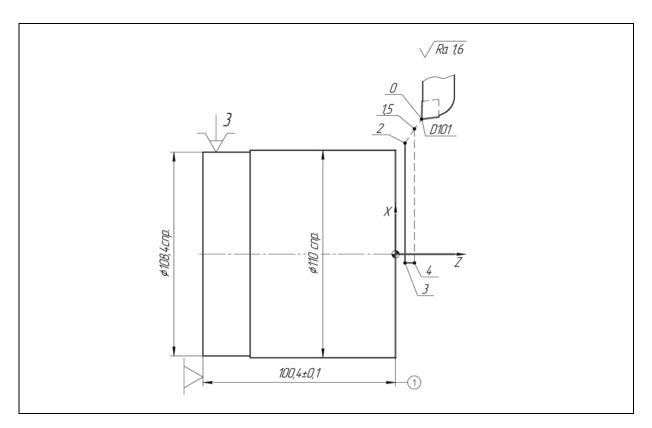


Рис. П.1.4. Эскиз обработки по переходу III на установе A

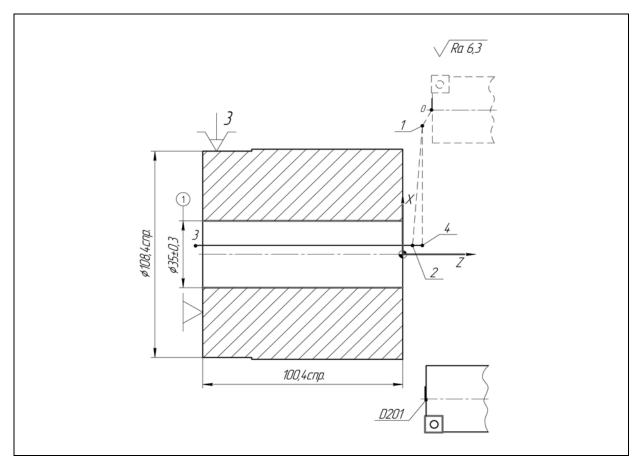


Рис. П.1.5. Эскиз обработки по переходу II2 на установе A

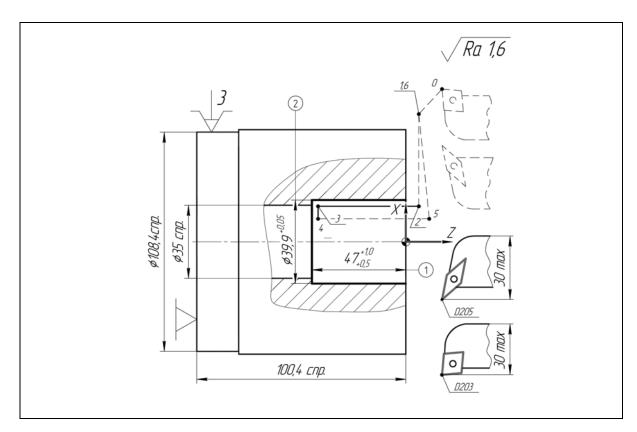


Рис. П.1.6. Эскиз обработки по переходам $\it II3$ и $\it II6$ на установе $\it A$

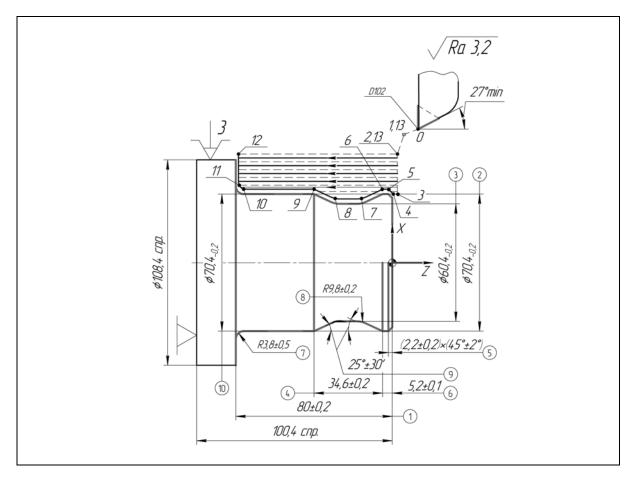


Рис. П.1.7. Эскиз обработки по переходу II4 на установе A

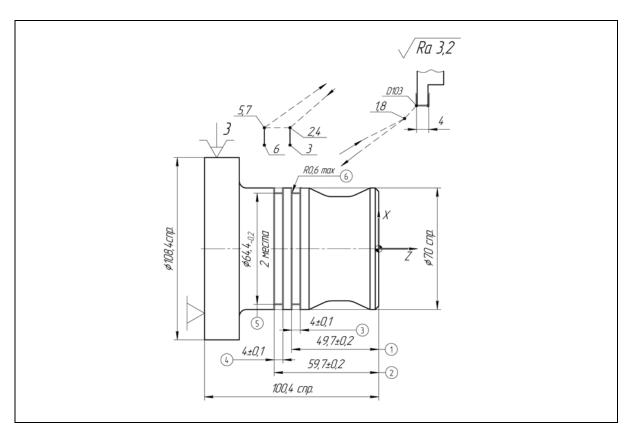


Рис. П.1.8. Эскиз обработки по переходу $\it{\Pi5}$ на установе \it{A}

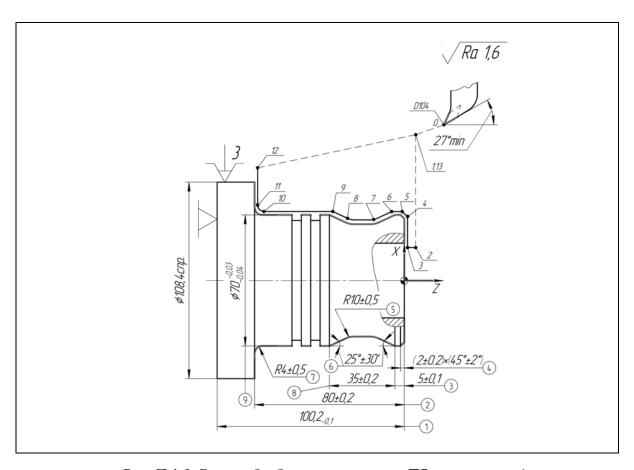


Рис. П.1.9. Эскиз обработки по переходу II7 на установе A

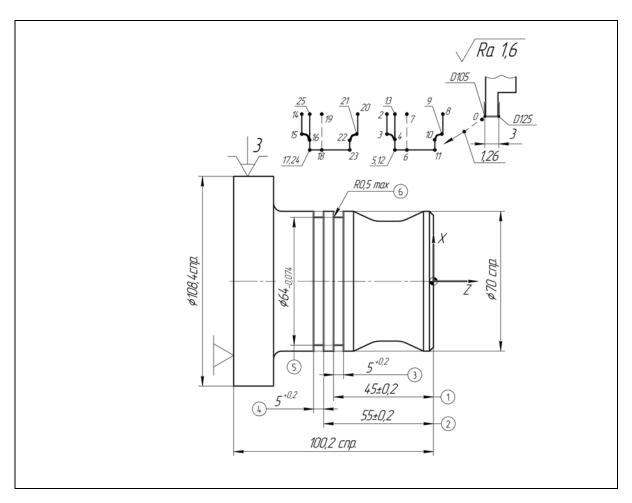


Рис. П.1.10. Эскиз обработки по переходу $\it{II8}$ на установе \it{A}

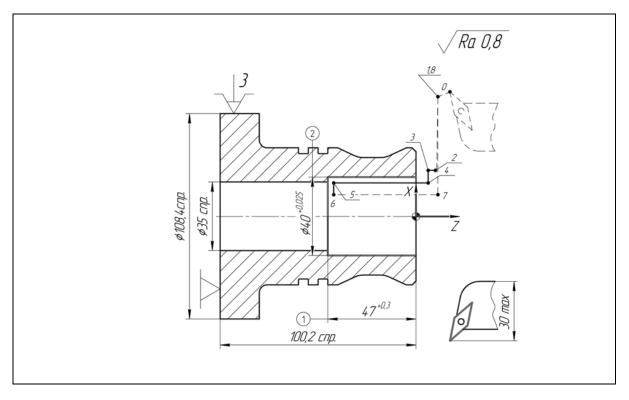


Рис. П.1.11. Эскиз обработки по переходу ${\it \Pi9}$ на установе ${\it A}$

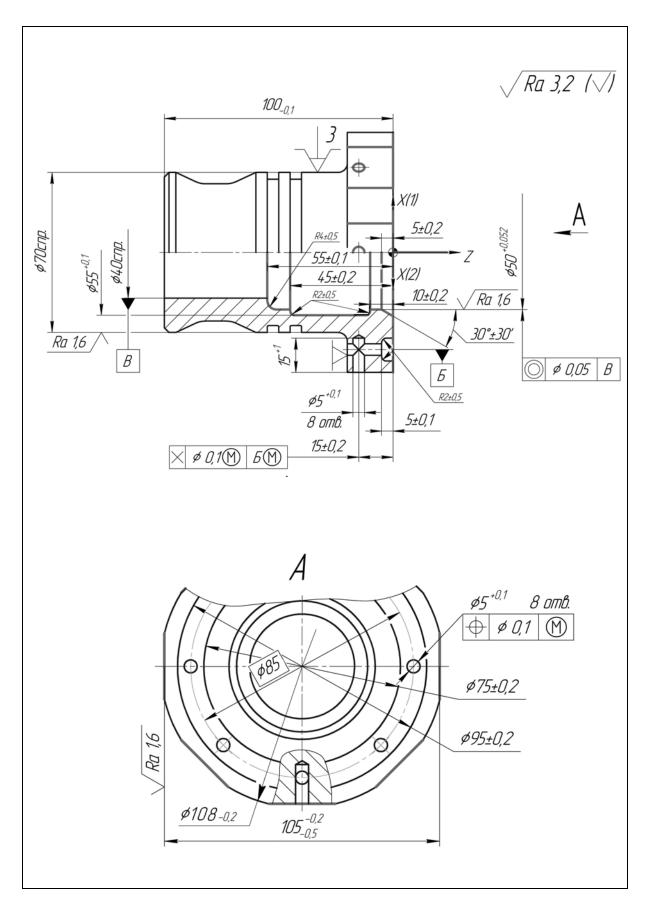


Рис. П.1.12. Эскиз обработки детали по комбинированной операции на установе $\boldsymbol{\mathcal{E}}$

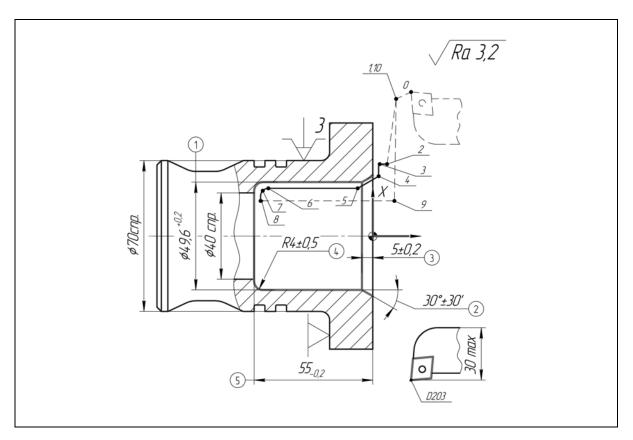


Рис. П.1.13. Эскиз обработки по переходу $\mathbf{\Pi} \mathbf{10}$ на установе $\mathbf{\emph{b}}$

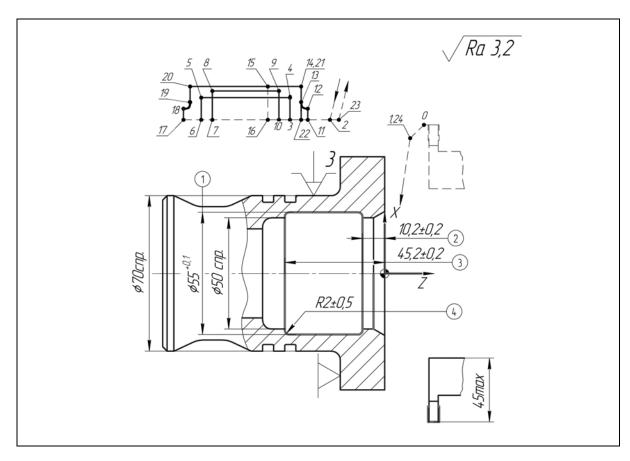


Рис. П.1.14. Эскиз обработки по переходу ${\it II}$ 11 на установе ${\it E}$

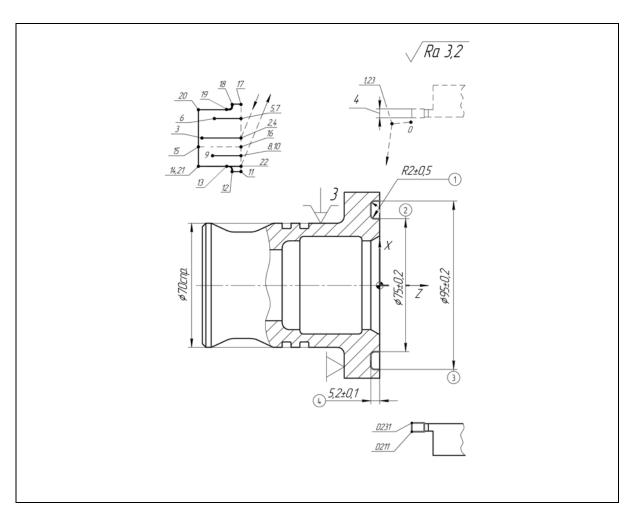


Рис. П.1.15. Эскиз обработки по переходу $\emph{\textbf{\Pi12}}$ на установе $\emph{\textbf{\textit{b}}}$

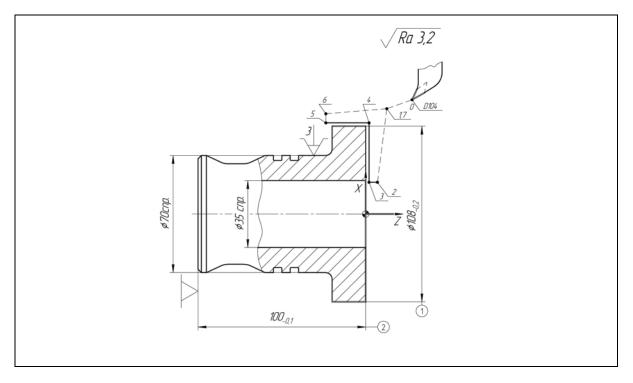


Рис. П.1.16. Эскиз обработки по переходу II13 на установе I

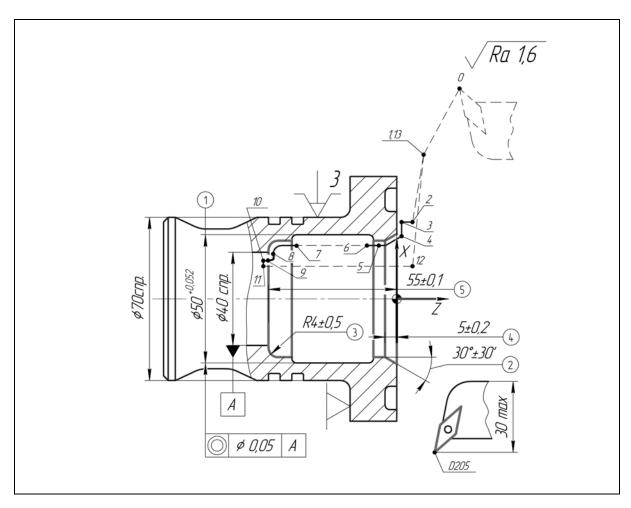


Рис. П.1.17. Эскиз обработки по переходу II14 на установе I

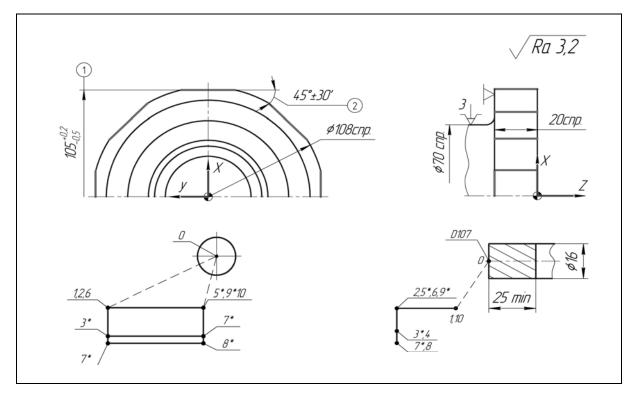


Рис. П.1.18. Эскиз обработки по переходу II15 на установе I

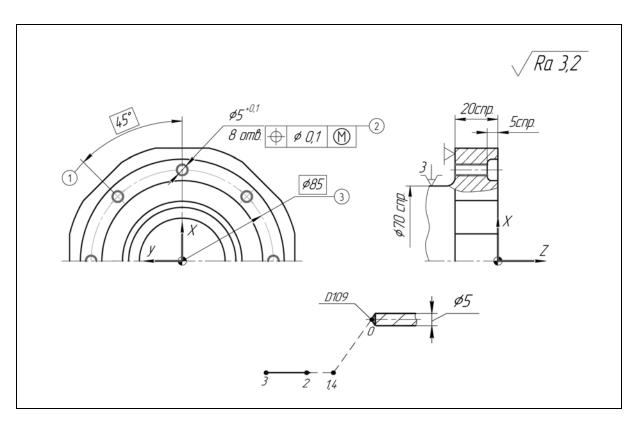


Рис. П.1.19. Эскиз обработки по переходу $\emph{\textbf{\Pi16}}$ на установе $\emph{\textbf{\textbf{b}}}$

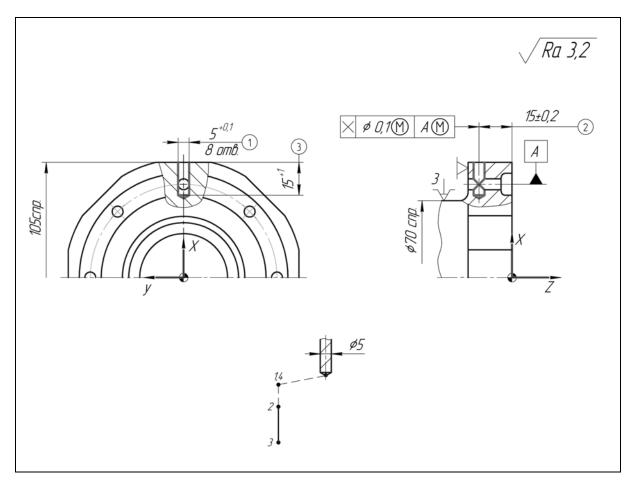


Рис. П.1.20. Эскиз обработки по переходу II17 на установе $\boldsymbol{\mathcal{S}}$

Каждый из трех фрезерных инструментов производит по восемь повторяющихся переходов в различных угловых положениях детали (через 45°). Описание процедур выполнено в УП тремя различными способами (с целью демонстрации возможностей программного обеспечения). Обработка плоскостей описана в подпрограмме, включающей в себя команду на поворот шпинделя в конце обработки; при этом УП осуществляет восьмикратный вызов подпрограммы. Выполнение отверстий описано с применением операторов логического программирования «IF» и «WHILE».

Структура управляющей программы


С целью повышения производительности обработки детали на установе A было признано целесообразным осуществить совмещение некоторых переходов токарных инструментов, размещенных в **РГ1** и **РГ2**. Разработана следующая структура программирования обработки детали:

- подрезка, а также расточка повышенной точности выполняются отдельно от других переходов;
- черновые переходы расточных и проходных инструментов выполняются в последовательно-параллельном режиме;
- чистовая расточка совмещена с чистовой обработкой наружных поверхностей.

Алгоритм действий системы ЧПУ станка, разработанный на базе построения сети Петри [2] (рис. $\Pi.1.21,a$), представлен в виде циклограммы [3] (рис. $\Pi.1.21,\delta$). Структура УП обработки детали на установе A приведена в табл. $\Pi.1.4$.

Комбинированная обработка детали на установе Б производится в основном расточными инструментами, размещенными в РГ2. РГ1 осуществляет один токарный переход (чистовую обработку наружной обработку поверхности) И детали фрезерными инструментами. Совмещение переходов токарных инструментов нецелесообразным. Сеть Петри приведена на рис. $\Pi.1.22,a$), алгоритм действий системы ЧПУ станка представлен в виде циклограммы (рис. $\Pi.1.22,\delta$). Структура УП обработки детали на установе **Б** приведена в табл. $\Pi.1.5.$

Программы управления рабочими органами станка в процессе выполнения комбинированной операции 010 представлены в составе карт кодирования информации (табл. П.1.6 и табл. П.1.7). Кодирование повторяющихся траекторий движения фрезы, выполняемых **РГ1** на установе \boldsymbol{E} , выделены из УП (табл. П.1.6) и оформлены в виде подпрограммы (табл. П.1.8).

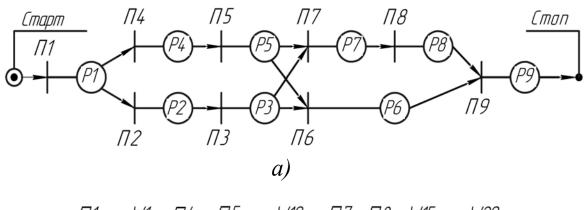

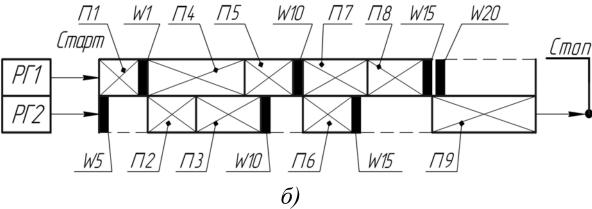
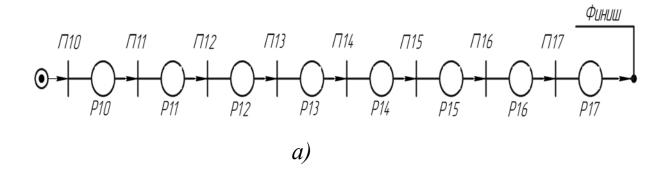


Рис. П.1.21. Моделирование выполнения последовательно-параллельного цикла обработки детали на установе A:

a – сеть Петри цикла выполнения операции; b – циклограмма переходов обрабатывающих инструментов; **РГ1** – револьверная головка №1; **РГ2** – револьверная головка №2; P_i – условия модели; W_J – метки согласования действий программ во времени; Π_i – события модели (переходы): $\Pi 1$ - подрезка; $\Pi 2$ - сверление; $\Pi 3$ - расточка черновая; $\Pi 4$ - точение черновое; $\Pi 5$ - канавка наружная черновая; $\Pi 6$ - расточка чистовая; $\Pi 7$ - точение чистовое; $\Pi 8$ - канавка наружная чистовая; $\Pi 9$ - расточка повышенной точности

Таблица П.1.4

Структура управляющей программы для револьверной головки №1 (РГ1)	Структура управляющей программы для револьверной головки №2 (РГ2)				
СТАРТ ПЕРЕХОД <i>П1</i> : подрезка МЕТКА <i>WAITM</i> (5,1,2) (или <i>W5</i>) ПЕРЕХОД <i>П4</i> : точение черновое ПЕРЕХОД <i>П5</i> : канавка наружная черновая МЕТКА <i>WAITM</i> (10,1,2) (или <i>W10</i>) ПЕРЕХОД <i>П7</i> : точение чистовое ПЕРЕХОД <i>П8</i> : канавка наружная чистовая МЕТКА <i>WAITM</i> (15,1,2) (или <i>W15</i>) МЕТКА <i>WAITM</i> (20,1,2) (или <i>W20</i>) (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)	СТАРТ МЕТКА <i>WAITM</i> (5,1,2) (или <i>W5</i>) ПЕРЕХОД <i>П2</i> : сверление ПЕРЕХОД <i>П3</i> : расточка черновая МЕТКА <i>WAITM</i> (10,1,2) (или <i>W10</i>) ПЕРЕХОД <i>П6</i> : расточка чистовая МЕТКА <i>WAITM</i> (15,1,2) (или <i>W15</i>) ПЕРЕХОД <i>П9</i> : расточка повышенной точности Команда <i>М0</i> : программный останов станка				
ПЕРЕВОРОТ ДЕТАЛИ					



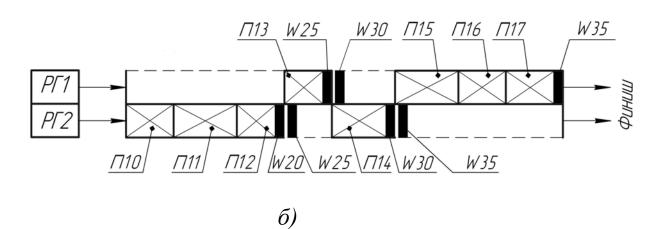


Рис. П.1.22. Моделирование выполнения последовательного цикла обработки детали на установе « $\textbf{\textit{E}}$ »:

a – сеть Петри цикла выполнения операции; b – циклограмма переходов обрабатывающих инструментов; **РГ1** – револьверная головка №1; **РГ2** – револьверная головка №2; P_i – условия модели; W_J – метки согласования действий программ во времени; Π_i – события модели (переходы): $\Pi 1$ - расточка черновая; $\Pi 2$ - канавка внутренняя; $\Pi 3$ - канавка торцевая; $\Pi 4$ - точение чистовое; $\Pi 5$ - расточка чистовая; $\Pi 6$ - фрезеровка (план $\Pi 6$); $\Pi 7$ - сверление (план $\Pi 6$); $\Pi 8$ - сверление (план $\Pi 6$)

Таблица П.1.5

Структура управляющей программы для револьверной головки №1 (РГ1)	Структура управляющей программы для револьверной головки №2 (РГ2)
(ОЖИДАНИЕ) ПЕРЕХОД П13: точение чистовое МЕТКА WAITM (25,1,2) (или W25) МЕТКА WAITM (30,1,2) (или W30) ПЕРЕХОД П15: фрезеровка (план G17) по подпрограмме «SUB-PROGRAM_1» ПЕРЕХОД П16: сверление (план G17) ПЕРЕХОД П17: сверление (план G19) МЕТКА WAITM (35,1,2) (или W35) ФИНИШ	→ ПУСК ПЕРЕХОД <i>П10</i> : расточка черновая ПЕРЕХОД <i>П11</i> : канавка внутренняя ПЕРЕХОД <i>П12</i> : канавка торцевая МЕТКА <i>WAITM</i> (20,1,2) (или <i>W20</i>) МЕТКА <i>WAITM</i> (25,1,2) (или <i>W25</i>) ПЕРЕХОД <i>П14</i> : расточка чистовая МЕТКА <i>WAITM</i> (30,1,2) (или <i>W30</i>) МЕТКА <i>WAITM</i> (35,1,2) (или <i>W35</i>) ФИНИШ

Таблица П.1.6

Номера опорных точек	X	Y	Z	Текст управляющей программы для револьверной головки №1	КОММЕНТАРИИ
-	-	-	-	;обработка на установе А	Обозначение установа
-	-	-	-	N5 START:	Команда «Старт» револьверной головке №1
-	-	-	-	N10 L235	Положение рабочих органов «Токарная обработка»
0	-	-	1	N15 GXYZ73	Отвод револьверной головки в точку смены инструмента по координатным осям X , Y , Z
-	-	-	-	N20 SETMS(4)	Адресование вспомогательных команд на привод шпинделя
-	-	-	-	N25 G59 Z=ZMW_1	Задание системы координат детали
-	-	-	-	N30 G92=1500	Задание предельной частоты вращения шпинделя, об/мин
				Установ A , переход A	П1 (рис. П.1.4)
-	-	-	-	N35 T1 D101; подрезка	Вызов инструмента Т1, включение коррекции его длины
-	-	-	-	N40 G96 S120	Задание скорости резания, м/мин
1	130	1	8	N45 G0 G90 X130 Z8 M3 M8	Ввод абсолютной системы отсчета; выход в исходную точку УП с включением шпинделя и СОЖ
2	114	-	0.2	N50 X114 Z0.2	Приближение к детали
3	-2	-	0.2	N55 G1 X-2 F0.3	Перемещение к заданной точке на контурной подаче, мм/об
4	-2	-	2	N60 G0 Z2	Отвод от детали
5	130	-	8	N65 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ
0	-	-	-	N70 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z
				NUTE HIATTAMIE 1 2)	D
- 1		-	-	N75 WAITM(5,1,2)	Ввод согласующей метки <i>W5</i>
				Установ <i>А</i> , переход <i>I</i>	
-	-	-	-	N80 T2 D102; точение черновое	Вызов инструмента Т2, включение коррекции его длины
-	120	-	-	N85 G96 S120	Задание скорости резания, м/мин
1	130	-	8	N90 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП с включением СОЖ
2	110	-	2	N95 X110 Z2	Выход в базовую точку замкнутого контура обработки
_	_	_	_	N100 CYCLE95	Задание цикла черновой обработки по замкнутому контуру и
				("NACH1:END1",3,0,2,0.4,0.3,0.3,1)	его параметров

	l I		ı	T	T .
_	_	-	_	N105 GOTOF END1	Адресование курсора к точке продолжения
					последовательного прочтения УП
-	-	-	-	N110 NACH1:	Метка начала описания замкнутого контура
3	66	-	2	N115 G1 X66	Отрезок перемещения к заданной точке
4	66	ı	0	N120 Z0	Отрезок перемещения к заданной точке
5	70	ı	-2"	N125 X70 CHR=2	Выполнение фаски
6	70	ı	-5	N130 Z-5	Отрезок перемещения к заданной точке
7	60	-	22	N135 ANG=-155 X60 RND=10	Отрезок перемещения к заданной точке; полярная система; выполнение скругления
8	"	-	22	N140 ANG=-180 RND=10	Отрезок перемещения к плавающей точке; полярная система; выполнение скругления
9	70	1	-35	N145 ANG=155 X70 Z-35	Отрезок перемещения к заданной точке; полярная система
10	70	-	-76	N150 Z-76	Отрезок перемещения к заданной точке
11	78	-	-80	N155 G2 X78 Z-80 CR=4	Циркуляция к заданной точке
12	110	-	-80	N160 G1 X110	Отрезок прямолинейного перемещения к заданной точке
-	-	-	-	N165 END1	Метка окончания описания замкнутого контура
13	130	-	8	N170 G0 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ
0	-	-	-	N175 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента
				Установ A , переход A	
-	-	-	-	N180 Т3 D103; канавка наружная: черновая обработка (резец B_4)	Вызов инструмента ТЗ, включение коррекции его длины
_	_	-	_	N185 G96 S120	Задание скорости резания, м/мин
1	130	_	8	N190 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП с включением СОЖ
2	74	-	-49.5	N195 X74 Z-49.5	Приближение к первой канавке
3	64.4	-	-49.5	N200 G1 X64.4 F0.08	Врезание
4	74	_	-49.5	N205 G0 X74	Отход от контура
5	74	_	-59.5	N210 Z-59.5	Перемещение ко второй канавке
6	64.4		-59.5	N215 G1 X64.4	Врезание
7	74	-	-59.5	N220 G0 X74	Отход от контура
8	130	-	8	N225 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ
0	_	_	_	N230 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X , Z
U				11200 0/12/0	OTBOAD TO IKY CHICIBI INICIPAMONIA NO COMMINA, 2

-	-	-	_	N235 WAITM (10,1,2)	Ввод согласующей метки W10		
	Установ А , переход П 7 (рис. П.1.9)						
-	-	ı	-	N240 T4 D104; точение чистовое	Вызов инструмента Т4, включение коррекции его длины		
-	-	-	-	N245 G96 S180	Задание скорости резания, м/мин		
1	130	-	8	N250 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП с включением СОЖ		
2	37	-	2	N255 X37 Z2	Приближение к детали		
3*	37	-	0	N260 G1 G42 Z0 F0.1	Перемещение к заданной точке		
4	66	-	0	N265 X66	Перемещение к заданной точке		
5	70	-	-2"	N270 X70 CHR=2	Выполнение фаски		
6	70	-	-5	N275 Z-5	Перемещение к заданной точке		
7	60		"	N200 ANC- 155 V40 DND-10	Перемещение к заданной точке; полярная система;		
/	00	-		N280 ANG=-155 X60 RND=10	выполнение скругления		
8	22		"	N285 ANG=-180 RND=10	Перемещение к плавающей точке; полярная система;		
0		1			выполнение скругления		
9	70	ı	-35	N290 ANG=155 X70 Z-35	Перемещение к заданной точке; полярная система		
10	70	•	-76	N295 Z-76	Перемещение к заданной точке		
11	78	-	-80	N300 G2 X78 Z-80 CR=4	Циркуляционное перемещение к заданной точке		
12	112	-	-80	N305 G1 X112	Прямолинейное перемещение к заданной точке		
13*	130	ı	8	N310 G0 G40 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ		
0	-	ı	-	N315 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z		
				Установ A , переход A	778 (рис. П.1.10)		
				N320 T5 D105; канавка наружная:	Вызов инструмента Т5, включение коррекции длины		
_	_		_	чистовая обработка (резец В_3)	режущей вершины №1		
-	-	-	-	N325 G96 S180	Задание скорости резания, м/мин		
1	130	-	8	N330 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП с включением СОЖ		
2	74	1	-50.2	N335 X74 Z-50.2	Приближение к первой канавке		
3*	70	-	-50.2	N340 G1 G41X70 F0.1	Перемещение к точке на поверхности детали		
4	69.6"	-	-50	N345 Z-50 RND=0.2	Притупление острой кромки		
5	64	-	-49.7"	N350 X64 RND=0.3	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления		
6	64	-	-49.5	N355 Z-49.5	Отход от стенки		

7*	74		40.5	N240 C0 C40 V74	Orayo v. or. vovereno	
8^	74 74	-	-49.5 -44.8	N360 G0 G40 X74	Отход от контура	
		-		N365 D125 Z-44.8	Перемещение к заданной точке	
9*	70	-	-44.8	N370 G1 G42 X70	Перемещение к точке на поверхности детали	
10	69.6"	-	-45	N375 Z-45 RND=0.2	Притупление острой кромки	
11	64	-	-45.3"	N380 X64 RND=0.3	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления	
12^	64.6"	-	-50	N385 D105 Z-50 RND=0.3	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления	
13	74	ı	-50	N390 X74	Движение вдоль стенки	
14*	74	-	-60.2	N395 G0 G40 Z-60.2	Перемещение ко второй канавке	
15*	70	-	-60.2	N400 G1 G41 X70	Перемещение к точке на поверхности детали	
16	69.6"	-	-60	N405 Z-60 RND=0.2	Притупление острой кромки	
17	64	1	-59.7"	N410 X64 RND=0.3	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления	
18	64	-	-59.5	N415 Z-59.5	Отход от стенки	
19*	74	-	-59.5	N420 G0 G40 X74	Отход от контура	
20^	74	-	-54.8	N425 D125 Z-54.8	Перемещение к заданной точке	
21*	70	-	-54.8	N430 G1 G42 X70	Перемещение к точке на поверхности детали	
22	69.6"	-	-55	N435 Z-55 RND=0.2	Притупление острой кромки	
23	64	-	-55.3"	N440 X64 RND=0.3	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления	
24^	64.6"	-	-60	N445 D105 Z-60 RND=0.3	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления	
25	74	-	-60	N450 X74	Движение вдоль стенки	
26*	130	-	8	N455 G0 G40 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ	
0	-	-	-	N460 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z	
	1		1			
-	-	ı	-	N465 WAITM (15,1,2)	Ввод согласующей метки W15	
-	-	-	-	N470 WAITM (20,1,2)	Ввод согласующей метки W20	
	Переустановка детали → Команда «ПУСК»					
-	-	-	-	;обработка на установе Б	Обозначение установа	
_	_	-	-	N25 G59 Z=ZMW_2	Задание новой системы координат детали	
				Установ $\boldsymbol{\mathit{F}}$, переход $\boldsymbol{\mathit{\Pi}}$	<i>13</i> (рис. П.1.16)	
				;ожидание	Ожидание по согласующей метке W20	
-	-	-	-	N475 T4 D104; точение чистовое	Вызов инструмента Т4, включение коррекции его длины	
		-		N480 G96 S180	Задание скорости резания, м/мин	
-						

	ı		I				
1	130	_	8	N485 G0 G90 X130 Z8 M3 M8	Ввод абсолютной системы отсчета; выход в исходную точку		
				77.40.0 = 0	УП с включением шпинделя и СОЖ		
2	50	-	2	X490 Z2	Приближение к детали		
3*	50	-	0	N495 G1 G42 Z0 F0.1	Перемещение к заданной точке на контурной подаче, мм/об		
4	108	-	-0.2"	N500 X108 RND=0.2	Перемещение к заданной точке; притупление острой кромки		
5	108	-	-22	N505 Z-22	Перемещение заданной к точке		
6	112	-	-22	N510 G0 X112	Отвод от детали		
7*	130	-	8	N515 G40 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ		
0	-	-	-	N520 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z		
-	-	_	-	N525 WAITM(25,1,2)	Ввод согласующей метки W10		
-	-	-	-	N530 WAITM(30,1,2)	Ввод согласующей метки W15		
	1						
_	-	-	-	N535 L237	Положение рабочих органов «Фрезерная обработка»		
	_	ı	I	ı	_	N540 SETMS(1)	Адресование вспомогательных команд на приводы
_	_				- -	11540 SE 1141S(1)	инструментов револьверной головки №1
				Установ $\boldsymbol{\mathcal{E}}$, переход $\boldsymbol{\mathcal{I}}$	П5 (рис. П.1.18)		
				N545 T7 D107;фреза концевая	David and the same T7		
-	-	-	-	D_20 – параллельно оси Z	Вызов инструмента Т7, включение коррекции его длины		
-	-	-	-	N550 L140(0,4,0)	Выход шпинделя в заданное угловое положение $C=0^{\circ}$		
-	-	-	-	N555 G94 S400	Задание частоты вращения, об/мин		
-	-	-		N560 G17	Выбор плана обработки Х-У		
					Выход в исходную точку УП с включением шпинделя и		
1	130	25	8	N565 G0 X130 Y25 Z8 M4 M8	СОЖ; вращение привода против часовой стрелки		
					(инструмент в угловом редукторе)		
-	-	-	-	N570 SUB-PROGRAM 1 P8	8-кратный вызов подпрограммы «SUB-PROGRAM_1»		
-	_	-	-	N575 M5 M9	Останов шпинделя и отключение СОЖ		
0	_	-	-	N580 GXYZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X , Y , Z		
	1	1		Установ $\boldsymbol{\mathcal{S}}$, переход $\boldsymbol{\mathcal{I}}$			
				N585 Т9 D109; сверло D 5 –			
-	-	-	-	параллельно оси Z	Вызов инструмента Т9, включение коррекции его длины		
_	_	_	_	N590 L140(0,4,0)	Выход шпинделя в заданное угловое положение $C=0^{\circ}$		
_	l			11070 1170 (0,7,0)	District minimacism is sugurinous yritoboc nonomentic C V		

Продолжение табл. П.1.6

-	_	-	-	N595 G94 S1000	Задание частоты вращения, об/мин
-	-	-	-	N600 G17	Выбор плана обработки Х-У
1	85	0	8	N605 G0 X85 Y0 Z8 M4 M8	Выход в исходную точку УП с включением шпинделя и СОЖ; вращение привода против часовой стрелки (инструмент в угловом редукторе)
-	-	-	-	N610 R[20]=1	Задание начального значения переменного параметра – числа выполнений цикла
-	-	-	-	N615 KA1:	Метка начала цикла
-	-	-		N620 M12	Включение угловой фиксации шпинделя
2	85	0	-3	N625 Z-3	Перемещение к заданной точке
-	85	0	-13	N630 G1 Z-13 F60	Сверление отверстия на контурной подаче, мм/мин
-	85	0	-3	N635 G0 Z-3	Выход
-	85	0	-12	N640 Z-12	Вход
3	85	0	-23	N645 G1 Z-23	Продолжение сверления
4	85	0	8	N650 G0 Z8	Выход
-	-	-	ı	N655 M13	Отключение угловой фиксации шпинделя
-	-	-	-	N660 G91 C45	Ввод относительной системы отсчета; поворот шпинделя на заданный угол
-	-	-	-	N665 G90	Возвращение к абсолютной системе отсчета
-	-	-	-	N670 R[20] = R[20] + 1	Действие с переменным параметром – отсчет числа выполнений цикла
-	-	-	-	N675 IF R[20]<9 GOTOB "KA1"	Описание условия выполнения программы
-	-	-	-	N680 M5 M9	Останов шпинделя и отключение СОЖ
0	-	-	-	N685 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z
				Установ $\boldsymbol{\mathcal{L}}$, переход $\boldsymbol{\mathcal{L}}$	<i>П7</i> (рис. П.1.20)
-	_	-	-	N690 T11 D111; сверло D_5 — перпендикулярно оси Z	Вызов инструмента Т11, включение коррекции его длины
-	-	-	-	N695 L140(0,4,0)	Выход шпинделя в заданное угловое положение $C=0^\circ$
-	-	-	-	N700 G94 S1000	Задание частоты вращения, об/мин
-	-	-	-	N705 G19	Выбор плана обработки Х-Z

Окончание табл. П.1.6

	1				Ъ
1	130	0	-15	N710 G0 X130 Y0 Z-15 M3 M8	Выход в исходную точку УП с включением шпинделя и
					СОЖ; вращение привода по часовой стрелке
_	_	_	_	N715 R[21]=0	Задание начального значения переменного параметра –
_	_	_	_	N/13 K[21]=0	углового положения шпинделя
				N720 WHILE R[20]<360	Onweethe verening by the transport of the
-	-	-	_	D0 "KA2:END2"	Описание условия выполнения программы
-	-	-	-	N725 KA2:	Метка начала описания цикла
-	-	-	-	N730 M12	Включение угловой фиксации шпинделя
2	108	0	-15	N735 X108	Перемещение к заданной точке
-	88	0	-15	N740 G1 X88 F60	Сверление отверстия на контурной подаче, мм/мин
-	108	0	-15	N745 G0 X108	Выход
-	90	0	-15	N750 X90	Вход
3	71	0	-15	N755 G1 X71	Продолжение сверления
4	130	0	-15	N760 G0 X130	Выход
-	-	-	-	N765 M13	Отключение угловой фиксации шпинделя
				N770 C01 C45	Ввод относительной системы отсчета; поворот шпинделя на
-	_	-	-	N770 G91 C45	заданный угол
-	-	-	-	N775 G90	Возвращение к абсолютной системе отсчета
				N/700 D(211 D(211 45	Действие с переменным параметром – отсчет текущего
-	_	-	_	N780 R[21] = R[21] + 45	углового положения шпинделя
-	-	-	-	N785 END2	Метка окончания описания цикла
-	-	-	-	N790 M5 M9	Останов шпинделя и отключение СОЖ
0	-	-	-	N795 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X , Z
			1		
-		-	-	N800 L235	Возвращение в положение «Токарная обработка»
_	-	-	-	N805 GXYZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X , Y , Z
	1	1	1	NO10 WATTM(25 1 2)	Drow corrections W20
-		_	-	N810 WAITM(35,1,2)	Ввод согласующей метки W20
_	Ī _	T _	_	N815 M30	Конец программы
L	1	<u> </u>	l	1	1 L - L

Таблица П.1.7

Номера опорных точек	X	Z	Текст управляющей программы для револьверной головки №2	комментарии
-	-	-	;обработка на установе А	Обозначение операции
-	-	-	N5 START_:	Команда «Старт» револьверной головке №2
0	-	-	N10 GXZ73	Отвод револьверной головки в точку смены инструмента по координатным осям X, Z
-	-	-	N15 SETMS(4)	Адресование вспомогательных команд на привод шпинделя
-	-	-	N20 G59 Z=ZMW_1	Задание системы координат детали
-	-	-	N25 G92=1500	Задание предельной частоты вращения шпинделя, об/мин
			N20 H/41/TM/5 1 2)	D
-	-	-	N30 WAITM(5,1,2)	Ввод согласующей метки W5
			Установ A , переход I	* /
-	-	-	N35 T1 D201; сверление	Вызов инструмента Т1, включение коррекции его длины
-	-	-	N40 G94 S250	Задание частоты вращения шпинделя, об/мин
1	130	8	N45 G0 G90 X130 Z8 M3 M8	Ввод абсолютной системы отсчета; выход в исходную точку УП с включением шпинделя и СОЖ
2	0	2	N50 X0 Z2	Приближение к детали
3	0	-104	N55 G1 Z-104 F60	Сверление отверстия на контурной подаче, мм/мин
4	0	5	N60 G0 Z5	Выход
5	130	8	N65 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ
0	-	-	N70 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z
			Установ A , переход A	ПЗ (рис. П.1.6)
-	-	-	N75 Т3 D203; расточка черновая	Вызов инструмента ТЗ, включение коррекции его длины
_	-	-	N80 G96 S120	Задание скорости резания, м/мин
1	130	8	N85 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП с включением СОЖ
2	39.6	2	N90 X39.6 Z2	Приближение к детали
3	39.6	-47.8	N95 G1 Z-47.8 F0.3	Перемещение к заданной точке
4	32	-47.8	N100 X32	Перемещение к заданной точке
5	32	5	N105 G0 Z5	Выход
6	130	8	N110 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ

0	-	-	N115 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z		
				I		
-	-	-	N120 WAITM (10,1,2)	Ввод согласующей метки W10		
Установ A , переход $\Pi 6$ (рис. $\Pi.1.6$)						
-	-	-	N125 T5 D205; расточка чистовая	Вызов инструмента Т5, включение коррекции его длины		
_	-	-	N130 G96 S180	Задание скорости резания, м/мин		
1	130	8	N135 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП с включением СОЖ		
2	39.9	2	N140 X39.9 Z2	Приближение к детали		
3	39.9	-47.4	N145 G1 Z-47.4 F0.15	Перемещение к заданной точке		
4	32	-47.4	N150 X32	Перемещение к заданной точке		
5	32	5	N155 G0 Z5	Выход		
6	130	8	N160 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ		
0		-	N165 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z		
-	-	-	N170 WAITM (15,1,2)	Ввод согласующей метки W15		
			Установ A , переход I	79 (рис. П.1.11)		
_	_	_	N175 T7 D207; расточка	Вызов инструмента $T7$, включение коррекции его длины		
			повышенной точности	11		
-	-	-	N180 G96 S200	Задание скорости резания, м/мин		
1	130	8	N185 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП с включением СОЖ		
2	40.4	2	N190 X40.4 Z2	Приближение к детали		
3*	40.4	0	N195 G1 G41 Z0 F0.06	Перемещение к точке на поверхности детали		
4	40	-0.2"	N200 X40 RND=0.2	Притупление острой кромки		
5	40	-47.2	N205 Z-47.2	Перемещение к заданной точке		
6	32	-47.2	N210 X32	Перемещение к заданной точке		
7*	32	5	N215 G0 Z5	Выход		
8	130	8	N220 G40 X130 Z8 M5 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ и		
0	130	8	11/2/20 G40 A130 Z8 M3 M9	остановом шпинделя		
0	-	-	N225 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z		
			N225 M0	П		
-	-	-	N235 M0	Программный останов станка		
	Переворот детали → Команда «ПУСК»					

-	-	-	;обработка на установе Б	Обозначение установа
-	-	-	N240 G59 Z=ZMW 2	Задание новой системы координат детали
			Установ $\boldsymbol{\mathcal{E}}$, переход $\boldsymbol{\mathcal{\Pi}}$	
-	-	-	N245 ТЗ D203; расточка черновая	Вызов инструмента Т3, включение коррекции его длины
-	-	-	N250 G96 S120	Задание скорости резания, м/мин
1	130	8	N255 G0 G90 X130 Z8 M3 M8	Ввод абсолютной системы отсчета; выход в исходную точку УП с включением шпинделя и СОЖ
2	58	2	N260 X58 Z2	Приближение к детали
3*	58	0.2	N265 G1 G41 Z0.2 F0.3	Перемещение к заданной точке на контурной подаче, мм/об
4	"	"	N270 ANG=-90	Перемещение к плавающей точке
5	49.6	-4.8	N275 ANG=-150 X49.6 Z-4.8	Перемещение к заданной точке
6	49.6	-51	N280 Z-51	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ
7	42	-54.8	N285 G3 X42 Z-54.8 CR=3.8	Циркуляционное перемещение к заданной точке
8	36	-54.8	N290 G1 X36	Прямолинейное перемещение к заданной точке
9	36	5	N295 G0 Z5	Выход
10*	130	8	N300 G40 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ
0	-	1	N305 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X , Z
			Установ $\boldsymbol{\mathit{F}}$, переход $\boldsymbol{\mathit{\Pi}}$	711 (рис. П.1.14)
	_	_	N310 Т9 D209; канавка	Вызов инструмента Т9, включение коррекции длины
-	_	_	внутренняя (резец В_5)	режущей вершины №1
-	-	-	N315 G96 S120; черновая обработка	Задание скорости резания, м/мин
1	130	8	N320 G0 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП на ускоренной подаче с включением подачи СОЖ
2	46	2	N325 X46 Z2	Приближение к детали
3^	46	-11	N330 D229 Z-11	Перемещение к заданной точке
4	52	-11	N335 G1 X52 F0.08	Врезание
5^	52	-44	N340 D209 Z-44 F0.2	Перемещение к заданной точке
6	46	-44	N345 X46	Отход от контура
7	46	-43	N350 Z-43	Перемещение к заданной точке
	54.6	-43	N355 X54.6 F0.08	Врезание

9^	54.6	-12	N360 D229 Z-12 F0.2	Перемещение к заданной точке
10	46	-12	N365 X46	Отход от контура
_	_	_	N370 G96 S180; чистовая	Задание новой скорости резания, м/мин
			обработка	• • •
11	46	-9.8	N375 Z-9.8	Перемещение к заданной точке
12*	50	-9.8	N380 G41 X50 F0.1	Перемещение к точке на поверхности детали
13	50.4"	-10	N385 Z-10 RND=0.2	Притупление острой кромки
14	55	-12"	N390 X55 RND=2	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления
15	55	-13	N395 Z-13	Отход от стенки
16*	46	-13	N400 G0 G40 X46	Отход от контура
17^	46	-55.2	N405 D209 Z-55.2	Перемещение к заданной точке
18*	50	-55.2	N410 G1 G42 X50	Перемещение к точке на поверхности детали
19	50.4"	-55	N415 Z-55 RND=0.2	Притупление острой кромки
20	55	-53"	N420 X55 RND=2	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления
21^	51"	-10	N425 D229 Z-10 RND=2	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления
22	46	-10	N430 X46	Движение вдоль стенки
23	46	5	N435 G0 Z5	Выход
24*	130	8	N440 G40 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ
0	-	-	N445 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z
			V станов $\boldsymbol{\mathcal{E}}$, переход $\boldsymbol{\mathcal{L}}$	
			N450 T11 D211; канавка торцевая	Вызов инструмента Т11, включение коррекции длины
-	-	-	(резецВ_4)	режущей вершины №1
			N455 G96 S120; черновая	Zawayyya ayana ayy nagayyya waxyy
1	-	-	обработка	Задание скорости резания, м/мин
1	130	8	N460 G0 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП на ускоренной подаче с
1	130	0	N400 G0 A130 Z8 M8	включением подачи СОЖ
2	89	2	N465 X89 Z2	Приближение к детали
3	89	-4.8	N470 G1 Z-4.8 F0.08	Врезание
4	89	2	N475 G0 Z2	Отход от контура
5	93	2	N480 X93	Перемещение к заданной точке
6	93	-4	N485 G1 Z-4	Врезание

Продолжение табл. П.1.7

7	93	2	N490 G0 Z2	Отход от контура
8^	77	2	N495 D231 X77	Перемещение к заданной точке
9	77	-4	N500 G1 Z-4	Врезание
10	77	2	N505 G0 Z2	Отход от контура
_	_	_	N510 G96 S180; чистовая	Задание новой скорости резания, м/мин
			обработка	· · · · · ·
11	74.6	2	N515 X74.6	Перемещение к заданной точке
12*	74.6	0	N520 G1 G42 Z0 F0.1	Перемещение к точке на поверхности детали
13	75	-0.2"	N525 X75 RND=0.2	Притупление острой кромки
14	79"	-5	N530 Z-5 RND=2	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления
15	80	-5	N535 X80	Отход от стенки
16*	80	2	N540 G0 G40 Z2	Отход от контура
17^	95.4	2	N545 D211 X95.4	Перемещение к заданной точке
18*	95.4	0	N550 G1 G41 Z0	Перемещение к точке на поверхности детали
19	95	-0.2"	N555 X95 RND=0.2	Притупление острой кромки
20	91"	-5	N560 Z-5 RND=2	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления
21^	75	-3"	N565 D231 X75 RND=2	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления
22	75	2	N570 Z2	Движение вдоль стенки
23*	130	8	N575 G40 X130 Z8 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ
0	-	-	N580 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z
-	-	-	N585 WAITM (20,1,2)	Ввод согласующей метки W5
-	-	-	N590 WAITM (25,1,2)	Ввод согласующей метки W10
	Установ $\boldsymbol{\mathcal{S}}$, переход $\boldsymbol{\mathcal{I}}$			·
-	-	-	N595 Т5 D205; расточка чистовая	Вызов инструмента Т5, включение коррекции его длины
-	-	-	N600 G96 S180	Задание скорости резания, м/мин
1	130	8	N605 G0 X130 Z8 M8	Выход в исходную точку УП на ускоренной подаче с
				включением подачи СОЖ
2	58	2	N610 X58 Z2	Приближение к детали

Окончание табл. П.1.7

3*	58	0.2	N615 G1 G41 Z0.2 F0.1	Перемещение к заданной точке	
4	"	"	N620 ANG=-90	Перемещение к плавающей точке	
5	50	-5	N625 ANG=-150 X50 Z-5	Перемещение к заданной точке	
6	50	-12	N630 Z-12	Перемещение к заданной точке	
7	50	-43	N635 G0 Z-43	Перемещение к заданной точке	
8	42	-55	N640 G1 Z-55 RND=4	Перемещение к заданной точке; выполнение скругления	
9	40	-55.2"	N645 X40 RND=0.2	Перемещение к заданной точке; притупление острой кромки	
10	39.5	-57	N650 X39.5 Z-57	Перемещение к заданной точке	
11	36	-57	N655 X36	Отход от контура	
12	36	5	N660 G0 Z5	Отход от детали	
13*	130	8	N665 G40 X130 Z8 M5 M9	Отвод в исходную точку УП с отключением СОЖ и	
13	130	O	11003 Q40 X130 Z8 M3 M9	остановом шпинделя	
0	-	-	N670 GXZ73	Отвод в точку смены инструмента по осям X, Z	
		T	T		
-	-	-	N675 WAITM (30,1,2)	Ввод согласующей метки <i>W15</i>	
-	-	-	N680 WAITM (35,1,2)	Ввод согласующей метки W20	
		T	T	1	
-	-	-	N685 M30	Конец программы	

Таблица П.1.8

	Установ Б, п одпрограмма перехода П15 (рис. П.1.18)				
Номера опорных точек	X	Y	Z	Текст подпрограммы для револьверной головки №1	КОММЕНТАРИИ
-	-	-	-	;sub-program_1	Обозначение имени подпрограммы
-	-	-	-	N5 M12	Включение угловой фиксации шпинделя
-	-	-	-	N10 G94 S400; черновая обработка	Задание частоты вращения, об/мин
1	130	25	8	N15 Y25	Перемещение к заданной точке
2	130	25	-22	N20 G1 Z-22 F2000	Подвод к детали на контурной подаче, мм/мин
3*	105.4	25	-22	N25 G41 X105.4	Перемещение к заданной точке
4	105.4	-25	-22	N30 Y-25 F80	Перемещение к заданной точке
5*	130	-25	-22	N35 G40 X130 F2000	Перемещение к заданной точке
-	-	-	-	N40 G94 S700; чистовая обработка	Задание новой частоты вращения, об/мин
6	130	25	-22	N45 Y25	Перемещение к заданной точке
7*	105	25	-22	N50 G41 X105	Перемещение к заданной точке
8	105	-25	-22	N55 Y-25 F120	Перемещение к заданной точке
9*	130	-25	-22	N60 G40 X130 F2000	Перемещение к заданной точке
10	130	-25	8	N65 G0 Z8	Отвод от детали
-	-	-	-	N70 M13	Отключение угловой фиксации шпинделя
-	-	-	-	N75 G91 C45	Ввод относительной системы отсчета; поворот шпинделя на заданный угол
-	-	-	-	N80 G90	Возвращение к абсолютной системе отсчета
-	-	-	-	N85 M17	Конец подпрограммы

Условные обозначения таблиц П.1.6...П.1.8:

^{* -} точки включения и отключения коррекции радиуса режущей вершины резца или диаметра фрезы; " - координаты «плавающих» точек, рассчитанные системой ЧПУ станка;

^{^ -} смещение системы ЧПУ к параметрам коррекции длины другой кромки резца.

приложение 2.

Пример программирования технологической операции на станке фрезерной группы типа «Обрабатывающий центр»

Цель раздела — обучение принципам подготовки, пуско-наладки и программирования процесса комбинированной обработки корпусных деталей на многофункциональном станке фрезерной группы с ЧПУ типа «Обрабатывающий центр».

Исходные данные

Эскиз и трехмерная модель выполняемой детали – рис. П.2.1, П.2.2.

Заготовка – тип и размеры определяются в процессе работы.

Mатериал — конструкционная сталь средней твердости (HRC=30...40).

Оборудование — вертикальный трехкоординатный станок с ЧПУ типа «Обрабатывающий центр».

Марка и модификация — определяются в процессе выполнения работы. Язык программирования управляющей программы — FANUC.

Общие принципы технологии выполнения детали

рамках принятого технологического процесса деталь обрабатывается ПО комбинированной операции на вертикальном трехкоординатном ОЦ, а также по одной или нескольким операциям на универсальном фрезерном оборудовании. В процессе обработки по комбинированной операции деталь переустанавливаются на рабочем столе станка. Выполнение детали на всех установах осуществляется по единой станка с целью переустановки детали производится УП. Останов УΠ $\langle\langle M0\rangle\rangle$; автоматически команде возобновление работы ПО осуществляется с пульта управления клавишей «ПУСК».

Обработка детали на большинстве операций производится самоустанавливающихся тисках. По предварительной операции 005, универсальном фрезерном станке, предусмотрено выполнение уступов Γ (рис. П.2.3) для дальнейшего базирования детали. Последующая комбинированная операция 010 включает в себя обработку детали на трех установах. На установе A производится обработка торцевой поверхности детали и полного профиля ее боковой грани (рис. П.2.4); деталь базируется на уступах Γ . Далее на установе $\pmb{\mathcal{E}}$ деталь обрабатывается с противоположной стороны при условии выполнения заданного чертежного размера \mathcal{I} (рис.П.2.5). На установе \mathbf{B} производится обработка детали по длинной боковой грани. На завершающем этапе деталь переносится на универсальный фрезерной станок с целью обработки по короткой боковой грани (операция 015); для крепления детали используется специальное приспособление.

На первоначальном этапе подготовки комбинированной операции разрабатывается компоновка рабочей зоны станка с ЧПУ, осуществляется выбор подходящего станка и элементов крепления детали, производится выбор типа и параметров задействованных инструментов, выполняется разработка эскиза заготовки. Установка тисков на рабочем столе ОЦ выполняется с учетом обеспечения удобства ручной смены заготовок и безопасного перемещения инструментов. Пример схемы компоновки рабочей зоны станка приведен на рис.2.1. При выборе ОЦ прежде всего учитываются размеры рабочей зоны и емкость инструментального магазина станка. Основные требования, предъявляемые к станку:

- достаточная площадь рабочего стола, обеспечивающая возможность обработки детали заданному числу установов;
- достаточная емкость инструментального магазина, обеспечивающая возможность обработки детали единым комплектом инструментов.

Для выполнения операции 010 был выбран вертикальный трехкоординатный станок типа ОЦ марки *VMC* 750 (рис. П.2.6). Рабочие $\Pi.2.1.$ характеристики станка приведены табл. Выбор осуществляется с учетом их размеров, точности и величины усилия зажатия. Для крепления деталей на всех установах были выбраны станочные тиски с ручным приводом марки *GT-125-I*. Эскиз тисков приведен на рис. П.2.7, характеристики – в табл. П.2.2. В конструкции тисков предусмотрена возможность крепления и удобной регулировки бокового упора (рис. П.2.8), предназначенного для фиксации детали.

На каждом установе комбинированной операции 010 деталь имеет свои, независимые от других, координаты нулевой точки. Система координат детали на установе A кодируется функцией G54, на установе B-G55, на установе B-G56. В табл. П.2.3 приведены ориентировочные значения констант смещения нулевых точек по каждому установу $(X_{0i}, Y_{0i}, Z_{0i},$ на рис.2.1). Точные величины констант смещения определяются в процессе проведения пуско-наладочных работ.

В табл. П.2.4 приведен список и параметры задействованных инструментов. Как было отмечено выше, траектории фрез, выполняющих обработку по контуру, обычно программируются непосредственно по элементам контура чертежа. С этой целью в УП вводится команда на коррекцию диаметров инструментов. Для указанной группы фрез в ЧПУ дополнительный систему станка был внесен параметр: «ЗАДАННЫЙ» диаметр режущей части инструмента (см. табл. П.2.4). У инструментов, выполняющих чистовую обработку, «заданный» диаметр фактическому. Для инструментов, выполняющих черновую обработку, «заданный» диаметр должен быть больше фактического. Разность значений двух диаметров равна удвоенной величине припуска материала, формируемого в результате обработки.

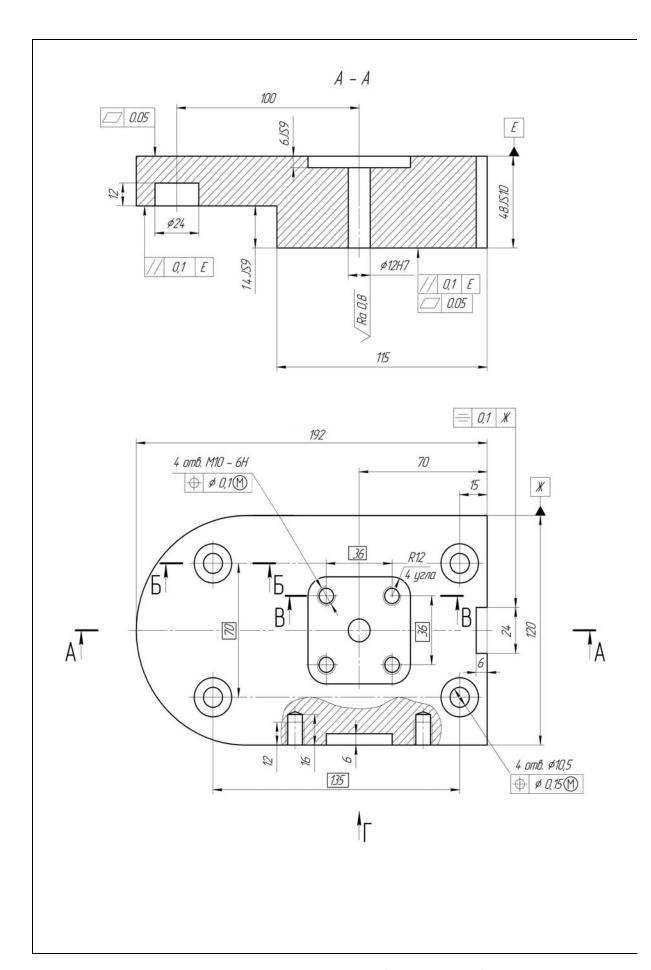


Рис. П.2.1. Эскиз детали (левая сторона)

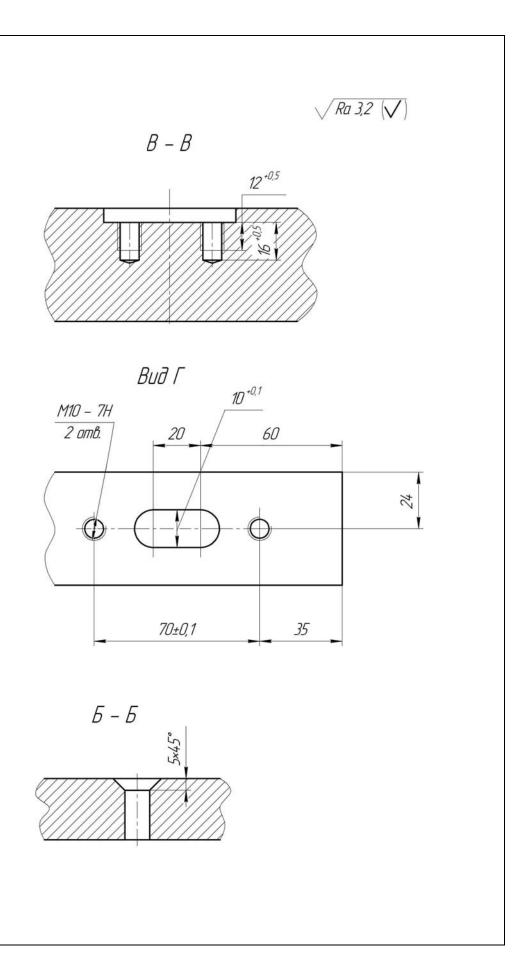


Рис. П.2.1 (правая сторона)

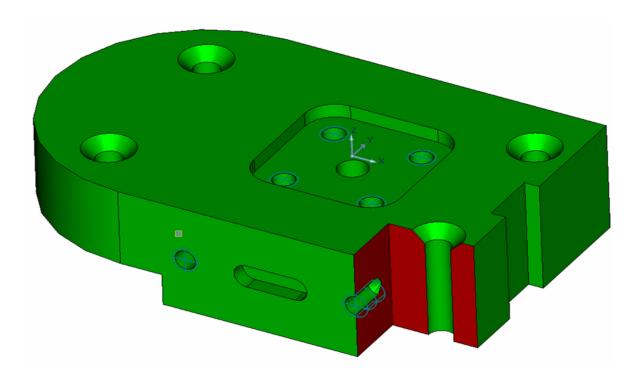


Рис. П.2.2. Изображение трехмерной модели детали

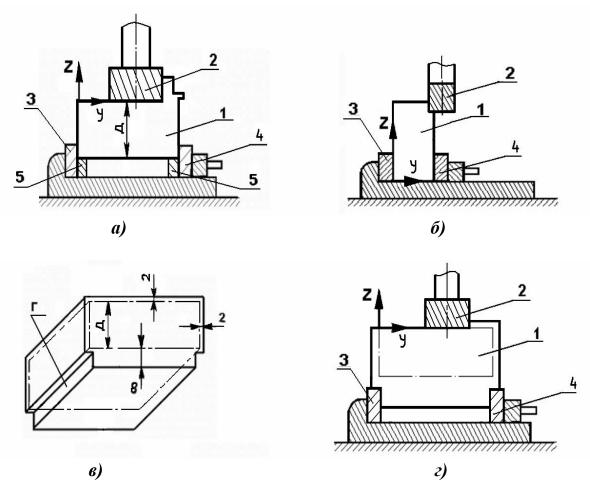


Рис. П.2.3. Принципы выполнения комбинированной операции 010: a) — подготовка заготовки к комбинированной операции; b0 — установ b3; b3 — установ b4; b3 — установ b6; b5 — установ b7 — установ b8; b9 — установ b9 — уст

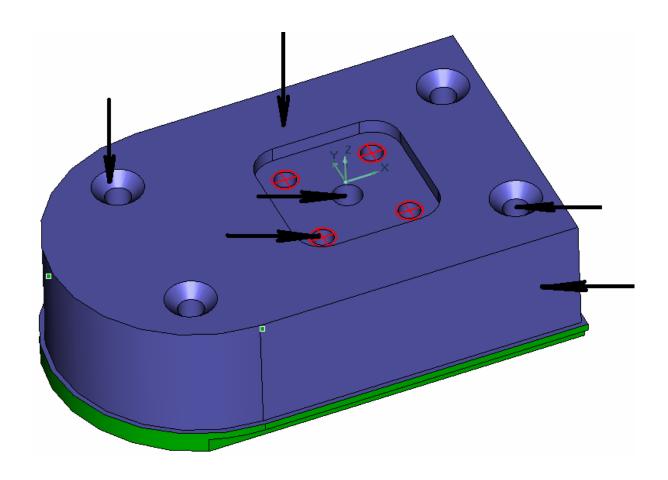


Рис. П.2.4. Модель обработки на установе «А» комбинированной операции 010

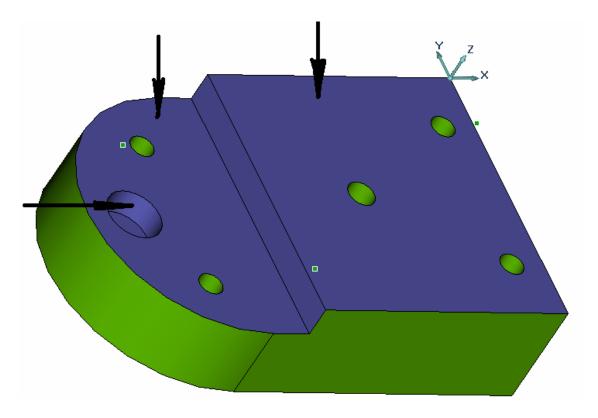



Рис. П.2.5. Модель обработки на установе « \mathbf{F} » комбинированной операции $\mathbf{010}$



Рис. П.2.6. Трехкоординатный вертикальный станок с ЧПУ типа ОЦ «*VMC* 750»

Таблица П.2.1

Опі	исание	Ед. изм.	Параметры
Размеры стола		MM	450*900
Мах нагрузка на стол		КГ	600
Конус шпинделя		Nº	ISO 40
Мощность двигателя шпин,	деля	кВт	5.5 / 7.5
Скорость вращ шпинделя		об/мин	8000
Система ЧПУ			FANUC
Дпина			2800
Габариты:	Ширина	MM	2300
	Высота		2600

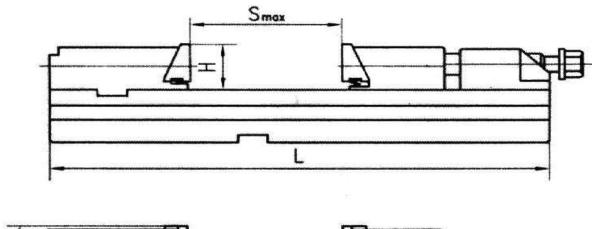

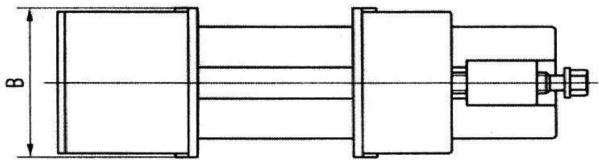


Рис. П.2.7. Станочные самоустанавливающиеся тиски *GT-125-I* фирмы «*GOLDTOOL*» с боковым упором (структурная схема)

Табли	ца П.2.2
B , MM	125
H, MM	40
S_{MAX} , mm	150
L, MM	345
Усилие	3000
зажима, кН	3000
Масса, кг	12.7



Рис. П.2.8. Станочные тиски *GT-125-I* с боковым упором (внешний вид)

Таблица П.2.3

Наименование установа	A	Б	В
Кодирование	G54	G55	G56
Константа X_{0i}	-700	-400	-100
Константа Y_{0i}	-200	-100	-150

Таблица П.2.4

Обозна- чение	Описание инструмента	час	р режущей ти, мм Заданный	Длина режущей части, мм	Число режущих кромок
T1	Фреза торцевая, со сменными пластинами	160	-	-	12-16

Продолжение таблицы П.2.4

T2	Фреза торцово- цилиндрическая со сменными пластинами	40	40,4	50 min	4
<i>T3</i>	Центровка	6	1	-	2
<i>T4</i>	Сверло	11,8	-	55 min	2
<i>T5</i>	Сверло	10,5	-	55 min	2
<i>T6</i>	Фреза концевая, черновая, твердосплавная	20	20,2	15 min	4
<i>T7</i>	Фреза концевая, чистовая, твердосплавная	20	20	50 min	4-6
<i>T8</i>	Сверло	8,5	-	55 min	2
Т9	Метчик М10-7Н (шаг Р=1.5)	-	1	20 min	3
T10	Развертка Ø12-H7	12	-	50 min	3
T11	Зенковка 90°	24 min	-	-	4
T12	Фреза шпоночная, твердосплавная	8	8	8 min	3

Таблица П.2.5

005 ФРЕЗЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ				
Условное обозначение перехода	Описание перехода			
Переход П01 (рис. П.2.10)	Фрезеровать уступ, выдерживая размеры 1 и 4			
Переход П02 (рис. П.2.10)	Фрезеровать уступ, выдерживая размеры 2 и 3			

010 КОМБИНИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИЯ				
Условное обозначение перехода	Инструмент (корректор длины, корректор диаметра)	Описание перехода		
Установ А (рис. П.2.11)	-	-		
Переход <i>П1</i> (рис. П.2.12)	T1 (H1)	Фрезеровать поверхность, выдерживая размер <i>1</i>		
Переход П2 (рис. П.2.13)	T2 (H2, D2)	Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры <i>13</i>		
Переход П 3 (рис. П.2.14)	T3 (H3)	Центровать отверстия на глубину 3, выдерживая размеры 16		
Переход П4 (рис. П.2.15)	T4 (H4)	Сверлить отверстие, выдерживая размеры <i>13</i>		

Продолжение таблицы П.2.5

Переход П 5 (рис. П.2.16)	T5 (H5)	Сверлить отверстия, выдерживая размеры 17
Переход П6 (рис. П.2.17)	T6 (H6, D6)	Фрезеровать карман, выдерживая размеры <i>15</i>
Переход П 7 (рис. П.2.18)	T7 (H7, D7)	Фрезеровать карман, выдерживая размеры <i>15</i>
Переход П8-1 (рис. П.2.19)	T3 (H3)	Центровать отверстия на глубину 3, выдерживая размеры 35
Переход П8-2 (рис. П.2.19)	T8 (H8)	Сверлить отверстия, выдерживая размеры <i>1,35</i>
Переход П8-3 (рис. П.2.19)	T9 (H9)	Нарезать резьбу, выдерживая размеры 26
Переход П9 (рис. П.2.20)	T1 (H1)	Фрезеровать поверхность, выдерживая размер <i>1</i>
Переход <i>П10</i> (рис. П.2.21)	T7 (H7, D7)	Фрезеровать поверхность, выдерживая размеры <i>13</i>
Переход <i>П11</i> (рис. П.2.22)	T10 (H10)	Развертывать отверстие, выдерживая размеры 13
Переход <i>П12</i> (рис. П.2.23)	T110 (H11)	Зенковать отверстие, выдерживая размеры 16
Установ Б (рис. П.2.24)	-	-
Переход <i>П13</i> (рис. П.2.25)	T1 (H1)	Фрезеровать поверхность, выдерживая размер 1
Переход П14 (рис. П.2.26)	T2 (H2, D2)	Фрезеровать уступ, выдерживая размеры <i>1,2</i>
Переход <i>П15</i> (рис. П.2.27)	T7 (H7, D7)	Фрезеровать уступ, выдерживая размеры <i>1,2</i>
Переход <i>П16</i> (рис. П.2.28)	T1 (H1)	Фрезеровать поверхность, выдерживая размер <i>1</i>
Переход П17 (рис. П.2.29)	T7 (H7, D7)	Фрезеровать карман, выдерживая размеры <i>13</i>
1		
Установ В (рис. П.2.30)		
Переход <i>П18</i> (рис. П.2.31)	T12 (H12, D12)	Фрезеровать шпоночный паз, выдерживая размеры 15
Переход <i>П19-1</i> (рис. П.2.32)	T3 (H3)	Центровать отверстия на глубину 3, выдерживая размеры 35
Переход П19-2 (рис. П.2.32)	T8 (H8)	Сверлить отверстия, выдерживая размеры <i>1,35</i>
Переход <i>П19-3</i> (рис. П.2.32)	T9 (H9)	Нарезать резьбу, выдерживая размеры 26

015 ФРЕЗЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ							
Условное обозначение перехода	Описание перехода						
Переход П03 (рис. П.2.33)	Фрезеровать паз, выдерживая размеры 1,2						

Разработка технологических эскизов и управляющей программы

Положение нулевой точки системы координат детали задается с учетом обеспечения удобства расчетов траекторий инструментов. Вдоль координатной оси \mathbf{Z} ее позиция устанавливается на настроечной плоскости детали. На установах \mathbf{A} и \mathbf{b} (рис. П.2.3) настроечной плоскостью принимается верхняя плоскость, формируемая в процессе снятия припуска. На установе \mathbf{b} настроечной принята плоскость базирования детали в тисках.

В качестве нулевой точки в плане X-Y на установе A выбрана точка, от которой рассчитывается большинство размеров детали. На установах E и E контуры обрабатываемых поверхностей имеют простую конфигурацию. Поэтому нулевая точка была установлена на линии пересечения обработанных боковых поверхностей со стороны неподвижных губок тисков и бокового упора.

В рамках поставленной задачи была принята форма заготовки, отображающая внешний геометрический контур детали с заданными технологическими припусками. Величины припусков — 2 мм по каждой грани заготовки (рис. П.2.3). Для крепления в тисках по одной из граней заготовки был предусмотрен дополнительный припуск, равный 8...10 мм (контур готовой детали обозначен штрихпунктирной линией). Контуры заготовки воспроизводят только основные контуры детали без учета конфигурации отверстий, мелких уступов, карманов, пазов и т.д. Для выполняемой детали определены следующие параметры заготовки: L=196мм; B=124мм; H=58мм. Эскиз заготовки приведен на рис. П.2.9.

В табл. П.2.5 приведено краткое описание выполняемых операций и переходов. Эскизы обработки детали по операциям и установам приведены на рис. П.2.10, рис. П.2.11, рис. П.2.24, рис. П.2.30, рис. П.2.33. Эскизы переходов инструментов приведены на рис. П.2.12 ... рис. П.2.23, рис. П.2.25 ... рис. П.2.29, рис. П.2.31 ... рис. П.2.32. Отображения однотипных переходов (центрирование, сверление и нарезание резьбы) были объединены в единых эскизах (рис. П.2.19, рис. П.2.32).

Программа управления рабочими органами станка в процессе выполнения комбинированной операции 010 представлена в составе карты кодирования информации (табл. П.2.6). Повторяющиеся траектории перехода $\mathbf{\Pi}\mathbf{2}$ (установ \mathbf{A}) и перехода $\mathbf{\Pi}\mathbf{17}$ (установ \mathbf{B}) выделены в подпрограммы (табл. П.2.7).

Состав курсовой / практической работы

- Разработка схемы компоновки рабочей зоны станка;
- выбор станка с ЧПУ и элементов крепления детали;
- определение ориентировочных позиций нулевых точек систем координат детали по каждому установу на станке с ЧПУ;
- выбор типа и параметров инструментов;
- краткое описание выполняемых операций и переходов;
- разработка эскиза заготовки;
- разработка эскизов обработки детали по операциям и установам;
- разработка эскизов переходов инструментов;

разработка управляющей программы комбинированной операции, выполнение карт кодирования информации.

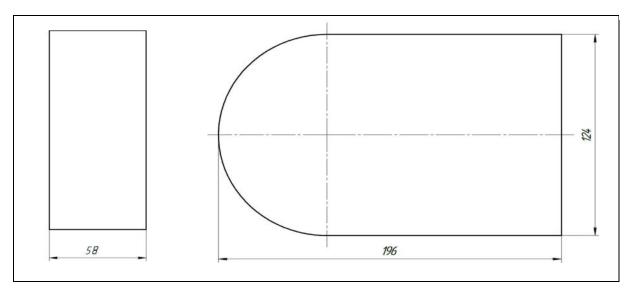


Рис. П.2.9. Заготовка

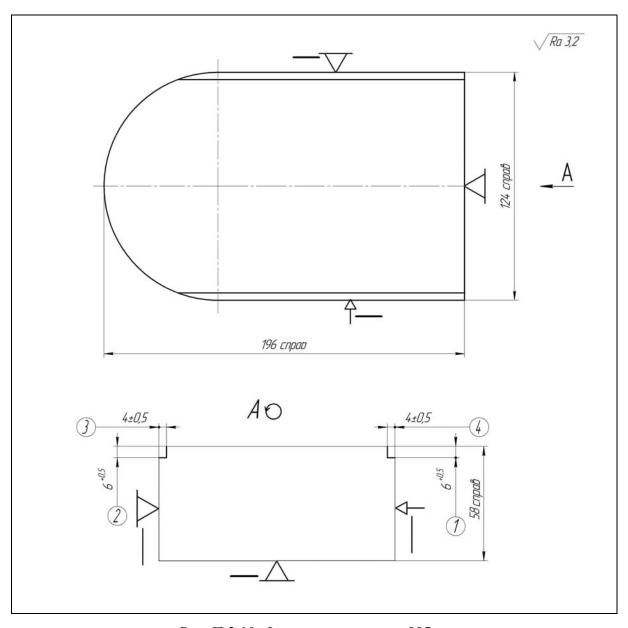


Рис. П.2.10. Фрезерная операция ${\bf 005}$

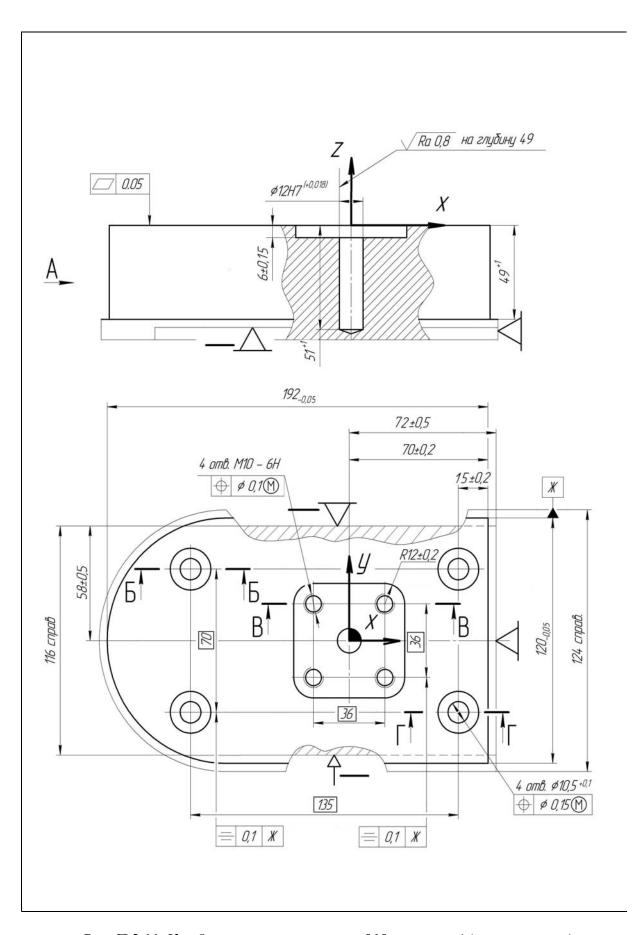


Рис. П.2.11. Комбинированная операция 010, установ A (левая сторона)

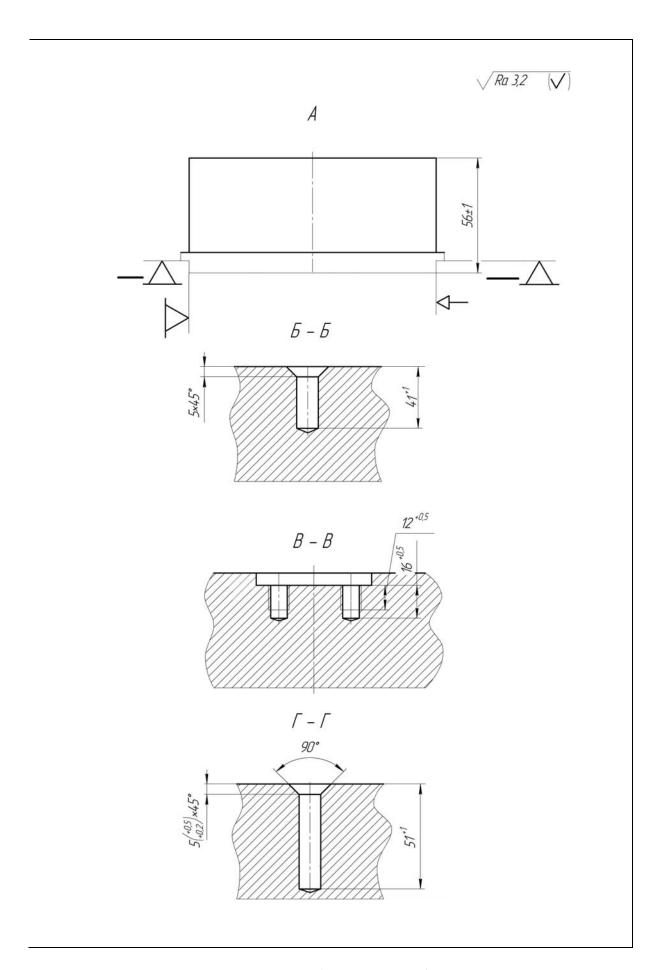


Рис. П.2.11. (правая сторона)

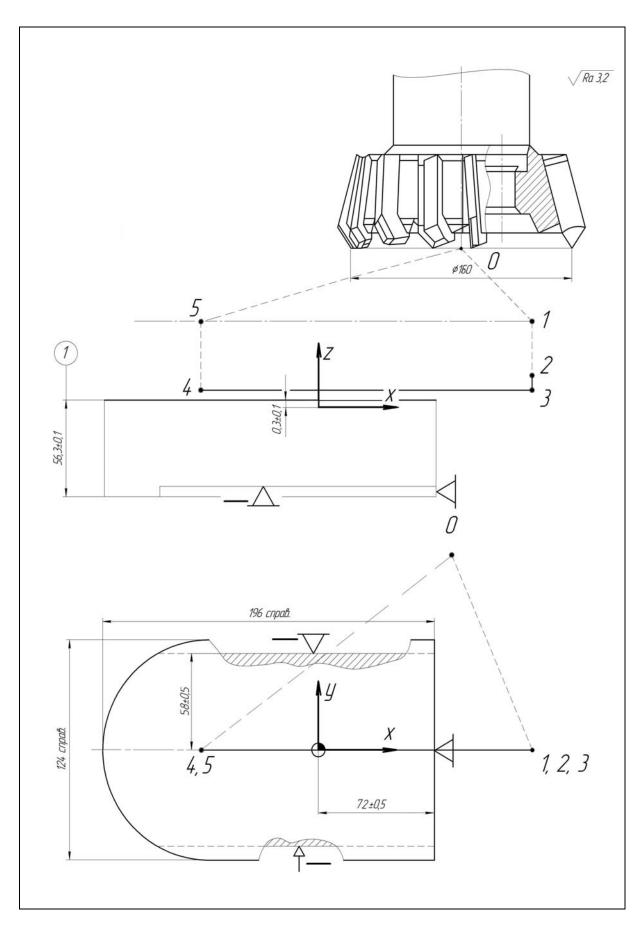


Рис. П.2.12. Установ \boldsymbol{A} операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\varPi1}$ (инструмент $\boldsymbol{T1}$)

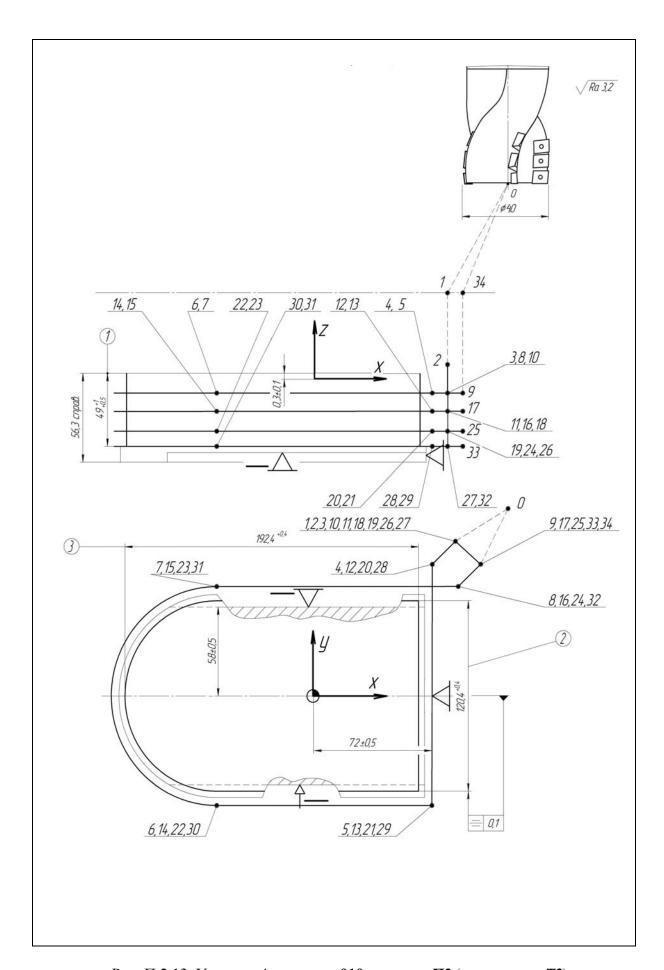


Рис. П.2.13. Установ \boldsymbol{A} операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\Pi2}$ (инструмент $\boldsymbol{T2}$)

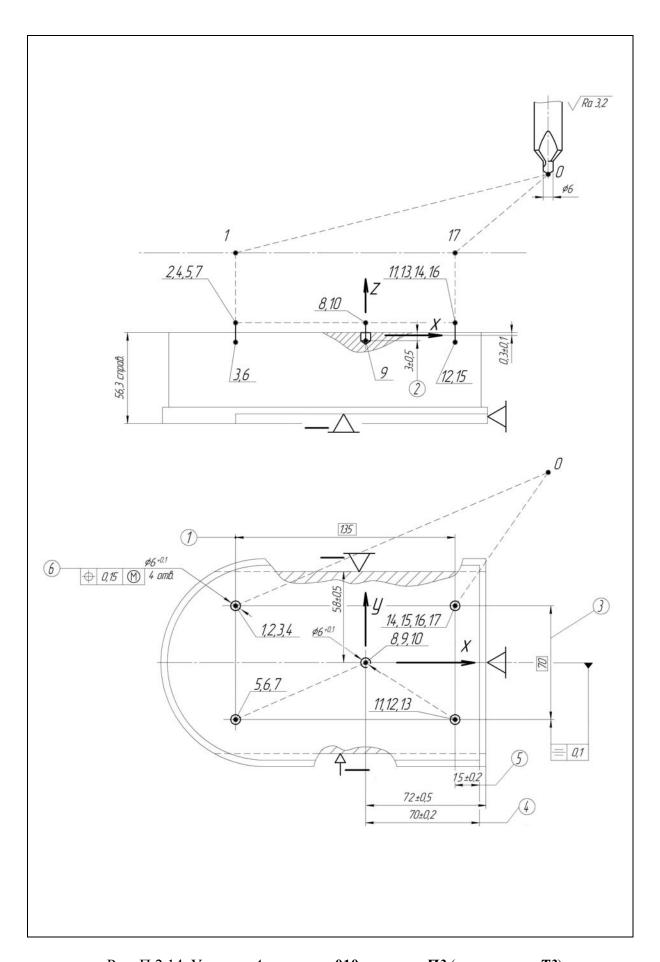


Рис. П.2.14. Установ A операции 010, переход II3 (инструмент I3)

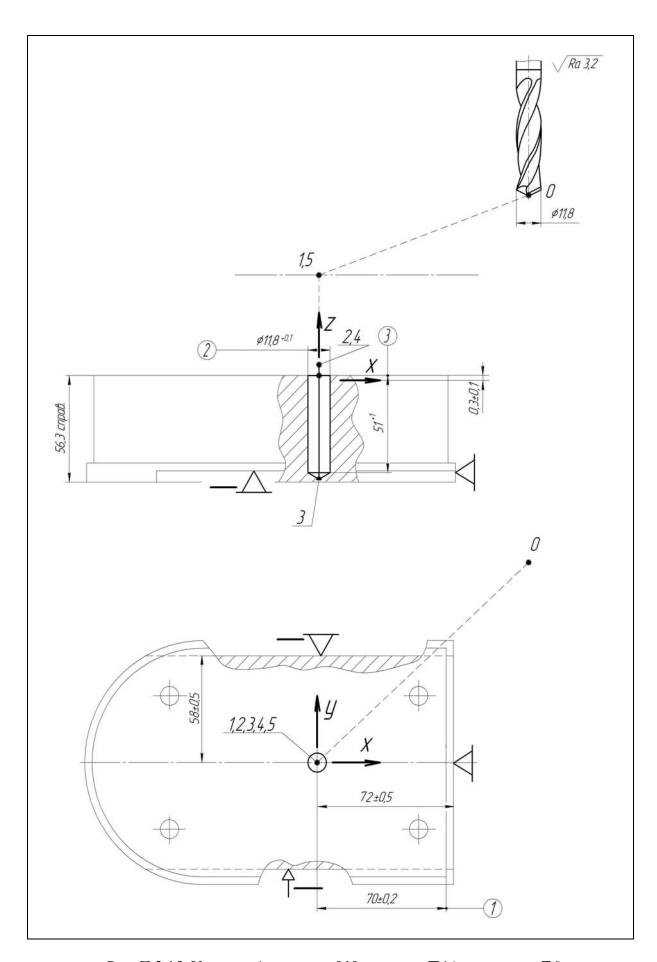


Рис. П.2.15. Установ \pmb{A} операции $\pmb{010}$, переход $\pmb{\Pi4}$ (инструмент $\pmb{T4}$)

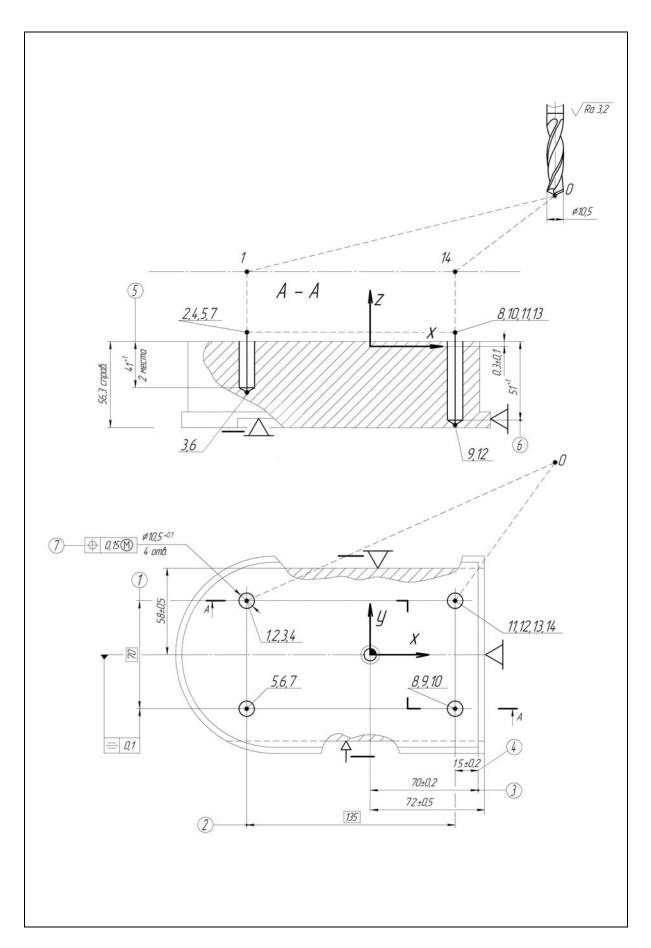


Рис. П.2.16. Установ \boldsymbol{A} операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\Pi5}$ (инструмент $\boldsymbol{T5}$)

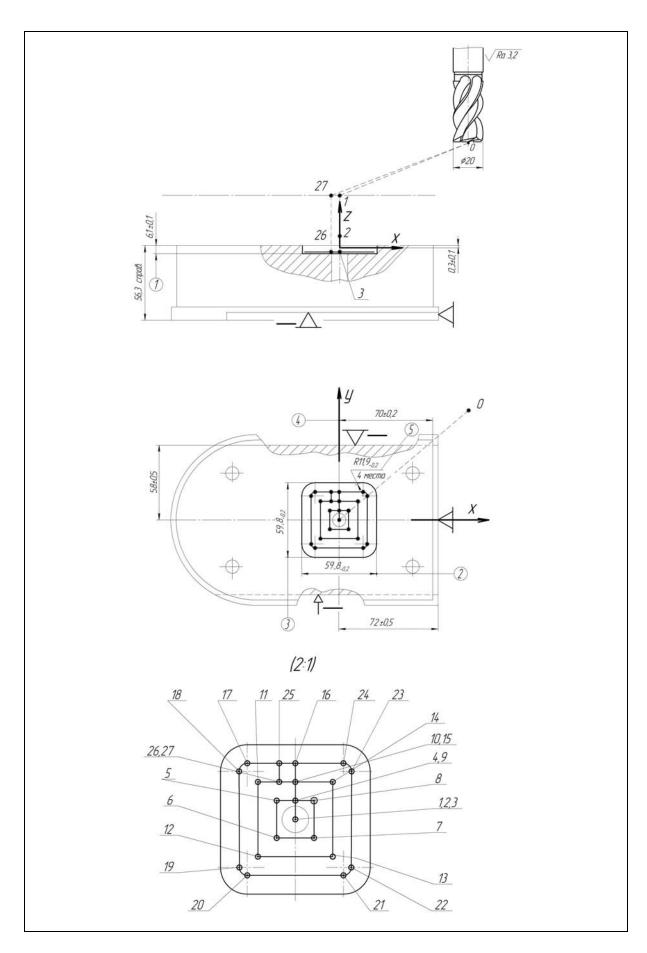


Рис. П.2.17. Установ A операции 010, переход $\Pi 6$ (инструмент T6)

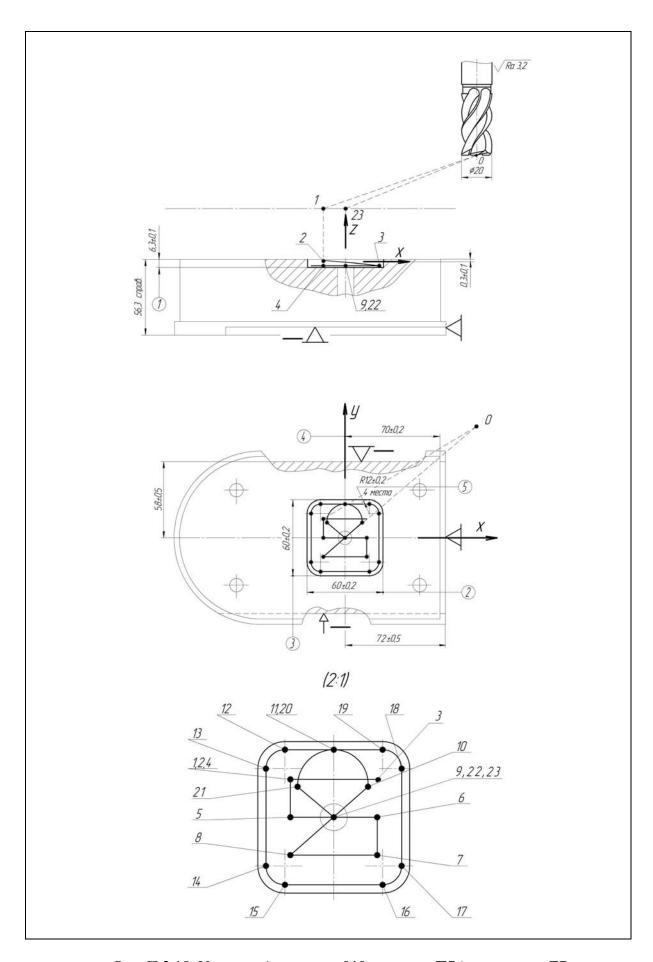


Рис. П.2.18. Установ \pmb{A} операции $\pmb{010}$, переход $\pmb{\Pi7}$ (инструмент $\pmb{T7}$)

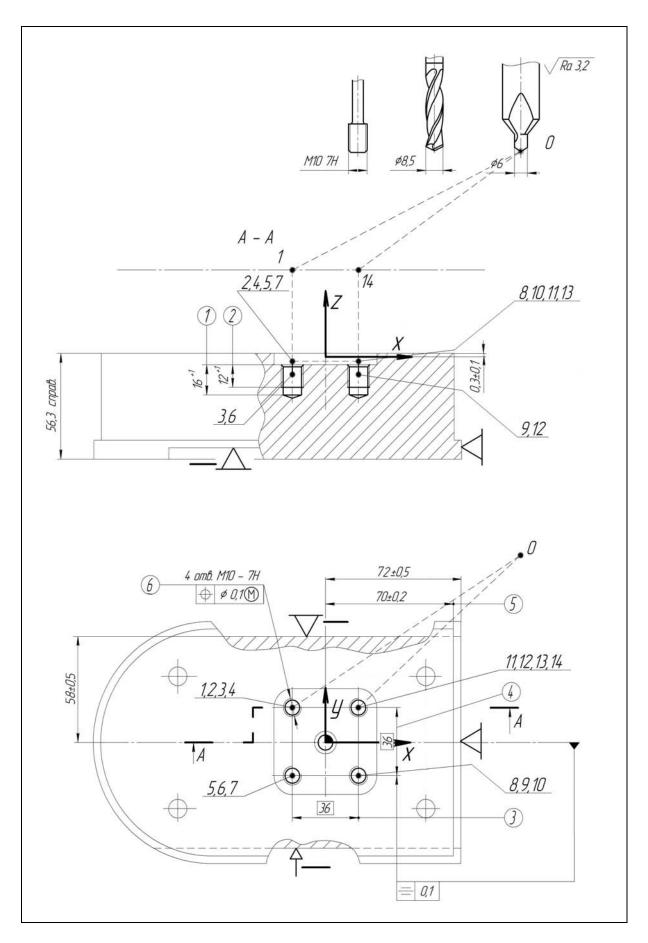


Рис. П.2.19. Установ \boldsymbol{A} операции $\boldsymbol{010}$, переходы $\boldsymbol{\varPi8-1}$, $\boldsymbol{\varPi8-2}$, $\boldsymbol{\varPi8-3}$ (инструменты $\boldsymbol{T3}$, $\boldsymbol{T8}$, $\boldsymbol{T9}$)

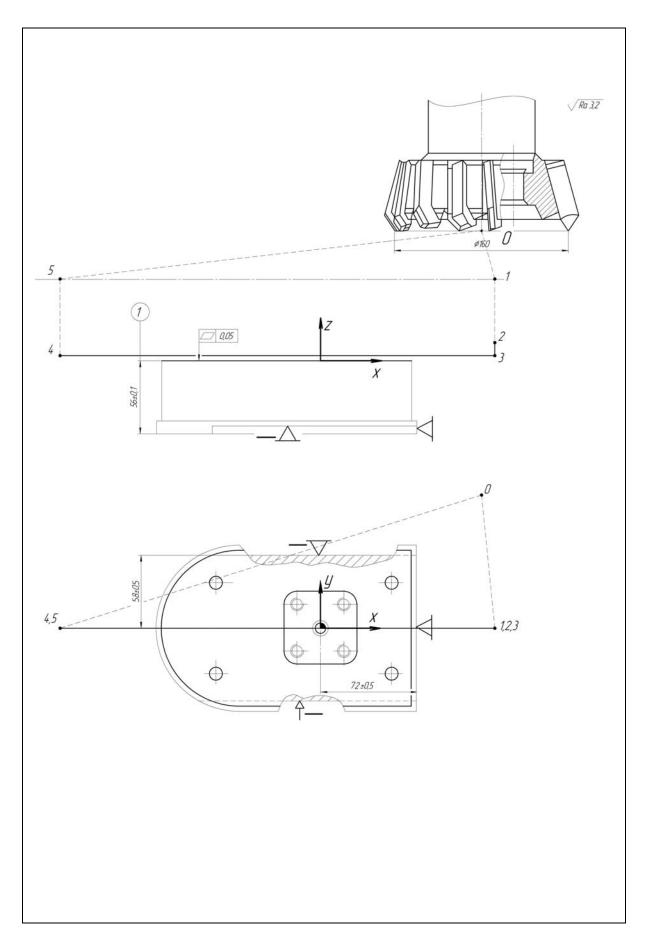


Рис. П.2.20. Установ \boldsymbol{A} операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\Pi9}$ (инструмент $\boldsymbol{T1}$)

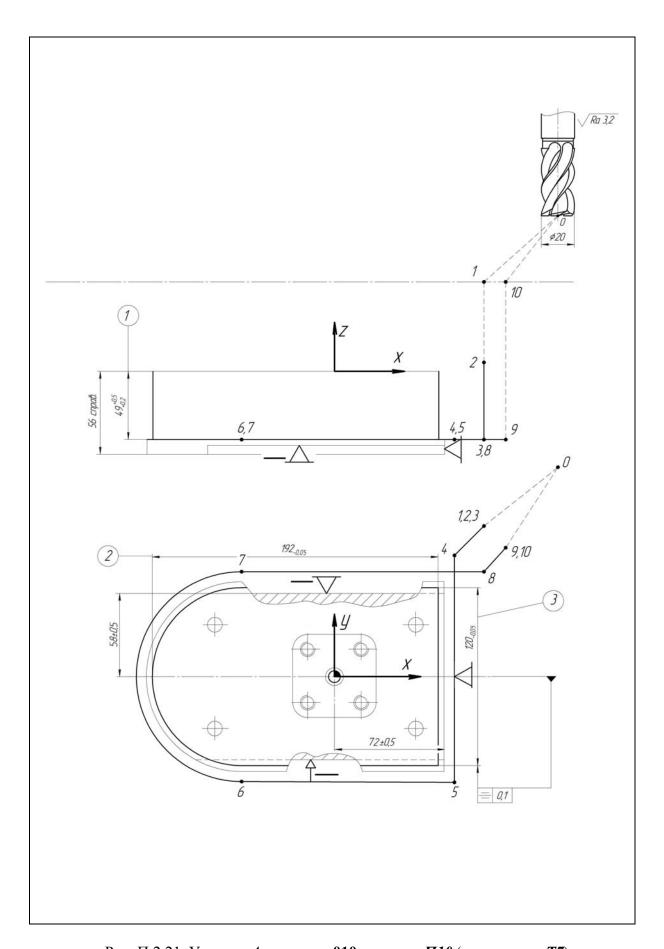


Рис. П.2.21. Установ \boldsymbol{A} операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\varPi10}$ (инструмент $\boldsymbol{T7}$)

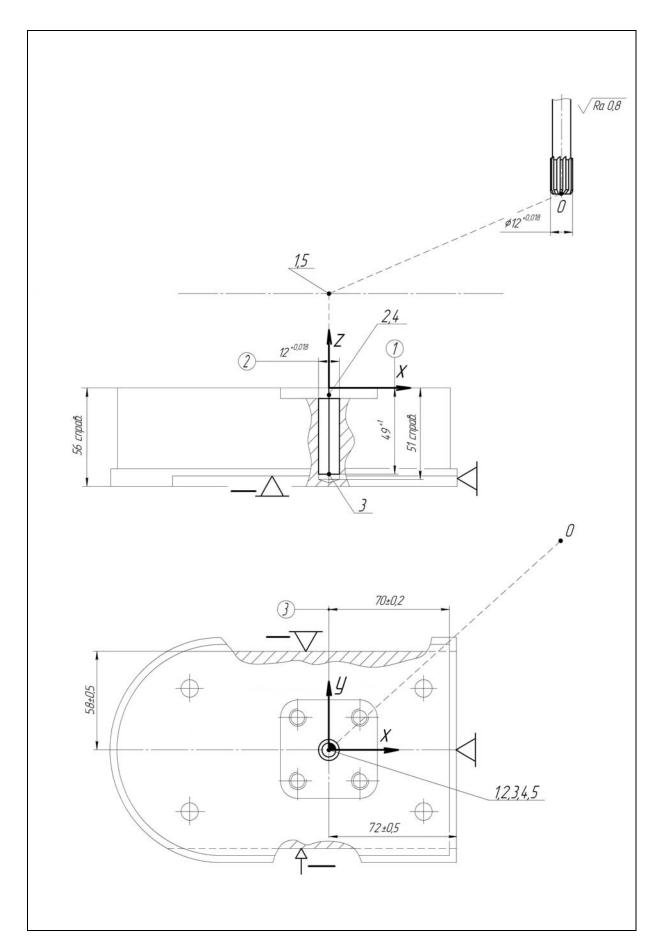


Рис. П.2.22. Установ \pmb{A} операции $\pmb{010}$, переход $\pmb{\Pi11}$ (инструмент $\pmb{T10}$)

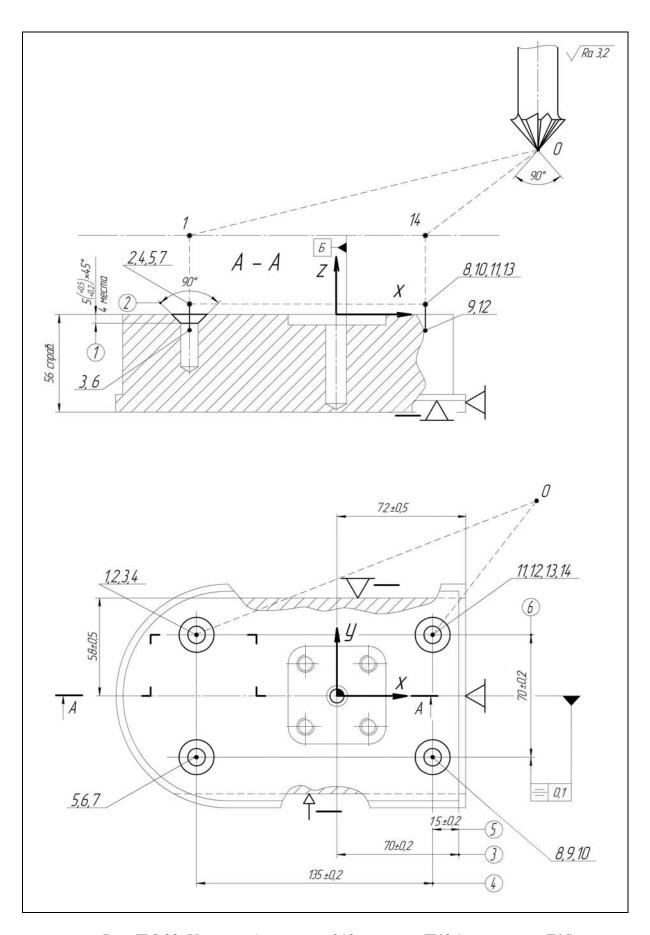


Рис. П.2.23. Установ A операции **010**, переход $\Pi 12$ (инструмент T11)

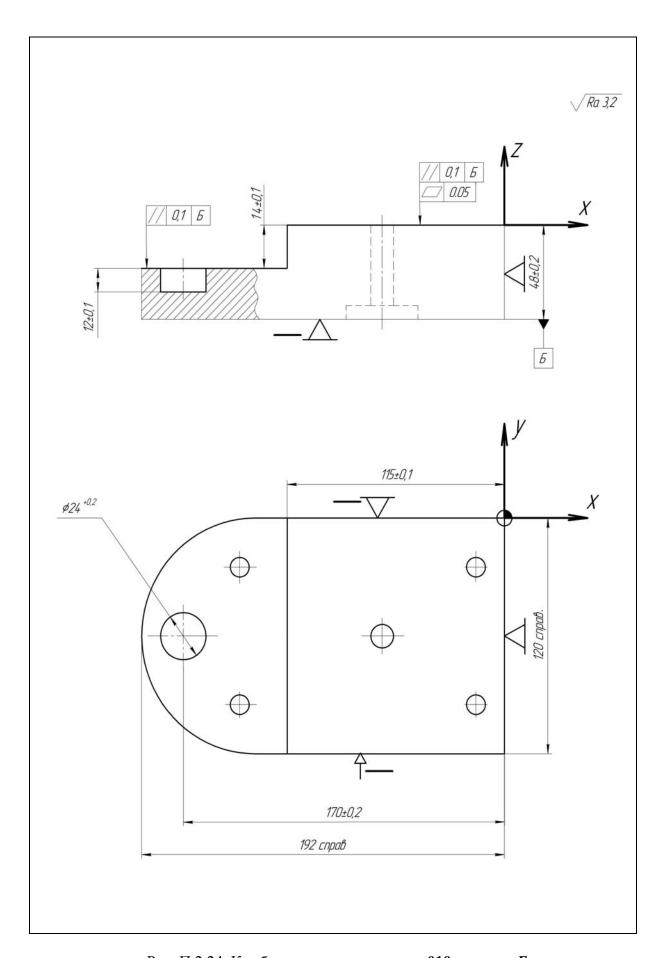


Рис. П.2.24. Комбинированная операция ${\bf 010}$, установ ${\bf \emph{E}}$

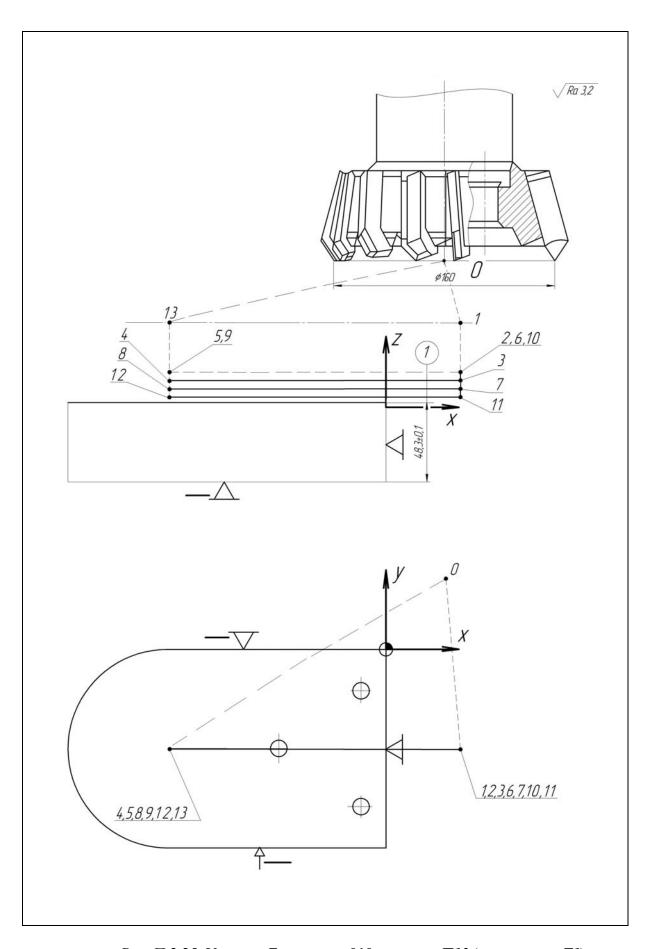


Рис. П.2.25. Установ $\boldsymbol{\mathit{F}}$ операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\mathit{\Pi13}}$ (инструмент $\boldsymbol{\mathit{T1}}$)

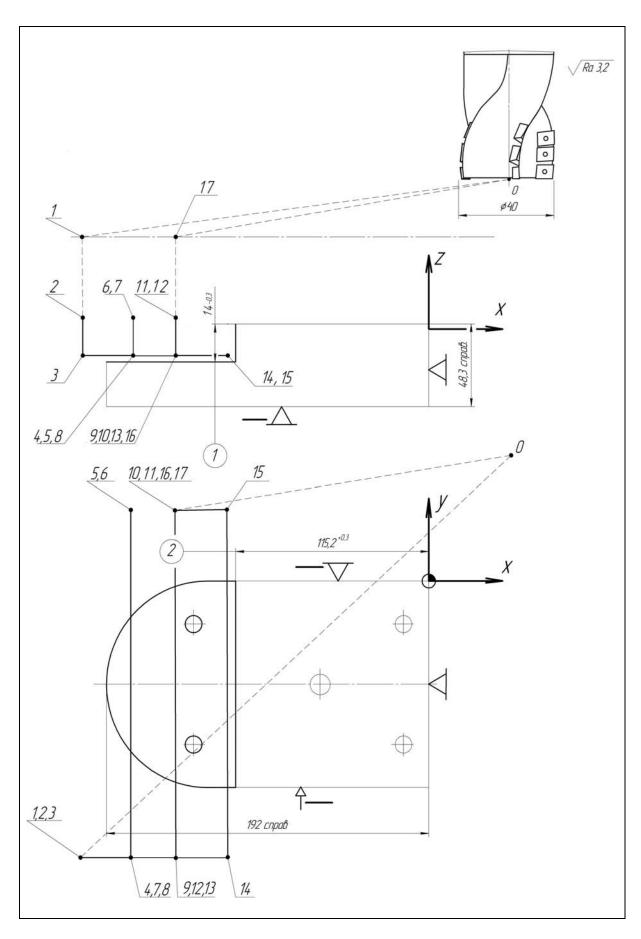


Рис. П.2.26. Установ $\boldsymbol{\mathit{F}}$ операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\mathit{\Pi14}}$ (инструмент $\boldsymbol{\mathit{T2}}$)

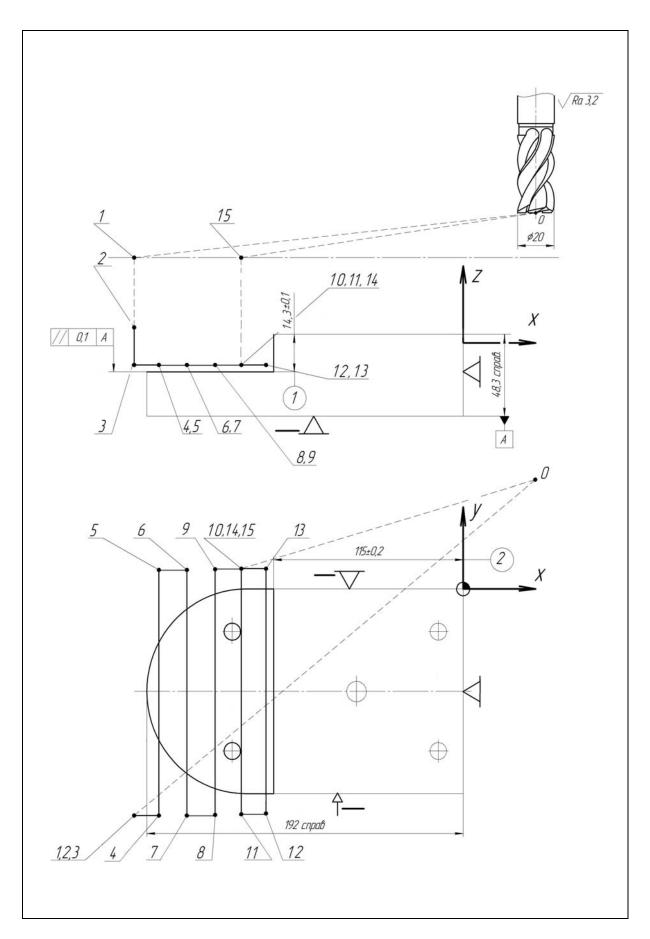


Рис. П.2.27. Установ $\boldsymbol{\mathit{F}}$ операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\mathit{\Pi15}}$ (инструмент $\boldsymbol{\mathit{T7}}$)

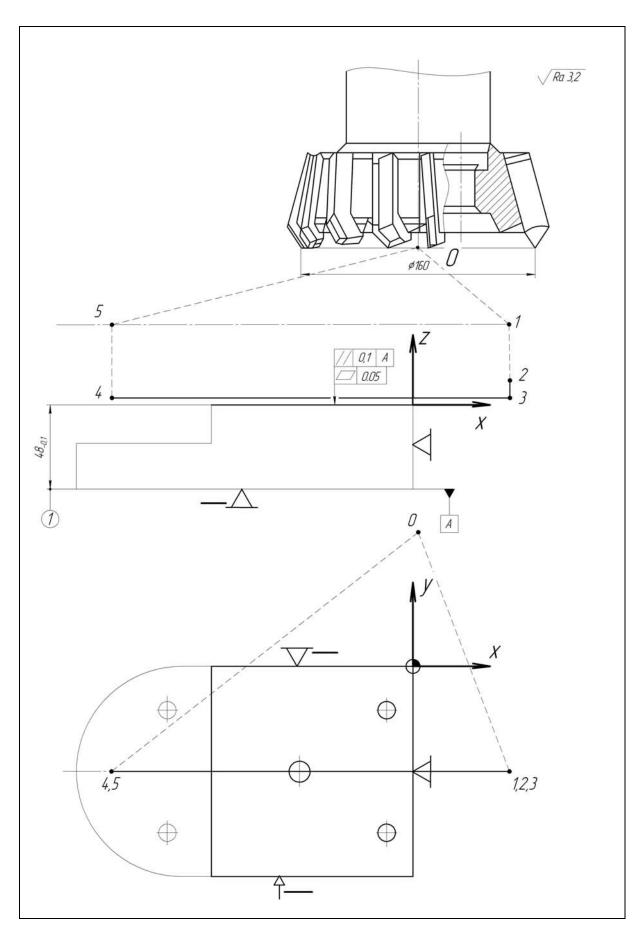


Рис. П.2.28. Установ $\boldsymbol{\mathit{F}}$ операции $\boldsymbol{\mathit{010}}$, переход $\boldsymbol{\mathit{H16}}$ (инструмент $\boldsymbol{\mathit{T1}}$)

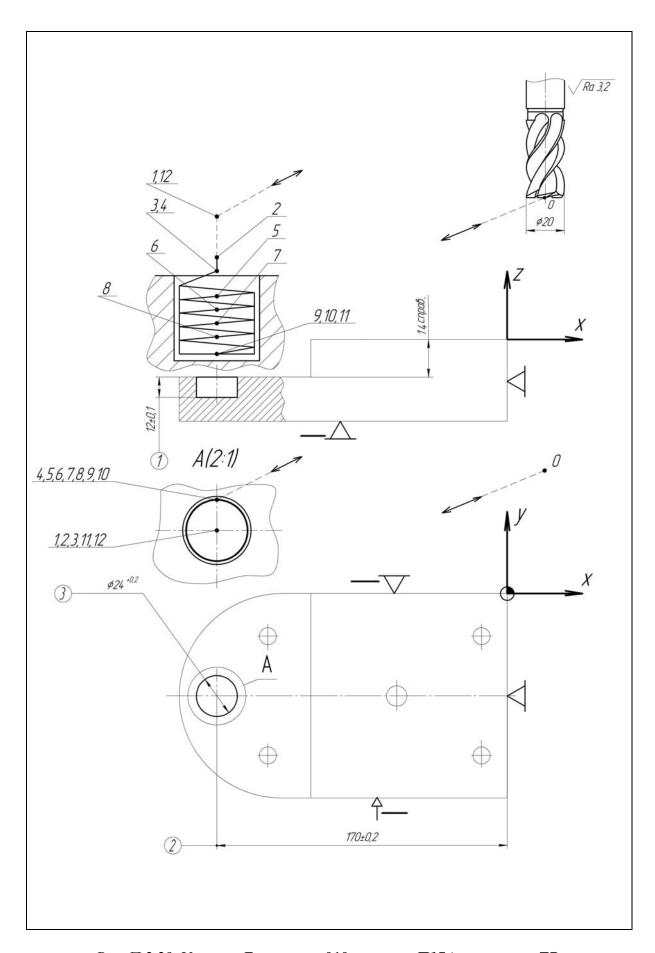


Рис. П.2.29. Установ $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ операции $\boldsymbol{010}$, переход $\boldsymbol{\Pi17}$ (инструмент $\boldsymbol{T7}$)

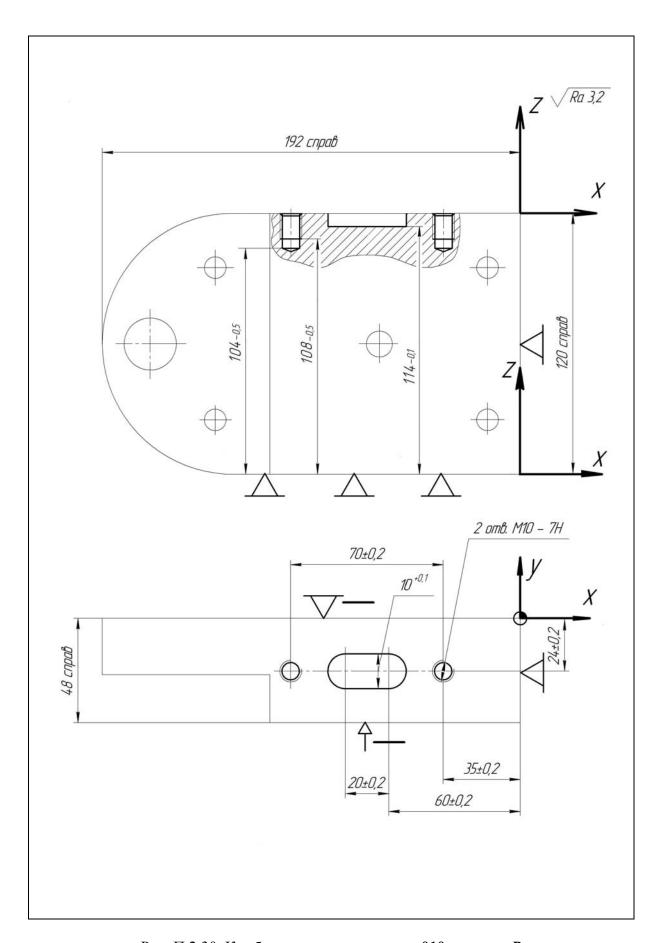


Рис. П.2.30. Комбинированная операция 010, установ B

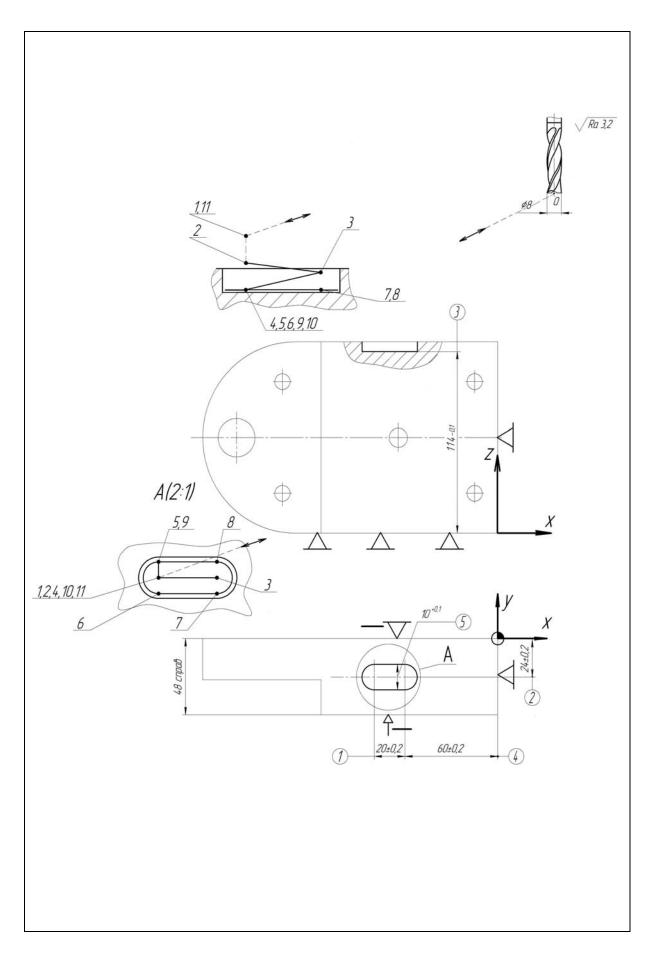


Рис. П.2.31. Установ **В** операции **010**, переход **П18** (инструмент **Т12**)

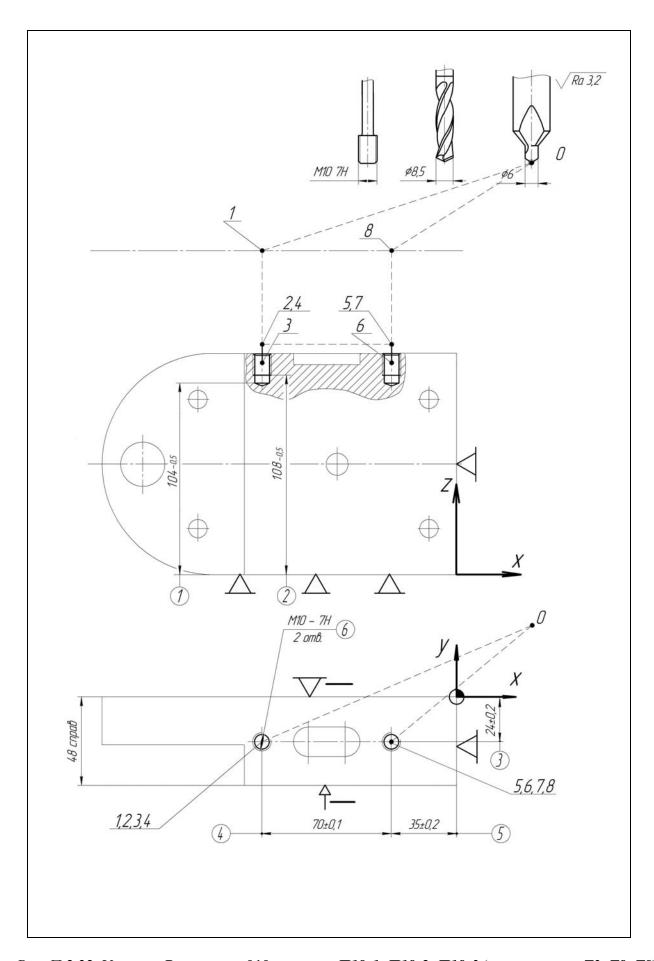


Рис. П.2.32. Установ $\textbf{\textit{B}}$ операции $\textbf{\textit{010}}$, переход $\textbf{\textit{\Pi19-1}}$, $\textbf{\textit{\Pi19-2}}$, $\textbf{\textit{\Pi19-3}}$ (инструменты $\textbf{\textit{T3, T8, T9}}$)

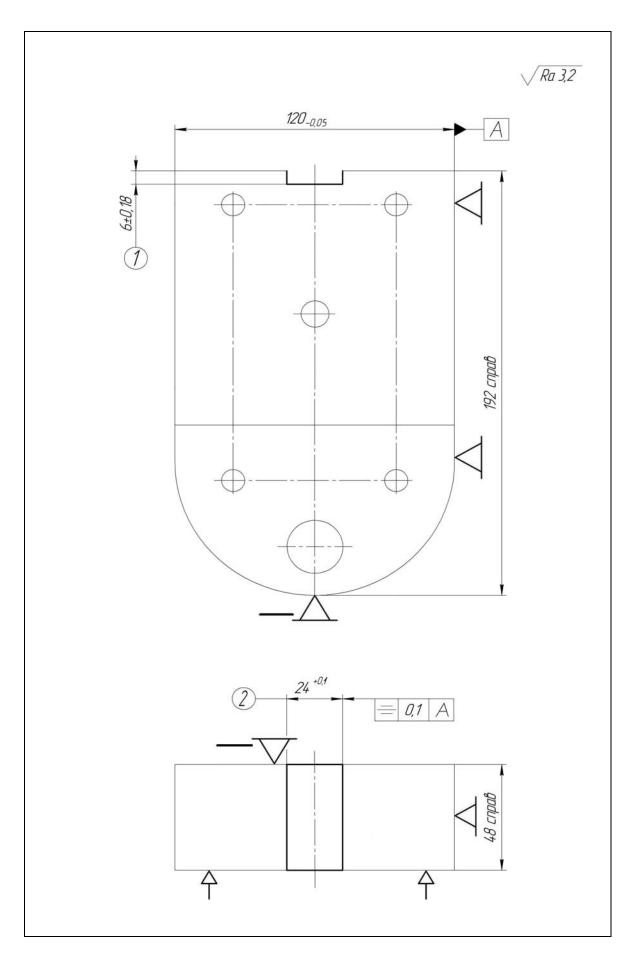


Рис. П.2.33. Фрезерная операция 015

Таблица П.2.6

Номера опорных точек	X	Y	Z	ТЕКСТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ	КОММЕНТАРИИ		
-	_	-	-	%	Начало программы		
-	-	-	-	06815	Имя программы		
0	-	-	-	N5 G91 G28 G0 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений (точку смены инструмента) на ускоренной подаче		
-	-	-	-	N10 G54 (обработка на установе A)	Определение позиции нулевой точки системы координат детали		
				Установ A , переход $\Pi 1$ (ри	ис. П.2.12)		
-	-	-	-	N15 M6 T1 (фреза ø160)	Вызов инструмента Т1		
1	160	0	50	N20 G90 G43 X160 Y0 Z50 H1	Выход инструмента в точку проекции начала траектории на плоскости безопасности (исходную точку УП) с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N25 M3 S100 M8	Включение вращения шпинделя (со скоростью S) и подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ)		
2	160	0	5	N30 Z5	Приближение инструмента к детали		
3	160	0	0.3	N35 G1 Z0.3 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи F		
4	-50	0	0.3	N40 X-50 F200	Перемещение к точке (прямолинейное)		
5	-50	0	50	N45 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N50 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
	Установ <i>А</i> , переход <i>П</i> 2 (рис. П.2.13)						
-	-	-	-	N55 M6 T2 (фреза ø40, задана величина диаметра: ø40.4)	Вызов инструмента Т2		
1	90	90	50	N60 G90 G43 X90 Y90 Z50 H2	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
_	-	-	-	N65 M3 S300 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
2	90	90	2	N70 Z2	Приближение инструмента к детали		

Продолжение таблицы П.2.6

	0.0	0.0	10.5	N== C1 Z 12 = E1000	Выход инструмента на плоскость обработки с	
3	90	90	-12.5	N75 G1 Z-12.5 F1000	включением контурной подачи	
-	-	-	-	N80 M98 P9901	Вызов подпрограммы « 09901 »	
10	90	90	-12.5	N85 X90 Y90 F1000	Перемещение к точке начала траектории	
11	90	90	-25	N90 Z-25	Выход на новую плоскость обработки	
-	-	-	-	N95 M98 P9901	Вызов подпрограммы « 09901 »	
18	90	90	-25	N100 X90 Y90 F1000	Перемещение к точке начала траектории	
19	90	90	-37.5	N105 Z-37.5	Выход на новую плоскость обработки	
-	-	-	-	N110 M98 P9901	Вызов подпрограммы «09901»	
26	90	90	-37.5	N115 X90 Y90 F1000	Перемещение к точке начала траектории	
27	90	90	-49.5	N120 Z-50	Выход на новую плоскость обработки	
-	-	-	-	N125 M98 P9901	Вызов подпрограммы «о9901»	
34	100	80	50	N130 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ	
0	-	-	-	N135 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений	
				Установ A_{\bullet} переход $\Pi 3$ (рис. $\Pi.2.14$)		
-	-	-	-	N140 M6 T3 (центровка Ø6)	Вызов инструмента ТЗ	
1	-80	35	50	N145 G90 G43 X-80 Y35 Z50 H3	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента	
_	-	-	-	N150 M3 S900 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ	
2			2		Включение цикла прямого сверления с высоты R на	
3	-80	35	-4.3	N155 G81 G99 R2 Z-4.3 F50	глубину Z ; перемещение между отверстиями на высоте R ;	
4			2		сверление с подачей F . Сверление центровочного отверстия	
5			2			
6	-80	-35	-4.3	N160 Y-35	Перемещение к точке. Сверление центровочного отверстия	
7			2			
8			2	NICE VO VO		
9	0	0	-4.3	N165 X0 Y0	Перемещение к точке. Сверление центровочного отверстия	
10 11			2			
11	55	-35	-4.3	N170 X55 Y-35	Перемещение к точке. Сверление центровочного отверстия	
13	33	-33	-4.3 2	1V1/U A33 1-33	перемещение к точке. Сверление центровочного отверстия	
14			$\frac{2}{2}$			
15	55	35	-4.3	N175 Y35	Перемещение к точке. Сверление центровочного отверстия	
16			2	111,0 100	Trepomente in to the Obeptenie delipope more orbeperin	
-	-	-		N180 G80	Окончание цикла сверления	
17	55	35	50	N185 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ	

Продолжение таблицы П.2.6

0	-	-	-	N190 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
Установ A, переход П4 (рис. П.2.15)							
_	-	-	-	N195 M6 T4 (сверло Ø11.8)	Вызов инструмента Т4		
1	0	0	50	N200 G90 G43 X0 Y0 Z50 H4	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N205 M3 S400 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
2 3 4	0	0	2 -55.3 2	N210 G83 G99 R2 Z-55.3 Q3 F70	Включение цикла ступенчатого сверления: величина шага сверления $\boldsymbol{\mathcal{Q}}$. Сверление отверстия		
-	-	-	-	N215 G80	Окончание цикла сверления		
5	0	0	50	N220 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N225 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
				Установ A , переход $\Pi 5$ ()			
-	-	-	ı	N230 M6 T5 (сверло Ø10.5)	Вызов инструмента Т5		
1	-80	35	50	N235 G90 G43 X-80 Y35 Z50 H5	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N240 M3 S500 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
2 3 4	-80	35	2 -44.8 2	N245 G83 G99 R2 Z-44.8 Q3 F70	Включение цикла ступенчатого сверления. Сверление отверстия		
5 6 7	-80	-35	-44.8 2	N250 Y-35	Перемещение к точке. Сверление отверстия		
8 9 10	55	-35	2 -54.8 2	N255 X55 Z-54.8	Перемещение к точке. Сверление отверстия на новую глубину \boldsymbol{Z}		
11 12 13	55	35	-54.8 2	N260 Y35	Перемещение к точке. Сверление отверстия		
-	-	-	-	N265 G80	Окончание цикла сверления		
14	55	35	50	N270 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N275 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
	Установ А , переход П6 (рис. П.2.17)						
-	-	-	-	N280 M6 T6 (фреза ø20, задана величина диаметра: Ø 20.2)	Вызов инструмента Т6		
1	0	0	50	N285 G90 G43 X0 Y0 Z50 H6	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом		

Продолжение таблицы П.2.6

					коррекции длины инструмента
-	_	-	-	N290 M3 S400 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ
2	0	0	2	N295 Z2	Приближение инструмента к детали
3	0	0		N200 C1 7 5 0 E40	Врезание – выход инструмента на плоскость обработки с
3	U	U	-5.8	N300 G1 Z-5.8 F60	включением контурной подачи
4	0	6	-5.8	N305 Y6 F80	Перемещение к точке (прямолинейное)
5	-6	6	-5.8	N310 X-6	Перемещение к точке (прямолинейное)
6	-6	-6	-5.8	N315 Y-6	Перемещение к точке (прямолинейное)
7	6	-6	-5.8	N320 X6	Перемещение к точке (прямолинейное)
8	6	6	-5.8	N325 Y6	Перемещение к точке (прямолинейное)
9	0	6	-5.8	N330 X0	Перемещение к точке (прямолинейное)
10	0	12	-5.8	N335 Y12	Перемещение к точке (прямолинейное)
11	-12	12	-5.8	N340 X-12	Перемещение к точке (прямолинейное)
12	-12	-12	-5.8	N345 Y-12	Перемещение к точке (прямолинейное)
13	12	-12	-5.8	N350 X12	Перемещение к точке (прямолинейное)
14	12	12	-5.8	N355 Y12	Перемещение к точке (прямолинейное)
15	0	12	-5.8	N360 X0	Перемещение к точке (прямолинейное)
16*	0	28	-5.8	N365 G41 Y28 D6	Выход в точку с включением коррекции диаметра
					(Ø20.2 с учетом припуска на чистовую обработку)
17	-16	28	-5.8	N370 X-16	Перемещение к точке (прямолинейное)
18	-28	16	-5.8	N375 G3 X-28 Y16 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
19	-28	-16	-5.8	N380 G1 Y-16	Перемещение к точке (прямолинейное)
20	-16	-28	-5.8	N385 G3 X-16 Y-28 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
21	16	-28	-5.8	N390 G1 X16	Перемещение к точке (прямолинейное)
22	28	-16	-5.8	N395 G3 X28 Y-16 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
23	28	16	-5.8	N400 G1 Y16	Перемещение к точке (прямолинейное)
24	16	28	-5.8	N405 G3 X16 Y28 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
25	-3	28	-5.8	N410 G1 X-3	Перемещение к точке (прямолинейное)
26*	-3	12	-5.8	N415 G40 Y12	Выход в точку с отключением коррекции диаметра
27	-3	12	50	N420 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с
					отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ
0	-	-	-	N425 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений
	ı	1		Установ A , переход Π 7 (р	
	-	-	-	N430 M6 T7 (фреза Ø20)	Вызов инструмента Т7
1	-14	9	50	N435 G90 G43 X-14 Y9 Z50 H7	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом
		_			коррекции длины инструмента
-	- 1.4	-	-	N440 M3 S550 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ
2	-14	9	-4	N445 Z-4	Приближение инструмента к детали

Продолжение таблицы П.2.6

					Врезание – диагональный выход инструмента на
3	14	9	-6	N450 G1 X14 Z-6 F80	плоскость обработки с включением контурной подачи
4	-14	9	-6	N455 X-14 F150	Перемещение к точке (прямолинейное)
5	-14	0	<u>-6</u>	N460 Y0	Перемещение к точке (прямолинейное)
6	14	0	<u>-6</u>	N465 X14	Перемещение к точке (прямолинейное)
7	14	<u>-9</u>	<u>-6</u>	N470 Y-9	
8	-14	-9 -9	-6 -6	N476 1-9 N475 X-14	Перемещение к точке (прямолинейное)
9		-9		N4/5 X-14 N480 X0 Y0	Перемещение к точке (прямолинейное)
	0	-	-6		Перемещение к точке (прямолинейное)
10*	12	16	-6	N485 G41 X12Y16 D7	Выход в точку с включением коррекции диаметра
11	0	28	-6	N490 G3 X0 Y28 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
12	-16	28	-6	N495 X-16	Перемещение к точке (прямолинейное)
13	-28	16	-6	N500 G3 X-28 Y16 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
14	28	-16	-6	N505 G1 Y-16	Перемещение к точке (прямолинейное)
15	-16	-28	-6	N510 G3 X-16 Y-28 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
16	16	-28	-6	N515 G1 X16	Перемещение к точке (прямолинейное)
17	28	-16	-6	N520 G3 X28 Y-16 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
18	28	16	-6	N525 G1 Y16	Перемещение к точке (прямолинейное)
19	16	28	-6	N530 G3 X16 Y28 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
20	0	28	-6	N535 G1 X0	Перемещение к точке (прямолинейное)
21	-12	16	-6	N540 G3 X-12 Y16 R12	Перемещение к точке (циркуляционное)
22*	0	0	-6	N545 G1 G40 X0 Y0	Выход в точку с отключением коррекции диаметра
23	0	0	50	N550 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с
23	U	U	30		отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ
0	-	-	-	N555 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений
				Установ А , переход П8-1 (р	
-	-	-	-	N560 M6 Т3 (центровка Ø6)	Вызов инструмента ТЗ
1	-18	18	50	N565 G90 G43 X-18 Y18 Z50 H3	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом
1	-18	18	30	1 1 3 0 3 0 3 0 0 4 3 A-1 8 1 1 8 Z 3 0 H 3	коррекции длины инструмента
-	-	-	-	N570 M3 S900 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ
2			-4		
3	-18	18	-10.3	N575 G81 G99 R-4 Z-10 F50	Включение цикла прямого сверления. Сверление
4			-4		центровочного отверстия
5			-4		Попомонномно и тоние Спопномия мамера помуста
6	-18	-18	-10.3	N580 Y-18	Перемещение к точке. Сверление центровочного
7			-4		отверстия
8			-4		Пополучно и тонко Сропнонно наукторонуют
9	18	-18	-10.3	N585 X18	Перемещение к точке. Сверление центровочного
10			-4		отверстия

Продолжение таблицы П.2.6

11 12 13	18	18	-4 -10.3 -4	N590 Y18	Перемещение к точке. Сверление центровочного отверстия
-	_	_	_	N595 G80	Окончание цикла сверления
14	55	35	50	N600 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ
0	-	-	-	N605 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений
	•			Установ A , переход П8-2 (рис. П.2.19)
-	-	-	-	N610 M6 T8 (сверло Ø8.5)	Вызов инструмента Т8
1	-18	18	50	N615 G90 G43 X-18 Y18 Z50 H8	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента
-	-	-	-	N620 M3 S600 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ
2 3 4	-18	18	-4 -25 -4	N625 G83 G99 R-4 Z-25 Q2.5 F70	Включение цикла ступенчатого сверления. Сверление отверстия
5 6 7	-18	-18	-4 -25 -4	N630 Y-18	Перемещение к точке. Сверление отверстия
8 9 10	18	-18	-4 -25 -4	N635 X18	Перемещение к точке. Сверление отверстия
11 12 13	18	18	-4 -25 -4	N640 Y18	Перемещение к точке. Сверление отверстия
-	-	-	-	N645 G80	Окончание цикла сверления
14	55	35	50	N650 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ
0	-	-	-	N655 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений
				Установ <i>A</i> , переход <i>П8-3</i> (рис. П.2.19)
_	-	-	-	N660 M6 T9 (метчик M10-7H)	Вызов инструмента Т9
1	-18	18	50	N665 G90 G43 X-18 Y18 Z50 H9	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента
-	-	-	-	N670 M3 S400 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ
2 3 4	-18	18	-4 -20.5 -4	N675 G84 G99 R-4 Z-20.5 F600	Включение цикла нарезания резьбы (шаг резьбы $P=1.5$). Нарезание резьбы. Определение глубины Z с учетом сбега резьбы 2 мм. Примечание: $P=F/S$
5 6	-18	-18	-4 -20.5	N680 Y-18	Перемещение к точке. Нарезание резьбы

Продолжение таблицы П.2.6

7			-4		
8 9 10	18	-18	-4 -20.5 -4	N685 X18	Перемещение к точке. Нарезание резьбы
11 12 13	18	18	-4 -20.5 -4	N690 Y18	Перемещение к точке. Нарезание резьбы
-	-	-	1	N695 G80	Окончание цикла нарезания резьбы
14	55	35	50	N700 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ
0	-	-	-	N705 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений
				Установ A , переход $\Pi 9$ (р	
_	-	-	-	N710 M6 T1 (фреза Ø160)	Вызов инструмента Т1
1	160	0	50	N715 G90 G43 X160 Y0 Z50 H1	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента
-	-	-	1	N720 M3 S150 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ
2	160	0	5	N725 Z2	Приближение инструмента к детали
3	160	0	0.3	N730 G1 Z0 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи
4	-210	0	0.3	N735 X-210 F250	Перемещение к точке (прямолинейное)
5	-210	0	50	N740 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ
0	-	-	-	N745 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений
				Установ A , переход $\Pi 10$ (р	оис. П.2.21)
-	-	-	-	N750 M6 T7 (фреза Ø20)	Вызов инструмента Т7
1	80	80	50	N755 G90 G43 X80 Y80 Z50 H7	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента
-	_	-	-	N760 M3 S550 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ
2	80	80	2	N765 Z2	Приближение инструмента к детали
3	80	80	-49.4	N770 G1 Z-49.4 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи
4*	70	70	-49.4	N775 G41 X70 Y70 D7	Выход в точку с включением коррекции диаметра
5	70	-60	-49.4	N780 Y-60 F150	Перемещение к точке (прямолинейное)
6	-62	-60	-49.4	N785 X-62	Перемещение к точке (прямолинейное)
7	-62	60	-49.4	N790 G2 Y60 J60	Перемещение к точке (циркуляционное)
8	80	60	-49.4	N795 G1 X80	Перемещение к точке (прямолинейное)
9*	90	70	-49.4	N800 G40 X90 Y70 F1000	Выход в точку с отключением коррекции диаметра
10	90	70	50	N805 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с

Продолжение таблицы П.2.6

					отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	ı	N810 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
	Установ <i>А</i> , переход <i>П11</i> (рис. П.2.22)						
-	-	-	-	N815 M6 T10 (развертка Ø12-H7)	Вызов инструмента Т10		
1	0	0	50	N820 G90 G43 X0 Y0 Z50 H10	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N825 M3 S400 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
2 3 4	0	0	-50.5 2	N830 G86 G99 R-4 Z-50.5 F250	Включение цикла развертки. Развертывание отверстия. Определение глубины \boldsymbol{Z} с учетом заходной фаски 1 мм.		
-	-	-	ı	N835 G80	Окончание цикла развертывания		
5	0	0	50	N840 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N845 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
				Установ А , переход П12 (р	рис. П.2.23)		
-	-	-	ı	N850 M6 T11 (зенковка Ø24x90°)	Вызов инструмента Т11		
1	-80	35	50	N855 G90 G43 X-80 Y35 Z50 H11	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N860 M3 S300 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
2 3 4	-80	35	2 -10.5 2	N865 G81 G99 R2 Z-10.5 F50	Включение цикла прямого сверления. Зенкование отверстия		
5 6 7	-80	-35	2 -10.5 2	N870 Y-35	Перемещение к точке. Зенкование отверстия		
8 9 10	55	-35	2 -10.5 2	N875 X55	Перемещение к точке. Зенкование отверстия		
11 12 13	55	35	2 -10.5 2	N880 Y35	Перемещение к точке. Зенкование отверстия		
-	-	-	-	N885 G80	Окончание цикла сверления		
14	55	35	50	N890 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N895 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
-	-	-	-	N900 M0	Программный останов станка		
	Переустановка детали → Команда «ПУСК»						
-	-	-	-	N905 G55 (обработка на установе Б	Определение позиции нулевой точки системы координат		

Продолжение таблицы П.2.6

					детали		
	Установ Б , переход П13 (рис. П.2.25)						
-	-	-	-	N910 M6 T1 (фреза Ø160)	Вызов инструмента Т1		
1	90	0	50	N915 G90 G43 X90 Y-60 Z50 H1	Выход инструмента в точку проекции начала траектории на плоскости безопасности (исходную точку УП) с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N920 M3 S100 M8	Включение вращения шпинделя (со скоростью S) и подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ)		
2	90	0	10	N925 Z10	Приближение инструмента к детали		
3	90	0	5.4	N930 G1 Z5.4 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи F		
4	-120	0	5.4	N935 X-120 F200	Перемещение к точке (прямолинейное)		
5	-120	0	10	N940 G0 Z10	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче		
6	90	0	10	N945 X90	Перемещение к точке (прямолинейное)		
7	90	0	2.8	N950 G1 Z2.8 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи F		
8	-120	0	2.8	N955 X-120 F200	Перемещение к точке (прямолинейное)		
9	-120	0	10	N960 G0 Z10	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче		
10	90	0	10	N965 X90	Перемещение к точке (прямолинейное)		
11	90	0	0.3	N970 G1 Z0.3 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи F		
12	-120	0	0.3	N975 X-120 F200	Перемещение к точке (прямолинейное)		
13	-120	0	50	N980 G0 Z50 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N985 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
				Установ Б , переход П14 (1	оис. П.2.26)		
-	-	-	-	N990 M6 T2 (фреза ø40, задана величина диаметра: Ø40.4)	Вызов инструмента Т2		
1	-190	-150	50	N995 G90 G43 X-190 Y-150 Z50 H2	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N1000 M3 S300 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
2	-190	-150	2	N1005 Z2	Приближение инструмента к детали		
3	-190	-150	-13.7	N1010 G1 Z-13.7 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи		
4	-185	-150	-13.7	N1015 X-185	Перемещение к точке (прямолинейное)		
5	-185	30	-13.7	N1020 Y30 F150	Перемещение к точке (прямолинейное)		
6	-185	30	2	N1025 Z2 F1000	Перемещение к точке (прямолинейное)		
7	-185	-150	2	N1030 Y-150	Перемещение к точке (прямолинейное)		

Продолжение таблицы П.2.6

8 -185 -150 -13.7 N1035 Z-13.7 Перемещение к точке (прямолинейное) 9 -160 -150 -13.7 N1040 X-160 Перемещение к точке (прямолинейное) 10 -160 30 -13.7 N1045 Y30 F150 Перемещение к точке (прямолинейное) 11 -160 30 2 N1055 Z2 F1000 Перемещение к точке (прямолинейное) 12 -160 -150 2 N1055 Y-150 Перемещение к точке (прямолинейное) 13 -160 -150 2 N1065 G41 X-115 D2 Перемещение к точке (прямолинейное) 14* -115 -150 -13.7 N1065 G41 X-115 D2 Выход в точку с включением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 15 -115 30 -13.7 N1070 Y30 F150 Перемещение к точку с пключением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 16* -140 30 -13.7 N1075 G40 X-140 F1000 Выход в точку с отключением коррекции диаметра отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ 0 - - - N1085 G91 G28 X0 Y0 Z0 Выход инструмента Т7 <th></th>			
10 -160 30 -13.7 N1045 Y30 F150 Перемещение к точке (прямолинейное) 11 -160 30 2 N1050 Z2 F1000 Перемещение к точке (прямолинейное) 12 -160 -150 2 N1055 Y-150 Перемещение к точке (прямолинейное) 13 -160 -150 -13.7 N1060 Z-13.7 Перемещение к точке (прямолинейное) 14* -115 -150 -13.7 N1065 G41 X-115 D2 Выход в точку с включением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 15 -115 30 -13.7 N1070 Y30 F150 Перемещение к точке (прямолинейное) 16* -140 30 -13.7 N1075 G40 X-140 F1000 Выход в точку с отключением коррекции диаметра отключением коррекции диаметра отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ 0 - - N1085 G91 G28 X0 Y0 Z0 Выход шпинделя в исходную точку перемещений Установ Б, переход III5 (рис. П.2.27) - - - N1090 M6 T7 (фреза Ø20) Вызов инструмента Т 1 -190 -140 50 N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с учетокор	Перемещение к точке (прямолинейное)		
11 -160 30 2 N1050 Z2 F1000 Перемещение к точке (прямолинейное) 12 -160 -150 2 N1055 Y-150 Перемещение к точке (прямолинейное) 13 -160 -150 -13.7 N1060 Z-13.7 Перемещение к точке (прямолинейное) 14* -115 -150 -13.7 N1065 G41 X-115 D2 Выход в точку с включением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 15 -115 30 -13.7 N1070 Y30 F150 Перемещение к точке (прямолинейное) 16* -140 30 -13.7 N1075 G40 X-140 F1000 Выход в точку с отключением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 17 -140 30 50 N1080 G0 Z50 M5 M9 Отвод инструмента от детали на ускоренной подач СОЖ отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ коррекции длинь инструмента Т7 1 -190 -140 50 N1090 M6 T7 (фреза Ø20) Вызод инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента в исходную точку УП с учетом припуска на чистовую обработки с 2 -190 -140 2 N1106 M3 S550 M8 Выход инструмента на плоскост			
12 -160 -150 2 N1055 Y-150 Перемещение к точке (прямолинейное) 13 -160 -150 -13.7 N1060 Z-13.7 Перемещение к точке (прямолинейное) 14* -115 -150 -13.7 N1065 G41 X-115 D2 Выход в точку с включением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 15 -115 30 -13.7 N1070 Y30 F150 Перемещение к точке (прямолинейное) 16* -140 30 -13.7 N1075 G40 X-140 F1000 Выход в точку с отключением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 17 -140 30 50 N1080 G0 Z50 M5 M9 Отвод инструмента от детали на ускоренной подач отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ 0 - - - N1085 G91 G28 X0 Y0 Z0 Выход инструмента Т7 1 -190 -140 50 N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента - - - - N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2			
13 -160 -150 -13.7 N1060 Z-13.7 Перемещение к точке (прямолинейное) 14* -115 -150 -13.7 N1065 G41 X-115 D2 Выход в точку с включением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 15 -115 30 -13.7 N1070 Y30 F150 Перемещение к точке (прямолинейное) 16* -140 30 -13.7 N1075 G40 X-140 F1000 Выход в точку с отключением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 17 -140 30 50 N1080 G0 Z50 M5 M9 Отвод инструмента от детали на ускоренной подач отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ 0 - - N1085 G91 G28 X0 Y0 Z0 Выход инструмента Т7 1 -190 -140 50 N1090 M6 T7 (фреза Ø20) Выход инструмента в исходную точку УП с учетом отключение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента к детали 3 100 140 14 N110 G1 Z 14 F1000 <t< td=""><td></td></t<>			
14* -115 -150 -13.7 N1065 G41 X-115 D2 Выход в точку с включением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку) 15 -115 30 -13.7 N1070 Y30 F150 Перемещение к точке (прямолинейное) 16* -140 30 -13.7 N1075 G40 X-140 F1000 Выход в точку с отключением коррекции диаметра отключением коррекции диаметра отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ 0 - - - N1080 G0 Z50 M5 M9 Отвод инструмента от детали на ускоренной подач отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ 0 - - - N1085 G91 G28 X0 Y0 Z0 Выход шпинделя в исходную точку перемещений Установ Б, переход III5 (рис. П.2.27) - - - N1090 M6 T7 (фреза Ø20) Вызов инструмента Т7 1 -190 -140 50 N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с учетов коррекции длины инструмента - - - N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента на плоскость обработки с 3 140 140 N1			
15 -115 30 -13.7 N1070 Y30 F150 Перемещение к точке (прямолинейное) 16* -140 30 -13.7 N1075 G40 X-140 F1000 Выход в точку с отключением коррекции диаметр. 17 -140 30 50 N1080 G0 Z50 M5 M9 Отвод инструмента от детали на ускоренной подач отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ 0 - - N1085 G91 G28 X0 Y0 Z0 Выход шпинделя в исходную точку перемещений установ Б, переход П15 (рис. П.2.27) - - - N1090 M6 T7 (фреза Ø20) Вызов инструмента T7 1 -190 -140 50 N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с учето коррекции длины инструмента - - - N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента на плоскость обработки с 3 100 140 N110 C1 Z 14 F1000 Выход инструмента на плоскость обработки с			
17 -140 30 50 N1080 G0 Z50 M5 M9 Отвод инструмента от детали на ускоренной подачо СОЖ отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ Выход шпинделя в исходную точку перемещений Установ Б, переход П15 (рис. П.2.27) - - - N1090 M6 T7 (фреза Ø20) Вызов инструмента T7 1 -190 -140 50 N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с учето коррекции длины инструмента - - - N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента к детали 3 190 140 14 N1110 G1 Z 14 F1000 Выход инструмента на плоскость обработки с			
17 -140 30 N1080 G0 Z30 M3 M9 отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ 0 - - N1085 G91 G28 X0 Y0 Z0 Выход шпинделя в исходную точку перемещений Установ Б, переход П15 (рис. П.2.27) - - - N1090 M6 T7 (фреза Ø20) Вызов инструмента Т7 1 -190 -140 50 N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с учето коррекции длины инструмента - - - N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента к детали 3 190 140 14 N1110 G1 Z 14 F1000 Выход инструмента на плоскость обработки с			
Установ <i>Б</i> , переход <i>П15</i> (рис. П.2.27) <i>N1090 M6 T7 (фреза Ø20)</i> Вызов инструмента <i>Т7</i> 1 -190 -140 50 <i>N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7</i> Выход инструмента в исходную точку УП с учетов коррекции длины инструмента <i>N1100 M3 S550 M8</i> Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 <i>N1105 Z2</i> Приближение инструмента к детали Выход инструмента к детали Выход инструмента на плоскость обработки с	c		
- - - N1090 M6 T7 (фреза Ø20) Вызов инструмента T7 1 -190 -140 50 N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с учетов коррекции длины инструмента - - - - N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента к детали 3 190 140 14 N1110 G1 Z 14 F1000 Выход инструмента на плоскость обработки с			
1 -190 -140 50 N1095 G90 G43 X-190 Y-140 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с учетов коррекции длины инструмента - - - - N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента к детали 3 190 140 14 N1110 G1 Z 14 F1000 Выход инструмента на плоскость обработки с			
1 -190 -140 30 N1093 G90 G43 X-190 1-140 Z30 H7 коррекции длины инструмента - - - N1100 M3 S550 M8 Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента к детали 3 190 140 14 N1110 G1 Z 14 F1000 Выход инструмента на плоскость обработки с			
<i>N1100 M3 S550 M8</i> Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ 2 -190 -140 2 <i>N1105 Z2</i> Приближение инструмента к детали Выход инструмента на плоскость обработки с			
2 -190 -140 2 N1105 Z2 Приближение инструмента к детали 3 190 140 14 N1110 G1 Z 14 F1000 Выход инструмента на плоскость обработки с			
3 100 140 14 N1110 C1 7 14 F1000 Выход инструмента на плоскость обработки с			
ВКЛЮЧЕНИЕМ КОНТУРНОЙ ПОДАЧИ			
4 -185 -140 -14 <i>N1115 X-185</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
5 -185 20 -14 <i>N1120 Y20 F150</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
6 -170 20 -14 <i>N1125 X-170 F1000</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
7 -170 -140 -14 <i>N1130 Y-140 F150</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
8 -155 -140 -14 <i>N1135 X-155 F1000</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
9 -155 20 -14 <i>N1140 Y20 F150</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
10 -140 20 -14 <i>N1145 X-140 F1000</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
11 -140 -140 -14 <i>N1150 Y-140 F150</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
12* -115 -140 -14 <i>N1155 G41 X-115 F1000 D7</i> Выход в точку с включением коррекции диаметра			
13 -115 20 -14 <i>N1160 Y20 F150</i> Перемещение к точке (прямолинейное)			
14* -140 20 -14 <i>N1165 G40 X-140 F1000</i> Выход в точку с отключением коррекции диаметра			
OTRO H HIMTONIA OT HOTOHI HE VANCOUNING HO HO			
отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ			
0 <i>N1175 G91 G28 X0 Y0 Z0</i> Выход шпинделя в исходную точку перемещений			
Установ Б , переход П16 (рис. П.2.28)			
<i>N1180 M6 T1 (фреза Ø160)</i> Вызов инструмента <i>Т1</i>			
1 90 0 50 <i>N1185 G90 G43 X90 Y-60 Z50 H1</i> Выход инструмента в точку проекции начала траек			

Продолжение таблицы П.2.6

					на плоскости безопасности (исходную точку УП) с	
					учетом коррекции длины инструмента	
-	-	-	-	N1190 M3 S150 M8	Включение вращения шпинделя (со скоростью S) и подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ)	
2	90	0	2	N1195 Z2	Приближение инструмента к детали	
3	90	0	0	N1200 G1 Z0 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи <i>F</i>	
4	-280	0	0	N1205 X-200 F250	Перемещение к точке (прямолинейное)	
					Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с	
5	-280	0	50	N1210 G0 Z50 M5 M9	отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ	
0	-	-	-	N1215 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений	
Установ Б , переход П 17 (рис. П.2.29)						
-	-	-	-	N1220 M6 T7 (фреза Ø20)	Вызов инструмента Т7	
1	-170	0	50	N1225 G90 G43 X-170 Y0 Z50 H7 Выход инструмента в исходную точку УП с уче коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N1230 M3 S450 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ	
2	-170	0	2	N1235 Z2	Приближение инструмента к детали	
3	-170	0	-12	N1240 G1 Z-12 F1000	Выход инструмента на плоскость обработки с включением контурной подачи <i>F</i>	
4*	-170	12	-12	N1245 G91 G42 Y12 D7 F50	Выход в точку с включением коррекции диаметра, с переходом на относительную систему отсчета	
_	 	_	-	N1250 M98 P9902 L5	Пятикратный вызов подпрограммы « 09902 »	
10	0	12	-26	N1255 G2 J-12	Выполнение плоскости (циркуляционное перемещение)	
11*	0	0	-26	N1260 G1 G40 Y-12	Выход в точку с отключением коррекции диаметра	
		V		1,1200 01 070 1 12	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с	
12	0	0	0	50	N1265 G90 G0 Z50 M5 M9	переходом на абсолютную систему отсчета, с
		Ů			отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ	
0	_	_	_	N1270 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений	
-	-	-	-	N1275 M0	Программный останов станка	
	•			Переустановка детали 👈 Кома		
-	-	-	-	N12800 G56 (обработка на установе Е	В) Определение позиции нулевой точки системы координат детали	
	1			Установ В , переход П18 (р	оис. П.2.31)	
-	-	-	-	N1285 M6 T12 (фреза Ø8)	Вызов инструмента Т12	
1	00	24	170		Выход инструмента в исходную точку УП с учетом	
1	-80	-24	170	N1290 G90 G43 X-80 Y-24 Z170 H12	коррекции длины инструмента	
-	-	-	-	N1295 M3 S1000 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ	

Продолжение таблицы П.2.6

2	-80	-24	122	N1300 Z122	Приближение инструмента к детали		
3	-60	-24	118	N1305 G1 X-60 Z118 F60	Врезание – диагональный вход инструмента в материал с		
4	00	24	114	N1210 V 00 7114	включением контурной подачи Врезание – диагональный выход инструмента на		
4	-80	-24	114	N1310 X-80 Z114	плоскость обработки		
5*	-80	-19	114	N1315 G91 G41 Y5 D12	Выход в точку с включением коррекции диаметра, с переходом на относительную систему отсчета		
6	-80	-29	114	N1320 G3 Y-10 J-5 F80	Перемещение к точке (циркуляционное)		
7	-60	-29	114	N1325 G1 X20	Перемещение к точке (прямолинейное)		
8	-60	-19	114	N1330 G3 Y10 J5	Перемещение к точке (циркуляционное)		
9	-80	-19	114	N1335 G1 X-20	Перемещение к точке (прямолинейное)		
10*	-80	-24	114	N1340 G40 Y-5	Выход в точку с отключением коррекции диаметра		
					Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с		
11	-80	-24	170	N1345 G90 G0 Z170 M5 M9	переходом на абсолютную систему отсчета, с		
					отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N1350 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
Установ В , переход П19-1 (рис. П.2.32)							
-	-	-	-	N1355 M6 Т3 (центровка Ø6)	Вызов инструмента ТЗ		
1	-105	-24	170	N1360 G90 G43 X-105 Y-24 Z170 H3	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N1365 M3 S900 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
2 3 4	-105	-24	122 115.7 122	N1370 G81 G99 R122 Z116 F50	Включение цикла прямого сверления. Сверление центровочного отверстия		
5 6 7	-35	-24	122 115.7 122	N1375 X-35 Перемещение к точке. Сверление центровочного отверстия			
_	-	-	-	N1380 G80	Окончание цикла сверления		
8	-35	-24	170	N1385 G0 Z170 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	_	N1390 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
-		ı		Установ В , переход П19-2 (рис. П.2.32)		
-	-	-	-	N1395 M6 Т8 (сверло Ø8.5)	Вызов инструмента Т8		
1	-105	-24	170	N1400 G90 G43 X-105 Y-24 Z170 H8	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
_	_	_	_	N1405 M3 S600 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
_				111 100 1110 1000 1110	Быно ютие вращения шпинделя и пода и сож		

Окончание таблицы П.2.6

2 3 4	-105	-24	122 101 122	N1410 G83 G99 R122 Z101 Q2.5 F70	Включение цикла ступенчатого сверления. Сверление отверстия		
5 6 7	-35	-24	122 101 122	N1415 X-35	Перемещение к точке. Сверление отверстия		
-	-	-	-	N1420 G80	Окончание цикла сверления		
8	-35	-24	170	N1425 G0 Z170 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N1430 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
	Установ В , переход П19-3				рис. П.2.32)		
-	-	-	-	N1435 M6 Т9 (метчик M10-7H)	Вызов инструмента Т9		
1	-105	-24	170	N1440 G90 G43 X-105 Y-24 Z170 H9	Выход инструмента в исходную точку УП с учетом коррекции длины инструмента		
-	-	-	-	N1445 M3 S400 M8	Включение вращения шпинделя и подачи СОЖ		
2 3 4	-105	-24	122 105.5 122	N1450 G84 G99 R122 Z105.5 F600	Включение цикла нарезания резьбы (шаг резьбы $P=1.5$). Нарезание резьбы. Определение глубины Z с учетом сбега резьбы 2 мм. Примечание: $P=F/S$		
5 6 7	-35	-24	122 105.5 122	N1455 X-35	Перемещение к точке. Нарезание резьбы		
-	-	-	-	N1460 G80	Окончание цикла нарезания резьбы		
8	-35	-24	170	N1465 G0 Z170 M5 M9	Отвод инструмента от детали на ускоренной подаче с отключением вращения шпинделя и подачи СОЖ		
0	-	-	-	N1470 G91 G28 X0 Y0 Z0	Выход шпинделя в исходную точку перемещений		
-	-	-	-	N1475 M6 T0	Освобождение шпинделя от инструмента		
-	-	-	-	N1480 M2	Конец программы		

Таблица П.2.7

Номера опорных точек	X	Y	Z	ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ	КОММЕНТАРИИ
	Установ A_{\bullet} , подпрограмма перехода $II2$ (рис. $\Pi.2.13$)				
-	-	-	-	%	Начало подпрограммы
-	-	-	-	09901 Имя подпрограммы	

4 .1.	ı	1	10.7	T	<u> </u>		
4* 12* 20* 28*	70	80	-12.5 -25 -37.5 -49.5	N5 G41 X70 Y80 D2 F1000	Выход в точку с включением коррекции диаметра (Ø40.4 с учетом припуска на чистовую обработку)		
5 13 21 29	70	-60	-12.5 -25 -37.5 -49.5	N10 Y-60 F150	Перемещение к точке (прямолинейное)		
6 14 22 30	-62	-60	-12.5 -25 -37.5 -49.5	N15 X-62	Перемещение к точке (прямолинейное)		
7 15 23 31	-62	60	-12.5 -25 -37.5 -49.5	N20 G2 Y60 J60	Перемещение к точке (циркуляционное)		
8 16 24 32	90	60	-12.5 -25 -37.5 -49.5	N25 G1 X90	Перемещение к точке (прямолинейное)		
9* 17* 25* 33*	100	80	-12.5 -25 -37.5 -49.5	N30 G40 X100 Y80 F1000	Выход в точку с отключением коррекции диаметра		
-	-	-	-	N35 M99	Конец подпрограммы		
	·	·		Установ Б , подпрограмма перехо	ода <i>П17</i> (рис. П.2.29)		
-	-	-	-	%	Начало подпрограммы		
-	-	-	-	09902	Имя подпрограммы		
5 6 7 8 9	0	12	-14.8 -17.6 -20.4 -23.2 -26	N5 G2 J-12 Z-2.8	Врезание (циркуляционное по спирали)		
_	-	-	-	N10 M99	Конец подпрограммы		

Примечания. 1. (*) – точки включения и отключения коррекции диаметра инструмента **2.** Отвод шпинделя в нулевую точку системы координат станка по кадру «*G91 G28 X0 Y0 Z0*» для многих современных моделей обрабатывающих центров не является обязательной командой

приложение 3.

Графическое моделирование управляющих программ

Цели раздела — ознакомление с основами графического моделирования управляющих программ; обучение работе на компьютерном тренажере *CNCSimulator*.

Интерфейс CNCSimulator. Управление изображением

В процессе пуско-наладки технологического процесса на станках с ЧПУ УП обработки деталей подлежат тестированию и отладке методами графического моделирования. С этой целью создаются специальные компьютерные модули, которые могут быть вмонтированы в системы ЧПУ станков. Моделирование операции, называемое также СИМУЛЯЦИЕЙ (от английского «Simulation» — отображение), предоставляет разработчику возможность получения зрительного образа обработки детали. Это способствует выявлению неточностей и ошибок программирования на стадии разработки технологического процесса (рис. П.3.1).

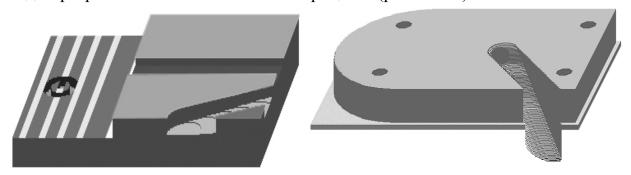


Рис. П.З.1. Примеры графических моделей с выявленными ошибками программирования

Рассматриваемый компьютерный тренажер *CNCSimulator* может свободно приобретаться на сайте *www.cncsimulator.com*. Его установка осуществляется из закладки, вызываемой клавишей *Download* (рис. П.3.2).

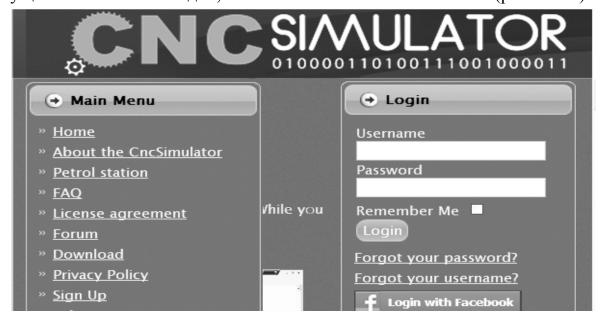


Рис. П.3.2. Титульная страница компьютерного тренажера *CNCSimulator*

CNCSimulator поддерживает три режима отображения действий станка с ЧПУ: ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА, ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА и ГАЗОВАЯ РЕЗКА. Меню конфигурации экрана и выбора режима отображения *Screen* приведено на рис. П.З.З. Конфигурация экрана в режиме отображения фрезерной обработки приведена на рис. П.З.4.

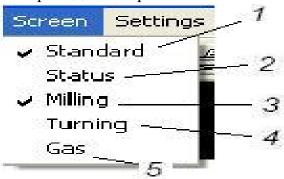


Рис. П.3.3. Меню конфигурации экрана:

1 — стандартная панель инструментов; 2 — строка статуса; 3 — режим фрезерной обработки; 4 — режим токарной обработки; 5 — режим газовой резки

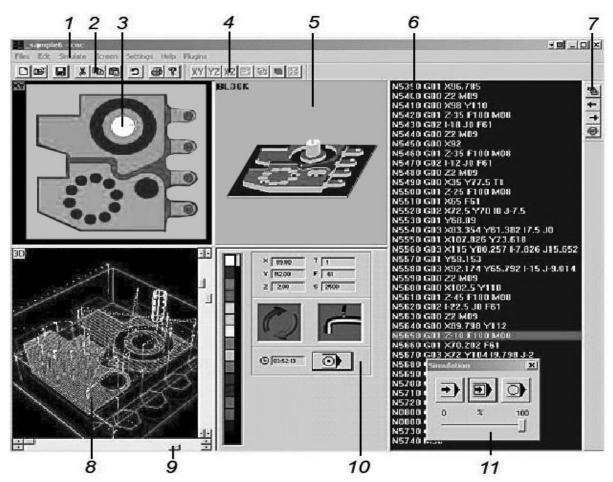


Рис. П.3.4. Конфигурация экрана в режиме отображения фрезерной обработки: I — главное (падающее) меню; 2 — стандартная панель инструментов; 3 — окно графического отображения №1; 4 — панель управления окнами графического отображения; 5 — окно графического отображения №2; 6 — окно редактирования; 7 — панель редактирования; 8 — окно графического отображения №3; 9 — ручки управления 3D-каркасным видом; 10 — окно состояния; 11 — окно отработки УП

Большинство диалоговых окон и команд управления вызывается из падающего меню 1. Стандартная панель инструментов 2 позволяет осуществить быстрый доступ к обозначенным ниже наиболее часто применяемым командам:

- создать новую управляющую программу;
- открыть существующую управляющую программу;
- сохранить управляющую программу под ее текущим именем;
- вырезать выбранный текст и поместить его в буфер обмена;
- копировать выбранный текст в буфер обмена;
- вставить текст из буфера обмена в текущую позицию курсора;
- отменить последнее изменение в управляющей программе;
- печатать активную управляющую программу;
- **?** открыть файл помощи.

Экран *CNCSimulator* (рис. П.3.4) включает в себя три окна графического отображения операции: *3, 5, 8*. Рамки окон могут быть «перенесены» мышью с целью изменения их размеров. Вид указанных окон задается с помощью клавиш панели *4*; приведем их краткое описание:

- \mathbf{XY} план \mathbf{XY} фрезерной обработки.
- **YZ** план **YZ** фрезерной обработки.
- |XZ| план XZ фрезерной и токарной обработки.
- траектории инструментов при фрезерной и токарной обработке.
- *3-D* каркасный вид фрезерной обработки; вид снабжен четырьмя ручками 9 (рис. П.3.5), предназначенными для масштабирования объекта и изменения его положения в пространстве.
- lacktriangle твердотельный **3-D** вид фрезерной и токарной обработки.
- полноэкранный режим отображения фрезерной и токарной обработки (отменяется *ESC*).

Для изменения вида графического отображения следует активизировать соответствующее окно щелчком мыши; далее осуществляется выбор команды из указанного выше списка. Отметим, что, в режиме токарной обработки часть клавиш панели управления окнами графического отображения деактивированы.

Настройка режима отображения фрезерной обработки

Режим отображения фрезерной обработки (рис. П.3.4) вызывается командой *Milling* из меню *Screen* (рис. П.3.3). Настройка параметров инструментов и заготовки, места размещения нулевой точки системы координат детали на заготовке, а также кодирование системы координат детали осуществляется из меню *Simulate* (рис. П.3.5).

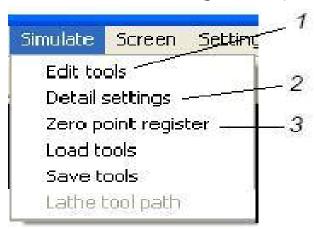


Рис. П.3.5. Меню *Simulate*:

1 — таблица редактирования параметров инструментов; 2 — установка параметров детали (заготовки); 3 — таблица машинных параметров (смещения нулевых точек)

Команда *Edit tools* блока фрезерной обработки выводит на экран дисплея параметрическую таблицу *Milling tools* (рис. П.3.6), в которую вносятся важнейшие характеристики инструментов: номер позиции (*Toolnr*), диаметр (*Dia*.), длина (*Length*) и обозначение для пользователя (*Name*). Отметим, что в раздел таблицы *Length* вносится не длина инструмента в сборе (как в системах реальных станков), а рекомендованная длина его режущей части.

NR	Toolnr	Dia.	Length	Feed	Spindle	Name
1	1.	160	20.000	0.000	0.000	Фреза D_160
2	2	40.4	60,000	0.000	0.000	Фреза D_40
3	3	6	20,000	0.000	0.000	Ц антров. D_6

Рис. П.З.б. Таблица инструментов фрезерной группы

Размеры заготовки, а также место размещения нулевой точки системы координат детали на заготовке устанавливаются в диалоговом окне *Milling options* (рис. $\Pi.3.7,a$), которое вызывается командой *Detail settings*. Для фрезерной обработки заготовка определяется как брусок с заданными размерами граней в направлении координатных осей X, Y, Z. Нулевая точка системы координат детали определена по умолчанию на верхней плоскости заготовки, на ее левой-передней оконечности. В этом случае *Nullpoint_X=0*; *Nullpoint_Y=0*. Нулевая точка может быть смещена в плане X-Y путем внесения изменений в значения параметров *Nullpoint_X* и *Nullpoint_Y*.

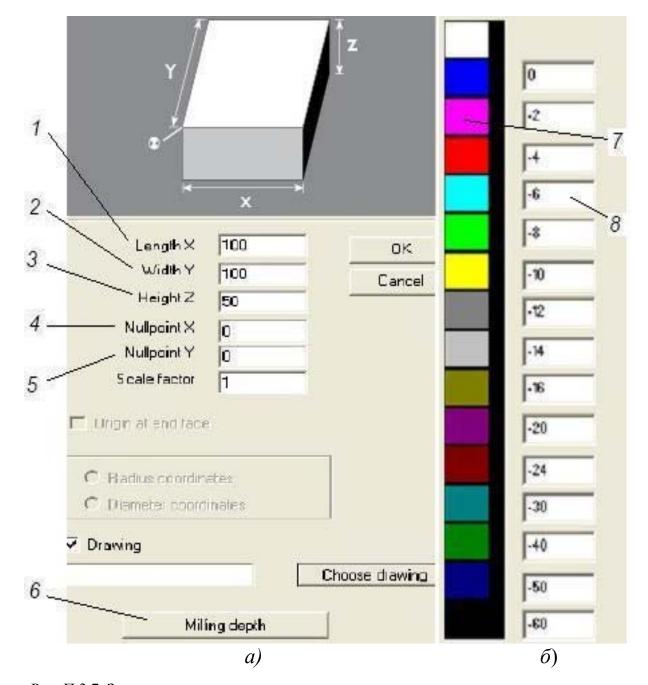


Рис. П.3.7. Задание параметров заготовки:

а) установка размеров заготовки и координаты размещения системы координат детали; δ) установка цветовой гаммы обозначения глубин обработки детали; 1,2,3 — размеры граней заготовки в направлении осей X, Y, Z; 4,5 — величины смещения нулевой точки системы координат детали вдоль осей X, Y; δ — вызов меню установки цветовой гаммы обозначения глубин обработки детали; δ — обозначение цвета; δ — обозначение глубины

Смещение нулевой точки системы координат детали в направлении оси Z в диалоговом окне (рис. $\Pi.3.7$,a) не предусмотрено. Если пользователь не согласен с расположением нулевой точки на верхней плоскости бруска заготовки, он может сместить ее непосредственно в процессе формирования УП, применив функцию G92. Допустим, пользователю необходимо сместить нулевую точку с верхней плоскости заготовки на верхнюю формируемую плоскость выполняемой детали: на 2 мм в направлении a

снятия припуска). В этом случае сразу после кадра вызова системы координат детали (например, *G54*, см. ниже) следует ввести кадр:

G92 Z-2.

В диалоговом окне (рис. $\Pi.3.7,6$) осуществляется установка цветовой гаммы отображения глубины обработки детали (смещение инструмента относительно верхней плоскости заготовки в направлении оси \mathbf{Z}). Вызов окна производится по команде клавиши *Milling depth* (рис. $\Pi.3.7,a$).

Окно *Nullpoint register*, вызываемое командой *Zero point register 3* меню *Simulate* (рис. П.3.5), отображает таблицу констант смещений нулевых точек различных систем координат детали относительно системы координат станка (рис.2.1, см. выше). Как и в системе ЧПУ *FANUC*, в *CNCSimulator* системы координат детали кодируются: *G54...G59*. Константы смещения нулевых точек, соответствующие этим кодам, по умолчанию заданы равными нулю. Очевидно, что в рамках *CNCSimulator* понятие системы координат станка носит условный характер. Поэтому внесение изменений в указанную таблицу при настройке режимов отображения нецелесообразно.

Настройка режима отображения токарной обработки

Режим отображения токарной обработки вызывается командой *Turning* из меню *Screen* (рис. П.3.3). Конфигурация экрана графической модели в этом режиме приведена на рис. П.3.8.

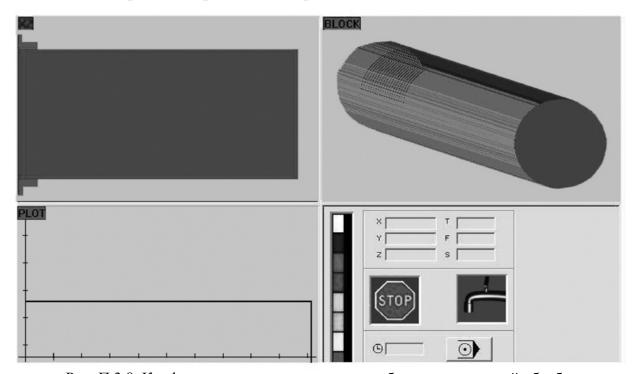


Рис. П.3.8. Конфигурация экрана в режиме отображения токарной обработки

Модели инструментов токарной группы размещены в раздельных файлах. Файлы отображены в закладках (рис. Π .3.9), которые вызываются командой *Edit tools* из меню *Simulate*. Каждая закладка содержит наименование инструмента (например, *Tool_1*), эскиз его геометрической конфигурации (окно 2), клавиши управления и параметрические окна. Выбор типа инструмента осуществляется путем последовательного

открытия (перелистывания) закладок клавишами 3 и 4. В окне 5 задается радиус скругления рабочей вершины инструмента.

В системе ЧПУ FANUC расположение рабочей вершины резца обозначается символом (A) и кодируются цифровыми значениями 1...9 (рис.2.13, см. выше). В CNCSimulator расположение рабочих вершин кодируется иначе: знаком (+/-), обозначающим направление смещения центра скругления относительно режущей кромки вдоль каждой из координатных осей X и Y (окна 6, 7). Отметим, что обозначение осей X-Y в окне 2 (рис. Π .3.9) соответствует обозначению Z-X координатной системы токарного станка с ЧПУ. Отметим также, что в CNCSimulator кодирование перемещений канавочного резца осуществляется исключительно для рабочей вершины, обращенной к обрабатываемой детали (код вершины A=3).

На рис. П.3.10 приведены фрагменты диалоговых окон с эскизами основных типов инструментов, задействованных в компьютерном тренажере. Эскизы содержат обозначения геометрических параметров, которые могут быть необходимы при выборе инструментов. Для каждого инструмента приведен пример задания величины радиуса скругления рабочей вершины. Знаки (+/-) соответствуют конфигурации инструмента. В подрисуночных надписях приведены обозначения кодов расположения рабочих вершин инструментов (например, A=3). Отметим, что радиусы скругления рабочих вершин сверл (рис. Π .3.10, ϵ) обычно принимаются равными нулю.

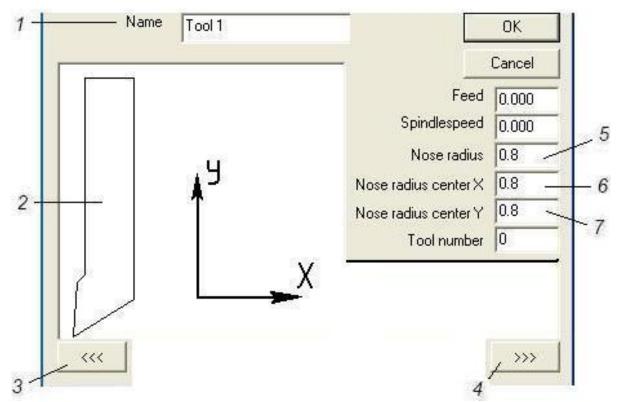


Рис. П.3.9. Окно выбора инструмента и задания параметров его рабочей вершины: l — наименование инструмента; 2 — конфигурация инструмента; 3, 4 — клавиши последовательного открытия диалоговых окон; 5 — окно обозначение величины радиуса скругления рабочей вершины; 6, 7 — окна обозначения величин и направлений смещений центра скругления рабочей вершины относительно ее кромки

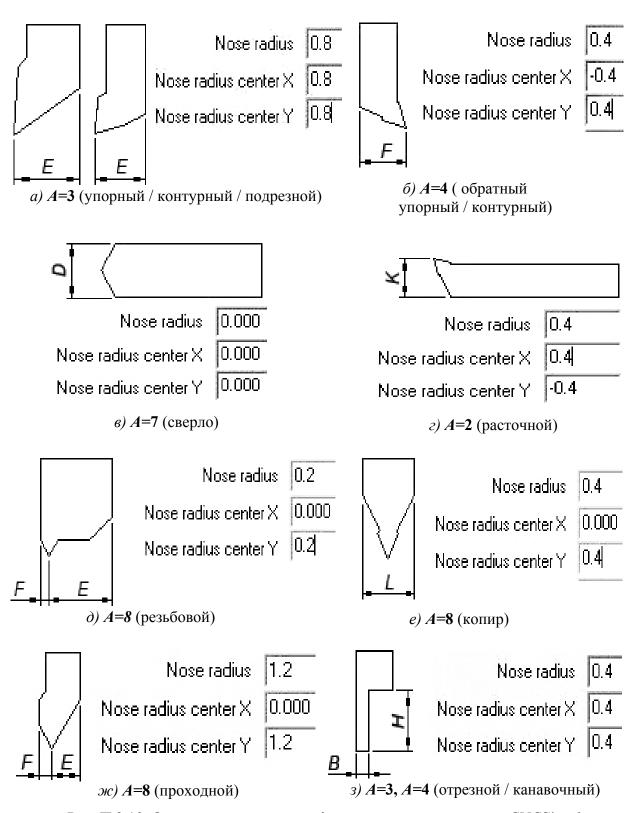


Рис. П.3.10. Основные варианты конфигураций инструментов в *CNCSimulator*

CNCSimulator предоставляет для моделирования УП 35 вариантов инструментов различных типов и геометрических конфигураций. В табл. П.3.1 приведен полный список инструментов с указанием их наименований и типов. Для каждого из инструментов приведены величины геометрических параметров, обозначенных на рис. П.3.10. Отметим, что пользователь имеет возможность вносить изменения в конфигурации инструментов.

Таблица П.3.1

Наименование	Команда	I INTERPOLATA E		Геометрические параметры, мм В D E F H K L							
инструмента	вызова			D	\boldsymbol{E}	F	H	K	\boldsymbol{L}		
Tool 1	T 1	Упорный	-	-	15	-	-	-	-		
Tool 2	T 2	Подрезной	-	-	25	-	-	-	-		
Tool 3	\overline{T} 3	Обратный упорный	-	-	-	20	-	-	-		
Tool 4	T_4 T_5	Копир	-	-	-	-	-	-	1 2		
Tool 5	<u>T_5</u>	Копир	-	-	-	-	-	-	24		
Tool 6	<u>T_6</u>	Копир	-	-	1	-	-	1	14		
Tool 7	<u>T</u> 7	Копир	-	-	ı	-	-	ı	14		
Tool 8	T_8	Проходной	-	-	13	6	-	1	•		
Tool 9	<u>T_9</u>	Отрезной / канавочный	3	-	1	-	45	1	•		
Tool 10	<u>T_10</u>	Контурный	-	-	17	-	-	ı	•		
Tool 11	<u>T_11</u>	Расточной контурный	-	-	ı	-	-	22	-		
Tool 12	<u>T_12</u>	Расточной упорный	-	-	ı	-	-	24	-		
Tool 13	T_13	Расточной контурный	-	-	ı	-	-	15	-		
Tool 14	<u>T_</u> 14	Расточной упорный	-	-	1	-	-	15	-		
Tool 15	T_15	Центровка	-	6	1	-	-	1	-		
Tool 16	T_16	Сверло	-	10	•	-	-	•	-		
Tool 17	<u>T_17</u>	Сверло	-	16	1	-	-	1	-		
Tool 18	T_18	Сверло	-	20	İ	-	-	ı	-		
Tool 19	<u>T_19</u>	Сверло	-	26	1	-	-	1	-		
Tool 20	T_20	Сверло	-	30	1	-	-	1	-		
Tool 21	T_21	Сверло	-	36	-	-	-	-	-		
Tool 22	T_22	Расточной упорный	-	-	-	-	-	22	-		
Tool 23	T_23	Расточной контурный	-	-	1	-	-	15	-		
Tool 24	T_24	Обратный упорный	-	-	ı	20	-	ı	ı		
Tool 25	T_25	Расточной упорный	-	-	1	-	-	15	-		
Tool 26	T_26	Подрезной	-	-	25	-	-	1	-		
Tool 27	T_27	Проходной	-	-	13	6	-	ı	-		
Tool 28	T_28	Контурный	-	-	17	-	-	1	-		
Tool 29	T_29	Резьбовой	-	-	14	2	-	1	•		
Tool 30	T_30	Расточной упорный	-	-		-	-	15			
Tool 31	T_31	Упорный	-	-	20	-	-	-	-		
Tool 32	<u>T_32</u>	Копир	-	-	-	-	-	-	14		
Tool 33	T_33	Расточной упорный	-	-	-	-	-	24	-		
Tool 34	T 34	Копир	_	_	-	-	-	-	12		
Tool 35	<u>T_</u> 35	Копир	-	-	-	-	-	-	14		

Размеры заготовки, а также место размещения нулевой точки системы координат детали на заготовке устанавливаются в диалоговом окне *Lathe options* (рис. $\Pi.3.11,a$), которое вызывается из меню *Simulate* командой *Detail settings*. Заготовка задается как пруток с заданными диаметром (окно I) и длиной (окно J). Заготовка может быть задана в виде прутка с центральным отверстием, диаметр которого устанавливается в окне J.

Нулевая точка системы координат детали определена в *CNCSimulator* по умолчанию в точке пересечения оси вращения детали с плоскостью ее базирования в токарном патроне (рис. $\Pi.3.11,\delta$). Активизация окна 4 *(Origin at end face)* перемещает нулевую точку на плоскость заготовки, обращенную к инструменту (рис. $\Pi.3.11,\epsilon$). Если пользователь не согласен с расположением нулевой точки на одной из двух торцевых плоскостей заготовки, он может сместить ее в направлении оси Z непосредственно в процессе формирования УП; эта цель достигается командой по функции G92.

Допустим, пользователю необходимо сместить нулевую точку с плоскости заготовки, обращенной к инструменту, на формируемую плоскость выполняемой детали: на 2 мм в направлении «Z-» (с учетом снятия припуска). В этом случае сразу после кадра вызова системы координат детали (например, G54, см. выше), следует ввести кадр:

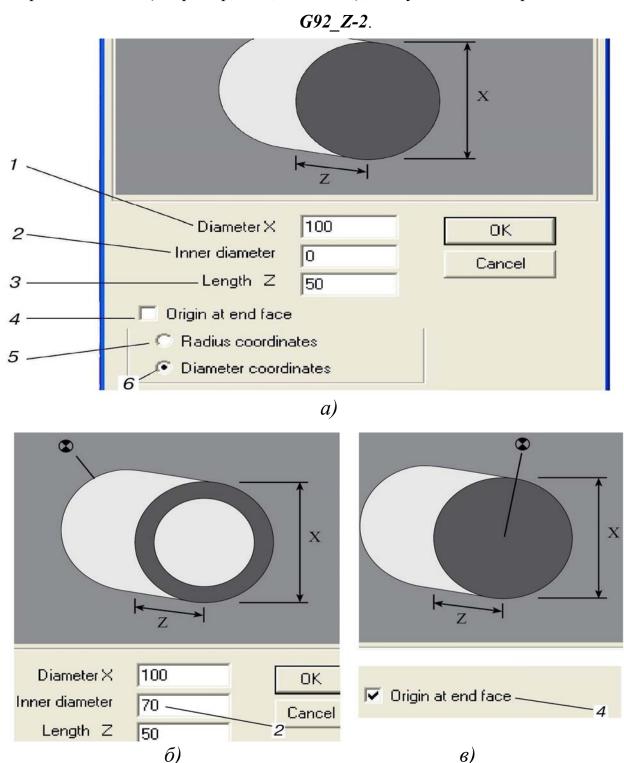


Рис. П.3.11. Задание параметров прутка заготовки:

a — общий вид окна; δ — заготовка с центральным отверстием; ϵ - нулевая точка координатной системы на плоскости заготовки, обращенной к инструменту

1 — наружный диаметр заготовки; 2 — диаметр отверстия заготовки; 3 — длина заготовки; 4 — окно установки нулевой точки со стороны инструмента

Отладка и редактирование программы

CNCSimulator позволяет одновременно открывать несколько УП, которые размещаются в разных буферах. Панель редактирования 7 (рис. Π .3.4) включает в себя клавишу « \blacksquare » вызова буферного списка открытых УП (рис. Π .3.12), а также клавиши перемещений между буферами открытых УП.


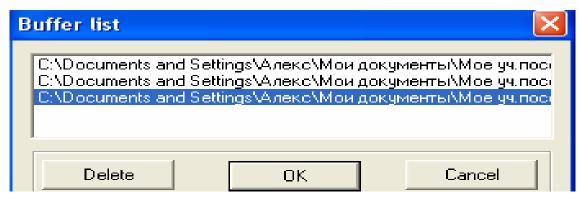



Рис. П.3.12. Буферный список открытых управляющих программ

Текст УП размещается в окне 6 (рис. П.3.4). Его редактирование осуществляется клавишами панели инструментов 2 и из меню *Edit* (рис. П.3.13). Редактирование текста УП производится стандартными командами *Undo*, *Search*, *Cut*, *Copy*, *Paste* и *Delete*, а также с помощью дополнительных команд. В частности, команда *Automatic line numbering* вводит режим формирования текстового документа, при котором для каждого кадра УП генерируется порядковый номер. Окно установки параметров нумерации приведено на рис. П.3.14. Изменение существующих номеров кадров УП выполняется в аналогичном окне, вызываемом командой *Renumber*.



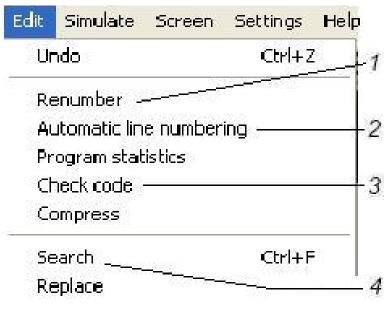

- 1 изменение нумерации линий (кадров УП);
- 2 автоматическая нумерация линий (кадров УП);
- 3 проверка кодов (функций) УП; 4 поиск

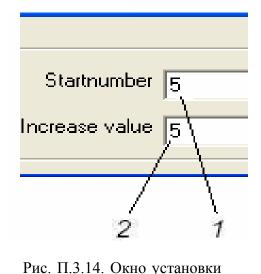

параметров нумерации: I — установленное значение номера первого кадра УП; 2 — шаг увеличения номера

Команда *Check code* тестирует УП на наличие ошибок и запрещенных символов в тексте УП, а также изменяет строчные буквы на буквы верхнего регистра и вставляет, где необходимо, пробелы в текст. Этот вид контроля УП обычно осуществляется непосредственно перед ее отработкой на графической модели объекта. Параметры проверки устанавливаются в окне *«Check NC-program»* (Контроль кодирования УП) (рис. П.3.20, см. ниже).

Тестирование УП на графической модели осуществляется из панели состояния 10 (рис. П.3.4). Вид панели при неактивной УП приведен на рис. П.3.15,a; вид панели в текущий момент времени выполнения операции — на рис. П.3.15, δ .

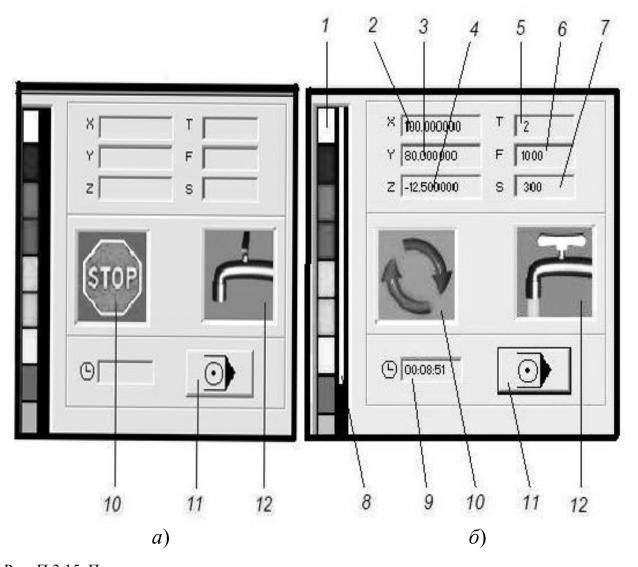


Рис. П.3.15. Панель состояния:

a — вид окна при неактивной УП; δ — вид окна в текущий момент времени работы УП; l — шкала глубины обработки детали; 2,3,4 — координаты положения программной точки инструмента; δ — номер используемого инструмента; δ — подача инструмента; δ — частота вращения шпинделя; δ — обозначение глубины обработки; δ — текущее время отработки УП; δ — обозначение состояния шпинделя (вкл./выкл.); δ — клавиша вызова окна отработки программы; δ — обозначение состояния подачи СОЖ (вкл./выкл.)

При активизации клавиши 11 окна состояния (рис. $\Pi.3.15$) на экране дисплея появляется панель отработки УП (рис. $\Pi.3.16$), включающее в себя:

- клавишу отработки УП целиком 1;
- клавишу отработки УП по кадрам 2;
- клавишу выхода из УП 3;
- ползун 4, задающий скорость отработки УП на графической модели.

Команды 1 и 2 вспомогательного окна (рис. П.3.17) позволяет производить отработку УП, начиная с заданного кадра или заканчивая заданным кадром. Для вызова этого окна курсор устанавливается на заданном кадре, после чего выполняется щелчок правой клавишей мыши на поле окна редактирования 6 (рис. П.3.4).

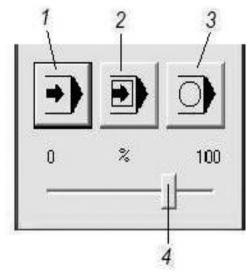


Рис. П.З.16. Панель отработки УП: I- клавиша непрерывной отработки УП; 2- клавиша отработки УП по кадрам; 3- клавиша выхода из УП; 4- ползун, задающий скорость отработки

N255 T5 N260 G9 N265 M3	Simulate to l Simulate fro	····-	- 1
N270 Z2 N275 G8	Full screen		- 2
N280 Y-3	Cut Copy	Ctrl+X Ctrl+C	
N285 G8 N290 X5!	Paste	Ctrl+V	
N295 G8 N300 Y3	Delete ——————————————————————————————————	Ctrl+F	
NAOS GRI	ocaren	Carri	

Рис. П.3.17. Окно вспомогательных команд: 1 — отработка УП, начиная с заданной линии (кадра); 2 — отработка УП до заданной линии (кадра)

Установка параметров тестирования УП и расчета машинного времени осуществляется из меню *Settings* (рис. Π .3.18). Вход в меню производится активизацией команды *Login*.

В *CNCSimulator* предусмотрено три различных вида тестирования УП. Параметры контроля устанавливаются в диалоговых окнах (рис. П.3.19 ... рис. П.3.21), которые вызываются командами *1, 2, 4* из меню *Settings* (рис. П.3.18). Отметим, что перед началом отработки УП все возможные виды контроля, предусмотренные компьютерным тренажером, должны быть активизированы.

В случае обнаружения ошибки на экран дисплея выходит сообщение с кратким описанием возникшей проблемы. Примеры сообщений с информацией о выявленных ошибках приведены в табл. П.3.2.

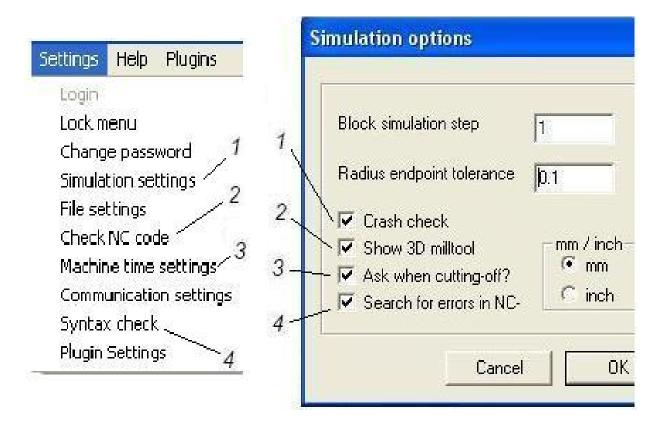


Рис. П.3.18. Меню *Settings*:

1 — установка параметров симуляции; 2 — контроль кодирования УП; 3 — установка параметров расчета машинного времени; 4 — контроль «правописания»

Рис. П.3.19. Окно «Опции симуляции» 1 — проверка на удар; 2 — показывать трехмерное изображение фрезерных инструментов; 3 — задавать вопрос о прерываниях и отключениях; 4 —

выполнять поиск ошибок в NC-кодах

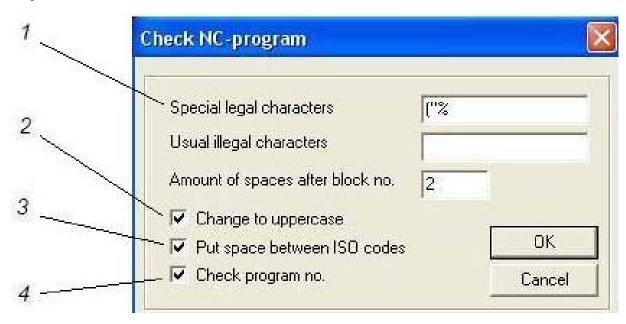


Рис. П.3.20. Окно «Контроль кодирования УП»

1 — проверка правильности расстановки специальных допустимых символов; 2 — перевод NC-кодов в знаки верхнего регистра; 3 — выполнение пробелов между кодами; 4 — проверка номера программы



Рис. П.3.21. Окно «Контроль правописания»:

I — проверка запуска вращения шпинделя перед началом движения по кодам G1, G2, G3; 2 — проверка установки значения подачи шпинделя перед началом движения по кодам G1, G2, G3; 3 — проверка установки значения частоты вращения шпинделя перед началом движения по кодам G1, G2, G3; 4 — проверка наличия команды M30 (M2) в конце программы; 5 — проверка правописания включена

Таблица П.3.2

Illegal character '%c'	Неправильный символ	
G01 (G02): illegal endpoint	G1 (G2): неправильная конечная точка	
G41 (G42): tool radius too large	G41 (G42): радиус инструмента слишком велик	
G41 (G42): illegal contour	<i>G41 (G42)</i> : неправильный контур	
Can't open subprogram	Невозможно открыть подпрограмму	
Filename of subprogram missing	Имя файла подпрограммы отсутствует	
Jump destination not found	Адрес перехода к другому кадру не найден	
Feed without spindle start	Рабочее перемещение инструмента без вращения шпинделя	
Movement without spindle	Движение без установки частоты	
speed set	вращения шпинделя	
Movement without feedrate	Движение без установки скорости	
being set	рабочего перемещения инструмента	
Danid speed in material	Перемещение инструмента на	
Rapid speed in material	ускоренной подаче в материале	
M30 missing	Отсутствует команда <i>M30</i> (<i>M2</i>) на окончание программы	
Can't open subprogram	Невозможно открыть подпрограмму (неправильное имя либо расположение)	

Сохранение полученных данных

Процесс моделирования обработки детали в *CNCSimulator* задается группой независимых файлов; их конфигурации приведены в табл. П.3.3.

Таблица П.3.3

СОХРАНЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ТИП ФАЙЛА
Текст управляющей программы	*.nc
Тексты подпрограмм	*.nc
Параметры заготовки	*.set
Машинные параметры	*.prf
Файлы токарных инструментов	*.ltl
Таблица фрезерных инструментов	*. <i>txt</i>

Сохранение файла с текстом УП (*.nc) производится стандартными командами Save и Save as из меню Files (рис. П.3.22). Одновременно с сохранением этого файла CNCSimulator предлагает сохранить файл с параметрами заготовки (*.set); эти два файла размещаются в общей папке. При вызове файла с текстом УП компьютерный тренажер загружает файл с параметрами заготовки (*.set) по умолчанию. Файлы с параметрами заготовки при необходимости могут быть записаны в специальном файле с другим именем (Save detail settings). Сохранение машинных параметров (Save machine settings) также осуществляются по мере необходимости.

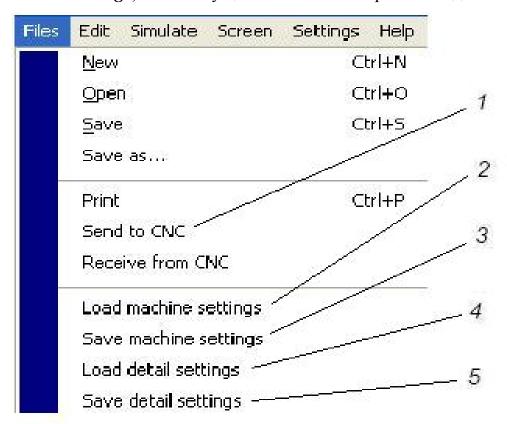


Рис. П.3.22. Меню *Files*:

1 — отправить на станок с ЧПУ; 2 — загрузить машинные параметры; 3 — сохранить машинные параметры; 4 — загрузить параметры детали (заготовки); 5 — сохранить параметры детали (заготовки)

Параметры токарных инструментов записываются в раздельных файлах (*.ltl), которые располагаются в папке установки *CncSimulator* с адресом:

C:\Program Files\CncSimulator\t tools.

Параметры фрезерных инструментов записываются в единый для всех программ файл *FTOOLS.txt*, который располагается в папке установки *CncSimulator* с адресом:

C:\Program Files\CncSimulator.

При вызове новой УП комбинированной фрезерной обработки следует сверить параметры и номера инструментов в УП и таблице инструментов. При необходимости в таблицу инструментов (команда *Edit tools*) следует внести соответствующие корректировки.

В некоторых УП применяются подпрограммы, записанные в отдельных файлах. Эти файлы также должны располагаться в папке установки *CncSimulator* с адресом:

C:\Program Files\CncSimulator.

После тестирования УП и ее отладки на графической модели файл с ее текстом может быть отправлен на станок с ЧПУ для практического применения. Соответствующее диалоговое окно, вызываемое командой *«Send to CNC»* (меню *Files*), приведено на рис. П.3.23.



Рис. П.3.23. Окно отправки управляющей программы на станок с ЧПУ

Система кодирования CncSimulator

Система кодирования *CncSimulator* разработана в международном коде *ISO-7bit*; язык программирования структурно близок к языку системы ЧПУ *FANUC*. В табл. П.3.4 ... П.3.6 приведены обозначения и описания задействованных функций.

Отметим, что для удобства отображения действий УП комбинированные операции, связанные с переустановками детали, желательно условно разбивать на несколько раздельных операций. Для каждой операции определяются свои параметры заготовки, задается код вызова системы координат детали (G54...G59), устанавливается место расположения нулевой точки системы координат детали на заготовке.

Таблица П.3.4

	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ						
Код	Фрезерная обработка	Токарная обработка	Назначение				
G90	+	+	Абсолютная система отсчета координат				
G91	+	+	Относительная система отсчета координат				
Gθ	+	+	Ускоренной перемещение				
G1	+	+	Линейная интерполяция				
G 2	+	+	Круговая интерполяция по часовой стрелке				
G 3	+	+	Круговая интерполяция против часовой стрелки				
G41	+	-	Коррекция диаметра фрезы – контур обработки справа				
G42	+	1	Коррекция диаметра фрезы – контур обработки слева				
G41	1	+ Коррекция радиуса рабочей вершины резца – контур обработки справа					
G42	1	+	Коррекция радиуса рабочей вершины резца – контур обработки слева				
G40	+	+	Отмена коррекции диаметра / радиуса				
G92	+	+	Смещение нулевой точки системы координат детали				
G81	+	1	Цикл короткого сверления				
G84	+	ı	Цикл нарезания резьбы				
G83	-	+	Токарный цикл нарезания резьбы				
G84	-	+	Токарный многопроходный цикл				
G94	-	+	Задание скорости подачи инструмента, мм/мин				
G95	-	+	Задание скорости подачи инструмента, мм/об				
G54G59	+	+	Перемещения в заданной системе координат детали				
G25	+	-	Перемещение считывающего устройства системы ЧПУ к кадру с заданным номером				
G26	+	+	Вызов подпрограммы, записанной в отдельном файле				

Таблица П.3.5

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
Код	Фрезерная обработка	Токарная обработка	Назначение		
M0	+	+	Останов программы (с последующим возобновлением работы клавишей «Пуск»)		
<i>M3</i>	+	+	Запуск вращения шпинделя по часовой стрелке		
M4	+	+	Запуск вращения шпинделя против часовой стрелки		
M5	+	+	Останов шпинделя		
M6	+	+	Вызов инструмента		
M8	+	+	Включение подачи СОЖ		
M9	+	+	Отключение подачи СОЖ		
M17	+	+	Окончание подпрограммы		
M30 (M2)	+	+	Окончание программы		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ					
Код	Фрезерная обработка	Токарная обработка	Назначение		
$oldsymbol{F}$	+	+	Скорость подачи инструмента, мм/мин		
S	+	+	Частота вращения шпинделя (патрона), об/мин		
N	+	+	Номер кадра управляющей программы		
T	+	+	Вызов инструмента		
X	+	+	Значение координаты по оси X		
Y	+	-	Значение координаты по оси У		
Z	+	+	Значение координаты по оси Z		
I	+	ı	Расстояние в приращениях от точки начала циркуляции до центра дуги вдоль оси X		
J	+	-	Расстояние в приращениях от точки начала циркуляции до центра дуги вдоль оси Y		
K	+	+	Расстояние в приращениях от точки начала циркуляции до центра дуги вдоль оси Z		
R	+	+	Радиус дуги циркуляции <180 градусов		
L	+	-	Номер кадра управляющей программы – адреса перемещения считывающего устройства системы ЧПУ		
$oldsymbol{U}$	+	-	Число повторений подпрограммы		

Управляющая программа в *CNCSimulator* начинается символом %; в этом же кадре рекомендуется записывать имя УП.

Необходимые комментарии к тексту УП записываются в скобках; эта информация предназначена только для оператора и не считывается системой программирования.

Скорость подачи инструмента на станках фрезерной группы задается в мм/мин по умолчанию.

Как было отмечено выше, в *CNCSimulator* понятие системы координат станка носит условный характер. Поэтому отвод инструмента от детали в нулевую точку системы координат станка (в *FANUC* это командный кадр: *G91 G28 G0 X0 Y0 Z0*) в рамках компьютерного тренажера не имеет смысла.

Ниже приведем описание команд, структура и система кодирования которых в *CNCSimulator* отличается от языка системы ЧПУ *FANUC*.

- 1. Вызов инструмента в *CNCSimulator* осуществляется командой *T* (в *FANUC: M6_T_*). В момент вызова инструмента его геометрические параметры, задействованные в расчетах траекторий движения, активизируются по умолчанию (например, *T1* − вызов инструмента N21).
- 2. Вызов подпрограммы, записанной в отдельном файле, осуществляется кадром со структурой:

G26 "XXX.NC",

где *XXX.NC* – имя файла подпрограммы.

3. Многократный вызов подпрограммы производится кадром вида:

$$G26$$
 "XXX.NC" U ,

где U — обозначение числа последовательных вызовов подпрограммы (например, U5 для пятикратного вызова подпрограммы).

- 4. Окончание текста подпрограммы обозначается *M17* (в *FANUC*: *M99*).
- 5. Команда, предназначенная для перемещения считывающего устройства системы ЧПУ к кадру с заданным номером, имеет структуру: $G25\ L_{-}$, где L- обозначение номера кадра-адреса (в FANUC аналогичная команда имеет вид: $GOTO\ N_{-}$). Например, кадр « $G25\ L925$ » перемещает считывающее устройство к кадру с номером, обозначенным: N925.
- 6. В *CNCSimulator* допускается запись текста подпрограммы в общем файле с текстом УП. Подпрограмму желательно размещать после кадров M30 или M2, завершающих текст основного текста УП. Вызов подпрограммы осуществляется перемещением считывающего устройства к кадру начала подпрограммы (команда G25 L, см выше).
- 7. Структура сверлильных циклов станков фрезерной группы в *CNCSimulator* существенно отличается от структуры циклов *FANUC*. Перед вызовом цикла инструмент выводится в начальную позицию точку A (рис. П.3.24). Величина рабочей подачи F задается в кадре назначения цикла и выполнения первого отверстия. Перемещения инструментов между отверстиями осуществляются на ускоренной подаче, при этом координата Z перемещений соответствует координате Z точки A. Кадры циклов сверления и нарезания резьбы имеют следующую структуру:

$$G81\ Z_F_$$
 (первое отверстие); $G81\ Z_$ (последующие отверстия); $G84\ Z_F$ (первая резьба); $G84\ Z_F$ (последующие резьбы).

Цикл прямого сверления (функция G81, рис. $\Pi.3.24,a$) включает в себя вход инструмента в материал на рабочей подаче F (мм/мин) и отвод на ускоренной подаче. Цикл нарезания резьбы (функция G84,рис. $\Pi.3.24,\delta$) включает в себя вход и выход инструмента на рабочей подаче F, причем отвод осуществляется при реверсивном направлении вращения шпинделя.

Отметим, что широко применяемый на практике цикл ступенчатого сверления (в FANUC кодируется функцией G83) в CNCSimulator не отрабатывается и должен условно заменяться циклом прямого сверления (функция G81). Команда на отмену цикла сверления (в FANUC это G80) в CNCSimulator не требуется.

8. Токарный цикл многопроходной обработки (функция G84) предназначен для выполнения черновой обработки с наружной стороны детали (рис. П.3.25). Перед вызовом цикла инструмент выводится в начальную позицию — точку A. Величина рабочей подачи F задается в кадре назначения цикла. Кадр цикла многопроходной обработки имеет следующую структуру:

$$G84 X_Z_P_F$$
.

9. Токарный цикл нарезания резьбы (функция G83) используется для выполнения цилиндрических (L=X) и конических (L не равен X) резьб (рис. П.3.26). Перед вызовом цикла инструмент выводится в начальную позицию – точку Ps. После выполнения цикла инструмент возвращается в точку Ps. Кадр цикла нарезания резьбы имеет следующую структуру:

$G83 X_Z_R_L_D_H_$.

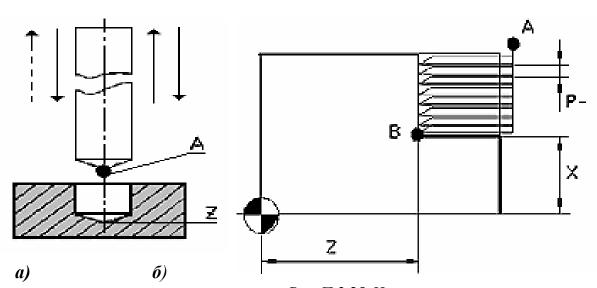


Рис. П.3.24. Интерпретация сверлильных циклов станков фрезерной группы:
а) **G81** – прямое сверление;
б) **G84** – нарезание резьбы **Z** – координата конечной точки сверления, задаваемая в

абсолютной системе отсчета

Рис. П.3.25. Интерпретация токарного многопроходного цикла по G84: X — координата точки B; Z — линейная координата точки B; P — глубина одного прохода (толщина стружки). Примечание. Параметр P задается в отрицательных величинах; X и P — в диаметральном выражении; X и Z — в абсолютной системе отсчета

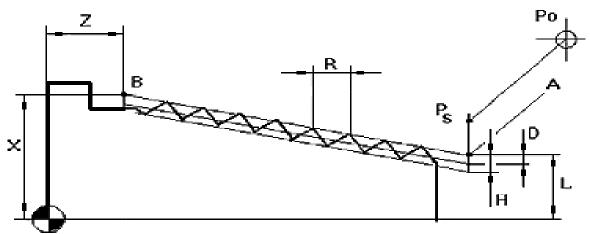


Рис. П.3.26. Интерпретация токарного цикла нарезания резьбы по G83: X – координата конечной точки резьбы B; Z – линейная координата конечной точки резьбы B; R – шаг резьбы (мм/оборот); L – диаметр или радиус начальной точки резьбы A; D – глубина одного прохода (толщина стружки); H – общая глубина резьбы. Примечание. X, D и H задаются в диаметральном выражении; X, L и Z – в абсолютной системе отсчета

Поддержка работы CNCSimulator

Первоначальное приобретение программного продукта на сайте **www.cncsimulator.com** не требует от пользователя регистрации. Компьютерный тренажер имеет ресурс работы 2...3 месяца; после окончания этого периода пользователь получает сигнал о необходимости обращения на сайт с просьбой о приобретении «нового топлива»:

Can't open petrol file. Download new petrol.

По клавише OK пользователь попадает в меню Out of field (рис. $\Pi.3.27$), в окне *Fuel code* которого указан код «отработавшего топлива».

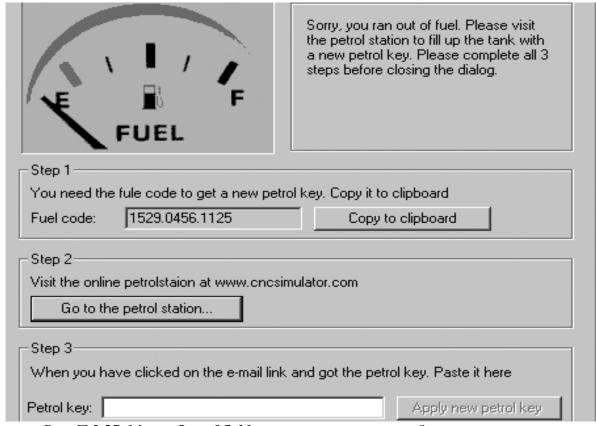


Рис. П.3.27. Меню *Out of field* с указанием кода «отработавшего топлива»

Пользователь по клавише Go to the petrol station должен зайти на сайт www.cncsimulator.com (рис. П.3.2), далее зарегистрироваться в диалоговом окне Sign up либо сделать Login (если регистрация была проведена ранее). Затем требуется зайти в диалоговое окно *Petrol station* и нажать на клавишу Classic Petrol Station. В ответ выходит меню (рис. П.3.28), в окно Fuel code которого следует скопировать код «отработавшего топлива»; в этом же меню пользователь должен сообщить системе свой *e-mail*. Затем следует нажать на клавишу *Full tank* и далее открыть указанный *e-mail*. обнаруживает Пользователь своем почтовом ящике письмо В staff@cncsimulator.com со ссылкой, по которой открывается страница с указанием кода новой порции топлива (*This is your petrol key*) (рис. $\Pi.3.29$). Этот код необходимо скопировать в окно *Petrol key* (нижняя часть меню *Out* of field) и далее ввести в систему по клавише Insert key либо клавише Apply *new key*. В ответ пользователь получает сигнал о возможности возобновления работы.

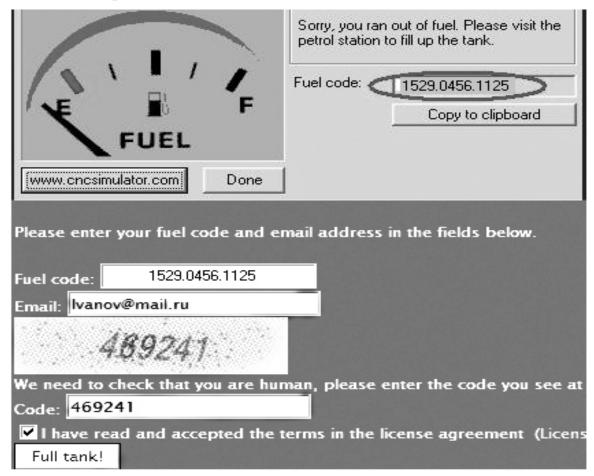


Рис. П.3.28. Передача на сайт *www.cncsimulator.com* кода «отработавшего топлива»

his is your petrol key:

391.0752.1155.6313.6396.6801.2572

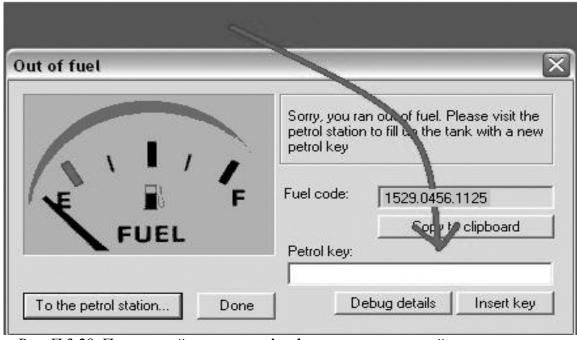


Рис. П.3.29. Прием с сайта www.cncsimulator.com кода «новой порции топлива»

приложение 4.

Пример графического моделирования обработки детали на станке с ЧПУ токарной группы

Цель раздела — обучение принципам графического моделирования обработки детали на станке с ЧПУ токарной группы. Инструмент моделирования — компьютерный тренажер *CNCSimulator*. Обрабатываемая деталь изображена на рис. П.4.1.

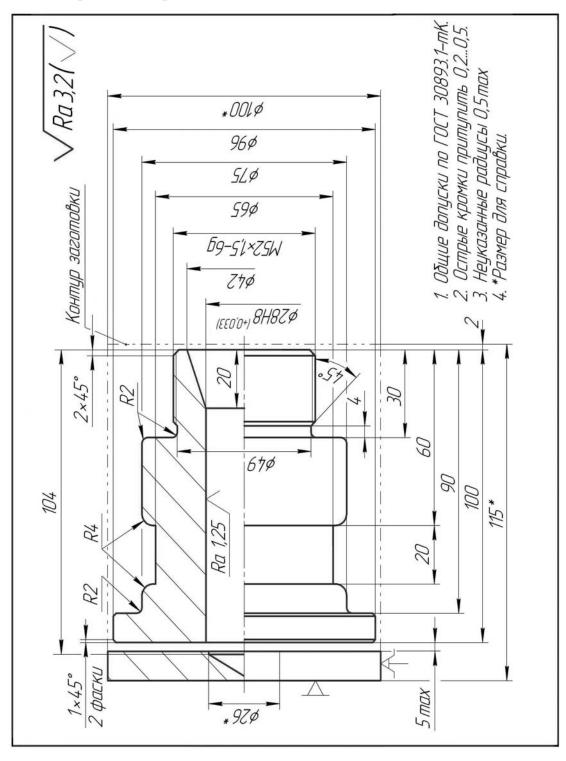


Рис. П.4.1. Эскиз выполнения детали

Оборудование – станок с ЧПУ токарной группы.

3аготовка — пруток с наружным диаметром **D=100** мм и длиной **L=115** мм (см. рис. Π .4.1).

Материал – конструкционная сталь средней твердости (HRC=30...40). Особенности технологии: однопозиционная обработка с последующим отделением готовой детали от прутка заготовки.

Нулевая точка координатной системы детали определена со стороны инструмента (рис. $\Pi.3.11$, ε). Смещение нулевой точки с плоскости заготовки на формируемую плоскость выполняемой детали задано в тексте УП командным кадром: $G92_Z-2$ (табл. $\Pi.4.2$, см. ниже). Для величин констант смещения нулевых точек в таблице *Nullpoint register* приняты нулевые значения, заданные в *CNCSimulator* по умолчанию.

В табл. П.4.1 приведено описание переходов и задействованных инструментов. Инструменты были выбраны из числа предоставляемых компьютерным тренажером (см. табл. П.3.1). Отметим, что в *CNCSimulator* резец для выполнения наружных канавок условно совмещен с отрезным резцом шириной B=3 мм.

Таблица П.4.1

Обозначение перехода	Тип и обозначение инструмента	Характеристика и эскиз инструмента	Радиус скругления рабочей вершины	Смещение центра скругления в направлении оси <i>X</i>	Смещение центра ${ m ckpyr}$ ления в направлении оси ${\it Y}$	Обозначение и описание перехода
1	2	3	4	5	6	7
П_1	Резец <i>Т_1</i>	Упорный: <i>E</i> =15	1.2	1.2	1.2	Черновая обработка наружных поверхностей
П_2	Г Резец <i>Т_2</i>	Подрезной: <i>E</i> =25	1.2	1.2	1.2	Черновая подрезка торцевых поверхностей
П_3	Резец Т_9	Отрезной / канавочный: <i>B</i> =3, <i>H</i> =45	0.4	0.4	0.4	Черновая обработка канавки; выполнение технологической канавки
П_4	: Центр. <i>Т_15</i>	D=6	-	-	-	Центрирование центрального отверстия

1	2	3	4	5	6	7
П_5	Сверло <i>Т_19</i>	D=26	-	-	-	Сверление центрального отверстия
П_6	Резец <i>Т 12</i>	Расточной упорный: <i>K</i> =24	1.2	1.2	-1.2	Черновая расточка
П_7	Резец <i>Т 11</i>	Расточной контурный: <i>K</i> =22	0.4	0.4	-0.4	Получистовая расточка
П_8	Резец <i>Т 10</i>	Контурный: <i>E</i> =17	0.4	0.4	0.4	Чистовая обработка наружного контура
П_9	Резец Т_9	Отрезной / канавочный: B=3, H=45	0.4	0.4	0.4	Чистовая обработка канавки
П_10	Резец <i>Т 31</i>	Контурный: <i>E</i> =20	0.8	0.8	0.8	Выполнение скругления 1: черновой и чистовой проходы
П_11	Резец <i>Т_3</i>	Обратный контурный: <i>F</i> =20	0.8	-0.8	0.8	Выполнение скругления 2: черновой и чистовой проходы
П_12	Резец <i>Т 29</i>	Резьбовой: <i>E</i> =14, <i>F</i> =2	0.1	0	0.1	Нарезание резьбы
П_13	Резец <i>Т_23</i>	Расточной контурный: <i>K=15</i>	0.2	0.2	-0.2	Расточка повышенной точности
П_14	Резец Т_9	Отрезной / канавочный: B=3, H=45	0.4	0.4	0.4	Отрезка детали от прутка заготовки

В табл. П.4.2 приведен текст УП обработки детали, адоптированный для графического моделирования на *CNCSimulator*. В табл. П.4.3 приведены тексты задействованных подпрограмм, которые размещены в отдельных от УП файлах: "SUBPROGRAM_10.NC" и "SUBPROGRAM_11.NC".

На рис. П.4.2 ... рис. П.4.4 приведены графические модели выполнения операции обработки детали.

	<u> </u>
% 1	N525 Т11 (расточной контурный,
(Заготовка - пруток $D=100; L=115$)	вершина R=0.4)
(Нулевая точка со стороны	N530 S3000
инструмента)	N535 X110 Z10 M8
(Смещение нуля: Z=-2)	N540 X41.9 Z2
(Инструменты in C:\Program	N545 G1 G41 Z0.2 F0.15
Files\CncSimulator\t tools)	N550 X27.9 Z-19.8
(Файлы подпрограмм в С:\Program	N555 Z-102
Files\CncSimulator)	N560 G40 X25
,	N565 G0 Z2
N5 G54	N570 X110 Z10 M9
N10 G92 Z-2	
N15 G95	N575 Т10 (контурный, вершина R=0.4)
	N580 X110 Z10 M8
N20 T1 (упорный, вершина R=1.2)	N585 X54 Z-24.2
N25 M3 S2000	N590 G1 G42 X52.4 F0.1
N30 G90 G0 X110 Z10 M8	N595 X49.4 Z-25.7
N35 X96.3 Z4	N600 Z-28
N40 G1 Z-104 F0.4	N605 G2 X53 Z-29.8 R1.8
N45 X102	N610 G1 X54
N50 G0 Z4	N615 G0 G40 X100 Z-28
N55 X90	N620 Z-102.5
N60 G84 X75.3 Z-88 P-6	N625 G1 X94
N65 G0 X70 Z4	N630 G41 Z-100
N70 G84 X52.3 Z-28 P-6	N635 X96 Z-99
N75 G0 X110 Z10 M9	N640 Z-91
N/3 GOATTO ZIO M7	N645 X94 Z-90
N80 Т2 (подрезной, вершина R=1.2)	N650 X79
N85 X110 Z10 M8	N655 G3 X75 Z-88 R2
N90 X98 Z-89.8	N660 G1 Z-78
N95 G1 X80 F0.3	N665 G0 Z-62
N100 Z-87	N670 G1 Z-32
N105 G0 Z-29.8	N675 G2 X71 Z-30 R2
N110 G1 X54	N680 G1 X53
N110 G1 X34 N115 Z-27	N685 G3 X49 Z-28 R2
N113 Z-27 N120 G0 Z0.2	N690 G1 Z-25.5
N120 G0 Z0.2 N125 G1 X25	N695 X52 Z-24
N130 Z2	N700 Z-2
N135 G0 X110 Z10 M9	N705 X48 Z0
NIAO TO (sum space)	N710 X38
N140 Т9 (отрезной / канавочный,	N715 G0 G40 Z2
вершина R=0.4)	N720 X110 Z10 M9
N145 X110 Z10 M8	N725 TO (2000 200 20 / 2000 200 200 200 200 200 2
N150 X78 Z-79.8	N725 Т9 (отрезной / канавочный,
N155 G26 "SUBPROGRAM_10.NC"	вершина $R=0.4$)
N160 Z-77.5	N730 X110 Z10 M8
N165 G26 "SUBPROGRAM_10.NC"	N735 X78 Z-80
N170 Z-75	N740 G1 X65
N175 G26 "SUBPROGRAM_10.NC"	N745 X78
N180 Z-72.5	N750 G0 Z-63

N185 G26 "SUBPROGRAM_10.NC"	N755 G1 X65
N190 Z-70	N760 Z-80
N195 G26 "SUBPROGRAM_10.NC"	N765 X78
N200 Z-67.5	N770 G0 X110 Z10 M9
N205 G26 "SUBPROGRAM 10.NC"	
N210 Z-65	N775 Т31 (упорный, вершина R=0.8)
N215 G26 "SUBPROGRAM 10.NC"	N780 S2000
N220 Z-63.2	N785 X110 Z10 M8
N225 G26 "SUBPROGRAM 10.NC"	N790 X78 Z-84
N230 X100	N795 G1 G41 X75.4
N235 Z-103	N800 G2 X67 Z-79.8 R4.2
N240 G1 X90 F0.15	N805 G1 G40 Z-78
N245 G0 X100	N810 G0 X78
N250 X110 Z10 M9	N815 Z-84
	N820 G1 G41 X75
N255 Т15 (центровка D 6)	N825 G2 X67 Z-80 R4
N260 S1000	N830 G1 G40 Z-78
N265 X110 Z10 M8	N835 G0 X78
N270 X0 Z4	N840 X110 Z10 M9
N275 G1 Z-4 F0.15	NOTO ATTO ETO MY
N280 G0 Z2	N845 ТЗ (обратный упорный, вершина R=0.8)
N285 X110 Z10 M9	N850 X110 Z10 M8
N203 X110 Z10 M9	N855 X78 Z-56
N200 T10 (22222 D 26)	
N290 T19 (сверло D_26) N295 S200	N860 G1 G42 X75.4 N865 G3 X67 Z-60.2 R4.2
N300 X110 Z10 M8	N870 G1 G40 Z-62
N305 X0 Z4	N875 G0 X78
N310 G1 Z-20 F0.2	N880 Z-56
N315 G0 Z2	N885 G1 G42 X75
N320 Z-18	N890 G3 X67 Z-60 R4
N325 G1 Z-40	N895 G1 G40 Z-62
N330 G0 Z2	N900 G0 X78
N335 Z-38	N905 X110 Z10 M9
N340 G1 Z-60	
N345 G0 Z2	N910 T29 (резьбовой, вершина R=0.1)
N350 Z-58	N915 S600
N355 G1 Z-80	N920 X110 Z10 M8
N360 G0 Z2	N925 X56 Z2
N365 Z-78	N930 G83 X52 Z-27 R1.5 L52 D0.1 H1.6
N370 G1 Z-100	N935 X110 Z10 M9
N375 G0 Z2	
N380 Z-98	N940 T23 (расточной контурный,
N385 G1 Z-113	вершина R=0.2)
N390 G0 Z2	N945 S4000
N395 X110 Z10 M9	N950 X110 Z10 M8
	N955 X42 Z2
N400 Т12 (расточной упорный,	N960 G1 G41 Z0 F0.07
вершина $R=1.2$)	N965 X28 Z-20
N405 S2000	N970 Z-101
N410 X110 Z10 M8	N975 G40 X25
N415 X27.6 Z2	N980 G0 Z2

N420 G1 Z-103 F0.3	N985 X110 Z10 M9
N425 X25	
N430 G0 Z2	N990 Т9 (отрезной / канавочный,
N435 X31.1	вершина R=0.4)
N440 G1 Z-14.5 F0.3	N995 S4000
N445 X26.6	N1000 X110 Z10 M8
N450 G0 Z2	N1005 X100 Z-103
N455 X34.6	N1010 X92
N460 G1 Z-9.5 F0.3	N1015 G26 "SUBPROGRAM 11.NC"
N465 X30.1	N1020 G26 "SUBPROGRAM 11.NC"
N470 G0 Z2	N1025 G26 "SUBPROGRAM 11.NC"
N475 X38.1	N1030 G26 "SUBPROGRAM 11.NC"
N480 G1 Z-4.5 F0.3	N1035 G26 "SUBPROGRAM 11.NC"
N485 X33.6	N1040 G26 "SUBPROGRAM 11.NC"
N490 G0 Z2	N1045 G26 "SUBPROGRAM 11.NC"
N495 X41.6	N1050 G26 "SUBPROGRAM 11.NC"
N500 G1 G41 Z0.3	N1055 G0 X100
N505 X27.6 Z-19.7	N1060 X110 Z10 M5 M9
N510 G40 X25	
N515 G0 Z2	N1065 M30
N520 X110 Z10 M9	

Таблица П.4.3

% ("SUBPROGRAM 10.NC")	% ("SUBPROGRAM 11.NC")
N5 G1 X65.3 F0.15	N5 G91 G1 X-10 F0.15
N10 G0 X77	N10 G0 X2
N15 M17	N15 G90
	N20 M17

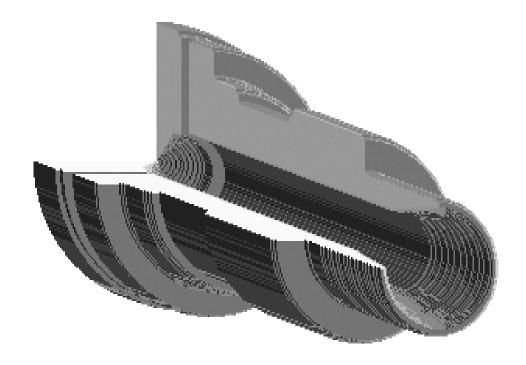


Рис. П.4.2. Изометрическое отображение выполняемой детали

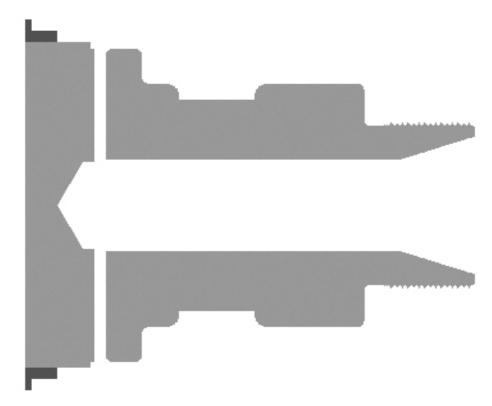


Рис. П.4.3. Продольное сечение выполняемой детали

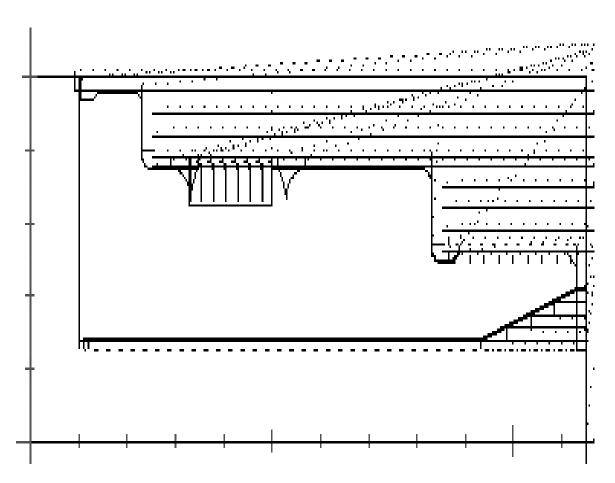


Рис. П.4.4. Отображение траекторий движения инструментов: *сплошные линии* – рабочие перемещения; *пунктирные линии* - вспомогательные перемещения

приложение 5.

Пример графического моделирования обработки детали на станке с ЧПУ фрезерной группы

Цель раздела — обучение принципам графического моделирования обработки детали на станке с ЧПУ фрезерной группы. Инструмент моделирования — компьютерный тренажер *CNCSimulator*. Обрабатываемая деталь (рис. П.2.1) и особенности технологии приведены в Приложении 2.

В *CNCSimulator* понятие системы координат станка носит условный характер. Поэтому в процессе тестирования процедура отвода инструмента от детали не рассматривалась. Кроме того, для констант смещения нулевых точек задействованных систем координат детали в таблице *Nullpoint register* были приняты нулевые значения, заданные по умолчанию.

Программа обработки детали была разбита на три УП; каждая из программ отображала обработку на соответствующем установе: УП 10-1 — на установе **A**, УП 10-2 — на установе **B** и УП 10-3 — на установе **B**.

Параметрическая таблица инструментов программного модуля приведена в табл. П.5.1. Для каждого инструмента в таблицу были внесены номер позиции (Toolnr), диаметр (Dia.), длина (Length) и обозначение (Name). Отметим, что в раздел таблицы Length записывалась не длина инструмента в сборе, а рекомендованная длина его режущей части.

Таблица П.5.1

NR	Toolnr	Dia.	Length	Feed	Spinde	Name
1	1	160	20.000	0.000	0.000	Фреза D_160
2	2	40.4	60.000	0.000	0.000	Фреза D_40
3	3	6	20,000	0.000	0.000	Ц ентр ов, D_6
4	4	11.8	70.000	0.000	0.000	Ceep. D_11.8
5	5	10.5	70,000	0.000	0.000	Ceep. D_10.5
6	Ġ.	20.2	50,000	0.000	0.000	Фреза D_20
7	7	20	50,000	0.000	0.000	Фреза D_20
8	а	8.5	40,000	0.000	0.000	Casep. D_8.5
9	9	10	30.000	0.000	0.000	Метчик М_10
10	10	12	60.000	0.000	0.000	Разверт. D_12
11	11	24	12.000	0.000	0.000	Венков, D 24
12	1Z	8	20.000	0.000	0.000	Фреза D_8

Размеры граней заготовок, определяемых в *CNCSimulator* как бруски, были приняты равными габаритным размерам граней реальных заготовок. В табл. П.5.2 приведены значения длин граней заготовок вдоль соответствующих координатных осей (*Length_X*, *Length_Y*, *Length_Z*). Кроме того, в табл. П.5.2 приведены величины смещений нулевых точек систем координат детали относительно верхней плоскости заготовки (*Nullpoint_Z*) и ее левой-передней оконечности (*Nullpoint_X* и *Nullpoint_Y*). Все указанные значения, кроме *Nullpoint_Z*, были введены в систему *CNCSimulator* с

помощью диалогового окна *Milling options*. Величины *Nullpoint_Z* задавались непосредственно в текстах УП (см. нижнюю часть табл. $\Pi.5.2$).

Таблица П.5.2

	Length X	Length Y	Length Z	Nullpoint	X Nullpoint Y	Nullpoint Z
Программа 10-1 (установ A)	196	124	60	124	62	-2
Программа 10-2 (установ Б)	192	120	58	192	120	-10
Программа 10-3 (установ B)	192	48	120	192	48	-120
Задани	е значений	Nullpoint 2	Z в текстах	управляюц	цих программ	
Программа 10	рамма 10-2		Программ	a 10-3		
G54 G92 Z-2)	

Отметим, что в УП **10-1** (обработка на установе **A**) подпрограмма черновой обработки наружного контура была записана в едином файле с программой после окончания ее основного текста (кадр с функцией M2). Вызов подпрограммы осуществлялся командой:

G25 L935,

в которой значение «935» соответствовало номеру кадра «N935», задающему начало подпрограммы.

При программировании обработки круглого кармана на установе **Б** подпрограмма была записана в отдельном файле *SUBPROGRAM_1.NC*. Ее последовательный пятикратный вызов осуществлялся из текста УП **10-2** кадром:

G26 "SUBPROGRAM_1.NC" U5,

где U — число последовательных вызовов подпрограммы. Файл располагался в папке установки CncSimulator с адресом:

C:\Program Files\CncSimulator.

В табл. $\Pi.5.3$... табл. $\Pi.5.5$ приведены тексты У Π , адоптированные для компьютерного тренажера *CNCSimulator*. В табл. $\Pi.5.6$ приведен текст подпрограммы, размещенной в отдельном файле и задействованной в У Π **10-2**. На рис. $\Pi.5.1$ приведено отображение траекторий движения инструментов в плане *X-Y* при перемещениях на установе **A**. На рис. $\Pi.5.2$... рис. $\Pi.5.4$ приведены графические модели выполнения У Π на установах **A**, **B**, **B**.

Таблица П.5.3

% 10-1 (обработка на установе А)	N480 X-14
(Заготовка 196х124х60)	N485 X0 Y0
(Смещение нуля: X=124, Y=62)	N490 G41 X12 Y16
(Смещение нуля: Z=-2)	N495 G3 X0 Y28 R12
(FTOOLS in C:\Program Files\CncSimulator)	N500 G1 X-16
	N505 G3 X-28 Y16 R12

N5 G54	N510 G1 Y-16
N10 G92 Z-2	N515 G3 X-16 Y-28 R12
	N520 G1 X16
N15 T1 (фреза D 160)	N525 G3 X28 Y-16 R12
$N20 G90 G0 X16\overline{0} Y0 Z50$	N530 G1 Y16
N25 M3 S100 M8	N535 G3 X16 Y28 R12
N30 Z4	N540 G1 X0
N35 G1 Z0.3 F1000	N545 G3 X-12 Y16 R12
N40 X-50 F200	N550 G1 G40 X0
N45 G0 Z50 M5 M9	N555 G0 Z50 M5 M9
N50 T2 (фреза D 40, задан D 40.4)	N560 ТЗ (центровка D 6)
N55 X90 Y90 Z50	N565 X-18 Y18 Z50
N60 M3 S300 M8	N570 M3 S900 M8
N65 Z2	N575 Z-4
N70 G1 Z-12.5 F1000	N580 G81 Z-10 F50
N75 G25 L935	N585 Y-18
N80 X90 Y90 F1000	N590 G81 Z-10
N85 Z-25	N595 X18
N90 G25 L935	N600 G81 Z-10
N95 X90 Y90 F1000	N605 Y18
N100 Z-37.5	N610 G81 Z-10
N105 G25 L935	N615 G0 Z50 M5 M9
N110 X90 Y90 F1000	
N115 Z-50	N620 Т8 (сверло D 8.5)
N120 G25 L935	N625 X-18 Y18 Z50
N125 G0 Z50 M5 M9	N630 M3 S600 M8
	N635 Z-4
N130 Т3 (центровка D 6)	N640 G83 Z-25 F70
N135 X-80 Y35 Z50	N645 Y-18
N140 M3 S900 M8	N650 G83 Z-25
N145 Z2	N655 X18
N150 G81 Z-4.3 F50	N660 G83 Z-25
N155 Y-35	N665 Y18
N160 G81 Z-4.3	N670 G83 Z-25
N165 X0 Y0	N675 G0 Z50 M5 M9
N170 G81 Z-4.3	110/0 00 200 1/10 1/17
N175 X55 Y-35	N680 Т9 (метчик M10-7H)
N180 G81 Z-4.3	N685 X-18 Y18 Z50
N185 Y35	N690 M3 S300 M8
N190 G81 Z-4.3	N695 Z-4
N195 G0 Z50 M5 M9	N700 G84 Z-20.5 F450
111/3 G0 230 M3 M7	N705 Y-18
N200 Т4 (сверло D_11.8)	N710 G84 Z-20.5
N205 X0 Y0 Z50	N715 X18
N210 M3 S400 M8	N720 G84 Z-20.5
N215 Z2	N725 Y18
N220 G83 Z-55.3 F70	N730 G84 Z-20.5
N225 G0 Z50 M5 M9	N735 G0 Z50 M5 M9
N230 Т5 (сверло D 10.5)	N740 Т1 (фреза D 160)

N225 V 00 V25 750	NE45 V1/0 V0 750
N235 X-80 Y35 Z50	N745 X160 Y0 Z50
N240 M3 S500 M8	N750 M3 S150 M8
N245 Z2	N755 Z2
N250 G83 Z-44.8 F70	N760 G1 Z0 F1000
N255 Y-35	N765 X-210 F250
N260 G83 Z-44.8	N770 G0 Z50 M5 M9
N265 X55	
N270 G83 Z-54.8	N775 Т7 (фреза D_20)
N275 Y35	N780 X80 Y80 Z50
N280 G83 Z-54.8	N785 M3 S550 M8
N285 G0 Z50 M5 M9	N790 Z2
	N795 G1 Z-49.4 F1000
N290 Т6 (фреза D 20, задан D 20.2)	N800 G41 X70 Y70
N295 X0 Y0 Z50	N805 Y-60 F150
N300 M3 S400 M8	N810 X-62
N305 Z2	N815 G2 Y60 J60
N310 G1 Z-5.8 F60	N820 G1 X80
N315 Y6 F80	N825 G40 X90 Y70 F1000
N320 X-6	N830 G0 Z50 M5 M9
N325 Y-6	11030 G0 Z30 M3 M7
N330 X6	N925 T10 (nga annua D 12)
	N835 Т10 (развертка D_12)
N335 Y6	N840 X0 Y0 Z50
N340 X0	N845 M3 S400 M8
N345 Y12	N850 Z-4
N350 X-12	N855 G81 Z-50.5 F250
N355 Y-12	N860 G0 Z50 M5 M9
N360 X12	
N365 Y12	N865 Т11 (зенковка D_24x90°)
N370 X0	N870 X-80 Y35 Z50
N375 G41 Y28	N875 M3 S300 M8
N380 X-16	N880 Z2
N385 G3 X-28 Y16 R12	N885 G81 Z-10.5 F50
N390 G1 Y-16	N890 Y-35
N395 G3 X-16 Y-28 R12	N895 G81 Z-10.5
N400 G1 X16	N900 X55
N405 G3 X28 Y-16 R12	N905 G81 Z-10.5
N410 G1 Y16	N910 Y35
N415 G3 X16 Y28 R12	N915 G81 Z-10.5
N420 G1 X-3	N920 G0 Z50 M5 M9
N425 G40 Y12	11720 30 200 110 1117
N430 G0 Z50 M5 M9	N925 T0
11430 G0 230 M3 M)	N930 M2
NA35 T7 (dna2g D 20)	11750 1712
N435 Т7 (фреза D_20) N440 X-14 Y9 Z50	%
N445 M3 S550 M8	N935 G41 X70 Y80 F1000
N450 Z-4	N940 Y-60 F150
N455 G1 X14 Z-6 F80	N945 X-62
N460 X-14 F150	N950 G2 Y60 J60
N465 Y0	N955 G1 X90
N470 X14	N960 G40 X100 Y80 F1000
N475 Y-9	N965 M17


	таолица 11.5.
% 10-2 (обработка на установе Б)	N165 G41 X-115
(Заготовка 192х120х58)	N170 Y30 F150
(Смещение нуля: X=192, Y=120)	N175 G40 X-140 F1000
(Смещение нуля: Z=-10)	N180 G0 Z50 M5 M9
(FTOOLS in C:\Program Files\CncSimulator)	
(SUBPROGRAM_1.NC in C:\Program	N185 T7 (фреза D_20)
Files\CncSimulator)	N190 X-190 Y-140 Z50
	N195 M3 S550 M8
N5 G55	N200 Z2
N10 G92 Z-10	N205 G1 Z-14 F1000
	N210 X-185
N15 T1 (фреза D 160)	N215 Y20 F150
N20 G90 G0 X90 Y-60 Z50	N220 X-170 F1000
N25 M3 S100 M8	N225 Y-140 F150
N30 Z12	N230 X-155 F1000
N35 G1 Z6.8 F1000	N235 Y20 F150
N40 X-120 F200	N240 X-140 F1000
N45 G0 Z10	N245 Y-140 F150
N50 X90	N250 G41 X-115 F1000
N55 G1 Z3.6 F1000	N255 Y20 F150
N60 X-120 F200	N260 G40 X-140 F1000
N65 G0 Z10	N265 G0 Z50 M5 M9
N70 X90	
N75 G1 Z0.3 F1000	N270 Т1 (фреза D 160)
N80 X-120 F200	$N275 \ X90 \ Y-60 \ Z50$
N85 G0 Z50 M5 M9	N280 M3 S150 M8
	N285 Z2
N90 T2 (фреза D 40, задан D 40.4)	N290 G1 Z0 F1000
N95 X-190 Y-150 Z50	N295 X-200 F250
N100 M3 S300 M8	N300 G0 Z50 M5 M9
N105 Z2	
N110 G1 Z-13.7 F1000	N305 Т7 (фреза D_20)
N115 X-185	$N310 \ X-170 \ Y-60 \ \overline{Z}50$
N120 Y30 F150	N315 M3 S450 M8
N125 Z2 F1000	N320 Z2
N130 Y-150	N325 G1 Z-12 F1000
N135 Z-13.7	N330 G91 G42 Y12 F50
N140 X-160	N335 G26 "SUBPROGRAM 1.NC" U5
N145 Y30 F150	N340 G2 J-12
N150 Z2 F1000	N345 G1 G40 Y-12
N155 Y-150	N350 G90 G0 Z50 M5 M9
N160 Z-13.7	
	N355 M2

Таблица П.5.5

% 10-3 (обработка на установе В)	N100 M3 S900 M8
(Заготовка 192х48х120)	N105 Z122
(Смещение нуля: X=192, Y=48)	N110 G81 Z116 F50

(Смещение нуля: Z=-120)	N115 X-35
(FTOOLS in C:\Program Files\CncSimulator)	N120 G81 Z116
	N125 G0 Z170 M5 M9
N5 G56	
N10 G92 Z-120	N130 Т8 (сверло D 8.5)
	N135 G90 X-105 Y-24 Z170
N15 T12 (фреза D_8)	N140 M3 S600 M8
N20 G90 G0 X-80 Y-24 Z170	N145 Z122
N25 M3 S1000 M8	N150 G83 Z101 F70
N30 Z122	N155 X-35
N35 G1 X-60 Z118 F60	N160 G83 Z101
N40 X-80 Z114	N165 G0 Z170 M5 M9
N45 G91 G41 Y5	
N50 G3 Y-5 X-5 R5 F80	N170 Т9 (метчик M10-7H)
N55 G3 Y-5 X5 R5	N175 G90 X-105 Y-24 Z170
N60 G1 X20	N180 M3 S300 M8
N65 G3 Y5 X5 R5	N185 Z122
N70 G3 Y5 X-5 R5	N190 G84 Z105.5 F450
N75 G1 X-20	N195 X-35
N80 G40 Y-5	N200 G84 Z105.5
N85 G90 G0 Z170 M5 M9	N205 G0 Z170 M5 M9
	11203 G0 Z1/0 M3 M3
N90 Т3 (центровка D_ 6)	N210 M2
N95 G90 X-105 Y-24 Z170	1N21U 1V12

Таблица П.5.6

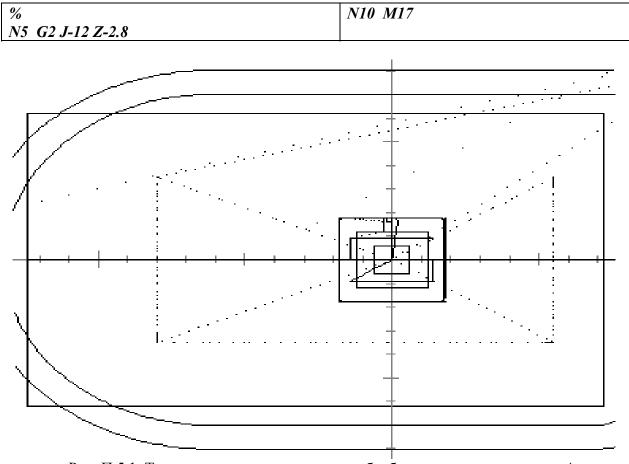

N10 M17

Рис. П.5.1. Траектории инструментов при обработке детали на установе ${\bf A}$

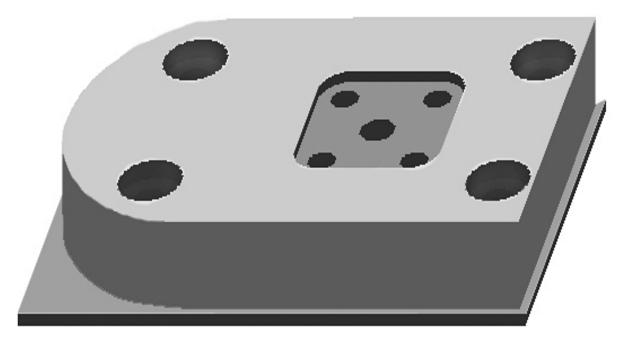


Рис. П.5.2. Графическая модель обработки детали на установе А



Рис. П.5.3. Графическая модель обработки детали на установе Б

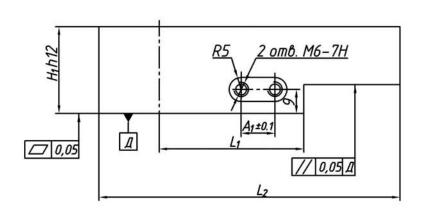



Рис. П.5.4. Графическая модель обработки детали на установе ${\bf B}$


приложение 6.

АЛЬБОМ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

(для практических работ и курсового проектирования)




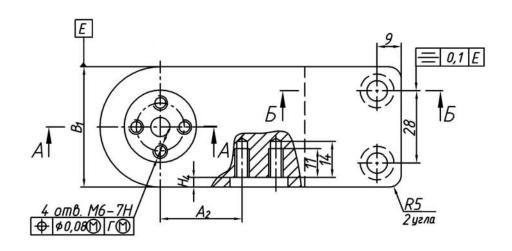


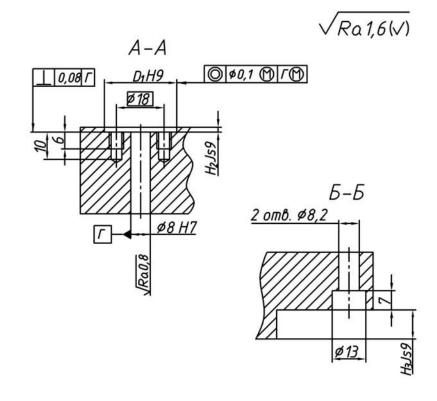



Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК

Номер варианта	A1	A2	В1	D1	H1	H2	Нз	Н4	L1	L 2	
1	14	22	50	30	36	2	12	4	80	145	
2	18	16	56	32	40	4	4	6	76	142	
3	22	18	60	36	30	6	6	5	74	140	
4	16	20	64	34	34	8	8	3	70	138	
5	20	26	68	38	26	10	10	2	72	134	
6	12	24	72	40	32	5	5	8	78	150	
				Деталь 1							

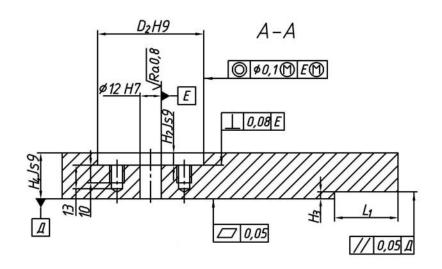

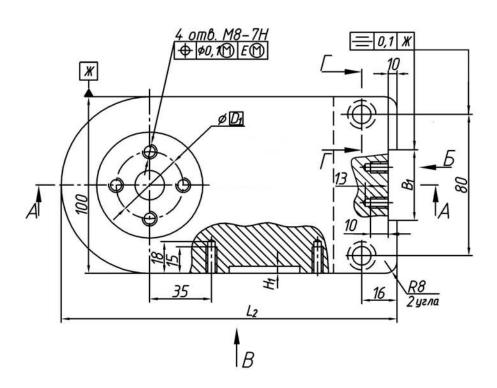


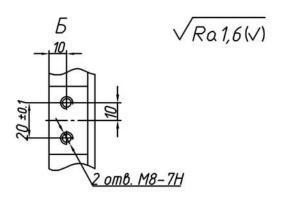


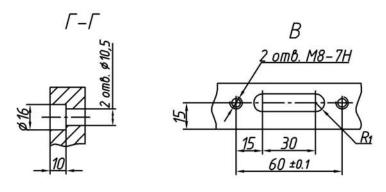



Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК


Номер варианта	В1	D1	D2	Н1	H2	Нз	Н4	L1	L2	R1	
1	40	38	60	4	7	4	26	36	196	5	
2	38	40	65	6	9	6	30	34	194	7	
3	42	34	70	7	11	10	28	38	192	8	
4	44	36	68	3	13	5	36	32	190	4	
5	46	42	62	2	15	8	32	30	188	3	
6	48	35	72	5	5	12	34	28	186	6	
				Деталь 2							

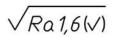

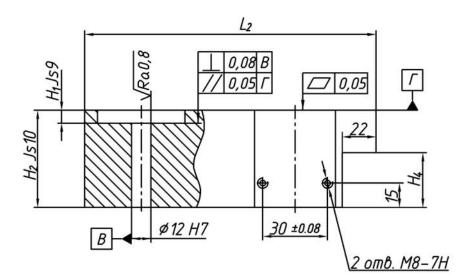

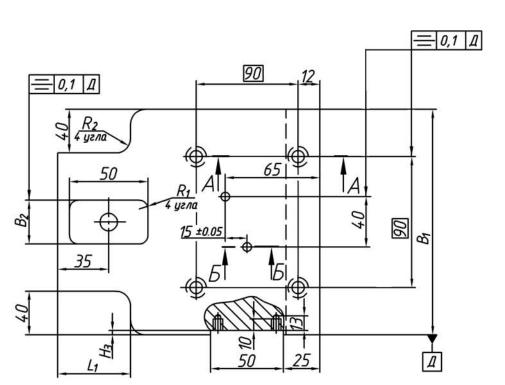


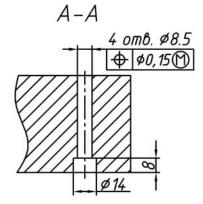


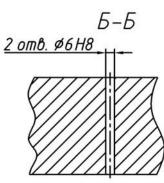


Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК

Номер варианто	В1	В2	H1	H2	Нз	Н4	L 1	L 2	R1	R2	
1	155	30	8	60	3	45	52	180	6	18	
2	145	35	6	55	5	40	40	170	8	16	
3	140	40	10	50	6	35	42	160	10	14	
4	150	32	12	45	4	30	45	150	5	12	
5	160	38	15	40	2	25	48	140	12	16	
6	142	42	14	35	8	20	50	190	10	18	
				Деталь 3							

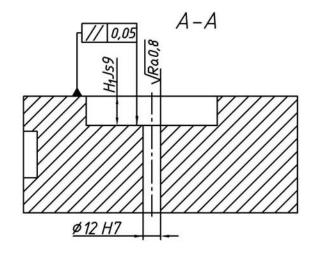


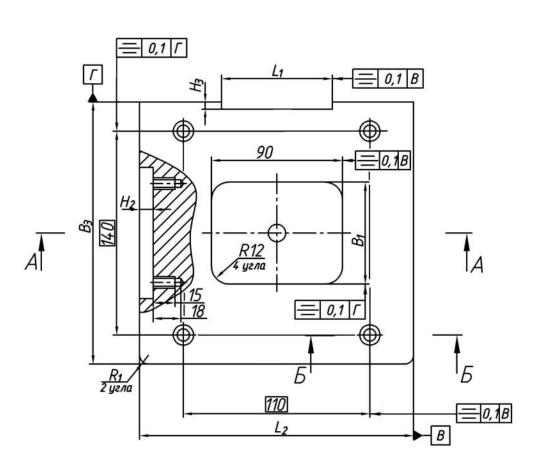


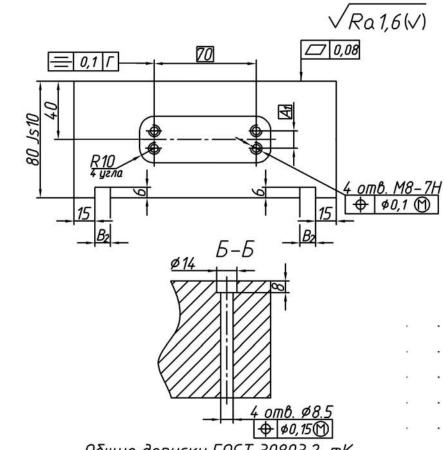



Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК

Номер варианта	A1	B1	B2	Вз	H1	H2	Нз	L1	L 2	R1		
1	18	70	10	180	6	8	5	90	188	20		
2	24	72	12	182	12	5	10	70	190	18		
3	20	74	14	184	8	12	8	80	185	14		
4	16	76	16	188	14	6	15	78	175	16		
5	26	78	20	190	10	10	14	85	180	22		
6	22	80	18	178	4	5	12	75	178	24		
			\Box			22.0						
				Деталь 4								

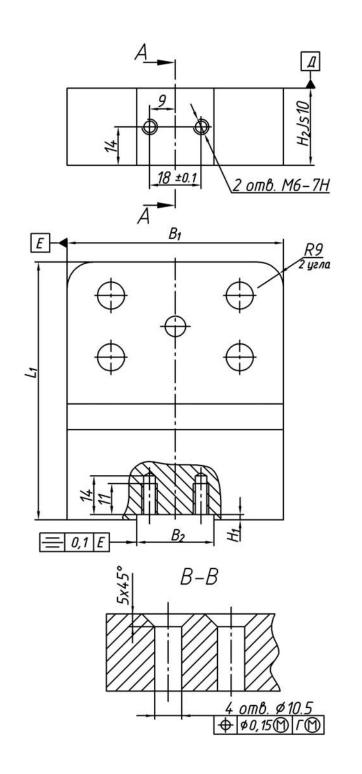

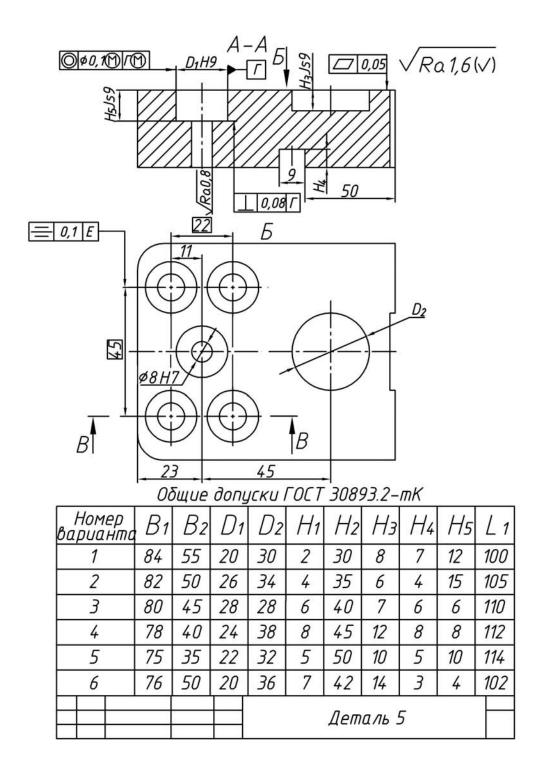


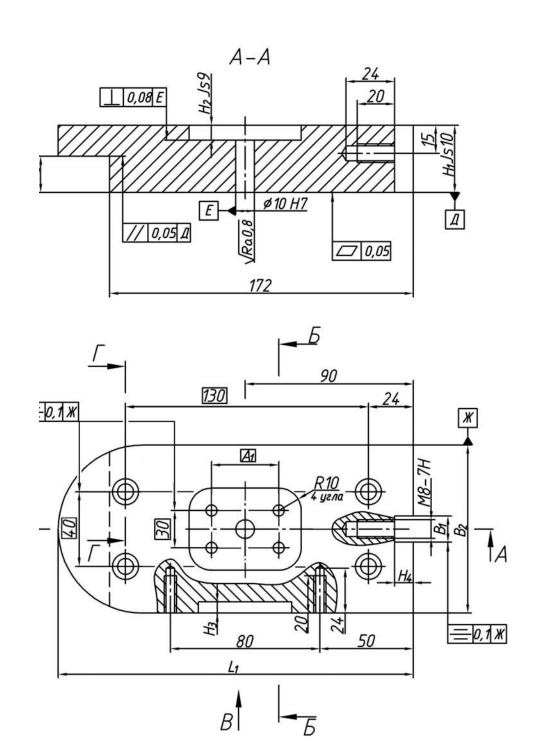


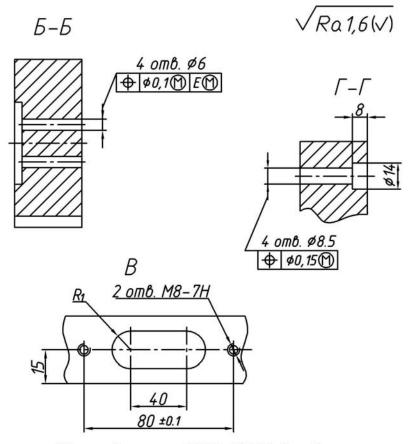



Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК

Номер варианто	A1	B ₁	В2	Н1	H2	Нз	H4	H ₅	<u>L</u> 1	R1	
1	36	14	90	36	8	6	4	20	190	8	
2	38	16	96	32	12	5	6	22	192	6	
3	46	18	100	30	10	12	8	24	185	10	
4	44	20	104	34	6	10	12	26	194	12	
5	42	22	110	38	5	8	10	28	188	8	
6	40	24	116	40	7	4	5	30	186	5	
				Деталь 6							

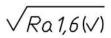

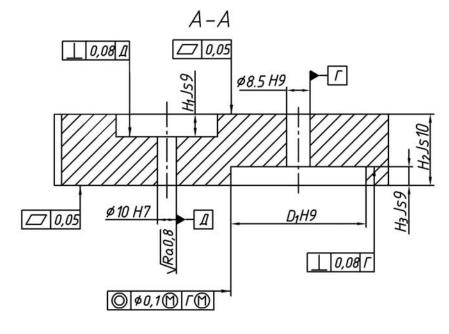


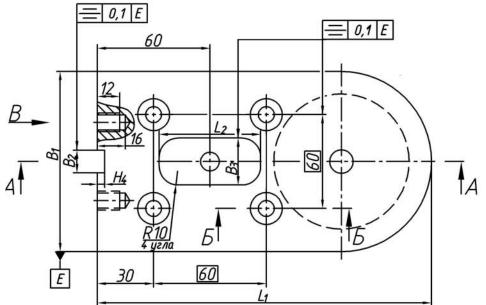


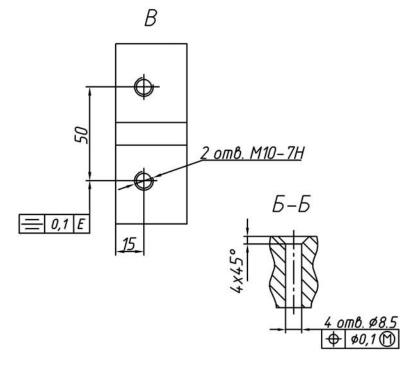

Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК


Номер варианта	В1	В2	Вз	D1	Н1	H2	Нз	Н4	L 1	L 2
1	96	12	25	72	12	38	10	4	180	54
2	84	16	28	70	14	32	8	6	178	52
3	80	18	32	68	18	40	12	8	182	50
4	90	22	30	66	16	35	14	10	185	48
5	100	26	34	64	20	30	16	12	186	44
6	102	30	36	60	10	42	6	14	188	42
						Дет	аль 1	7		

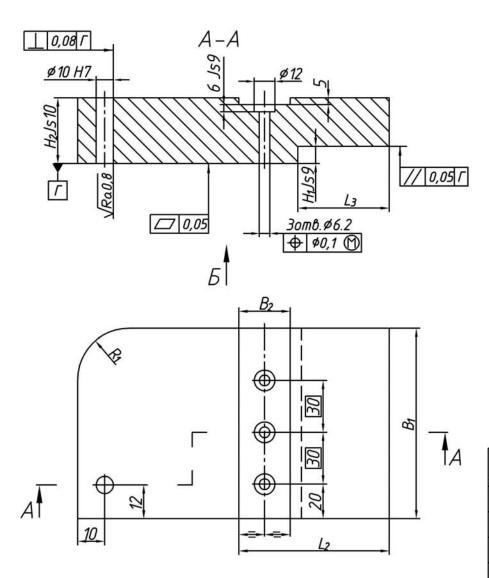


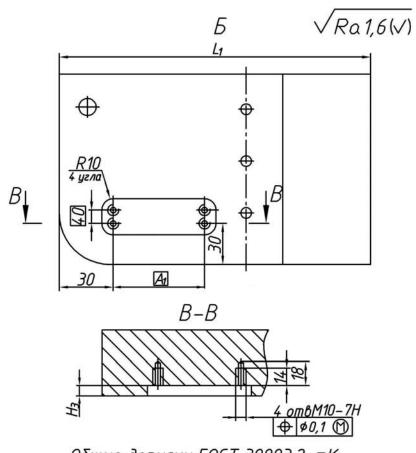



Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК

	7.5.0	3-46115		the Englishment of	1 10-11-01	EX. C-1. III THE	(1.00m.1.00 + 2.00)	5-0-7-7-1			
Номер варианта	A1	B1	В2	H1	H2	Нз	L 1	L 2	Lз	R1	
1	50	110	30	10	38	6	180	60	50	30	
2	48	108	28	8	35	5	190	62	48	28	
3	46	106	22	6	40	4	195	64	46	22	
4	44	104	24	4	45	3	185	58	44	24	
5	42	102	20	2	50	2	182	56	42	20	
6	52	100	26	3	48	7	188	66	40	26	
				Деталь 8							

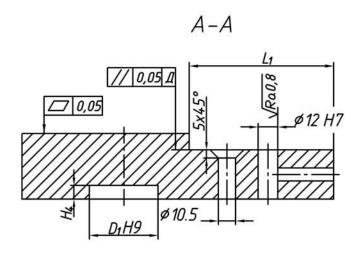

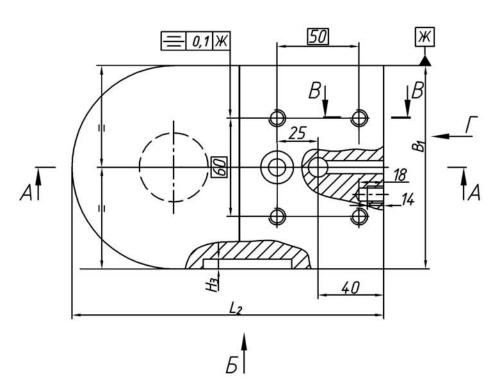


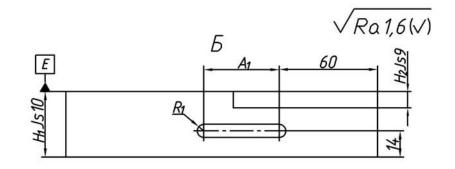


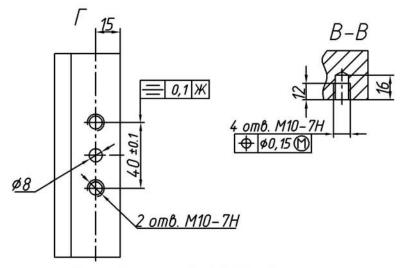

Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК


Номер варианта	A1	В1	D1	Н1	H2	Нз	Н4	L1	L 2	R1
1	46	122	60	40	3	6	10	88	190	4
2	44	136	62	45	8	4	5	86	194	5
3	42	120	64	50	6	6	8	84	192	6
4	40	130	58	48	4	3	4	82	188	7
5	38	140	54	42	2	5	6	80	186	8
6	36	144	52	38	5	8	3	90	185	10
						Дет	аль 9	9		

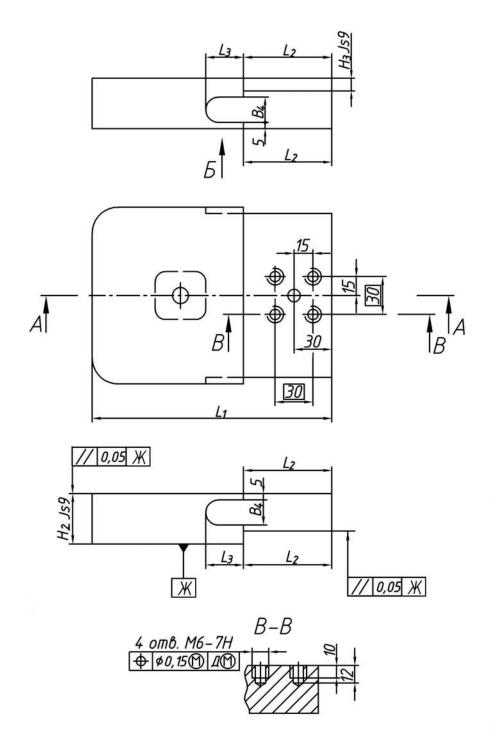


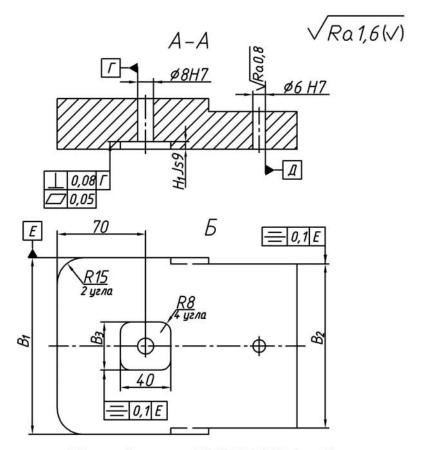


Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК

Номер варианта	B1	В2	Вз	B4	Н1	H2	Нз	L 1	L 2	Lз
1	140	130	38	20	6	40	10	190	70	30
2	150	142	36	22	10	44	8	188	60	32
3	160	154	34	24	12	50	6	182	50	34
4	170	156	32	18	8	46	5	176	65	36
5	180	170	30	16	14	48	4	178	55	38
6	190	182	40	14	6	52	3	184	75	40
				Деталь 10						

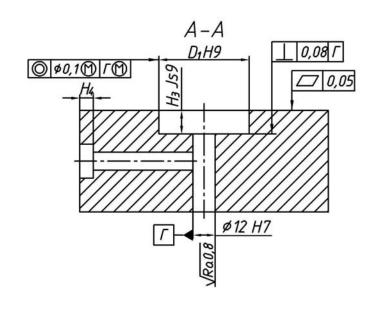


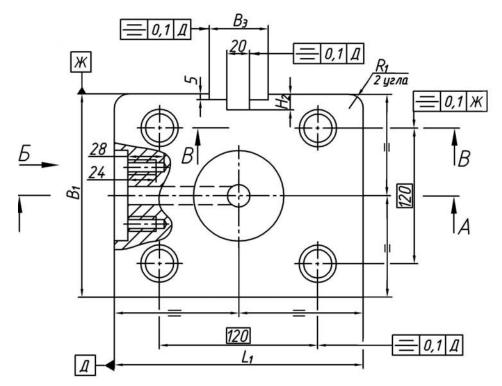


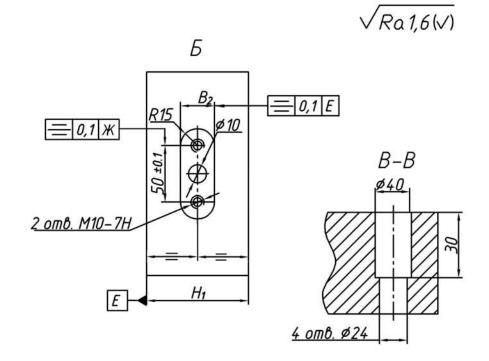


Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК

	6.00.90		9	Santana and a	100000000000000000000000000000000000000		viciniesia y	(M. 100 (100)		
Номер варианта	B1	B2	Вз	D1	Н1	H2	Нз	Н4	L 1	R1
1	180	30	40	100	50	24	12	16	190	24
2	178	28	50	98	46	26	10	14	188	22
3	176	26	60	96	42	28	8	12	186	20
4	175	24	70	94	40	30	6	10	185	26
5	182	32	80	92	44	32	5	8	192	16
6	184	34	90	90	48	34	4	6	194	18
						Дет	аль 1	11		

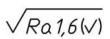

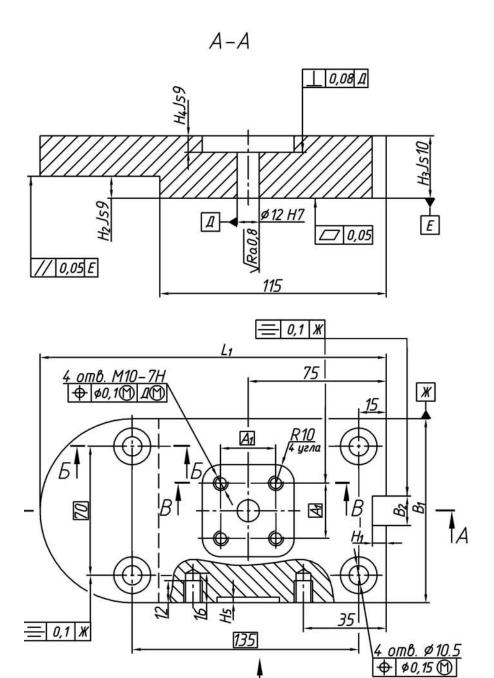

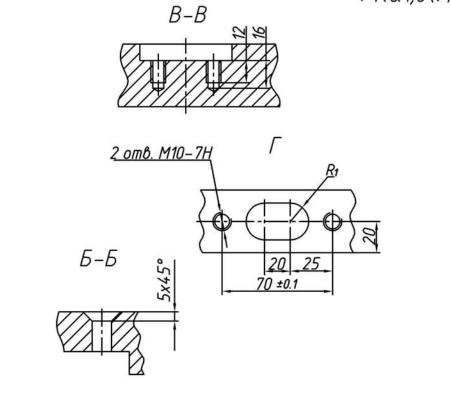

Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК

Номер варианта	A1	B1	В2	H1	H2	Нз	Н4	H5	L1	R1	
1	30	100	16	5	12	52	7	3	188	12	
2	32	108	20	4	14	50	4	4	190	5	
3	36	120	24	6	22	48	6	6	192	8	
4	34	112	26	8	18	45	8	4	186	6	
5	28	104	30	10	10	42	5	5	185	4	
6	26	116	28	3	16	40	3	6	194	10	
				Деталь 12							

приложение 7.

БЛАНКИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

(для практических работ и курсового проектирования)

	Техн	нологический паспорт групповой			Клас детал 2		Поряд № пар	ковый тии:	Кол-во деталей в партии:
№ цеха	№ операции	Наименование операции	Кол-во деталей	Исполнитель	Дата и подпись	Конт І	гролер БТК	Дата и подпись	Выявленные дефекты

	Texi	нологический паспорт индивидуальный			Класс	детали: 1	Индиві	идуальный шифр детали
№ цеха	№ операции	Наименование операциі	т Кол-во деталей	Исполнитель	Дата и подпись	Контролер БТК	Дата и подпись	Выявленные дефекты

Инв.	№ под	л. Подг	ись и д	цата	Взам	. инв. У	√o 1/2	Інв. № дуб.	л. Г	Іодпись	и дата		Нас	основании	г ГОСТ 3.15	502-74
	анк Г.Т.	№ цеха	№ уч-ка	№ ог раці		№ эс киза		•	_		 нного / троля			ь детале ериодич		
Н	аимено	вание	операц	ции	N	черте	жа		Іифр де		_	Наименование	дета.	ЛИ	Класс,	детали
Номер					ИЗМ	ІЕРЕН	ия				Приспособ (код, наим	IJIICTOUMAII	Γ	7	ОСОБЫІ УКАЗАНІ	
1	_	ерить д пение і			•		ayce	нцев, забо	оин,					Внешн	ий осмот	p
2	Пров	ерить (тсутст	гвие н	в отв	ерсти		олостях и орозии и т		ерхно-				Внешн	ий осмот	p
3	Пров		соответ	гстви	е ше	рохов	атост	ги поверх		эскизу					но типов ля шерох	ой карте коватости
4	Пров	ерить і	притуп	лени	е ост	рых 1	кром	ок, налич	ие фасо	К					но типов ки радиу	
5		ерить і аусенцо				дной	и зах	одной нит	гок и от	сутст-					ий осмот	
6								еском пас ераций	спорте о	вы-					тветстве	или под- нных
7	Пров	ерить т	гвердо	сть п	о ТУ	марш	ірутн	ного описа	пиня					Наличи твердос	ие отпеча сти	тка
8	_	_	_					каналов и						Соглас	но эскизу	
9	_							анесения							но эскизу	
10	11hoB	ерить і	eomer	ричес	жие	разме	ры д	етали (см	. след. л	исты)	Разраб.			Соглас	но эскизу	Лист
											Нач. ТБ (1
Изм.	Лист	№ докум	и. Подп	ись Д	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	Нач. БТК а Н. контр					Листов

Инв. № подл. Инв. № дубл. На основании ГОСТ 3.1502-74 Подп. и дата Взам. инв. № Подп. и дата $N_{\underline{0}}$ Шифр $N_{\underline{0}}$ № чертежа детали / партии Карта операционного / выходного контроля операции эскиза Номер измерения Измерительный Приспособление ОСОБЫЕ измерения инструмент **УКАЗАНИЯ** (код, наименование) (код, наименование) Лист Изм. Лист № докум. Подпись Дата Изм. Лист № докум. Подпись Дата Изм. Лист № докум. Подпись Дата

]	карта контрол	ІЯ БТК		Лист:	Листов:			
J	№ чертежа:	Шис	рр детали/па	ртии:	№ операции:			
Контролер БТК:		Подпись и дата:			№ эскиза:			
	заданные		ические		вленные			
Γ	признаки		знаки	дефекты				

КА	РТА САМОКОН	ТРОЛЯ		Лист:	Листов:		
\mathcal{N}_{0}	чертежа:	Шис	рр детали/па	ртии:	№ операции:		
Исполнитель:		Подпись и дата:			№ эскиза:		
	цанные		ические		вленные		
пр	изнаки	при	знаки	дефекты			

			Пиот	no	20011011140				<u>лР</u>
			JINCI	pa	зрешения				
Изделие	№ цеха	Разослать:						Лист	Листов
		r asocilars.						1	
Чертежны	й номер и	и наименование	9:				-	Количес	тво (шт.)
Производо	ственный	Nº							
Содержан	ие отклон	ения (описание	е дефекта):	Шис	фр дефекта:				
	>								
Причина:				Ши	фр причины:	_			
Причина.				ши	рр причины.	-			
Винов	HNK OTKUON	ения (фамилия,	NO)		Должность		Подпи	1Ch	Дата
DVINOBI	HIN O'INION	ения (фамилия,	VI.O.)		должность		Подп	100	дата
							-		
Технол	пог	Нач. техбюро	Mac	тер	Ст. мастер	Ha	ч. БТК	Hav	і. цеха
подпись,	дата	подпись, дата	подпись	, дата	подпись, дата	подп	ись, дата	подп	ись, дата
				Заключе	ение КБ				
		,		,					
Особые о	тметки	•							
Заключен	ие дано с	учетом ранее и	выпущенных	к листков	разрешения № _				
Должно	ость	Фамилия	Подпись	Дата		Фами	лия	Подпись	Дата
Конструкто	р				Гл. конструктор				
Нач. брига,	ды				Нач. отд.				
Нач. бр. пр	очности				Нач. отд.				
Доработку	/ выполни	л в соответств	ии с заключ	ением КБ					
Day - 6				······································	произво	дственны	й мастер, п	одпись, дата	a
доработку	/ принял в	з соответствии	с заключені	ием КЬ	контр	ольный м	астер, под	пись, дата	
Представа	итель зач	азчика в цехе							
продотав	OID SAN	ao inila o deve			фамилия, И.О., п	одпись, д	ата		
Tex	нический	директор	Д	иректор п	о качеству	П	редстави	тель зака:	зчика
								O BOARMON	

Чуваков Александр Борисович

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Производственное оборудование и основы программирования операций

(электронная версия)

Редактор Т.В. Третьякова Компьютерный набор и верстка автора

Подписано в печать 08.08.2011. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,5. Уч.- изд.л. 14. Тираж 100 экз. Заказ

Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева. Типография НГТУ.

Адрес университета и полиграфического предприятия: 603950, Нижний Новгород, ул. Минина, 24.